

المكتبة التكنولوجية

٢

إشراف المهندس سعيد عبد الغفار

# صناعة الصلب في المحولات

مهندس / صبحي محمد على

تقديم  
مهندس / عدلى كريم



الجمعية المصرية للمهندسين



# المكتبة التكنولوجية

٦



الهيئة العامة لكتبة وأرشيف جمهورية مصر العربية

٢٨٩ •

صناعة الصلب في المحولات

## المكتبة التكنولوجية

سلسلة تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب

بإشراف : مهندس / سعيد عبد الغفار

المكتبة التكنولوجية

٢

# صناعة الصلب في المحولات

مهندس صديقي محمد علي

تقديم

مهندس علي كريم



الهيئة الوطنية للأرشيف والمكتبات

١٩٨٧

اخراج : زهور السلام

---

الاشراف الفني : محمد قطب

## تقديم

لعلى لا أكون مبالغاً اذا اعترفت أنى غمرنى شعور بالرضا حين تصفحت هذا الكتاب العلمى المتخصص . . ذلك أن الكتاب قد ملأ فراغاً كان يعيب مكتبنا الهندسية العربية وهو مجال انتاج الصلب بأساليبه المتنوعة . ومما لا شك فيه أن حاجة العاملين فى صناعة الحديد والصلب - وقد تنوعت شركاتها وأساليب انتاجها - أصبحت ماسة للغاية الى كتاب يغطى هذا المجال ويزود هؤلاء العاملين بما يلزم من معلومات أساسية .

ولقد أدركت قيمة الكتاب انطلاقاً من الجهد المخلص الذى بذله المؤلف كى يبسط المعلومات والحسابات دونما اخلال بأمانة الجهد العلمى وشمولية المجال الهندسى .

ونأمل أن تضطرد الجهود حتى تستكمل المكتبة الهندسية العربية جميع جوانبها .

مهندس على عبد الشافى كريم





## الفصل الاول

### المبادئ الأساسية لصناعة الصلب فى المحولات

فى الواقع يعتبر الحديد الزهر سبيكة من الحديد والكربون فهو يحتوى على ٢٥ - ٤٥٪ من الكربون ، ٢٥ - ٤٥٪ من الشوائب التى أهمها السليكون والمنجنيز والفوسفور والكبريت .

ويحتوى الحديد الزهر اللازم لصناعة أنواع الصلب الخاصة على عناصر الكروم والنيكل والفانديوم . وهذه العناصر هى التى تكسب الصلب الخواص التى صنع من أجلها .

ونقل كثيرا نسبة الشوائب فى الصلب العادى عنها فى الحديد الزهر اذ تكون فى مجموعها نسبة تتراوح بين ٥٠ - ١٥٪ بينما تتراوح بين ٢٥ - ٤٥٪ فى الحديد الزهر . وهذا النباين الكبير فى نسب الشوائب فى الحديد الزهر والصلب هو المسئول عن الفروق الجوهرية فى الخواص .

ويتميز الصلب بمقدرته على تقبل الطرق والثنى والشد وتتيح هذه الخواص امكانية تشكيل الصلب بطرق التشكيل المختلفة كالطرق على الساخن والسحب والثنى على البارد . ويمكننا انناج تشكيلة كبيرة من الصلب تخلف فيما بينها اختلافا بينا فى الخواص الميكانيكية والخواص الأخرى وذلك بالتحكم فى التركيب الكيميائى وكذلك بواسطة المعالجة الحرارية .

ويتسم الحديد الزهر بالصلادة والهشاشية وعدم قابليته للمطيلية . ولا يكتسب الحديد والزهر خاصية المطولية عند السخين ( باستثناء الحديد الزهر المطاوع فانه يكتسب هذه الخاصية بعد اجراء عمليات معقدة من المعالجة الحرارية ) وتقوم صناعة الصلب أساسا على التخلص من الغالبية العظمى من الشوائب الموجودة بالحديد الزهر قباتحاد الشوائب ( الكربون - المنجنيز - السليكون - الفوسفور - الكروم - الفانديوم ) بالأكسجين الموجود فى هواء التنفخ يمكننا التخلص منها على

هينئذ أكاسيد . اما الكبريت فيمكن من ازالته على صورة كبريتيد الكالسيوم وكبريتيد المنجنيز . وينتج حاليا بواسطة أفران سيمنز مارتن والأفران الكهربائية أيضا يصنع بواسطة المحولات والأفران الدوارة .

وقد يتم صنع الصلب على مرحلتين : في المرحلة الأولى تقوم المحولات بإنتاج الحديد الزهر ثم تتكفل أفران سيمنز مارتن أو الأفران الكهربائية بتحويل الحديد الزهر إلى صلب في المرحلة الثانية .

ونعرف الطريقة التي يتم فيها صناعة الصلب على مرحلتين بالطريقة المزدوجة وفي الأفران الكهربائية وأفران سيمنز مارتن يقوم الخام المضاف إلى الشحنة بتمويل الأكسجين اللازم لأكسدة الشوائب إلى مطقة التفاعل والحدود المشتركة بين الحث والعزل . كذلك يشترك الهواء المحيط بالشحنة في مدها بالأكسجين .

وينتقل الأكسجين خلال الشحنة بواسطة الانتشار ويتوقف معدل الانتشار على درجة حرارة الشحنة وكذلك على درجة لزوجة كل من الحث والفلز المنصهر ولذا فإن انتشار الأكسجين يكون بطيئا نسبيا .

وفي صناعة الصلب بطريقة المحولات يتم الحصول على كمية الأكسجين المطلوبة بواسطة هواء النفخ والذي يعمل على قلب الشحنة مما يتيح للاكسجين فرصة الانحداد مع الشوائب بسهولة . . لذا كان الانتشار هنا أقل أهمية .

### ١ - القواعد العامة لصناعة الصلب في المحولات

تقوم صناعة الصلب في المحولات أساسا على نفخ الحديد الزهر بالهواء الجوى أو بالهواء الجوى المشبع بالأكسجين أو بخليط من الأكسجين النقى وبخار الماء أو الأكسجين النقى مع باقى أكسيد الكربون .


وينم النفخ بواسطة ودنات ينفذ منها الهواء إلى قاعدة المحول التي تحتوي على عدد كبير من الثقوب لدخول الهواء .

وفي التطورات الحديثة لصناعة الصلب في المحولات بوضع شحنة الحديد الزهر في محول ذي قاعدة صماء ( لبس بها ثقوب ) ثم يسقط على الشحنة تيار من الأكسجين الخالص خلال الفتحة العليا للمحول فيتأكسد عنصر الحديد في أول الأمر ويتحول إلى أكسيد الحديدوز الذي يقوم بعد


ذلك بأكسدة الشوائب بواسطة ما يحتويه من أكسجين ولا يخلو الأمر من أن بعض الشوائب قد تتأكسد مباشرة بأكسجين النفخ .

ونتيجة لاتحاد اكسجين النفخ بعنصر الحديد والشوائب الموجودة بالحديد الزهر تنبعث كمية لا بأس بها من الحرارة وبإضافة كمية الحرارة الطبيعية التي يحتويها الحديد الزهر تكون لدينا الحرارة اللازمة ليس فقط لتسخين المعدن المنصهر ولكن أيضا لصهر كمية مناسبة من الحردة أو لاختزال كمية محسوية من خام الحديد .

وبين شكل (١) تصميم لآلة المحولات قاعدية النفخ . وبتركيب المحول من وعاء معدني كمرى الشكل مبطن من الداخل بطوب حراري يحدد نوعه تبعاً للطريقة المستخدمة في صناعة الصلب ويسنطبع المحول الدوران حول محور أفقي .

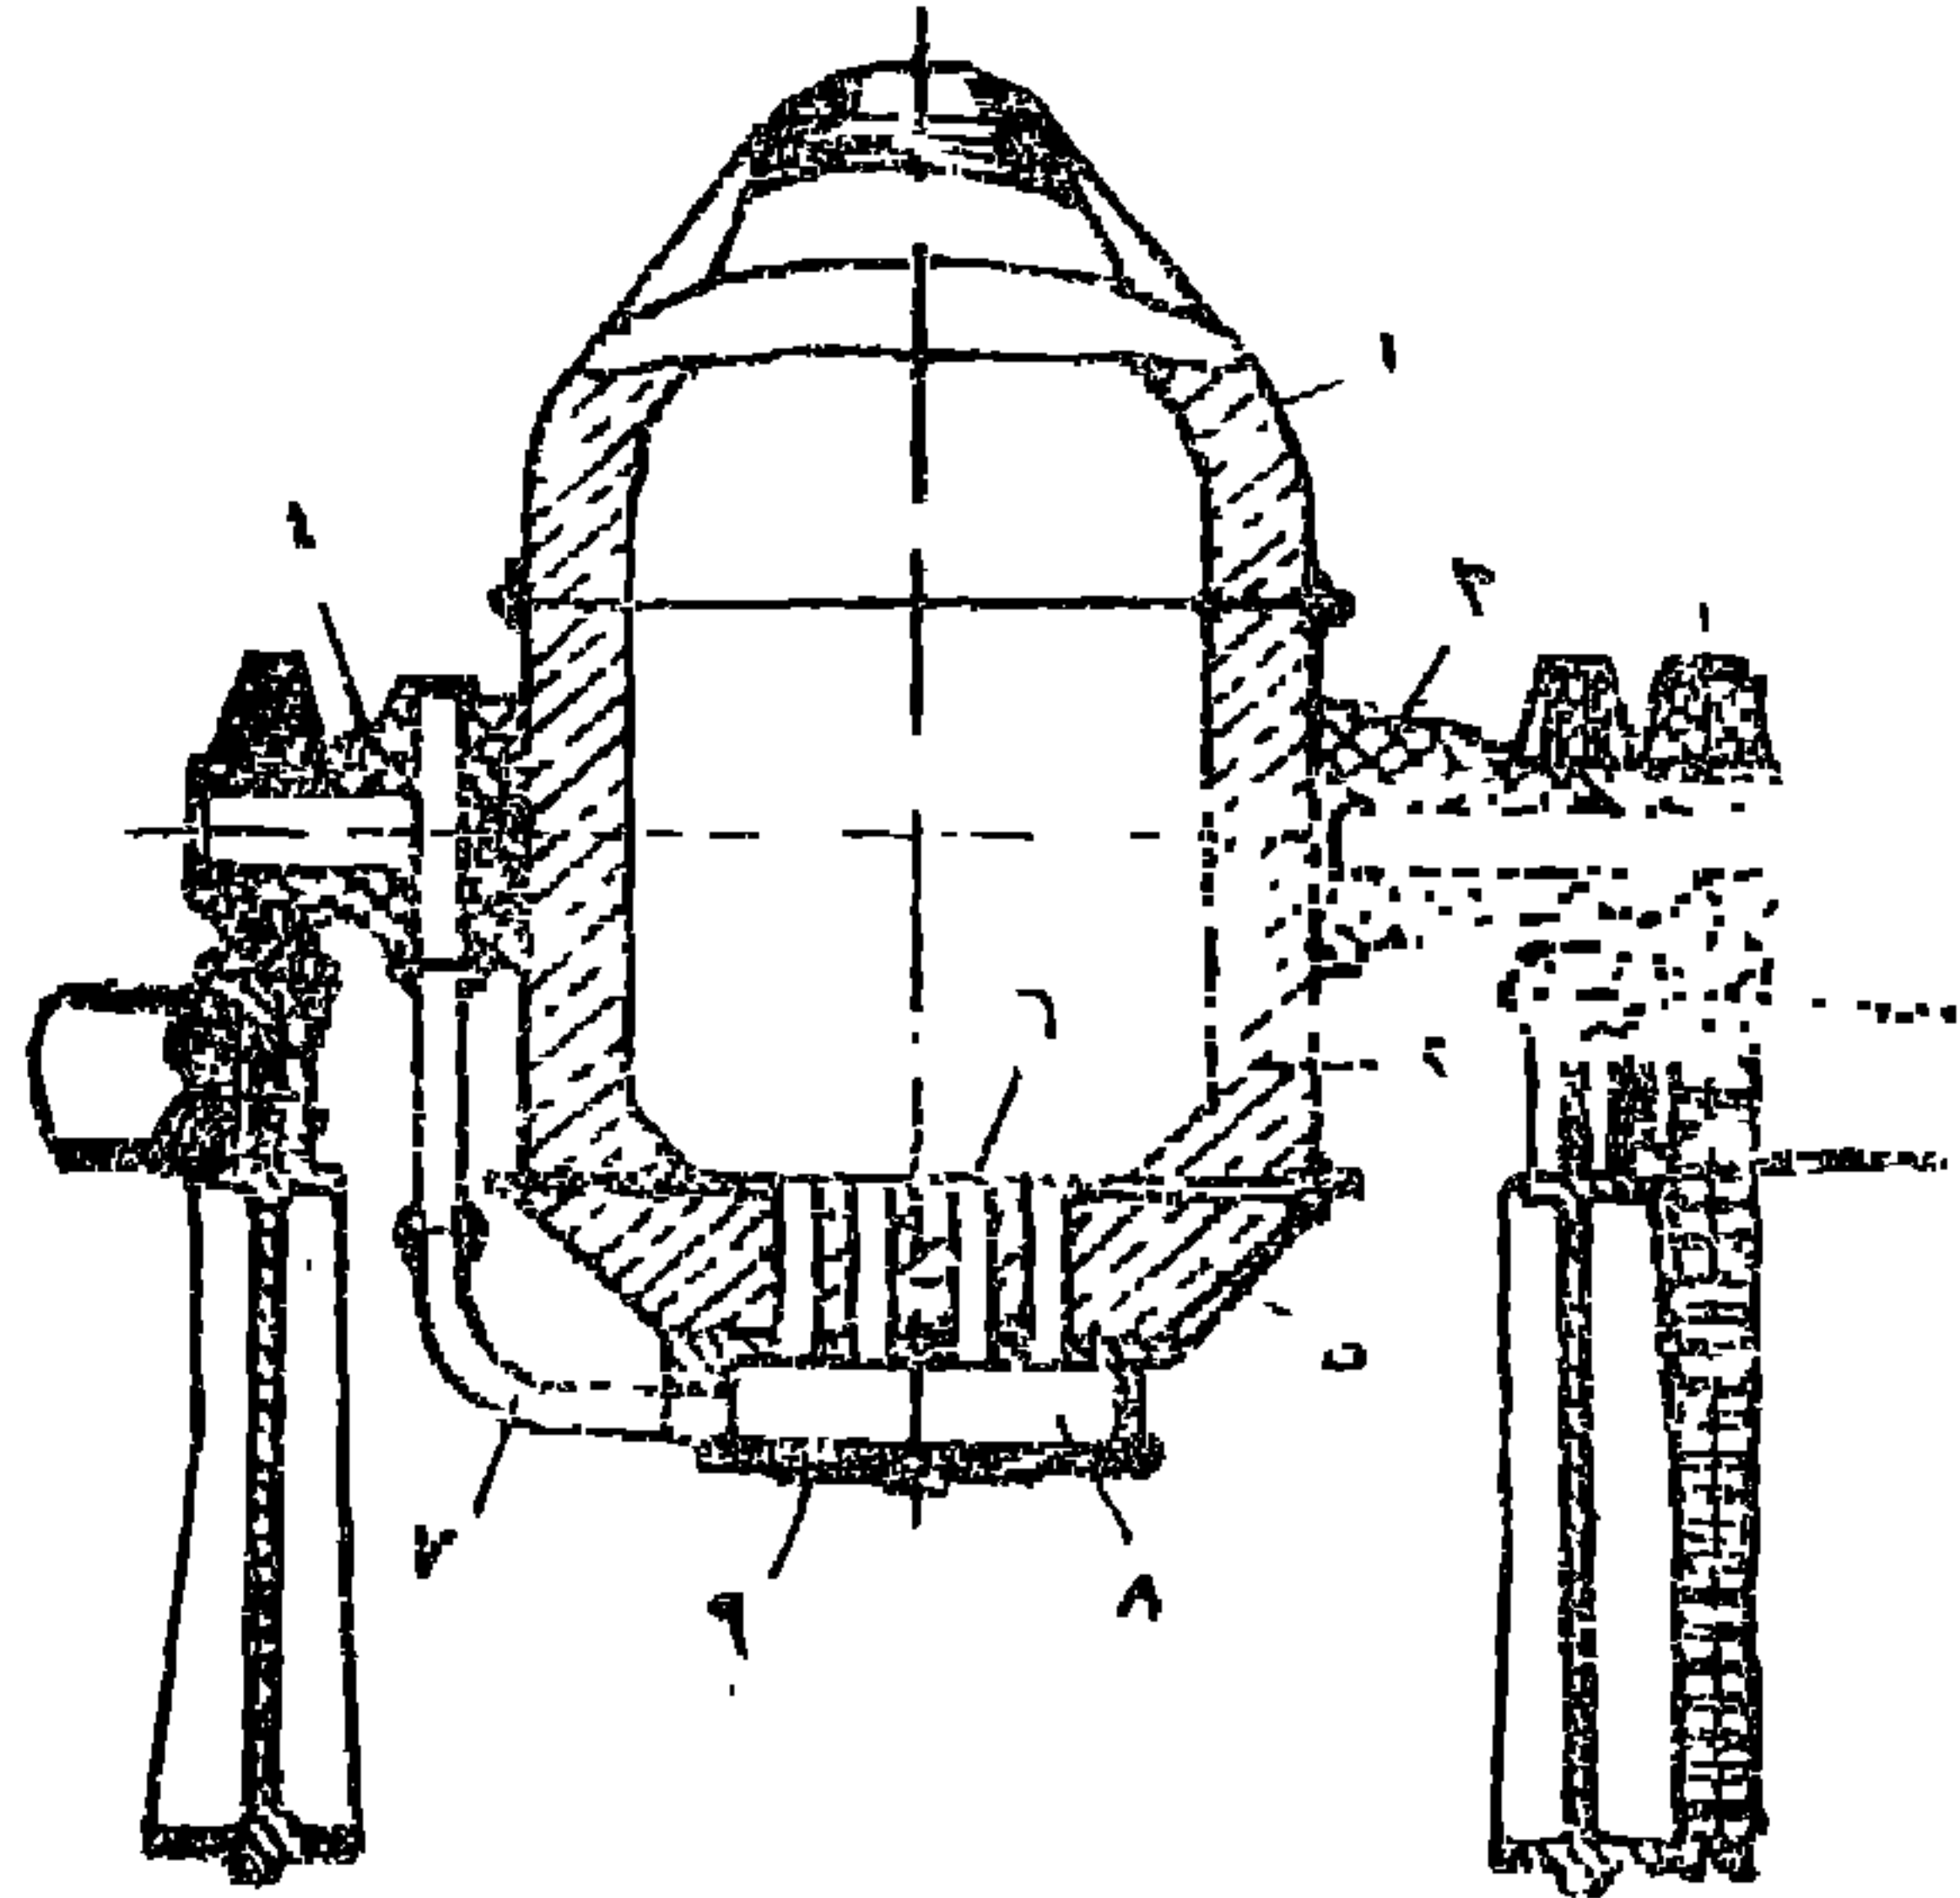

- شكل (١) : أشكال الطوب التي تستخدم لبناء الأجزاء المختلفة من المحول .
- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| ١ - هيكل المحول           | ٢ - حرارات البطانة |
| ٣ ، ٤ - مرتكز الدوران     | ٥ - قاعدة المحول   |
| ٦ - قصبات الهواء وفتحاتها | ٧ - أنبوبة الهواء  |
| ٨ - صندوق الهواء          | ٩ - غطاء الصندوق   |

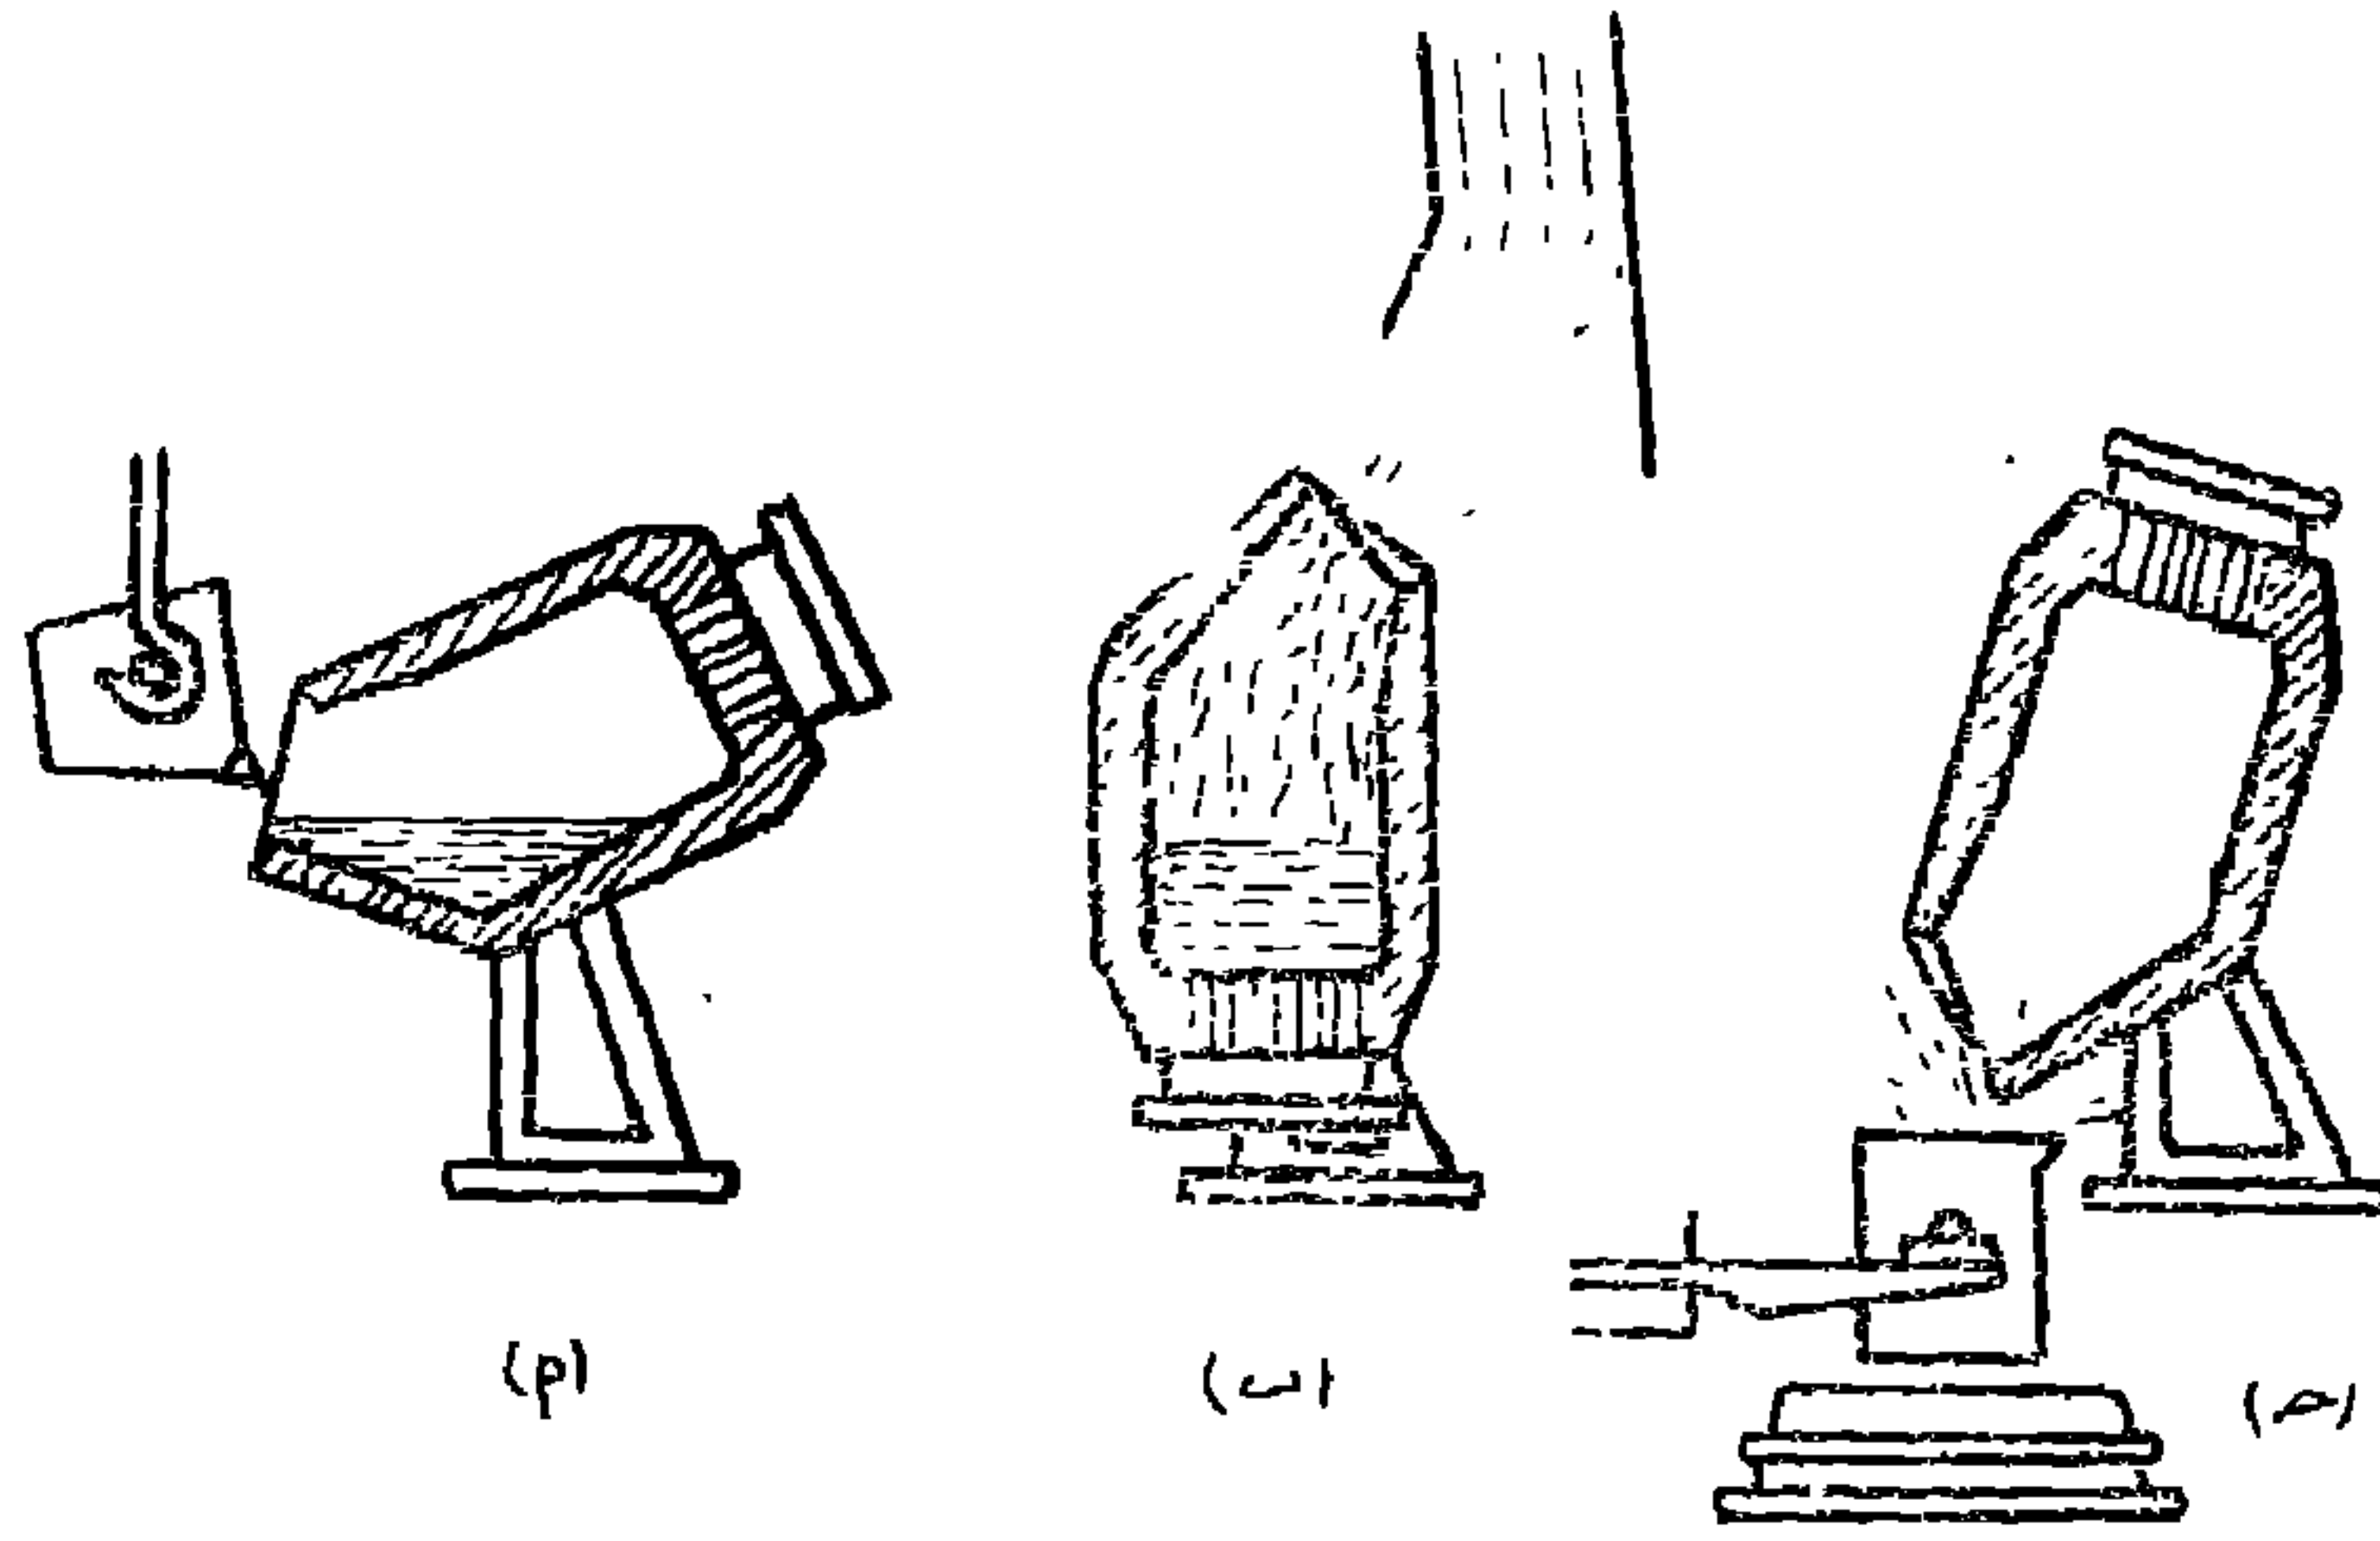

(١) : المحول في أوضاعه المختلفة :

- أ - عند شحنه بالحديد الزهر  
 ب - أثناء النفخ  
 ج - عند صب الصلب منه


## ٢ - نبذة تاريخية

اكتشفت صناعة الصلب بواسطة المحولات سنة ١٨٥٩ م ومكتشفها هو هنرى بيسمر الذى قام بأبحاثه بعد تمكنه من قبل حكومته من إنتاج الصلب من الحديد الزهر بنفخه بالهواء دون الاستعانة بأى وقود .


ويعتبر محول بيسمر المبين بشكل (٣) بداية المحاولات لصنع أول محول فى تاريخ صناعة الصلب وهو يتركب من وعاء معدنى ثابت ذى فتحة جانبية عند منتصف ارتفاعه أصب الحديد المنصهر داخل المحول ويوجد بالقرب من قاعة ودنات يمر منها الهواء الى الداخل ويحتوى الجزء الأسفل للمحول على فتحة لإخراج الصلب الناتج وتهرب الغازات المتكونة أثناء التفاعلات الكيميائية من فتحة موجودة عند قمة المحول حيث يصطدم بلوح من الصلب يستخدم كعاكس للغازات كما هو مبين بالشكل .

ويبطن المحول بطوب ديناس الحامضى ، وهذا النوع من الطوب يكون مناسباً إذا أحوى الحديد الزهر على أقل كمية من الفوسفور والكبريت وعندئذ يمكننا إنتاج صلب ذى جودة عالية .

شكل (٣) اول محول في تاريخ  
صناعة الصلب  
( بلاحظ نبوته في مكانه )

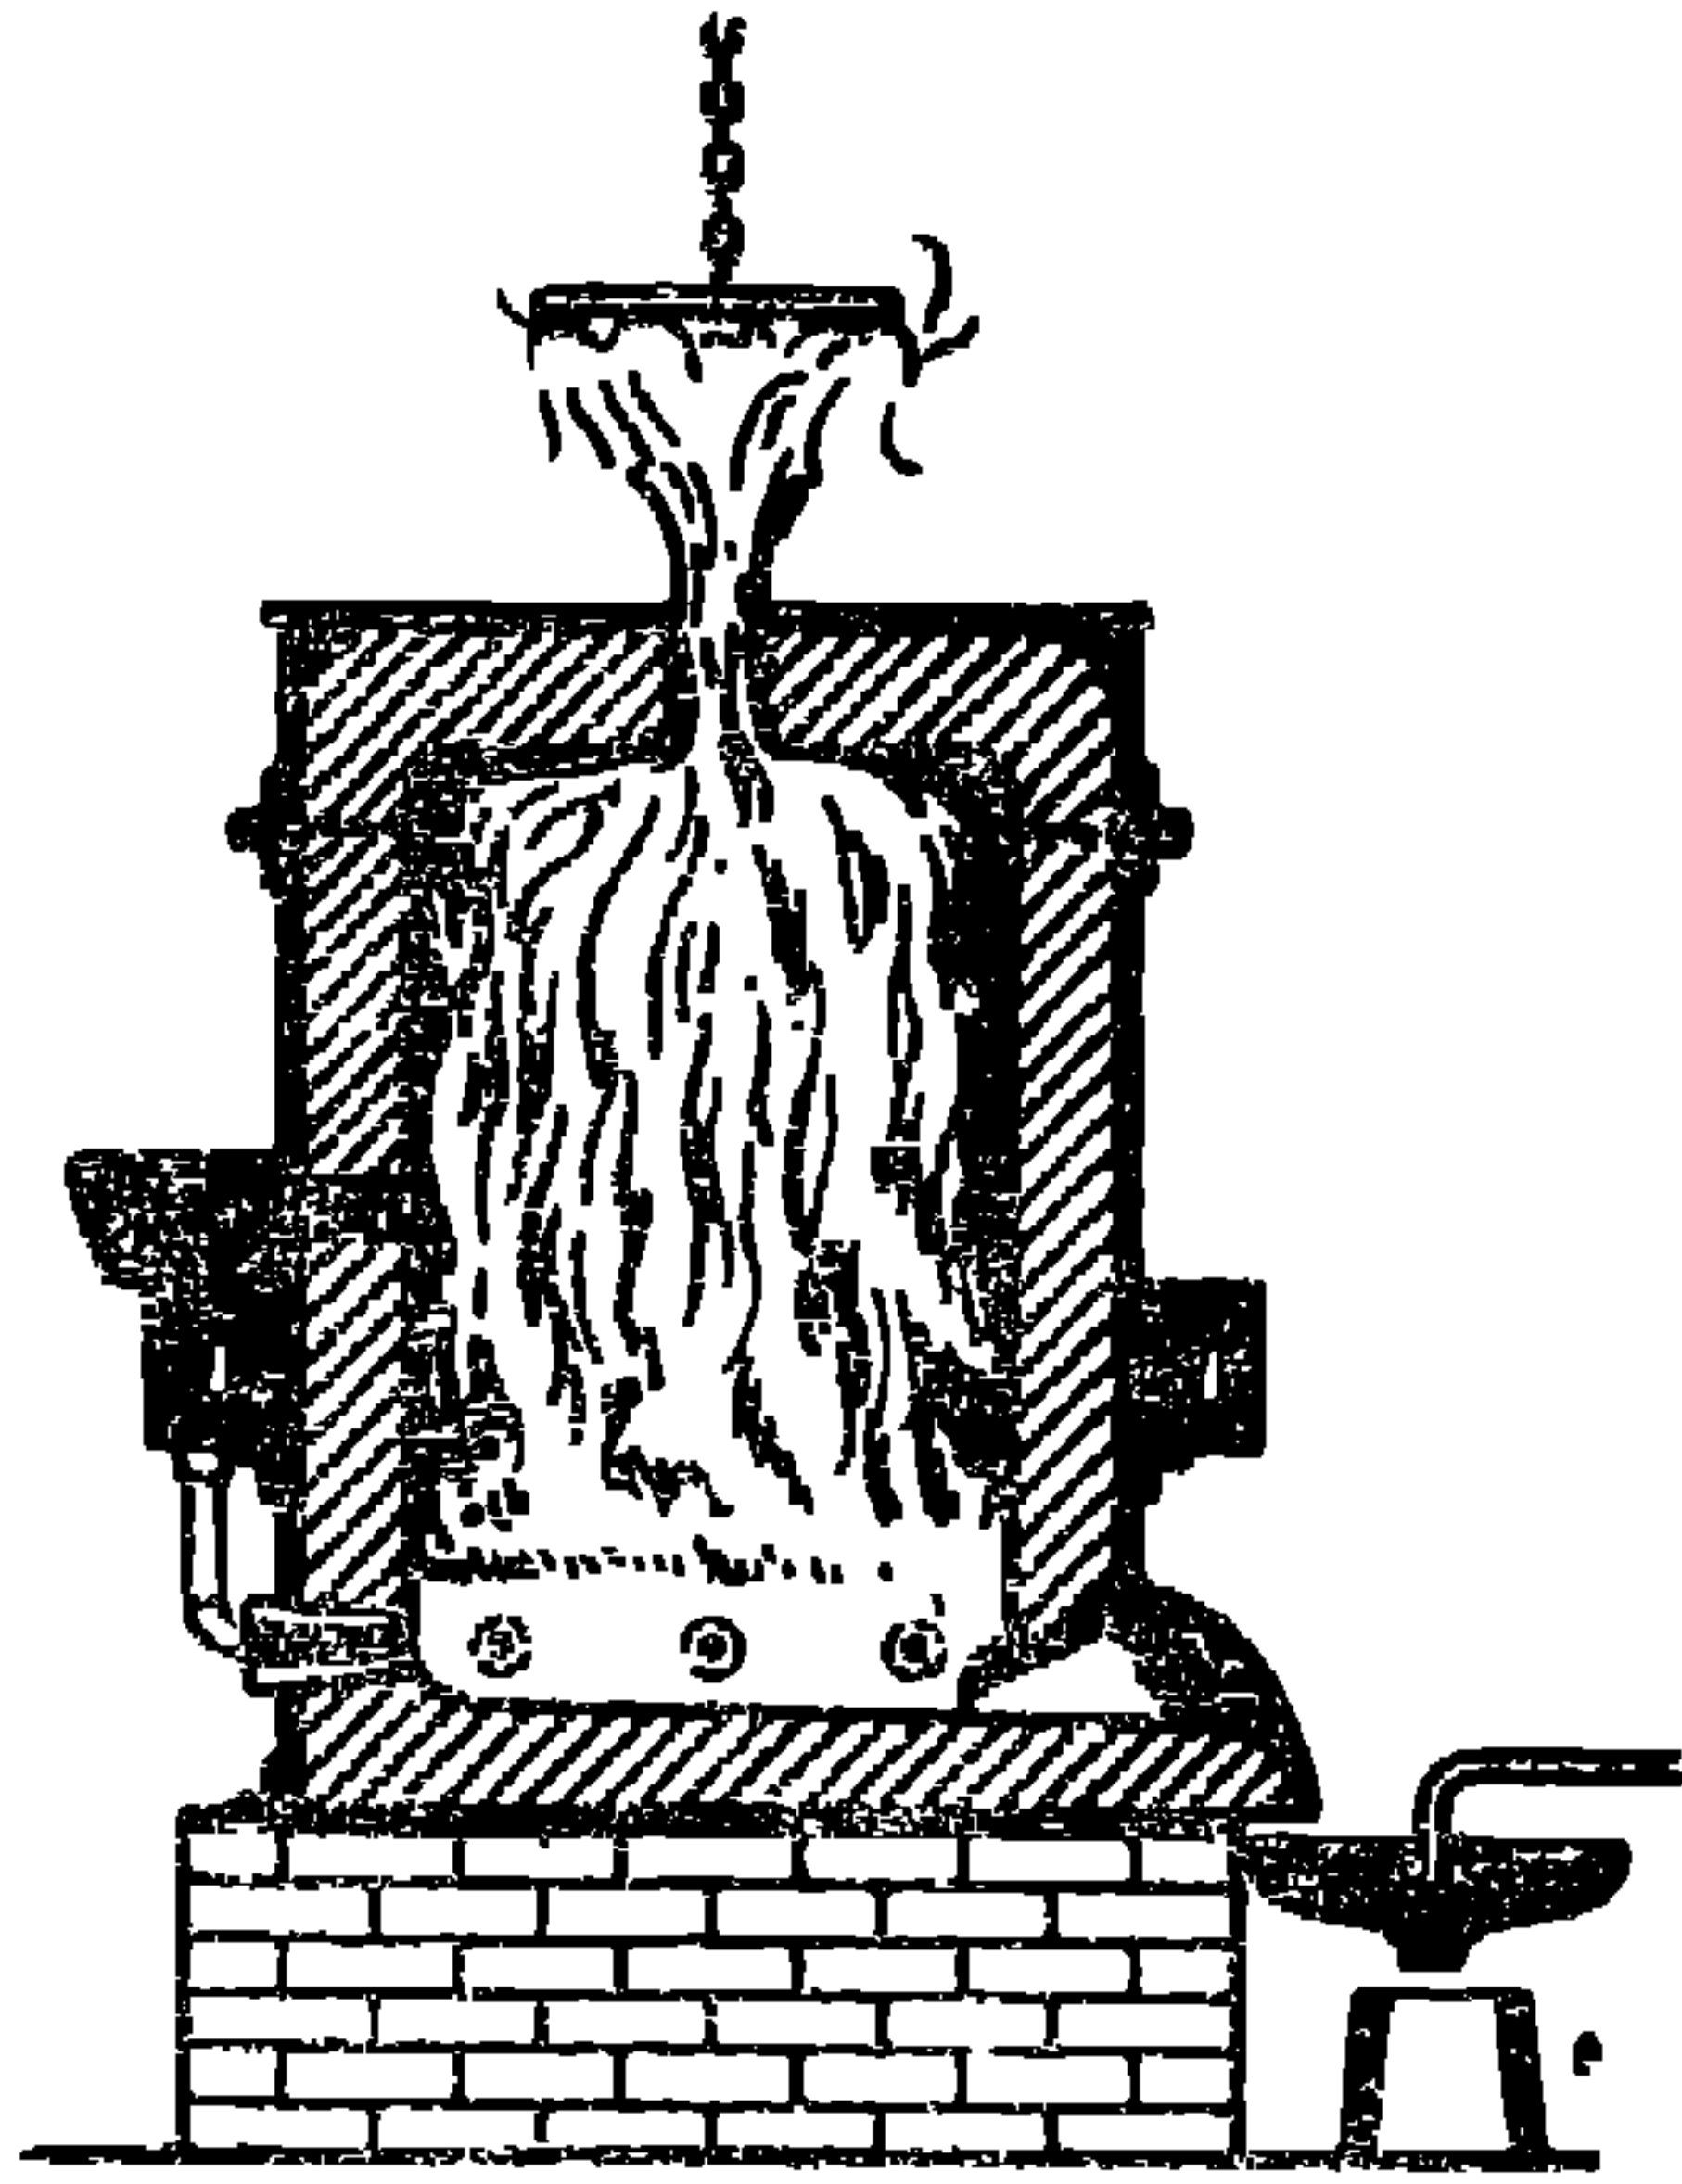

شكل (٤) محول  
بسمه سعته ٢٠ طنا

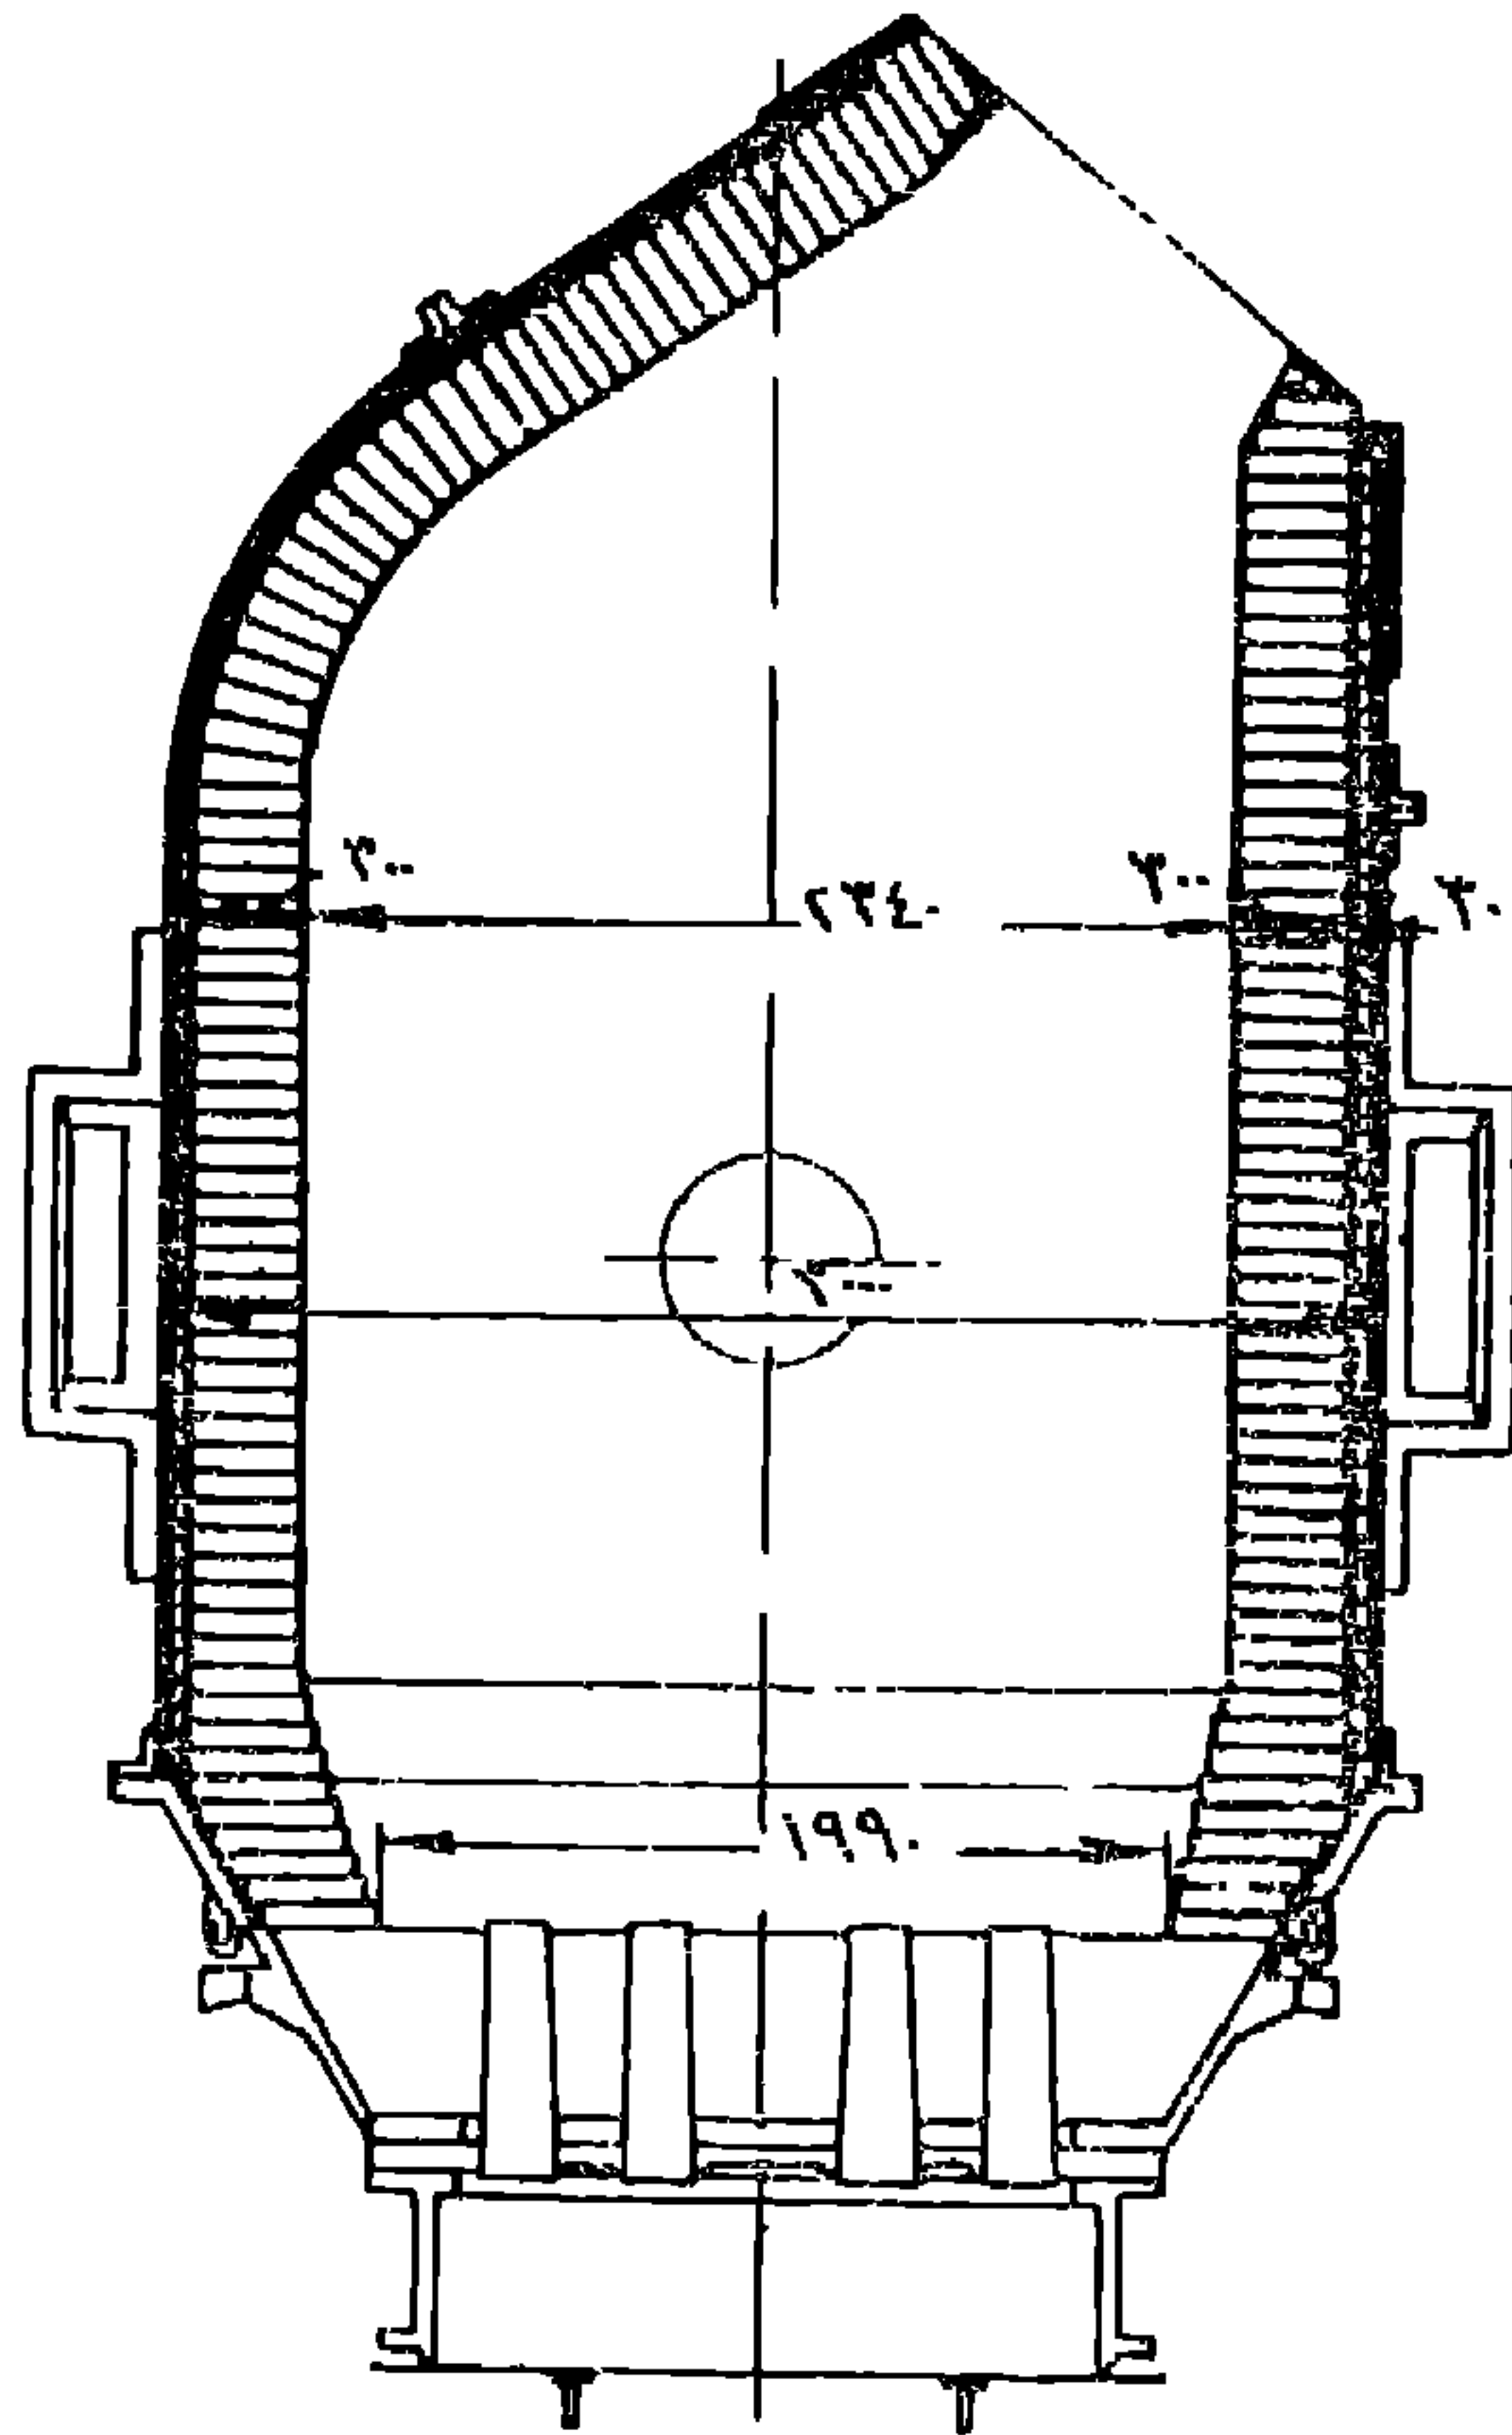



ويلاحظ على الفور قصور مثل هذا المحول عن أداء مهمته على الوجه الأكمل نظرا لنموته في موضعه ولهذا يسحب علينا بدء نفخ الهواء في المحول قبل صب الحديد الزهر . . كما يجب انهاء عملية النفخ بعد أن يتم صب الصلب مما يعرض كثيرا من الحديد للضياع نتيجة لتأكسده وخصوصا اذا تعطلت فتحة صب الصلب لسبب أو لآخر .

وبعد سلسلة من المحاولات باءت كلها بالفشل ، تمكن بسمر في سنة ١٨٦٠ من بناء أول محول متحرك وهو لا يختلف كثيرا عن المحولات التي نراها اليوم .

### ٣ - مبادئ الكيمياء الطبيعية في صناعة الصلب

يحدث كثير من العمليات الطبيعية المعقدة والتفاعلات الكيميائية أثناء نفخ الحديد الزهر في المحولات فيقوم الأكسجين الموجود بهواء النفخ وخام الحديد بأكسدة المواد غير المرغوب فيها « كربون ، منجنيز ، سليكون ، فوسفور » أما الكبريت فنتمكن من ازاله اذا كانت الطريقة المستعملة قاعدية ، وبمجرد تكوين هذه الاكاسيد فانها تتحد مع الاضافات التي بالشحنة وأهمها الجبر الحي ( أكسيد الكالسيوم ) لتكون خبثا ، وتشارك بطانة المحول بجزء لا بأس به في تكوين الخبث ومع هذا فان جزءا من هذه الاكاسيد يذوب في الصلب الناتج .

وبالنسبة للكربون فانه بمجرد أن يتأكسد فانه يبتعد عن منطقة التفاعلات على صورة أول أكسيد الكربون . .

وبالرغم من هذا فانه في نهاية عملية النفخ يمكن بعض هذه العناصر غير المرغوب فيها ( النفايات ) التي تم تأكسدها من التنصل من الأكسجين بواسطة الاخذل وبذلك تعود سيرتها الأولى ، وتأخذ صورتها العنصرية ثم تشارك في تركيب الصلب الناتج من جديد فملا يختزل ثاني أكسيد السليكون الذي يذوب في الصلب الناتج كذلك نختزل أكاسيد المنجنيز والفوسفور في محولات نوماس .

ونعتبر دراسة الظروف التي يتم فيها أكسدة الشوائب واخذلها وكذلك تكوين الخبث أمرا مهما الى حد بعيد لكي ننمك من التحكم في صناعة الصلب والسيطرة على التفاعلات التي تحدث داخل المحول .

#### ( أ ) المجموعة - الصنف - المحلول وتركيزها :

يطلق على عدد من المواد التي تتفاعل مع بعضها لفظ ( مجموعة ) فملا يطلق لفظ « مجموعة » على : الفلز المتكون ، الخبث ، البطانة .

ومن الواضح أنه أثناء صناعة الصلب تحدث كثير من التفاعلات الكيميائية داخل هذه المجموعة . وتكون المجموعة متجانسة ، اذا كانت جميع المواد المكونة لها منسابة طبيعيا ولا تختلف في خواصها فاذا اختلفت هذه المواد عن البعض في خواصها الطبيعية أطلق عليها « مجموعة غير متجانسة » وبطلق لفظ ( صف ) على أى جزء من مجموعة غير متجانسة يختلف خواصها الطبيعية عن باقى المجموعة .

وتحتوى على مجموعة المواد المتفاعلة داخل المحول على أربعة أصناف على الأقل وهى : الفلز المصهر - الحبت - بطانة المحول - والغازات وكل صنف من هذه الأصناف يكون متجانسا باعتباره منفصلا بينما تكون هذه الأصناف مجتمعة مجموعة غير متجانسة .

وأثناء عملية النفخ نحدث كبر من التفاعلات الكيميائية فى كل صنف على حدة وكذلك بين الأصناف المختلفة ويطلق لفظ ( محلول ) على كل صنف متجانس يحتوى على مواد ممتزجة ببعضها امتزاجا تاما .

ولما كان الصلب مذيبا لكثير من الأصناف المختلفة كالمشوائب وبعض الأكاسيد وعدد من الغازات فهو يعتبر محلولاً معقداً .

أيضا يعتبر الحبت محلولاً مكوناً من الأكاسيد المختلفة ومركباتها ونظرا للامزاج التام بين الغازات يعتبر خليطاً من الغازات أبسط أنواع المحاليل .

ولخليط من الغازات ضغط كل واحد مساويا لمجموع الضغوط الجزئية لكل منها منفردا .

والضغط الجزئى لخليط من الغازات هو ضغط كل منها على حده حين يسمح له بشغل كل الحيز الذى يشغله الخليط عند نفس درجة الحرارة .

ويتناسب تركيز كل غاز فى الخليط مع ضغطه الجزئى طرديا . .  
ولقد اتفق على التعبير عن مقدار من المادة مذابا فى محلول ما بدرجة تركيز هذه المادة فى هذا المحلول فمثلا اذا احتوى نوع من الفولاذ على ٥٠ / من المنجنيز مذابا فيه قيل ان درجة تركيز المنجنيز فى هذا الفولاذ ٥٠٪ .


وقد اصطلح على التعبير عن تركيب الغازات فى محلول منها بالنسبة المئوية حجما أما فى حالة السوائل فيكون التعبير بالنسبة المئوية وزنا .

( ب ) قانون فعل الكتلة - معدل التفاعلات الكيميائية :

### النأثر الحررى :

نعرف المواد النى تشترك فى تفاعل ما بالمواد الداخلة فى التفاعل ونكتب عادة فى الطرف الأيسر من معادلة كيميائية تحدد هذا التفاعل ( هذا اذا كتبت المعادلة باللغة الانحازمية ) كما تعرف المواد النى تنكون نتيجة لهذا التفاعل « بناتج التفاعل » وتكتب بالطرف الأيمن للمعادلة الكيميائية .

وينص قانون فعل الكتلة على أن معدل سرعة تفاعل ما مقيسا بمقدار المواد المتفاعلة فى وحدة الزمن يكون متناسبا مع درجة تركيز المواد الداخلة فى التفاعل ومساويا لحاصل ضربها مرفوعة للقوة العددية المناظرة للمعاملات الحسابية لكل منها وعلى سبيل المثال بعنبر التفاعل الآتى :

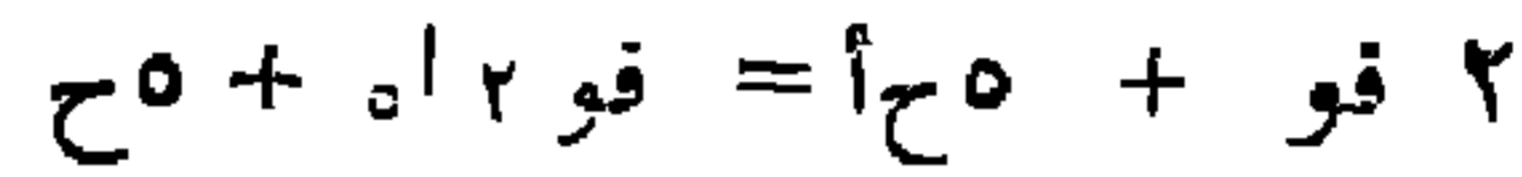

نكون الاعداد 2 قبل فو ، 1 قبل ح ، 1 قبل فو ، 1 قبل اه ، 1 قبل ح هى المعاملات الحسابية لكل منها واذا لم يكن هناك عدد حسابى مكتوب مثل فو 2 اه فانه من الضرورى التعبير عن معدل التفاعلات كالتالى :

$$ع = \text{ث} \times (\% \text{فو}) \times (\% \text{ح})$$

$$ع = \text{سرعة التفاعل}$$

$$\text{ث} = \text{ثابت ( معدل سريان التفاعل )}$$


ويتوقف هذا الثابت على عدد من العوامل منها درجة الحرارة وطبيعة المواد الداخلة فى التفاعل . وعادة ما تكون قيمة ت كبيرة جدا فى غالبية التفاعلات الحادثة فى صناعة الصلب أى أن التفاعلات تسير بمعدل سريع جدا . ويلزم امداد عناصر التفاعل باستمرار الى منطقة التفاعل مع سحب نواتج التفاعل بصفة دائمة حتى يسير التفاعل فى الانجاه الصحيح بسرعة مقبولة على المستوى الصناعى ويعتمد ذلك فى النهاية على عمليات انتشار للمواد المتفاعلة خلال منطقة التفاعل وهى عمليات يقل معدلها عادة عن معدلات التفاعلات الكيميائية لذلك يعتبر معدل الانتشار هو المحك فى معدل تقدم التفاعلات ولبس المحك هو السرعة النظرية لهذه التفاعلات .

ويزيد من سرعة معدل الانتشار نحسن ظروف التقليب فى حمام المعدن المنصهر بفعل تأكسيد الشوائب وهواء النفخ ( أو الأكسجين ) .




وتخزن كل مادة كمية من الطاقة الداخلية تقاس بالسرعات الحرارية وعندما تتفاعل المادة مع غيرها تفاعلا كيميائيا فقد ينخفض مقدار الطاقة الداخلية لانتقال جزء منها الى البيئة المحيطة أو يزيد باستقبال طاقة من الخارج فاذا احتوت المواد المتفاعلة على طاقة أكبر من طاقة نواتج التفاعل تصاعد الفرق على شكل حرارة ويمكن لهذا التفاعل أن يستمر اذا تم سحب الحرارة المتصاعدة من منطقة التفاعل . وعلى العكس اذا كان محتوى الطاقة لنواتج الفاعل أكبر من المواد المتفاعلة استلزم الأمر امداد كمية خارجية من الحرارة الى منطقة التفاعل كشرط لاستمرار هذا التفاعل ويطلق على الفاعل الذي تتصاعد الحرارة من جراء حدوثه اصطلاح « تفاعل طارد للحرارة » وعلى النوع الآخر اصطلاح « تفاعل ممتص للحرارة » .

فمثلا : يعتبر التفاعل :

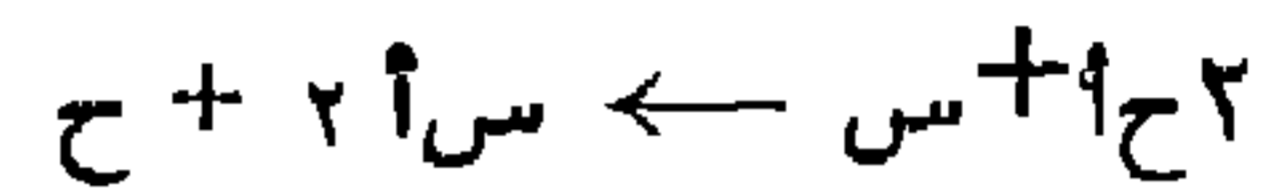

تفاعلا طاردا للحرارة ، حيث يعتق ٧٨٩٩٠ سعرا من الحرارة من كل ذرة سليكون تتفاعل مع جزيئين من أكسيد الحديدوز .

فى حين أن التفاعل :

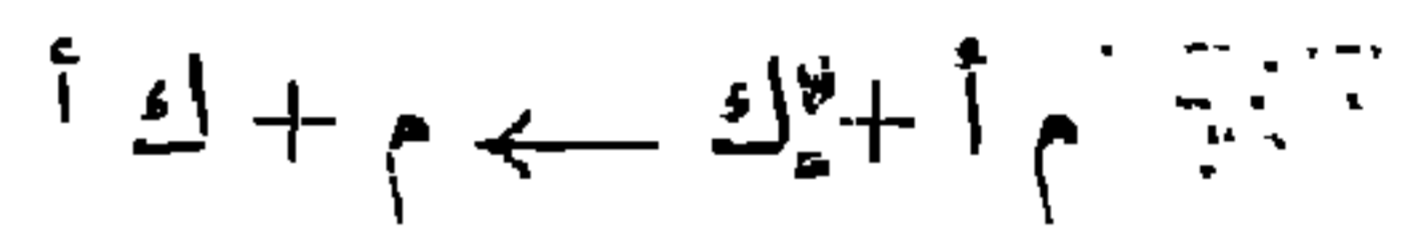

يعتبر تفاعلا ممتصا للحرارة حيث يحتاج الوزن الجزيئى من مواد هذا التفاعل الى ٦٦٧٥٠ سعرا حراريا كى يتم .

### ج - اتران التفاعلات

نفترض أن مادتين أ ، ب تتفاعلان مع بعضهما البعض فينتج من هذا التفاعل مادتان ج ، د ومع تقدم التفاعل ينخفض تركيز



المادتين أ ، ب بينما يزداد تركيز المادتين ج ، د بفرض استمرار تغذية أ ، ب واستمرار بصريف ج ، د الى ومن منطقة التفاعل . وتقل سرعة التفاعل فى اتجاه اليسار مع انخفاض تركيز المادتين أ ، ب ثم ينعكس اتجاه الفاعل بعد زيادة تركيز المادتين ج ، د ويسمى مثل هذا التفاعل تفاعلا قابلا للانعكاس .

ويستمر الحال حتى يتساوى معدلا التفاعل فى كلا الاتجاهين وبذلك يبلغ التفاعل مرحلة الاتزان ويتوقف سرياناه .

ويكون معدل التفاعل في اتجاه اليمين  $ع ١ = ث ١ \times أ ب$

ويكون معدل التفاعل في اتجاه اليسار  $ع ٢ = ث ٢ \times ج د$

وفي حالة الاتزان يصبح :  $ع ١ = ع ٢$  أي  $أ ب = ج د$

$$ث ٢ = \frac{ث ١}{أ ب} \quad ( \text{ ثابت التفاعل عند الاتزان } )$$


$$ث ٢ = \frac{ج د}{أ ب} = \text{ ثابت الاتزان}$$

$$= \frac{\text{نسبة تركيز المواد المتفاعلة}}{\text{نسبة تركيز نواتج التفاعل}}$$

ويكون لثابت الاتزان قيمة ثابتة عند كل درجة حرارة وتتجه كل مجموعة متفاعلة الى نقطة الاتزان عادة بتغيير نسب تركيز المواد المشاركة في التفاعل .

وفي حالة التفاعلات التي تجري داخل المحولات يلاحظ أن المواد الموجودة في الحثت تفاعل مع المواد الموجودة في المعدن وللتمييز بين تركيز المادة في المعدن وفي الحثت جرى العرف على التعبير عن تركيز المواد في المعدن بوضعها بين قوسين مستطيلين [ ] وتركيز المواد في الحثت بوضعها بين قوسين مسنديرين ( ) .

ويعبر عن المواد الغازية الداخلة في تفاعل ما عادة بضغطها الجزئي ( ض ) أي أن ثابت الاتزان للتفاعل :

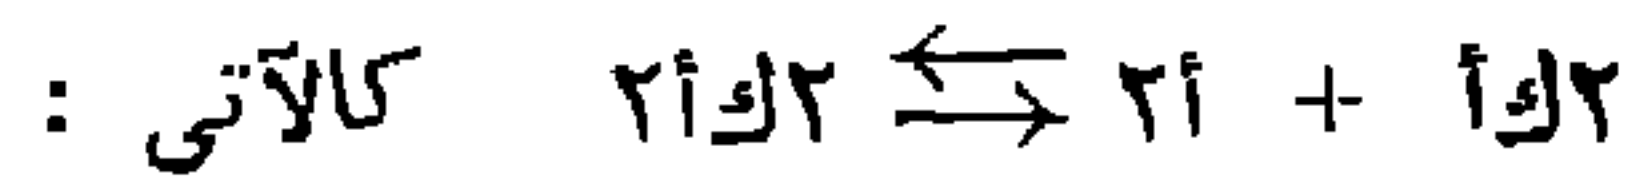

$$\text{ث ٢} = \frac{\text{ض ٢ ك أ}}{\text{ض ٢ ك ب} \times \text{ض أ}}$$

#### ٤ - المبادئ الأساسية لتحويل الزهر

يحتوي الحديد الزهر على عنصر الحديد ممحدا مع عدد من العناصر الكيميائية الأخرى أهمها الكربون والمنجنيز والفوسفور والكبريت والسليكون .

ونتوقف نسب هذه العناصر في الحديد الزهر على التركيب الكيميائي للمواد الخام المكونة لشحنة الفرن العالى وفي مقدمتها خام الحديد وقصم الكوك والحجر الجيري كما تتوقف أيضا على طريقة تشغيل الفرن العالى نفسه وعموماً يحتوى الحديد الزهر على ٣ - ٤.٥٪ من الكربون ، ٠.١٥ - ٢.٥٪ للمنجنيز وتصل نسبة الكبريت به الى ٠.٣٪ ، ٠.٢٥ - ٢.٥٪ من الفوسفور ، ٠.٥٪ - ٤٪ من السليكون .

وعند تنقية الحديد الزهر بتحويله الى صلب يجب أن تزال هذه العناصر جميعا أو على الأقل تخفض نسبتها كثيرا وتنقسم طرق انتاج الصلب - ومنها طرق النفخ - من وجهة النظر الكيميائية الى أسلوبين رئيسيين :

### الأسلوب الحمضى ، والأسلوب القاعدى :

ويمكن ازالة كل من الكربون والمنجنيز والسليكون بسهولة نسبية فى أى من هذه الطرق سواء كانت حمضية أو قاعدية ولكن ازالة كل من الفوسفور والكبريت تتطلب ظروفًا خاصة يمكن توافرها فقط بتطبيق الأسلوب القاعدى حيث يضاف الجير الى الشحنة لتكوين خبث قاعدى ويستطيع الخبث القاعدى تكوين مركبات مع الفوسفور والكبريت أثناء عمليات التنقية وبذلك يتخلص المعدن من كليهما .

وتبعا لطبيعة الخبث الكيميائى يجب أن تجرى كل طريقة فى جهاز يبطن بحراريات لها تركيب كيميائى خاص والا تفاعلت مع الخبث وتعادلت مع مكوناته فتتدهور البطالة سريعا .

ويتحد الاكسجين بالعناصر غير المرغوب فيها ( باستثناء الكبريت ) والتي يطلق عليها اسم الشوائب كما يتحد بعض الحديد - وهذا أمر لا مفر منه وتتكون أكاسيد يغادر بعضها منطقة التفاعلات على هيئة غازات ويشترك البعض الآخر فى تكوين الخبث .

والكبريت لا يمكن ازالته باتحاده مباشرة مع الاكسجين ولكن ازالته تعتمد بدلا من ذلك على قاعدتين الخبث ودرجة حرارته .

وتتابع عمليات تنقية الحديد الزهر على نحو مطرد ويلازم ذلك ارتفاع مستمر فى درجة انصهار الشحنة مما يوجب مداها بكمية وفيرة من الحرارة حتى تظل منصهرة .

وبوجه عام تتشابه جميع أنواع الصلب ذات التركيب الكيميائى الواحد - مهما اختلفت طرق صناعتها - فى الخواص الميكانيكية والفيزيائية .

فالصلب الذى يصنع بطرق النفخ وله نفس التركيب الكيمايى لذلك الصلب الذى يتم صنعه فى القرن المفتوح القاعدى - خاصة فيما يتعلق بنسبة كل من الفوسفور والكبريت والنتروجين - سوف تكون خواصهما متقاربه ، وقد يستخدم فى نفس تطبيقاته العامة .

وهناك بعض تطبيقات يفضل فيها استخدام الصلب المصنوع بطرق النفخ - خاصة صلب بسمر - عن الصلب المصنوع بأى من الطرق الأخرى لما يتمتع به من خواص ميكانيكية وفيزيائية مطلوبة نتيجة لتركيبه الكيمايى .

### ( أ ) قوائد انتاج الصلب بطرق النفخ :

لانتاج الصلب بطرق النفخ يدفع الهواء - أو غاز الاكسجين النقى أو - خليط منهما أو غيرهما من الغازات الأخرى المؤكسدة - تحت ضغط خلال الحديد الزهر أو فوق سطحه وبذلك يتحول الى صلب .




وإذا استخدم الهواء منفردا لنفخ الحديد الزهر فان النتروجين الذى يمثل أربعة أخماس حجمه لا يقوم بأى دور مفيد بل على النقيض من ذلك فانه يأخذ معه عند مغادرته الشحنة المنصهرة كمية لا بأس بها من الحرارة كما يعمل من ناحية أخرى على افساد خواص الصلب المنتج عند تداوب جزء منه فى المعدن المنصهر وعلى ذلك تختفى المشاكل التى تنشأ عن وجود النتروجين إذا استخدم الاكسجين نقيا فى نفخ الحديد الزهر .

وهناك طرق مختلفة يمكن فيها مد الشحنة المنصهرة بالغاز المؤكسد ، وفى الوقت الحاضر تستخدم خمس طرق لانتاج الصلب تجاريا وهى موضحة تخطيطيا فى شكل ( V ) .

ويعتبر انتاج الصلب بأسلوبيه الحمضى والقاعدى فى المحول من النوع الأول حيث ينفخ الهواء خلال قاعدته بمثابة العمود الفقرى لهذه الصناعة . ( أنظر شكل ٧ ) .

وفى هذه الطريقة ينتقل هواء النفخ خلال الارتفاع الكلى للمعدن المنصهر حيث يقوم بأكسدة الشوائب وتحويل الحديد الزهر الى صلب .

أما المحول من النوع الثانى (ب) حيث ينفخ الهواء جانبا فيمكن اعداده كى يكون النفخ خلال المعدن نفسه أو مماسا لسطحه .

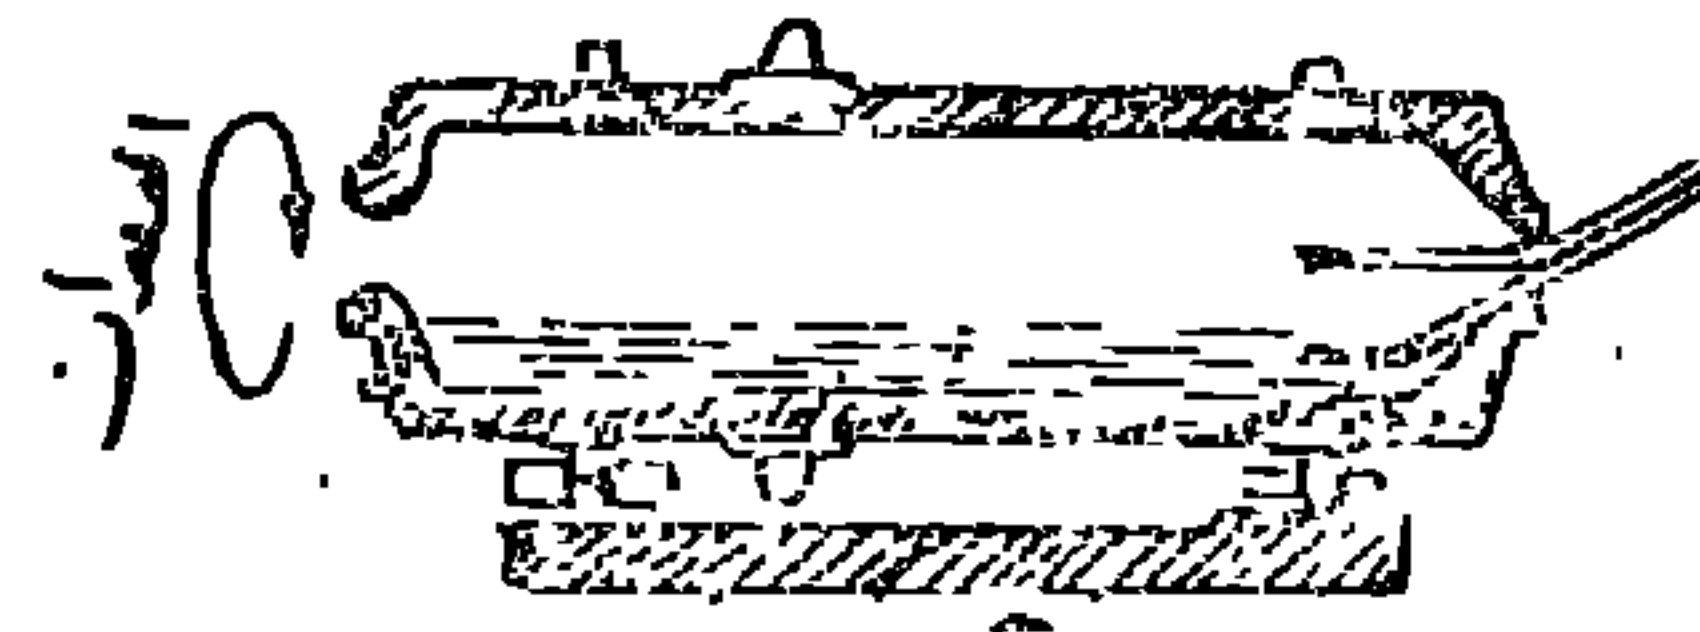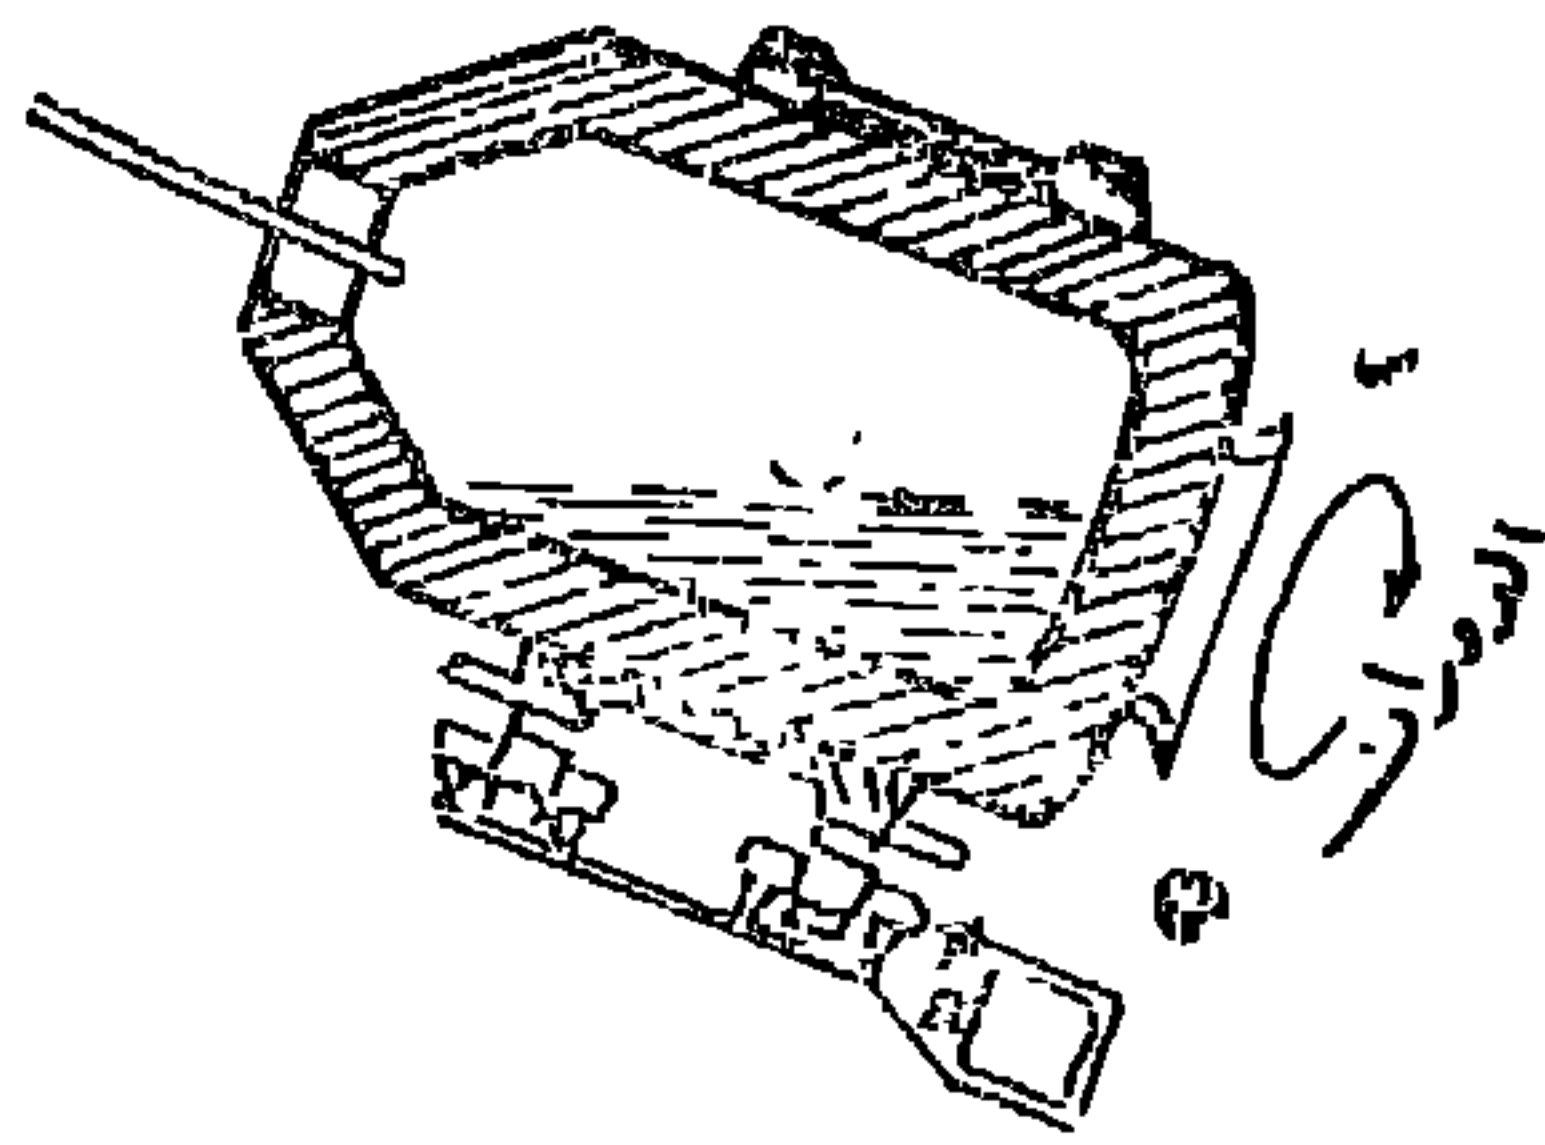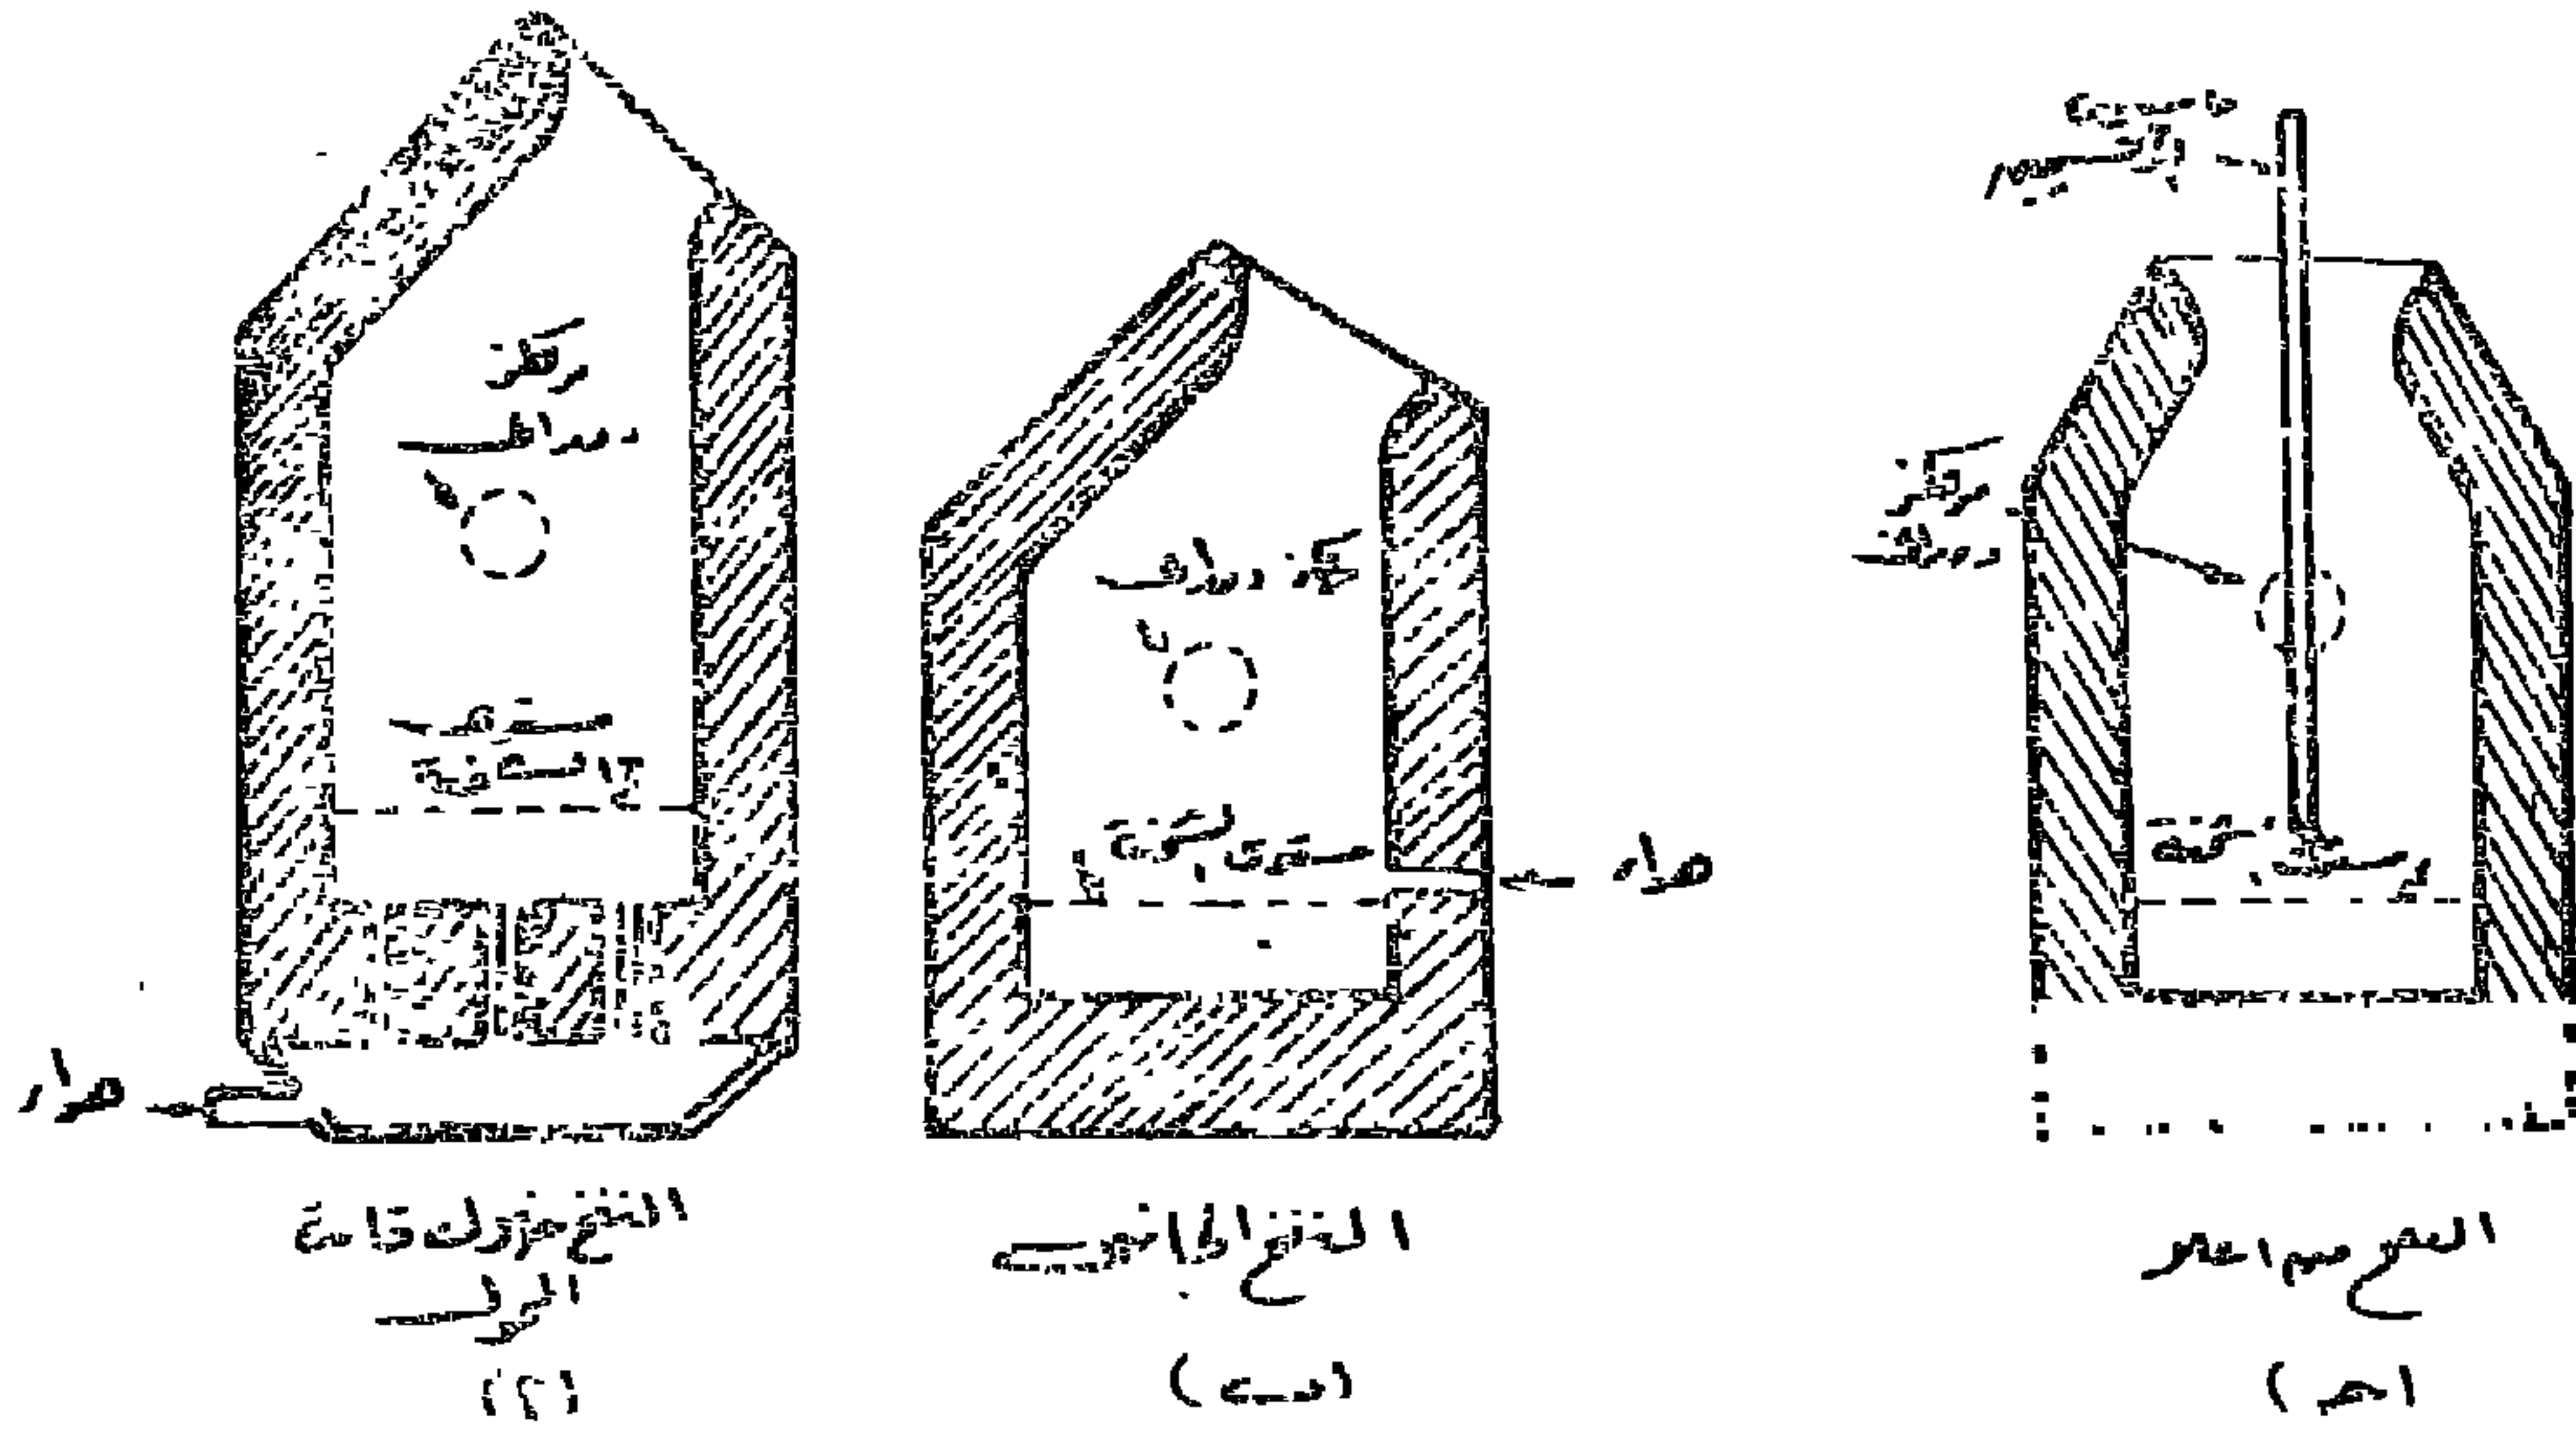

المتحول الدوار ( طريقة الكالدو )

فرن الروتور

شكل (V) : يبين الطرق المختلفة لصناعة الصلب بطارق النفخ

وعلى الصعيد العالمي لم يحظ هذا النوع من المحولات بالانتشار الواسع اذ ظهر عند التطبيق كثير من مشاكل الصيانة وغيرها .

أما في النوع الأخير من المحولات ( ج ) حيث ينفخ الاكسجين النقي من أعلى خلال فوهة المحول من ماسورة تبرد بالمياه ويندفع الغاز بسرعة عالية وتحت ضغط شديد الى المعدن المنصهر فينتشر سطحه وتزداد المساحة المعرضة للتفاعلات المباشرة مع تيار الغاز .

وفي طريقة الكالدو يدخل تيار الاكسجين مائلا بزاوية صغيرة الى سطح المعدن المنصهر الذي يوجد في محول شبه المحولات السابقة ويميل محوره على الأفقى بزاوية ملائمة ( كما في الشكل ) ويدور بسرعة معينة .



أما في طريقة الروتور فيحقن غاز الاكسجين النقي تحت سطح المعدن المنصهر في فرن اسطوانى أفقى يدور ببطء بينما يدفع تيار من اكسجين تجارى ( تقاوته أقل من عادية ) فوق مصهور المعدن .

### ( ب ) خصائص ومميزات الصلب المصنوع بطرق النفخ :

بينما ننفرد الطرق الغازية لصناعة الصلب بميزات عديدة أهمها سرعة الانتاج وبساطة التشغيل فانها في نفس الوقت لا تخلو من بعض العيوب الكيميائية وهذه أمكن التغلب على الجزء الأكبر منها بتطبيق طرق النفخ الحديثة . فمثلا نحتوى أنواع الصلب المصنوعة في محول بسمر بنفخ الحديد الزهر بالهواء فقط خلال قاعدة المحول عموما على نسبة عالية من الفوسفور والكبريت والنتروجين بالقياس الى النسبة المناظرة لهذه العناصر في أنواع الصلب المصنوعة في الفرن المفتوح القاعدى وقد نضيق الهوة بين نسب العناصر عند المقارنة بين أنواع الصلب المصنوع في كل من محول نوماس أو بسمر القاعدى ( والفرن المفتوح القاعدى اذا أخذنا في الاعتبار : الفوسفور والكبريت ولكنه من المتعذر انتاج صلب توماس تنخفض فيه نسبة النتروجين اذا استخدم في النفخ هواء منفرد .

وعندما تكون نسبة كل من الفوسفور والكبريت والنتروجين في صلب توماس مرتفعة عند المقارنة بصلب الفرن المفتوح القاعدى فان ذلك يؤدي الى ارتفاع نقطة الخضوع به وزيادة مقاومته للشد بينما تخفض مطيليته عن صلب الفرن المفتوح القاعدى . . . وعلاوة على ذلك فانه اذا ما ارتفعت نسبة النتروجين في الصلب المصنوع بطرق النفخ تعرض لفقد بعض مطيليته نتيجة لما يعرف بظاهرة الازمان .

ويمكن تفهم سبب انخفاض نسبة النتروجين في الصلب المنتج في محول جانبي النفخ ( حيث يمر تيار الهواء مماسا لسطح المعدن المنصهر ) عنه في الصلب المنتج في محولات بسمر أو توماس ( حيث يتم نفخ الهواء خلال قاعدة المحول ) مع أن غاز النفخ في كلتا الحالتين هو الهواء اذ أن فرصة تعرض المعدن المنصهر للنتروجين في هواء النفخ في الحالة الأولى تكون أقل منها في الحالة الثانية . أما في طريقة النفخ العلوية بالاكسجين النقي فتتعدم تقريبا فرصة تعرض المعدن المنصهر للنتروجين - اللهم الا من الهواء الخارجى - وعليه تنخفض كثيرا نسبته في الصلب الناتج .

وهناك عيب آخر في طرق النفخ لصناعة الصلب يكمن في الصعوبة

النسبية التي تواجه عملية ضبط نسبة الكربون في المنتج النهائي بإحكام ودقة كما يحدث عند صناعته في الفرن المفتوح القاعدي اذ تمتاز الطريقة الأخيرة بفرصة مفتوحة لضبط نسبة الكربون في الصلب المنتج .

ولما كانت طرق النفخ لصنع الصلب تتسم بالسرعة فانه من العسير ايقاف النفخ في الوقت المناسب بالضبط عندما تصبح نسبة الكربون في المعدن هي المنشودة وبالتالي كانت التشكيلة المتاحة من الصلب المنتج بهذه الطرق محدودة ولا تتعدى في أغلب الأحيان الصلب منخفض الكربون ( نسبة الكربون حوالي ٠.٣٪ ) والصلب التجاري ( نسبة الكربون حوالي ٠.٥٪ ) أما اذا كان مطلوباً صنع صلب عالي الكربون فانه يمكن تحقيق ذلك بنفخ المعدن المنصهر حتى نسبة منخفضة من الكربون ثم اعادة كربنة الصلب باضافة مواد مكرينة .

يضاف الى ما سبق من العيوب عيب آخر لا يقل عنها شأنًا ففي صناعة الصلب بطرق النفخ لا يمكن السيطرة بسهولة على درجة حرارة النفخ النهائي فهي رهن بعوامل عديدة منها :

الحرارة الطبيعية للحديد الزهر وهي التي يمكن قياسها بأجهزة القياس المختلفة كالمزدوجات الحرارية والحرارة الكيميائية له وهي الحرارة التي تتولد عند أكسدة الشوائب ويمكن حسابها من معادلات التأكسد ، ونسبة الغازات المؤكسدة في غازات النفخ ودرجة حرارته وغيرها من العوامل الأخرى التي اذا ما أضيف إليها عامل السرعة في هذه الطرق أصبح التحكم في درجة الحرارة ضرباً من المستحيلات .

وفي السنوات الأخيرة أصبح في الامكان تطوير طرق النفخ حتى يمكن التغلب على القصور الموجود بالطرق القديمة السابقة وقد تحقق ذلك بفضل استخدام الاكسجين النقي والهواء المزود بالاكسجين وخليط من الاكسجين والبخار وخليط من الاكسجين وثنائي أكسيد الكربون وغيرها من الغازات المؤكسدة الأخرى أو خليط منها .





## الفصل الثانى

### الحراريات المستخدمة فى المحولات

تعتبر المواد الحرارية من العناصر الأساسية التى تلزم انتاج الصلب من المحولات ، ذلك أنها تعد الجزء الواقى من تأثيرات الحرارة الشديدة التى تتسم بها عمليات انتاج الصلب .

ومن اللازم أن يكون انتقاء المادة الحرارية التى تصلح للتعامل مع الحديد الزهر الداخلى الى المحولات بحيث تتمكن المادة الحرارية من مواجهة التأثيرات الحرارية والكيميائية للحديد الزهر والخبت بشتى التفاعلات المصاحبة لعملية تحويل الحديد الزهر الى صلب . كذلك يشترط أن تتصف المادة الحرارية بقوة مقاومة ميكانيكية جيدة للصمود أمام الحركة الميكانيكية للمحول والتأثير الميكانيكى للنحات الناشئ عن حركة الهواء أو الأكسجين ( الوسط المؤكسد ) داخل المحول وحركة حمام المعدن المنصهر على سطح الحراريات .

ويحدث تأثير مشترك بين سطح المعدن والحراريات المكونة لبطانة المحول وقاعدته وكذلك بطانة الخلاط .

وينبغى أن تكون خواص المادة الحرارية فيزيقيا وكيميائيا بحيث يمكنها مقاومة هذا التأثير المشترك لفترة زمنية طويلة تختلف تبعا لاقتصاديات العملية وتسمى هذه الفترة بعمر أداء المادة الحرارية أثناء التشغيل وهى عامل هام لتحديد نظام تشغيل الوحدة .

**وتتحدد الخواص المطلوبة من المادة الحرارية كالاتى :**

١ - الصمود للحرارة : أى المقدرة على تحمل درجات

الحرارة العالية بدون أن تتصدع .

٢ - المقاومة للحريق : اى المقدرة على أن نظل صديبه تحت أحمال عند درجات الحرارة العالية . وقد وجد ان الطوب الحرارى الذى يتعرض لأحمال معينة - مثلا وزن الطوب الذى قد شيد فوفه أو قد عرض الضغوط جانبية نتيجة لتمدد الطوب المجاور له فى المحول - يبدأ فى فقد صلابته ونسوده أبعاده عند درجة حرارة أقل من صموده للحرارة .

ودرجة الحرارة التى عندها يبدأ التشويه الديناميكى « أى تحت أحمال لها أهمية خاصة للحراريات المستعملة فى تبطين المحولات وتقاس بدرجة حرارة محسوبة عند ضغط قدره ٢ كجم/سم<sup>٢</sup> على مساحته المطلوبة .

٣ - المقاومة للصدمات الحرارية : أى مقدرة الطوب الحرارى على متناومة التشقق عند التعرض لتغير فجائى حاد فى درجة الحرارة .

٤ - المقاومة للنشاط الكيمى مع الجليخ : وهى قدرة الحراريات على الثبوت أمام التفاعلات الكيمائية فكلما قلت قدرة المعدن ( والجليخ فى حالة الانصهار على استهلاك الحراريات ) كلما زادت كفاءتها .

### أنواع الحراريات

تختلف الحراريات تبعاً لاستعمالها فى محولات بسمر تستخدم الحراريات الحامضية وفى محولات توماس تستخدم حراريات قاعدية وهكذا . . . وهناك أيضاً حراريات متعادلة وحراريات خاصة .

#### أولاً : الحراريات الحامضية :

##### طوب ديناس :

ويصنع هذا الطوب من الكوارتز المجروش مضافاً إليه كمية صغيرة من الطفل الحرارى وماء الجير كمادة لاصقة . ويتكون الكوارتز أساساً من ثانى أكسيد السليكون س ٢ وهو يستعمل إما بلورياً أو غير بلورى .

عند تسخين الكوارتز يبدأ فى التحول إلى أشكال مختلفة فهو يتحول إلى تريديميت ثم كريستوباليت مع زيادة فى الحجم وتبعاً لذلك تقل كثافة النوعية .

ويتمدد طوب ديناس عند رفع درجة حرارته وتعتبر هذه الخاصية

ديرة لها أهميتها فعد تبطين المحول مثلا تتماسك حلقات الطوب بالحمام  
كبير نتيجة للضغط الناتج عن تمددها .

وطوب ديناس له مقاومة كبيرة للحريق وهو يفضل غيره من الحرارية  
فهو يتمدد حتى درجة ٦٠٠ درجة م ثم ينبت تقريبا عند درجات حرارة  
أعلى من هذه الدرجة .

### ثانيا : الحرارية القاعدية


#### بودرة المجنزيت :

يتكون خام المجنزيت من كربونات الماغنسيوم مع أ ٣ وعند تحميض  
هذا الخام يتحول الى أكسيد الماغنسيوم مع أ طاردا ثانيا أكسيد الكربون  
ك أ ٢ ويطحن أكسيد الماغنسيوم نحصل على بودرة المجنزيت .  
وتستعمل بودرة المجنزيت كمادة أولية لصناعة طوب المجنزيت  
وكرومجنزيت لصناعة بطانة محولات توماس التي تستخدم أكسجيننا في  
النفخ .

#### الدولوميت المحروق :

الدولوميت الخام يتكون من كربونات الكالسيوم والماغنسيوم  
( ك أ ٣ . ٠٣ مغ ك أ ٣ ) مع بعض الشوائب مثل السليكا والأومينا وأكسيد  
الحديد . ويكون الدولوميت صالحا للاستعمال اقتصاديا اذا احتوى على أكثر  
من ٢٠٪ أكسيد ماغنسيوم وعلى أقل من ٧٪ سليكا . ويمر الدولوميت  
بمراحل مختلفة حتى يكون جاهزا للاستعمال كقوالب لبناء بطانة توماس  
أو قواعد له .

أولا : يخلط الدولوميت الخام ( الكربونات ) بالفحم بنسبة ١ : ١  
حجما ثم يحمص في الفرن الاسطوانى عند درجة حرارة حوالى ١٤٠٠ م  
والفحم هو المصدر الوحيد لهذه الحرارة . أثناء التحميض للدولوميت  
الخام تتصاعد ما به من رطوبة كلية ثم يتحلل الدولوميت طاردا ثانيا  
أكسيد لكربون وفي النهاية نحصل على أكسيد الكالسيوم والماغنسيوم  
تبعاً للمعادلتين الآتيتين :

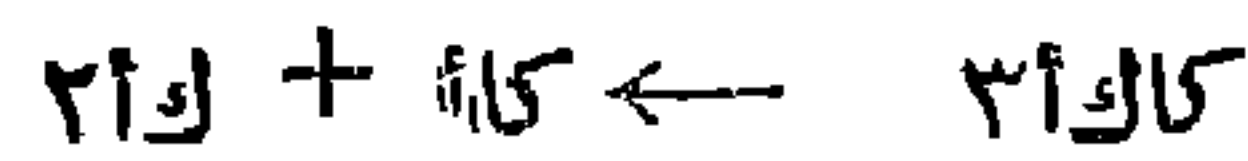

**ثانياً :** يؤخذ الدولوميت المحروق الى اكسيدى الكالسيوم والماغنسيوم فور خروجه من الفرن الاسطوانى ثم يدخل فى طواحين لطحنه وتكسيه .

**ثالثاً :** بعد طحن الدولوميت المحروق يمرر على مناخل متدرجة أى يمر أولاً على مناخل ضيقة فسيقت الدولوميت الناعم ثم بعد ذلك يمر على منخل أوسع منه فيسقط الدولوميت الأصغر من فتحات هذا المنخل وهكذا وفى النهاية نحصل على تصنيف لهذا الدولوميت المحروق .

**رابعاً :** يؤخذ خليط معين من هذا الدولوميت المصنف فيؤخذ من كل حجم كمية معينة تحددها المواصفات وذلك للحصول على أكبر قوة نحمل مسواً فى قوالب الطوب أو فى القوالب تماماً كما يحدث فى تصنيف خلطة المونة فى المباني فخلطة المونة تتكون من نسب ثابتة من الرمل والزلط والركام والاسمنت والماء .

**خامساً :** تخلط تصنيفة الدولوميت بالقار بنسبة معينة وهذه النسبة تكون ١٢٪ للقواعد ، ٩ - ١٠٪ للطوب ويتم الخلط فى طواحين خلطة .

**ويقوم القار بمهمتين أساسيتين :**

١ - يستخدم كمادة لاصقة .

٢ - يستخدم لحماية اكسيدى الكالسيوم والماغنسيوم من التميؤ بواسطة بخار الماء والرطوبة الموجودتين فى الجو اذ أن اكسيد الكالسيوم شره لامتصاص بخار الماء .

وهنا يكون الدولوميت القارى ( أى المخلوط بالقار ) معداً لاستخدامه فى صناعة قوالب الطوب والقواعد اللازمة لمحولات توماس .

**طوب الدولوميت :**

عجينة الدولوميت القارى التى سبق تجهيزها تستخدم لصناعة الطوب الدولوميتى ومن المستحسن أن تكون معظم حبيبات الدولوميت أقل من ٢ مم ويضاف الى هذه العجينة بقايا البطانة القديمة بعد تكسيهها ويمكن استخدام البقايا حتى ٥٠٪ من العجينة .

ولعمل القوالب تستخدم ماكينة القولية حيث توضع العجينة فى قوالب وتضغط بشدة تحت ضغط حوالى ٣٠٠ كجم / سم ٢ فتأخذ شكل القالب والقالب يكون عادة مدلولباً أى مساحة مقطعة يكون على شكل شبه

منحرف حتى يمكن عمل الحلقات المتتالية للبطانة وهي نشبه عمود المنازل والمساجد .

وتحدد أبعاد الطوبة حسب استعمال المحول ففي المحول الذي يستخدم فيه أكسجيننا خالصا تكون أبعاد الطوبة ٤٠ × ١٧ر٥ × ١٧ر٥ سم ووزنها ٣٦ كجم .

### طوب المجنزيت :

طوب المجنزيت يصنع من بودرة المجنزيت الناعمة مضافا اليها من ٢ - ٢ر٥٪ طفل حرارى كمادة لاصقة ويرطب الخليط الى حوالى ٥ - ١٠٪ ثم يشكل الى طوب تحت ضغط عالى بعد ذلك يجفف ببطء تفاديا لحدوث أى تشققات ثم يحرق عند ١٥٠٠° م ولكى يستخدم طوب المنجنزيت بكفاءة فى محول ينفخ بالاكسجين الخالص لا بد وأن يخضع للمواصفات الآتية :

الصمود للحرارة - ( م° )	٢٠٠٠ م° على الأقل
أكسيد الماغنسيوم بها	٩١٪ على الأقل
أكسيد الكالسيوم بها	٣٪ على الأكثر
أعظم قدرة لها على تحمل الضغوط	٤٠٠ كجم / سم ٢ على الأقل
الوزن النوعى	٢٦٦ كجم / سم ٣ على الأقل
التشويه الحرارى الديناميكى	
عند ٢ كجم / سم ٢	١٥٠٠ م° على الأقل

وفى بعض الأحيان تصنع المادة الحرارية الملائمة للمعدن والجلنج فى المحول من طوب مجنزيت خالص له التركيب التالى :

س أ	١٠٦-٠٩٥ /
ك أ	١٠٧-٨٥٪
ح أ	٧٢٧-٠٧٪
ك أ	٢٦٨-٢٢٦٪
مغ أ	٨٧٥-٨٦٧٪
ك أ ٣	٪ -
فو أ	٧١-٨٥٪
رماد يفقد أثناء الحرق لغاية	٢٤٪

وتكون له الخواص الطبيعية والتكنولوجية الآتية :

المسامية الظاهرية	١٣١ - ١٣٦٪
الكثافة	٣١٤ جم / سم <sup>٣</sup>
الوزن النوعي	٣٦٢
التشويه الحرارى الديناميكي	
منا ٢ / كجم / رسم <sup>٢</sup>	١٨٢٠ - ١٨٤٠ م <sup>٥</sup>

### طوب الكرومنجريت :

يصنع هذا الطوب من خليط من بودرة المجنزيت والكروميت المطحون بنسب مختلفة ، والكروميت خام حرارى طبيعى متعادل يحتوى على أكسيدى الكروم والحديد ح أ ، ك ر ٢ أ مع بعض الشوائب مثل أكسيد السيلكون والالومونيوم والماغنسيوم . وسمود الكروميت للحرارة عال نسبيا اذ يبلغ ٢١٨٠ م<sup>٥</sup> ولكن ما به من شوائب تخفض من نقطة الانصهار .

ويمكن الحصول على طوب كرومنجريت ذى صفات طبيعية وتكنيكية ممتازة وذلك باختيار التوزيع الحبيبي للمواد الأولية اللازمة لصناعة هذا الطوب وكذلك بتوفير أحسن الظروف للاحتراق .

### الحراريات الحمضية ( الشاموت ) :

تصنع منتجات الشاموت من خليط من بودرة الشاموت والطفل الحرارى الجاف بعد طحنه وكمية الألومنيا بالطفل الحرارى هى التى تحدد درجة هذا النوع من الحراريات ( درجة أ ، ودرجة ب ، ودرجة ح ) .

وهذه هى نسب مكونات طوب الشاموت :

س أ	٥٢ - ٦٠٪
ك ر ٢	٣٠ - ٤٢٪
ح أ ٢	١٥ - ٣٪
ك أ	٣ - ٧٪
فو أ	١ - ٥٪



والمواصفات التي يجب أن تتوافر في طوب الشاموت وهي :

درجة أ	درجة ب	درجة ج	
١٧٣٠	١٦٧٠	١٦١٠	الصبود للحرارة °م
١٣٠٠	لم تحدد		التشويه الحراري الديناميكي عند ٢ كجم / سم ٢ °م
١٢٤	١٢٥	١٠٠	مقدرة تحمله للضغط كجم / سم ٢
% ٣	% ٣٠	لم تحدد	المسامية الظاهرية

ومن الشاموت يصنع الطوب الحراري للبوادق كذلك يستخدم في كثير من الادوات المستخدمة في الصلب مثل عمود الصب .





## ( الفصل الثالث )

### الخلاط

يوجد فى وحدات انتاج الصلب خلاط أو أكثر فى موقع وسط بين أجهزة انتاج الحديد الزهر وأجهزة انتاج الصلب فينقل الحديد الزهر فى بواق تصب فى الخلاط حيث يختزن بعض الوقت لحين شحنه فى أجهزة الصهر بواسطة بواق شحن .


والوظيفة الأساسية للخلاط هى الاحتفاظ بالحديد الزهر منصهرا لحين استعماله حتى يمكن لأجهزة الصهر أن تواصل عملها بكيفية منتظمة ومرضية .

والخلاط وعاء اسطوانى كبير يصنع من ألواح الصلب المبرشمة أو الملحومة ويبطن من الداخل بطوب حرارى .

ويستقر الخلاط على محامل ( كراسى ) خاصة مثبتة فى قاعدة متينة من الخرسانة المسلحة ويمكن امالة الخلاط كهربائيا أو هيدروليكا حول محور أفقى بمساعدة اسطوانات تتدحرج على المحامل ، ويراعى عند تصميم الخلاط أن يكون محور دورانها مزاحا قليلا ناحية فتحة الصب حتى تعمل قوة الجاذبية الأرضية على إعادة الخلاط الى وضعه الأسمى ( انظر شكل (5) .

ولكى يحتفظ الخلاط بأكبر كمية من الحرارة أى يكون الفقد فى الحرارة أقل مايمكن يجب أن تكون المساحة السطحية للخلاط أقل مايمكن بالنسبة الى حجمه ويتحقق ذلك عندما تكون النسبة بين طول الخلاط الى قطره مساوية أو أكبر قليلا من الواحد الصحيح .

وللخلاط فتحتان احدهما لشحنه بالحديد الزهر والثانية لصبه منه الى أجهزة الصهر وتغطى كل فتحة بخطاء من الحديد المبطن بالطوب الحرارى .

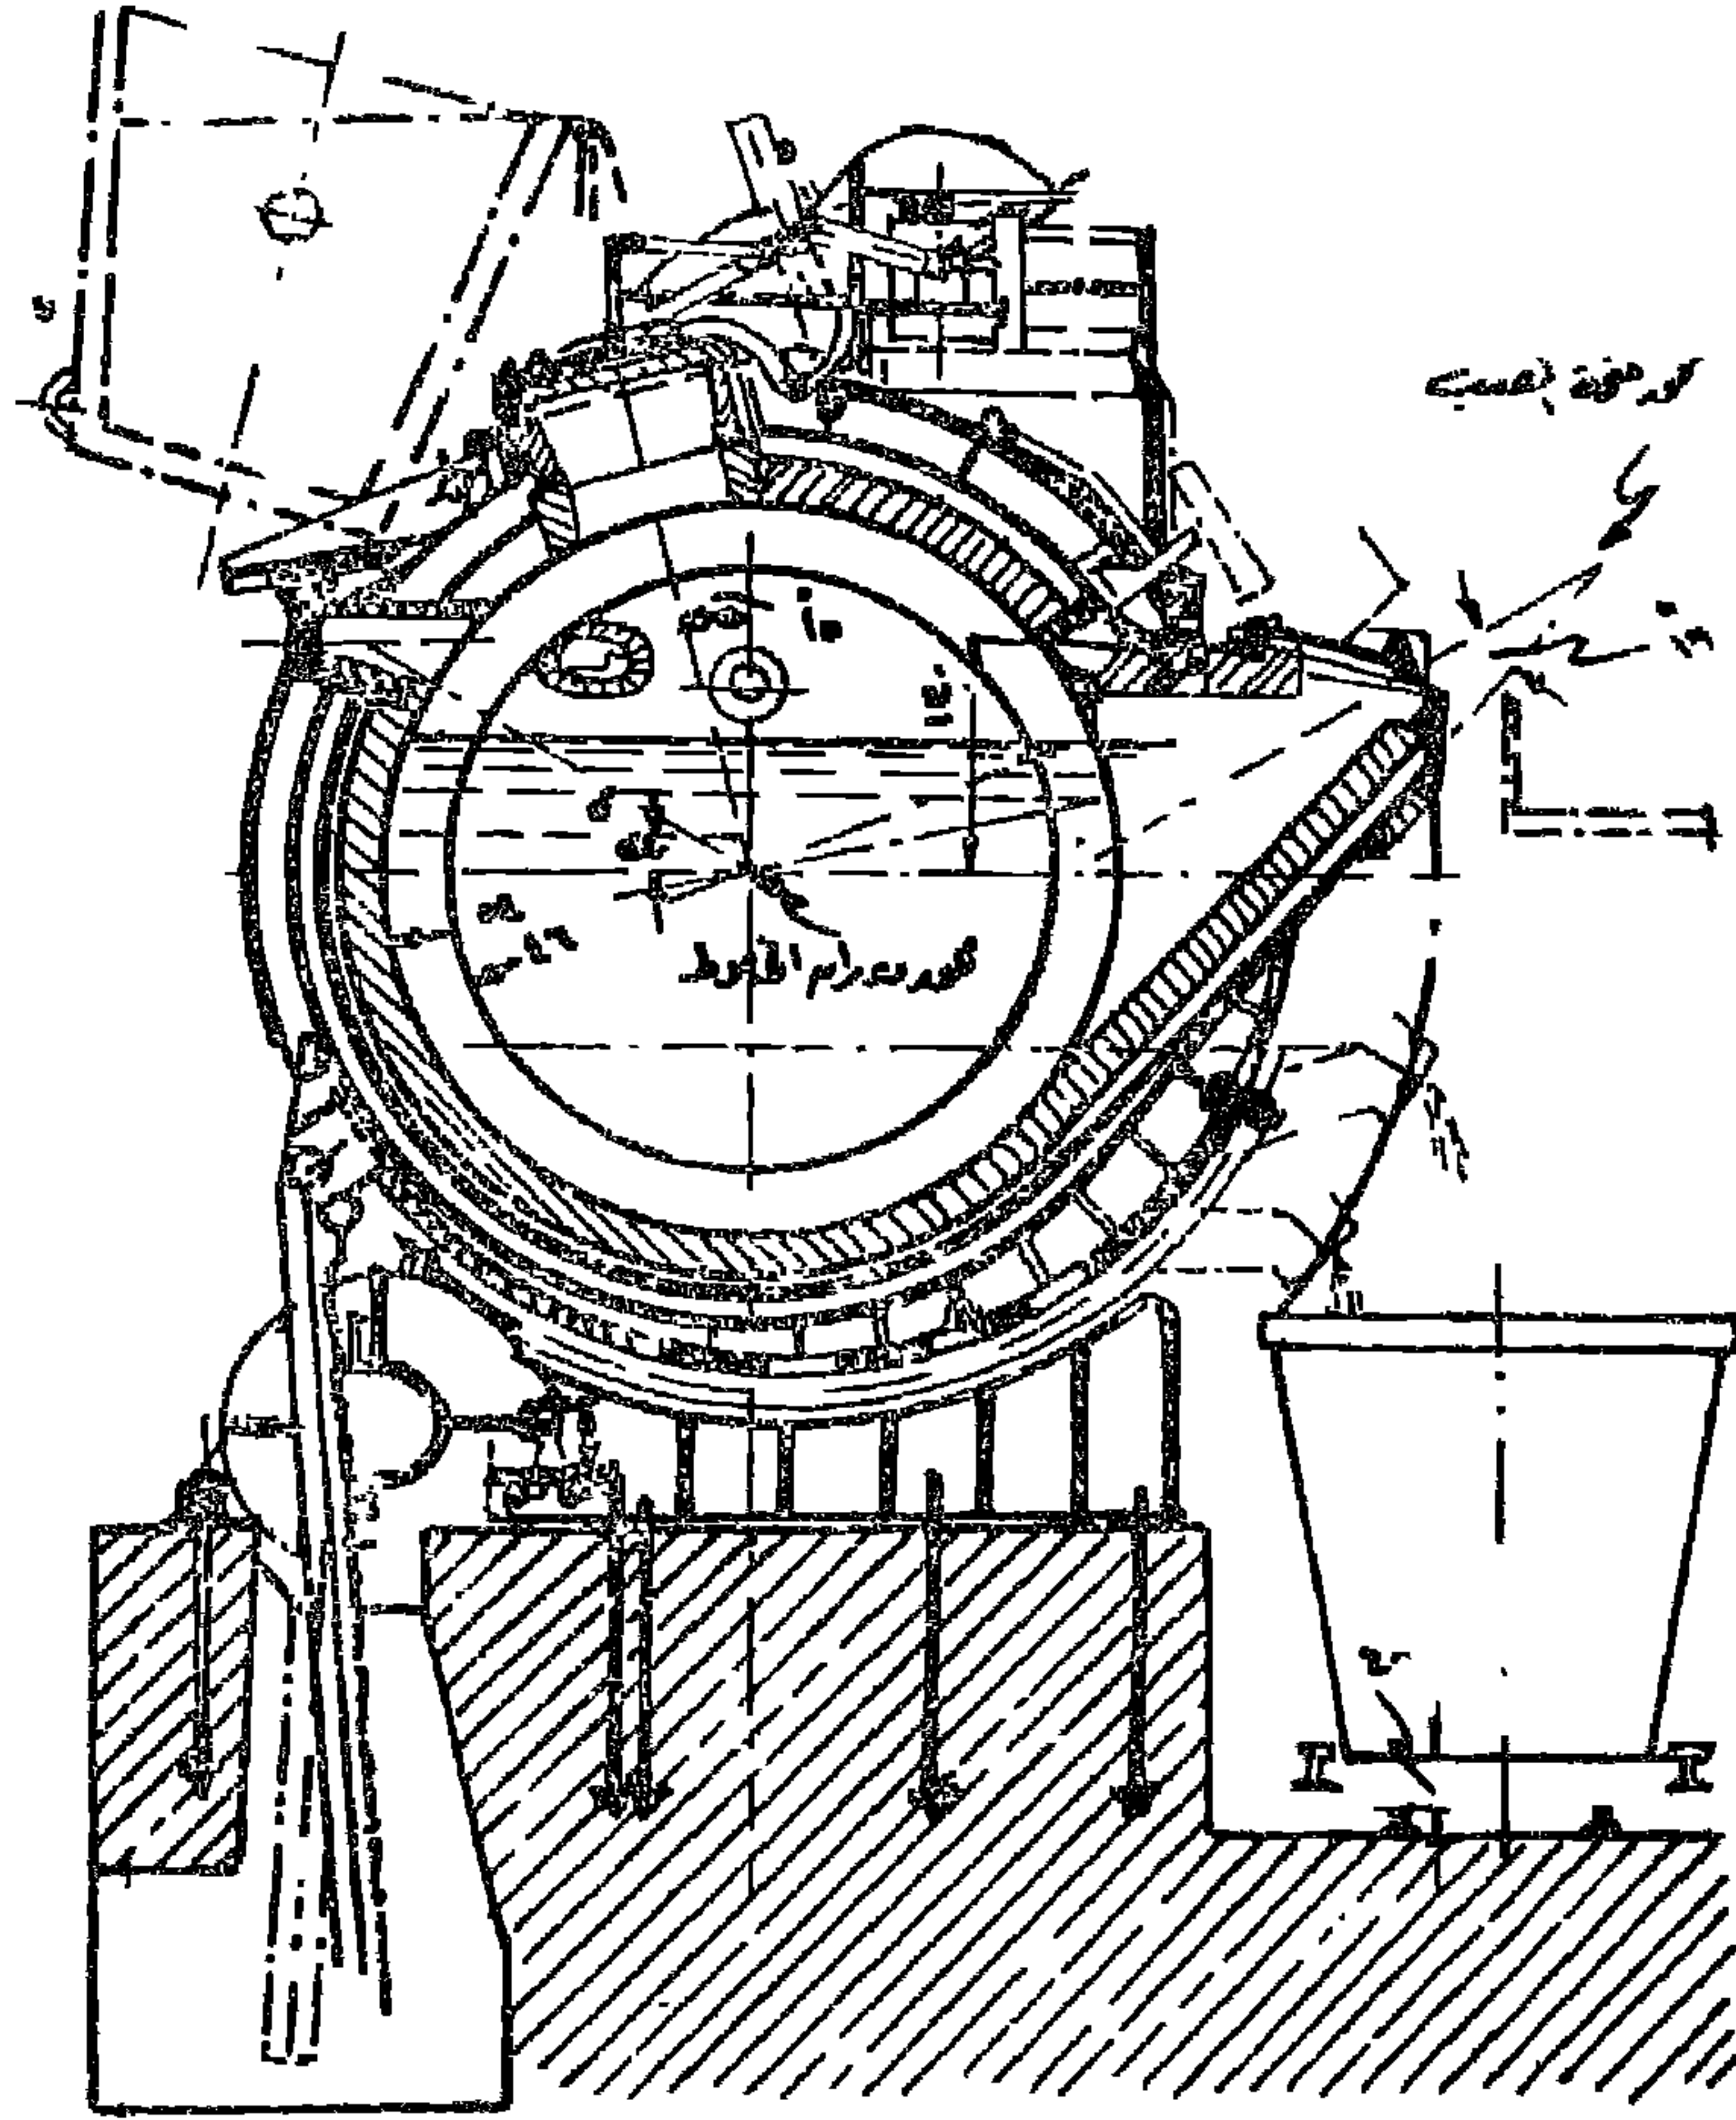


شكل (٥) : خلاط سعته ٦٠٠ طن

وتستخدم غازات الأفران والمازوت في توليد الطاقة الحرارية اللازمة لحفظ درجة حرارة الحديد المنصهر داخل الخلاط عند ١٣٠٠ درجة م تقريبا .  
وتحدد سعة الخلاط بمعرفة كمية الحديد الزهر اللازمة لتشغيل وحدات الصهر من ٨ - ١٠ ساعات .


واستعمال الخلاط بسعة مناسبة يحقق الأغراض التالية :

١ - استمرار وحدات الصهر في التشغيل دون ارتباك إذا كان هناك أى عطل في الأفران العالية أو تأخر الحديد الزهر القادم منها لسبب أو لآخر .

- ٢ - العمل على تجانس الحديد الزهر القادم من الافران المختلفة ومن الصبات المختلفة أيضا فتخرج الشحنت الى وحدة الصهر ذات تركيب كيميائي متماثل مما يساعده على انتظام التشغيل فيها .
- ٣ - المحافظة على درجة حرارة الحديد الزهر عند حد معين مناسب حتى تتم النفاعلات الكيميائية بكيفية سلسلة ومنظمة .
- ٤ - اتاحة الفرصة لحفض نسبة الكبريت في الحديد الزهر الى حد ما وينحقق ذلك عن طريق التفاعل الطارد للحرارة الآتى :

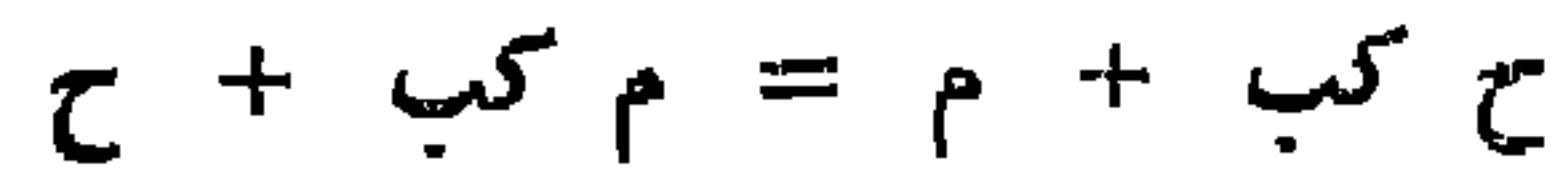

وتعتمد ازالة الكبريت من الحديد الزهر على كمية المنجنيز الموجودة به كما تتوقف على زمن نقل الحديد الزهر من الافران العالية بواسطة البوادر الى الخلاط حيث ينضم كبريتيد المنجنيز الناتج الى الخبث ويشترك في تكوينه ونتيجة للتفاعل المشار اليه يتكون على سطح الحديد الزهر في الخلاط بعض الخبث المخوى على نسبة كبيرة من الكبريت ويجب ازالة هذا الخبث سواء عند شحن الخلاط بالحديد الزهر أو صبه منه في بوادر شحن أجهزة الصهر .

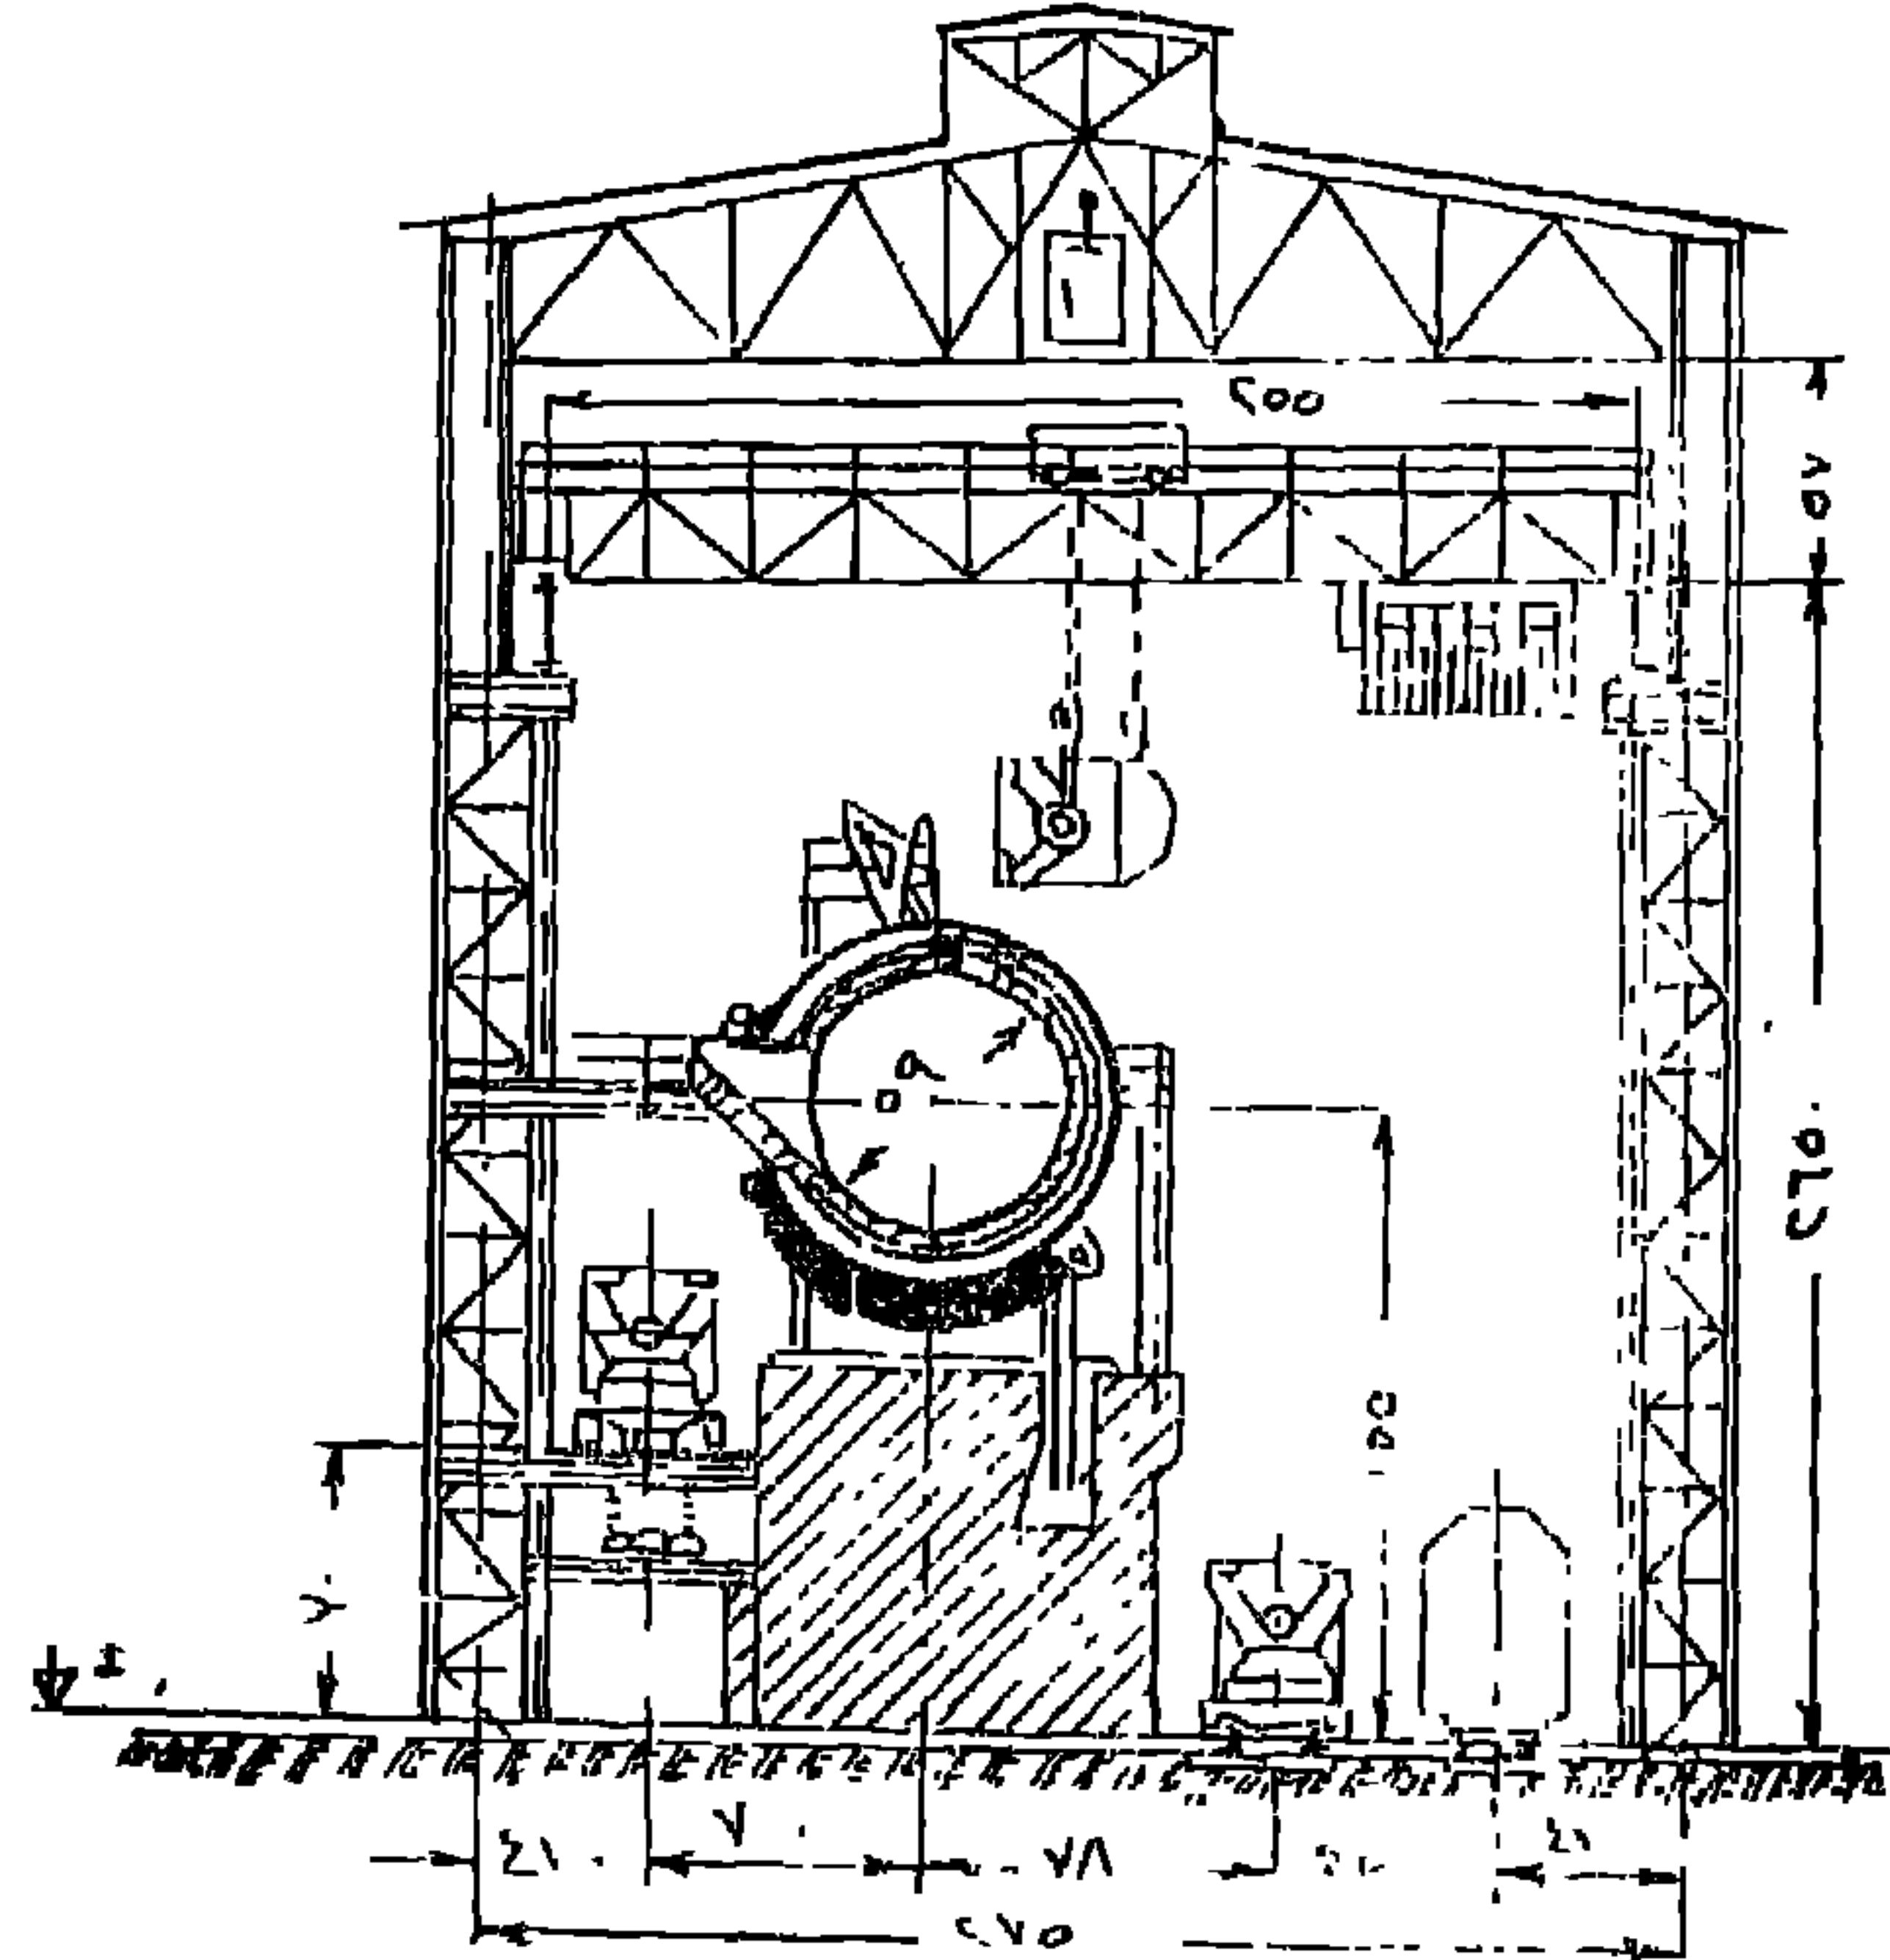


شكل (٦) : قطاعة في قسم الخلاط - وهو مقام في مصنع حديث لعجلات بسمر .



## الفصل الرابع

### إنتاج الصلب من محولات بسمهر

يحدد أبعاد عمالية نحويـل الصلب في محولات بسمهر بناءً على البطانة الحرارية الحامضية للمحول والتحليل الكيميائي للحديد الزهر . وتتم العملية بالاستفادة من الحرارة الفيزيائية للحديد الزهر المنصهر وكذلك الحرارة المتصاعدة نتيجة أكسدة الشوائب بفعل الأكسجين الموجود في هواء النفخ ويعتبر السليكيون هو العنصر الأساسي للامداد الحراري لصبـة المحول ويكون الخبث الناتج من محول بسمهر غنياً بالسايكا (س٢١) الناتجة عن أكسدة السليكون الموجود في الحديد الزهر والسليكا الموحدة

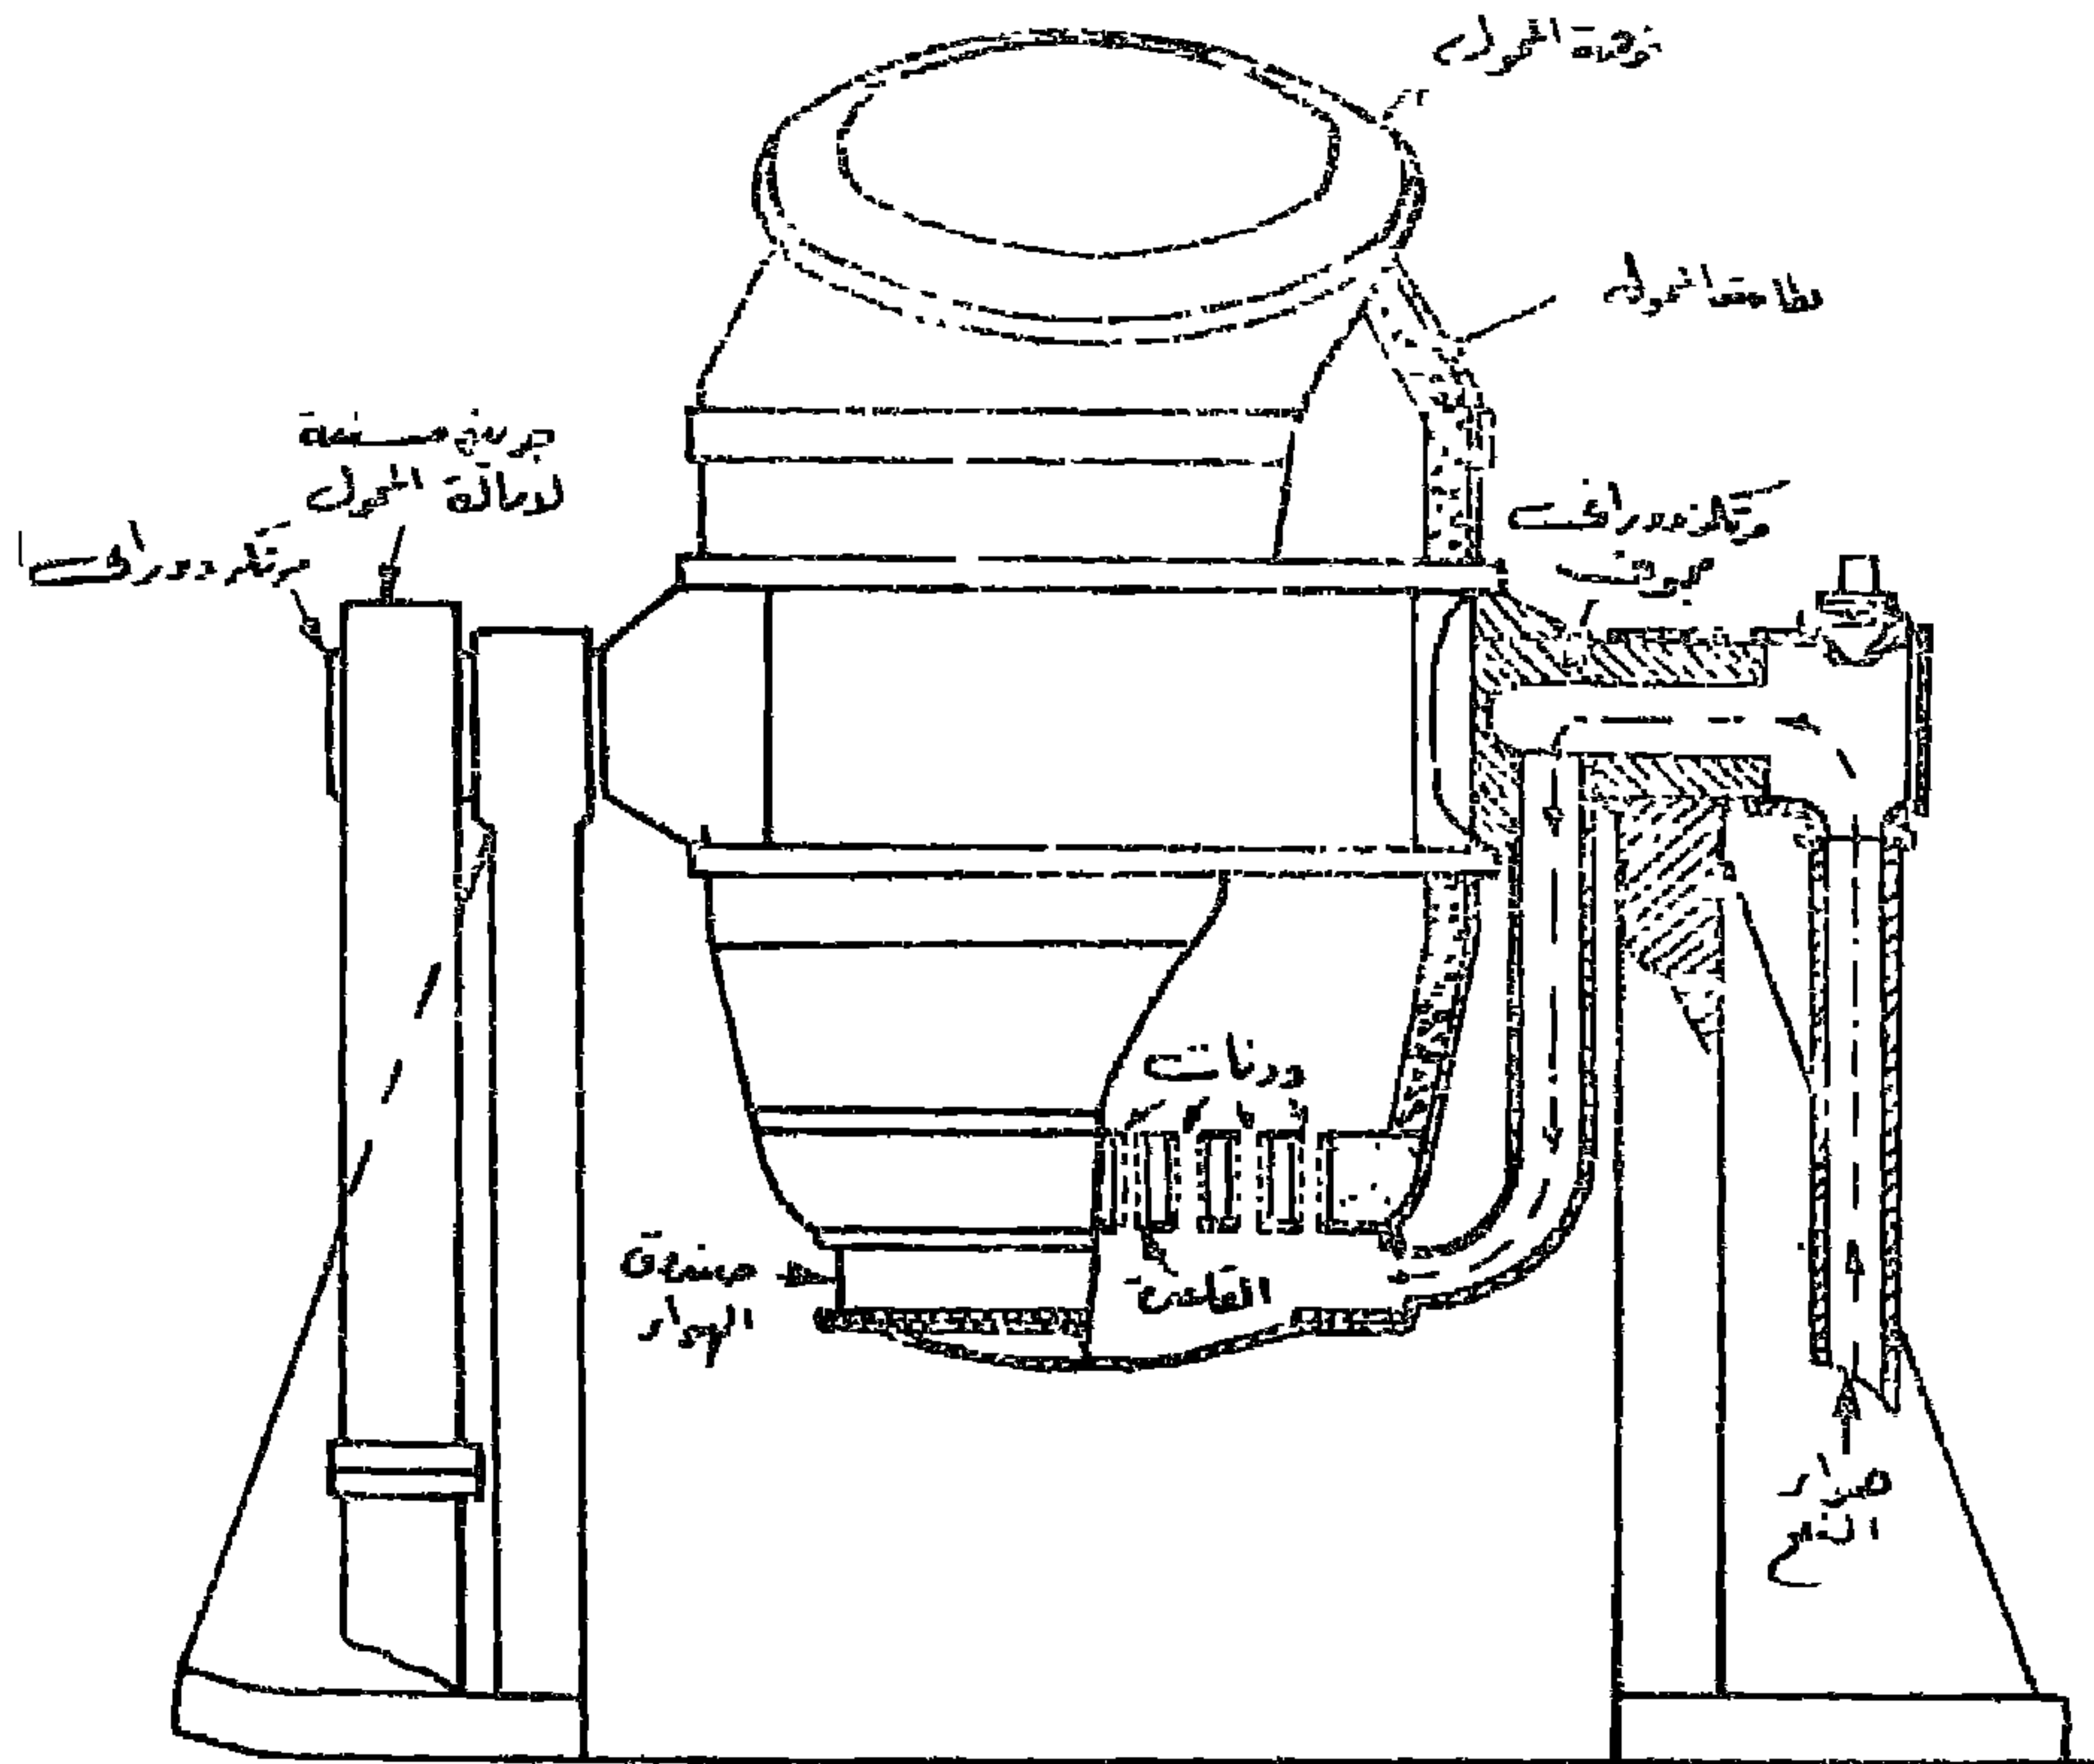

شكل (٨) يوضح تفاصيل المحول ، وكيفية دخول هواء النفخ فيه




في البطانة الحامضية ونعوق الطبيعة الحمضية لخبث محولات بسمر وجود سليكا غير متحدة ازالة الكبريت والفوسفور من المعدن .

ويدخل الهواء الى المحول فيساعد على تقليب شحنة المحول بشده ويتخلل هواء النفخ حمام المعدن فيتأكسد الحديد في أول الامر باعتباره المكون الاساسي للحديد الزهر وينتشر أكسيد الحديد الناتج عن أكسدة الحديد خلال شحنة المحول مؤديا الى اختزال السليكون والمنجنيز والكربون الموجود في الحديد الزهر . وقد يتأكسد بعض هذه الشوائب مباشرة بالهواء الجوي ويؤدي التقليب الشديد في حمام المعدن الى زيادة مساحة سطح التلامس للتفاعلات بدرجة كبيرة فتتعاظم سرعة التفاعلات .

### ١- تصميم محول بسمر

يبين شكل ( ٩ ) رسما تخطيطيا لاحد محولات بسمر وتبلغ سعته ٣٥ طنا .

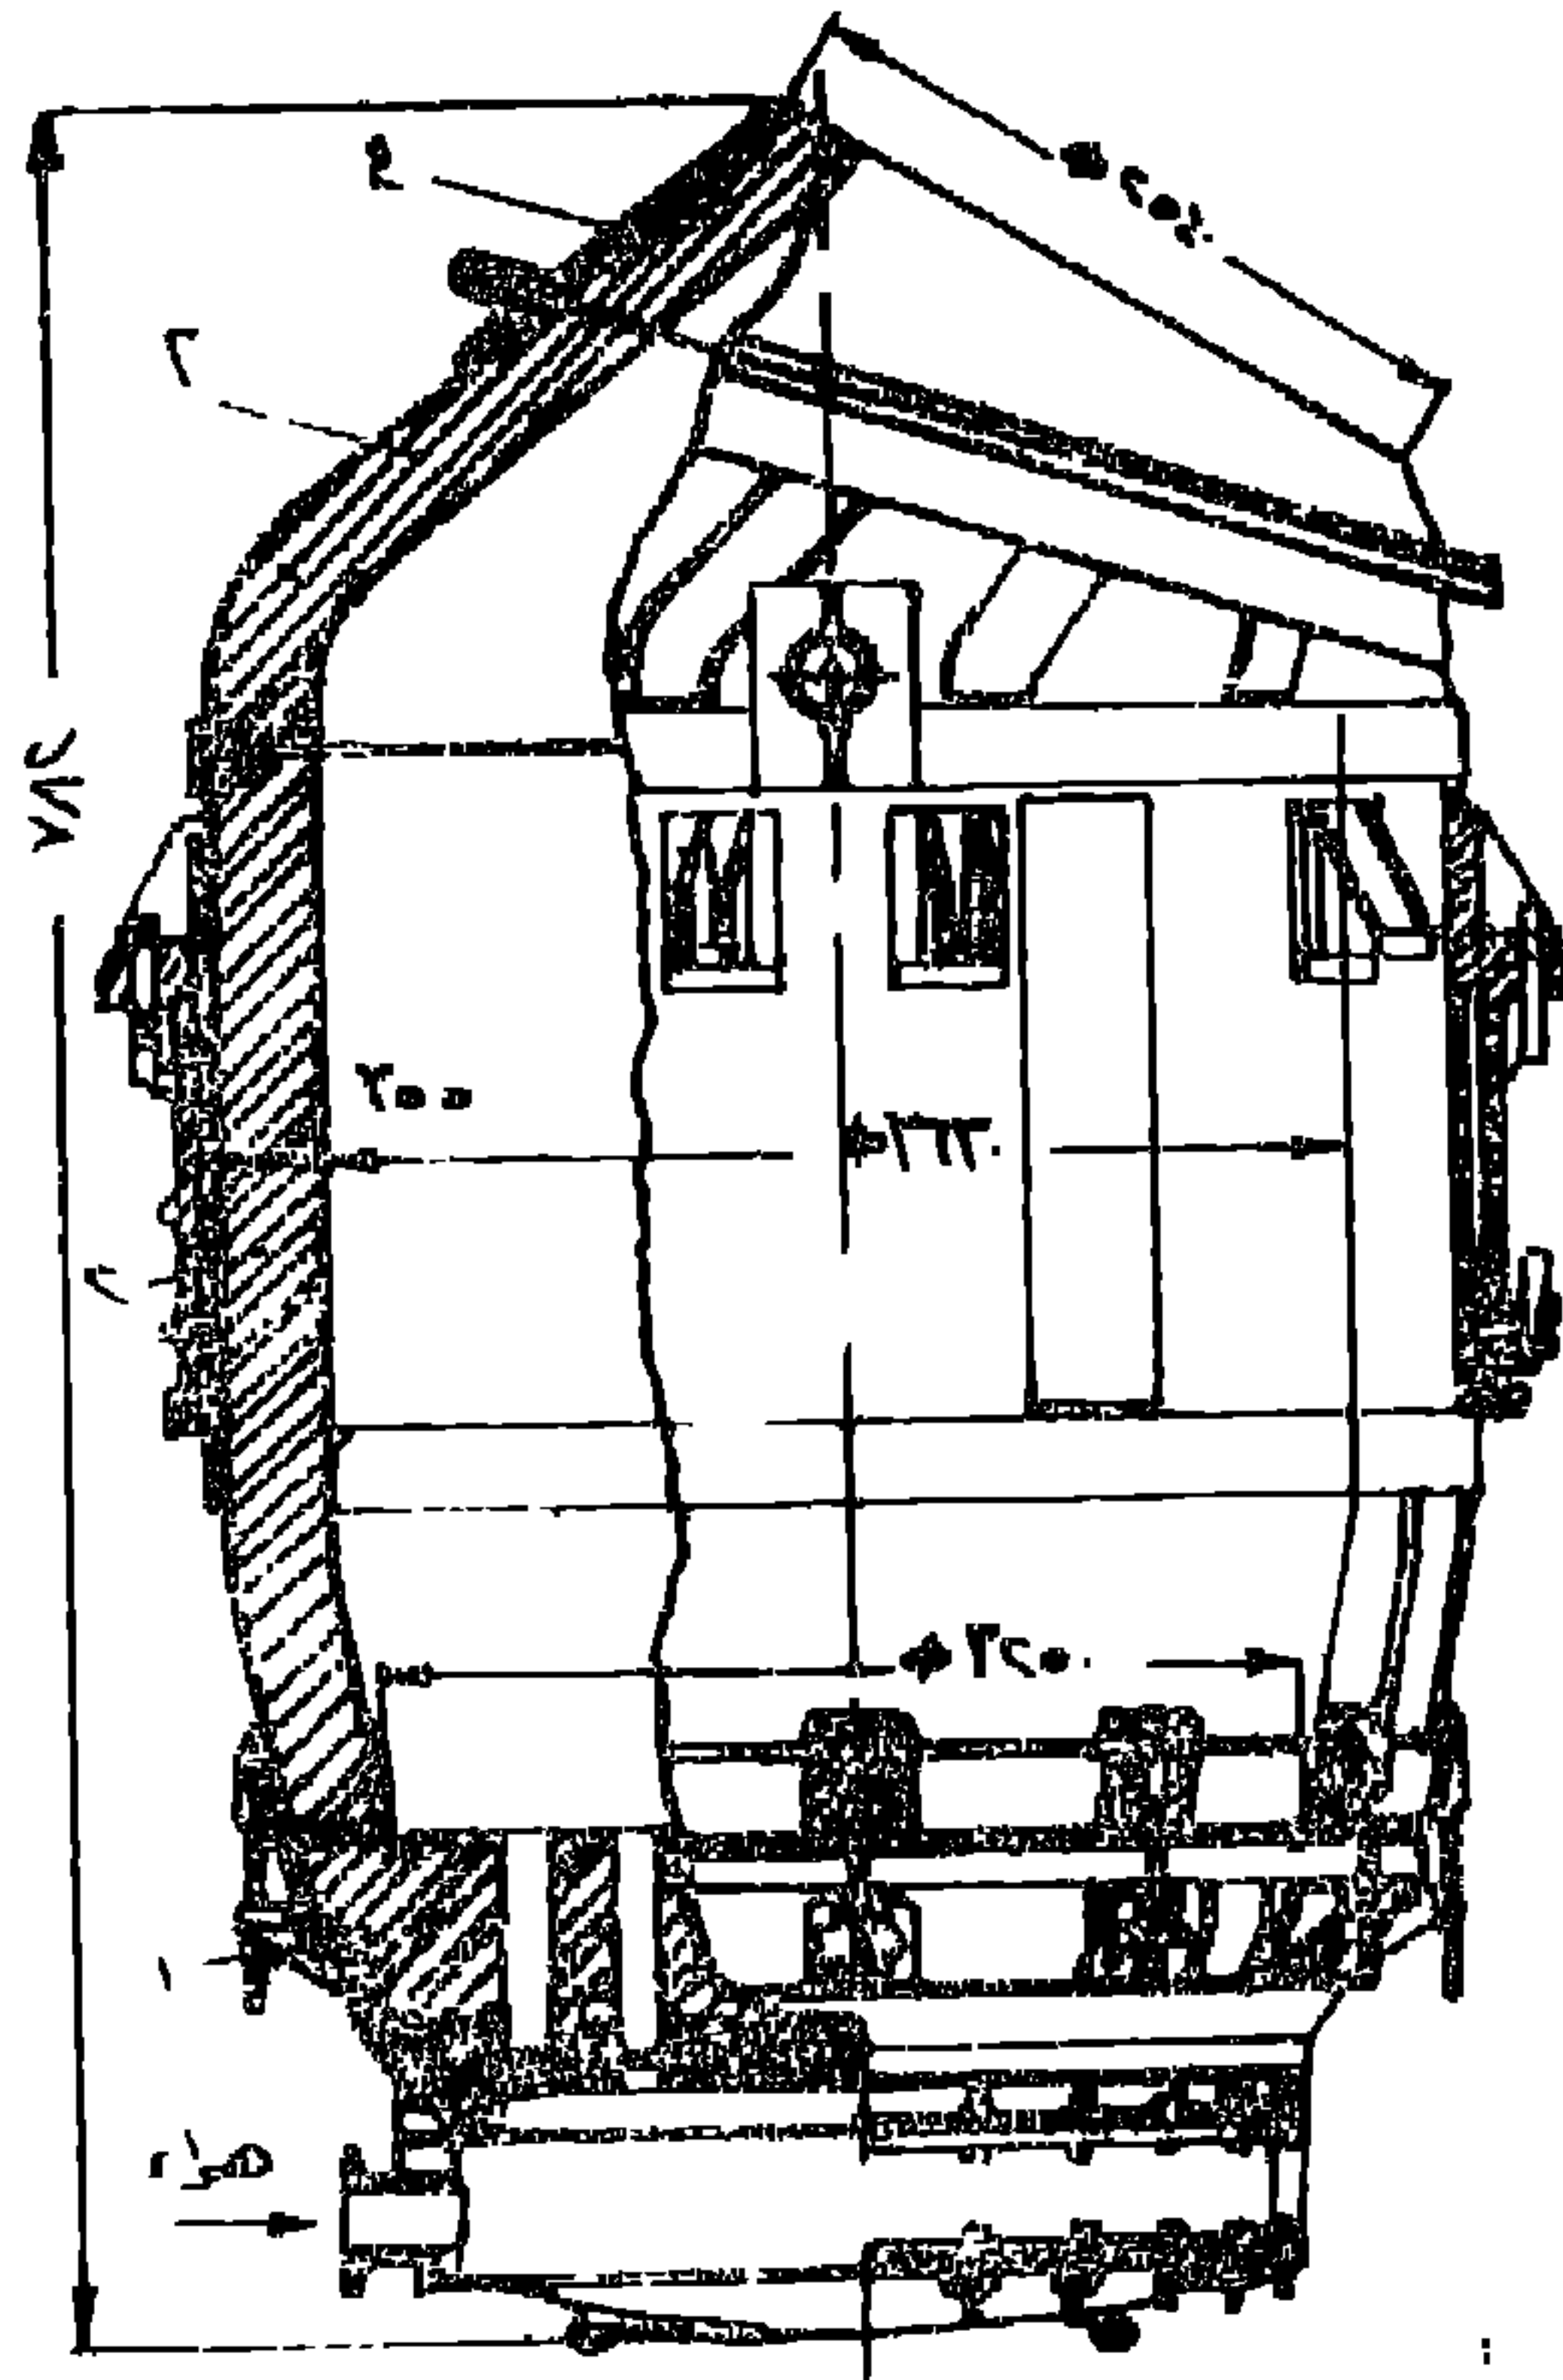

شكل (٩) محول بسمر يسع ٣٥ طنا :


- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| ١ - قاعدة المحول | ٢ - الجزء الاسطوانى |
| ٣ - بغطاء المحول | ٤ - فوهة المحول     |

### جسم المحول :

يصنع من ألواح فولاديه سميكة ملحومة مع بعضها البعض أو  
لمسكها مع بعضها سرائط حاكمه . ويتراوح سمك الألواح بين ١٥ - ٢٥  
ملليمترًا تبعًا لسعة المحول وينضمّن جسم المحول ثلاثة أجزاء : وعاء  
اسطوانى له قاعده يمكن تغييرها وجزء مخروطى علوى وفوهه قابلة  
للاستبدال تصنع من الصلب المصبوب

وتكون قاعدة المحول ذات شكل أسطوانى أو مخروطى ويكون  
تصميمها بحيث يمكن تثبيت صندوق لهواء النفخ ليمر هذا الهواء من  
خلاله الى المحول وعند تغيير القاعدة يتم فصلها عن الجزء الاسطوانى  
وصندوق الهواء \*

ويحيط بالجزء الاسطوانى من جسم المحول حزام مصنوع من الصلب  
المصبوب يتصل بنرسين مركبين على كراسى تحميل ويكون أحد النرسين  
مجوفًا ليمر خلاله هواء النفخ حتى صندوق الهواء ويرتبط الحزام بجسم  
المحول بمجموعة من المواسك ( قباقيب ) وعادة يكون قطر الحزام أكبر من

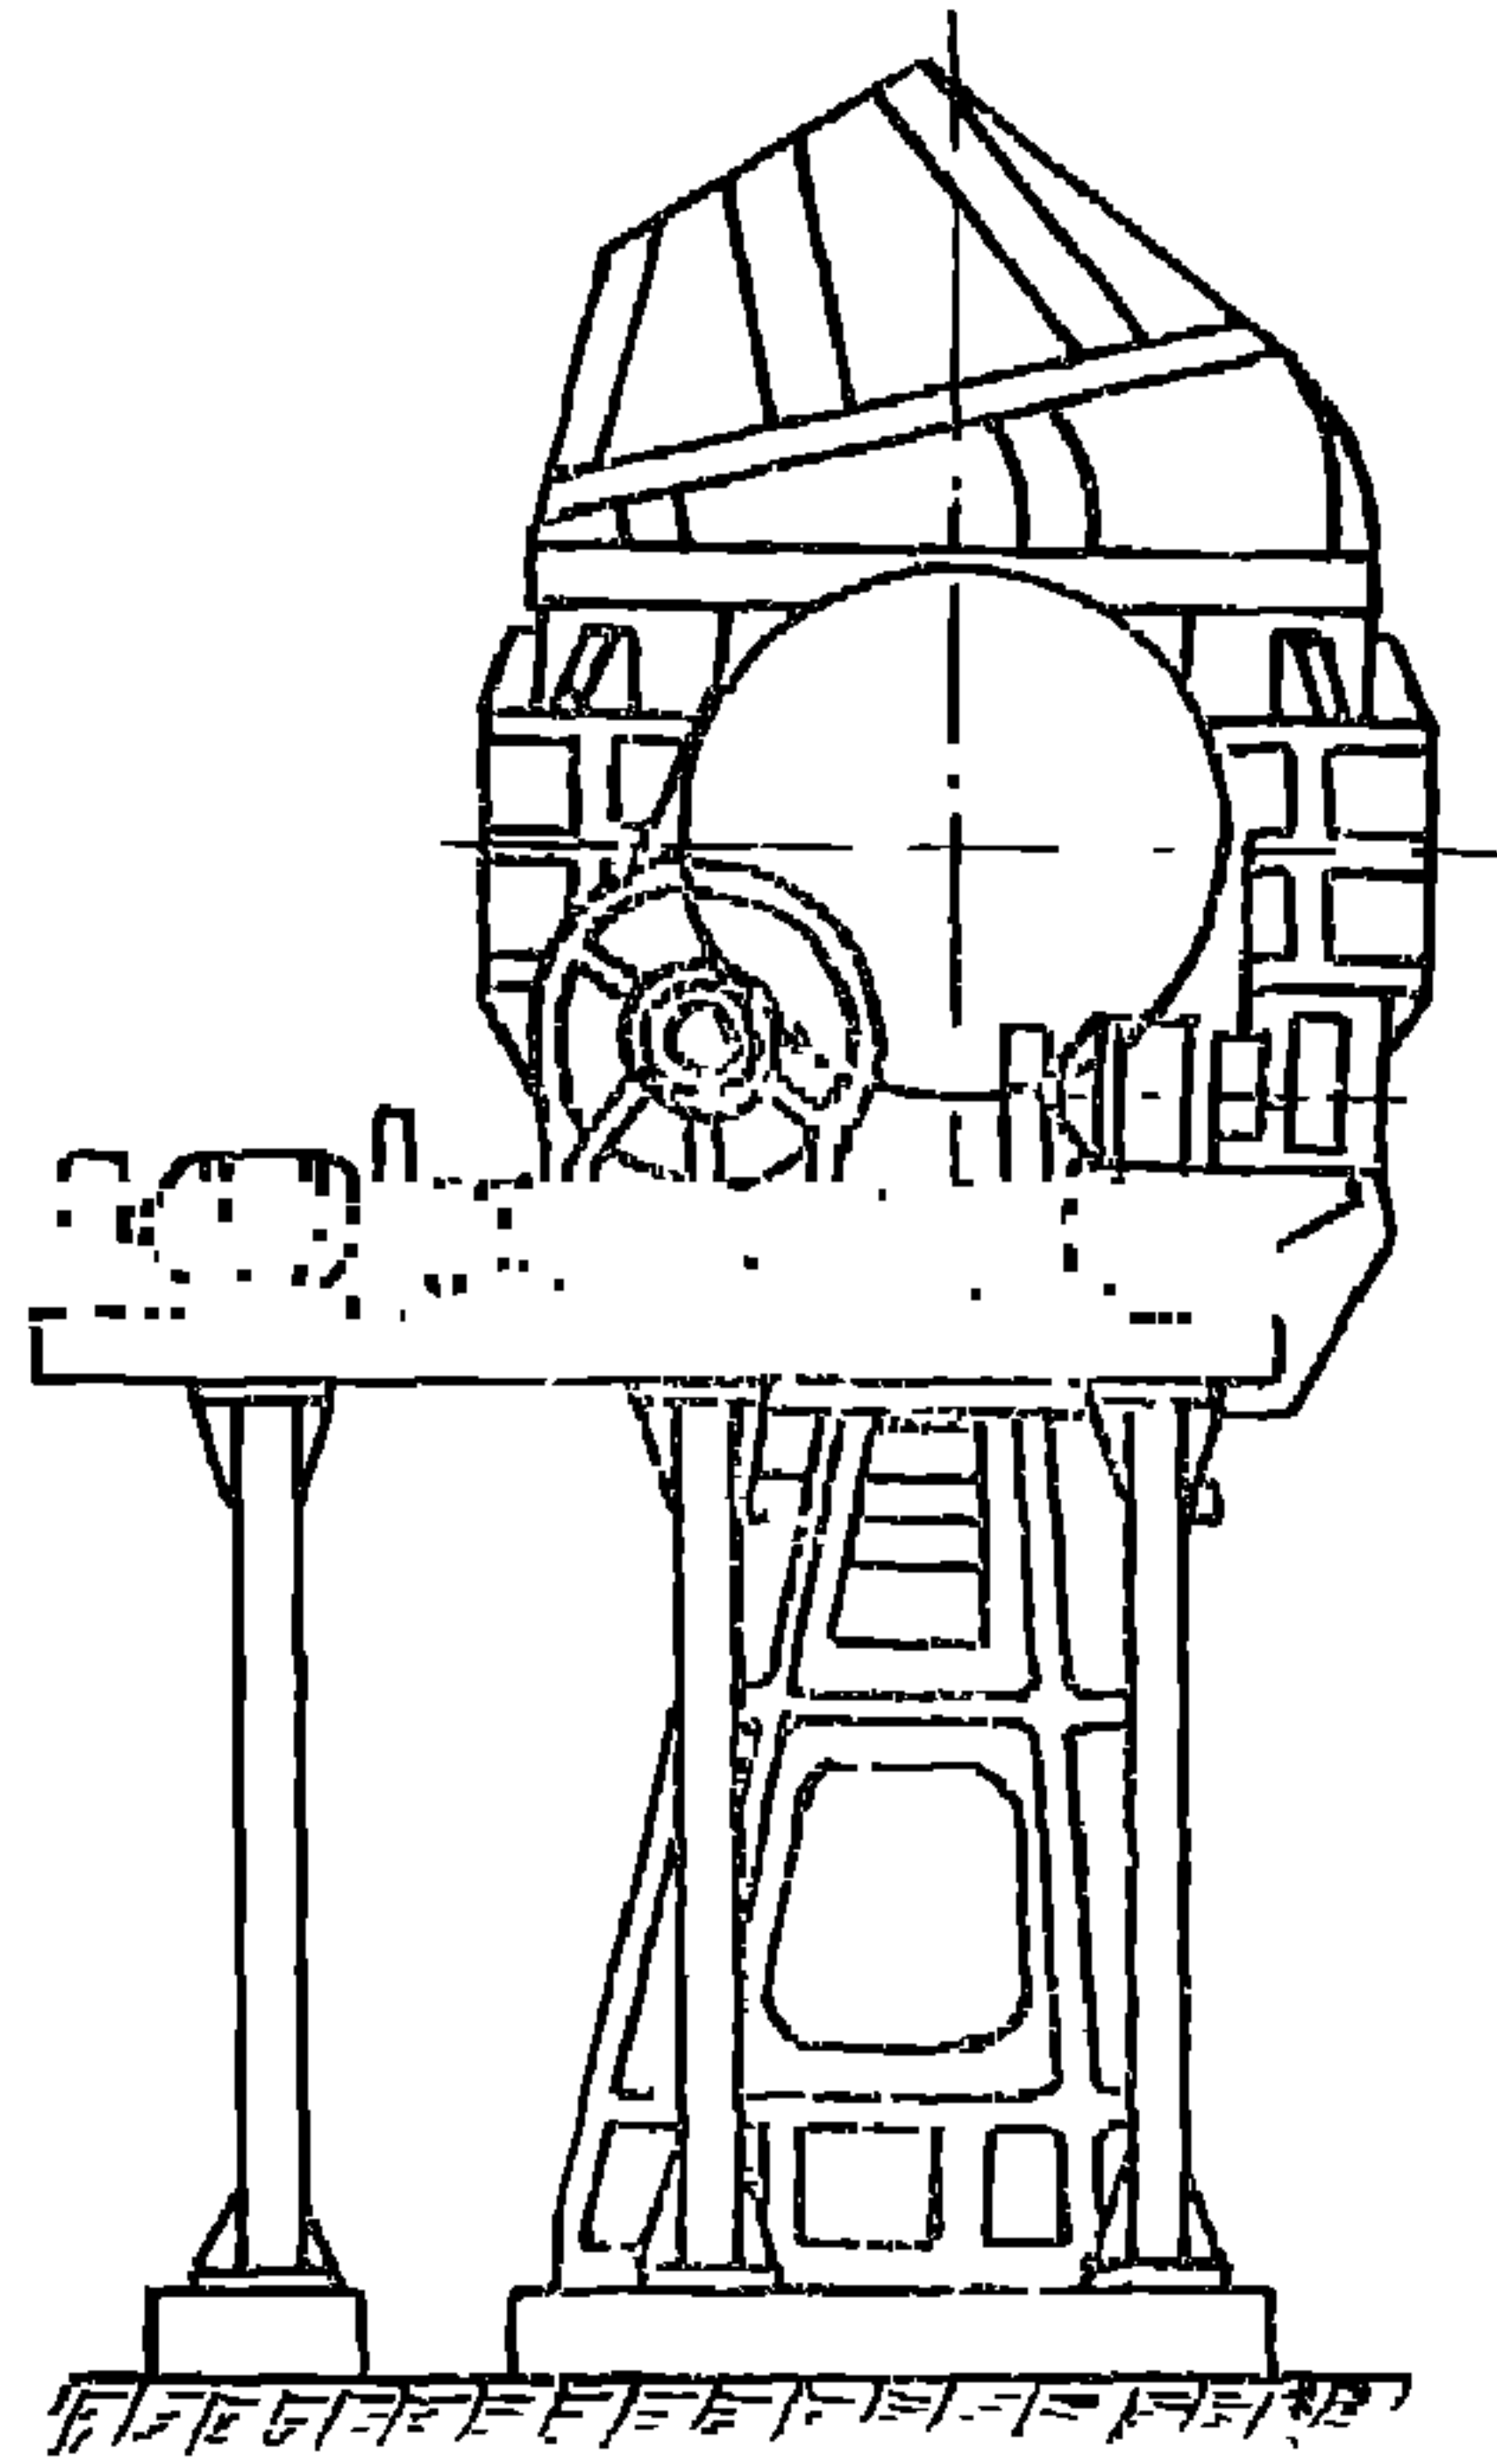

شكل (١٠) : محول قائم على قاعده ، ويرى بالشكل جهاز ادارته بالكهرباء .

قطر المحول وبينهما فجوة هوائية لتجنب الأضرار الناشئة على الحزام من تمدد جسم المحول والحيلولة دون تشوه الحزام ويمكن امالة المحول بواسطة هونورين كهربائيين ويمكن لاحدهما منفردا أن يحرك المحول ويكون الآخر احتياطيا .

وأحيانا تتم امالة المحول بطريقة هيدروليكية عن طريق ترس وجريدة مسننه حبيب ينصل الترس بحزام المحول وبتحريك الجريدة لأعلى وأسفل يمكن امالة المحول للأمام والمخلف ويبلغ الضغط الهيدروليكي اللازم لتشغيل المحول ٣٠ - ٥٠ جوى .

ويقع محور مركزى الترسين على ارتفاع من الأرض يسمح بدخول عربة تحميل بودقة لتلقى صبة الصلب بعد انتهائها من المحول وكذلك دخول قطار سلك حديدية يحمل وعاء أو بودقة لتلقى خبث الصبة .

### بطانة المحول :


تصنع بطانة محول بسمر من طوب ديناس ويتخذ الطوب هيئة تتسق مع شكل جسم المحول وتتفق أبعاده مع قطر المحول .

وتترك مسافة ٣٠ - ٥٠ مم بين طوب البطانة وجسم المحول تملأ بحبيبات ناعمة من نفس مادة الطوب الحرارى بعد خلطها بالمونة اللازمة لتماسكها . وينراوح سمك البطانة الحرارية بين ٢٥٠ - ٤٠٠ مم ويزداد السمك عند المناطق المعرضة أكثر من غيرها للتآكل . وتحتوى المونة المستخدمة على ٨٠ - ٩٠٪ من مسحوق الكوارتز بحجم حبيبي لا يزيد عن ٥ بلايس واحد . ٢٠ - ١٠٪ من طفل حرارى مسحوق بعد خلطه بالماء حتى يسبح غليظ القوام . ويراعى تخليط المونة جيدا قبل اضافة الماء واستخدامها فى غضون ٦ ساعات بعد اضافة الماء .

ويوضح شكل (١١) انواع الطوب الحرارى المستخدم فى البطانة وتصنع الصفوف العشرة السفلية من الطوب ( أ ) والجزء الاسطوانى من الطوب ( ب ) بينما يبنى الجزء الكروى والفوهة من النوعين ( ج ) ، ( هـ ) بتوافقات محددة فى كل صف .

وينبغى العناية أثناء التبطين بحيث يوضع الطوب دون تنصيفه أو جزئته مع ملء الفراغات بالمونة جيدا . . وبعد انتهاء التبطين ينبغى تحفيف البطانة وتسخينها ( تحميمها ) لتجنب التشقق الذى يمكن أن



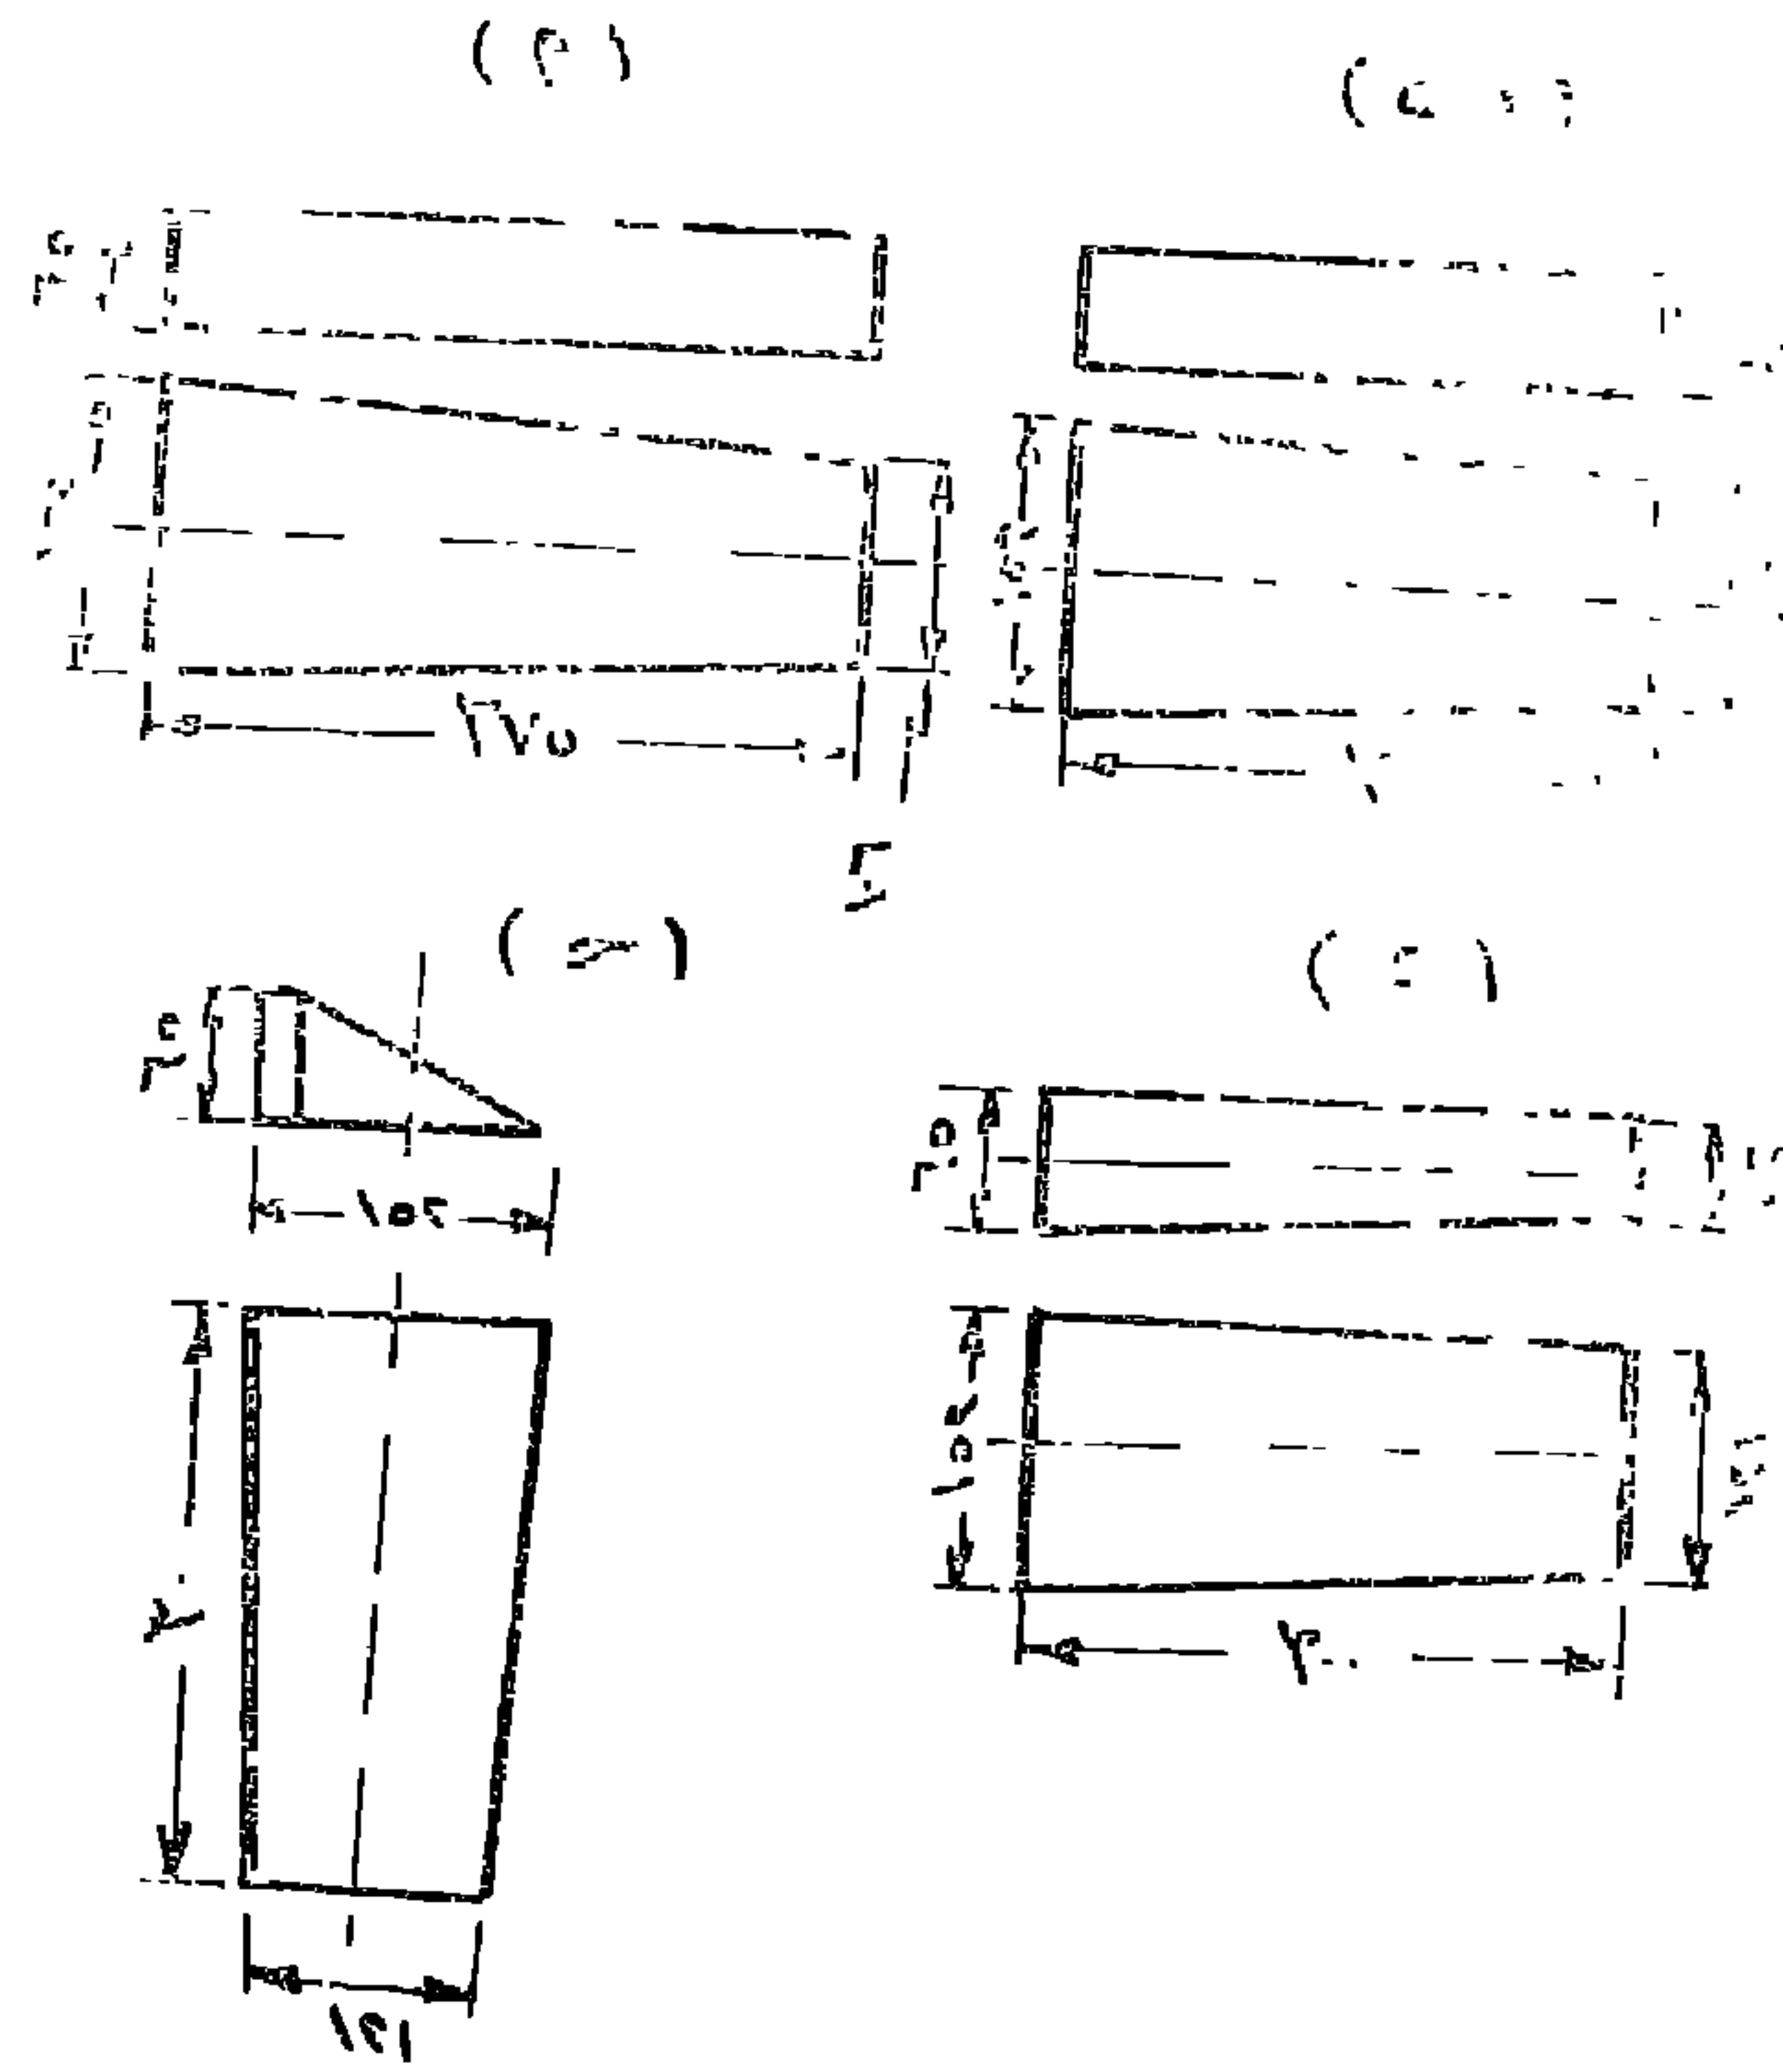

شكل (١١) : اشكال الطوب التي تستخدم لبناء الاجزاء المختلفة من المحول .

يعتريها اذا تعرضت لصدمة حرارية ( تسخين مفاجيء ) وتجرى عملية التجفيف والتحميص بفحم الكوك أو الغاز الطبيعي مع الاستعانة ببعض الاخشاب . في اول الأمر . ويراعى التحكم في درجة الحرارة أثناء التحميص عن طريق ازدواجات حرارية نوضع عند قمة الجزء الاسطوانى من المحول على بعد ٢٠ - ٢٥ مم من السطح الداخلى للبطانة ويعطى البرنامج التالى صورة لعملية التحميص وسيرها :

من ١٠ م° حتى ٢٢٠ م° بمعدل ٢٠ م° فى الساعة لمدة ٧ ساعات  
من ٢٢٠ م° حتى ٥٢٠ م° بمعدل ٦٠ م° فى الساعة لمدة ٥ ساعات  
من ٥٢٠ م° حتى ٩٠٠ م° بمعدل ١٠٠ م° فى الساعة لمدة ٤ ساعات

اجمالي فترة التسخين ١٦ ساعة :

وبعد تدفئة البطانة بالخشب وفحم الكوك ينفخ جزء من الهواء وتتبخر الرطوبة من البطانة نتيجة لذلك ، وبعد نفخ عدد من الصبات فى المحول

يراعى فحص البطانة فحصا كاملا وبالعلاج العيوب والتشققات التي قد تظهر بها بواسطة مركب من الكوارتز والطفل الحرارى .

### قاعدة المحول :

تتخذ قاعدة محول بسمر احدى صورتين : اما قاعدة جاسنة من الشاموت تحتوى على عدد كبير من الفتحات مننظمة المقطع واما ما يسمى بالقاعدة الابرية التي تحتوى على عدد أقل من الفتحات يصلح اوضع ودنات حرارية من الشاموت للدخول هواء النفخ ويندر استخدام القواعد الابرية فى محولات بسمر لضعف مقاومة مادة الودنات امام تاثير اكسيد الحديدوز عن القاعدة الشاموت .


ويراعى أن تكون الخلطة المستخدمة فى ذلك القاعدة خلوا من الشوائب الضارة عند تشغيل القاعدة ويوضح الجدول التالى لنسب الوزنية للخلطات المستخدمة فى ذلك قواعد محولات بسمر ( ٤ خلطات ) .

المواد	الخلطة الأولى	الخلطة الثانية	الخلطة الثالثة	الخلطة الرابعة
مسحوق كوارتز مصنع من كوارتز مبلور به ٩٥٪ س ٢ أ حد أدنى	٥٠	٤٠-٥٠	٣٢	-
طفل كاولين به ٢٠٪ يد ٢ أ حد أدنى	٣٠	-	-	-
طفل حرارى لون به ٣٢٪ لون ٢ أ حد أدنى	١٠	٢٠-٣٠	٢٨	٢٤
فحم كوك ناعم	١٠	٤-١٠	٤	٨
مسحوق شاموت	-	٢٠-٣٠	٣٦	٦
جانبيستر	-	-	-	٥٦
مشلوط قواعد مستعملة	-	-	-	٦

وتتمثل النسب الحجمية في الجدول التالي

المادة	٥ مم	١ - ٥ مم	١ - صفر مم
كوارتز	لا يزيد عن ٥	٥٠-٤٠	٥٠-٦٠
شاموت	لا يزيد عن ٣	٤٠-٣٠	٦٠-٧٠
طفل حرارى	-	٣٥-٢٥	٦٥ - ٧٥

وتخلط مكونات الخلطة جيدا وهى جافة ثم ترطب بالمياه بسبب ٦ - ٨ / ويتم ذلك الفراغ بين القاعدة الحرارية وجسم قاعدة المحول بمخلوط لملء هذا الفراغ مع معالجة العيوب الظاهرة فى الطوب المخروطى الشكل وتحتوى المونة الحرارية اللازمة للمخلوط المائى على ٤ أجزاء من الكوارتز ، وجزء واحد من الطفل الحرارى بالوزن .

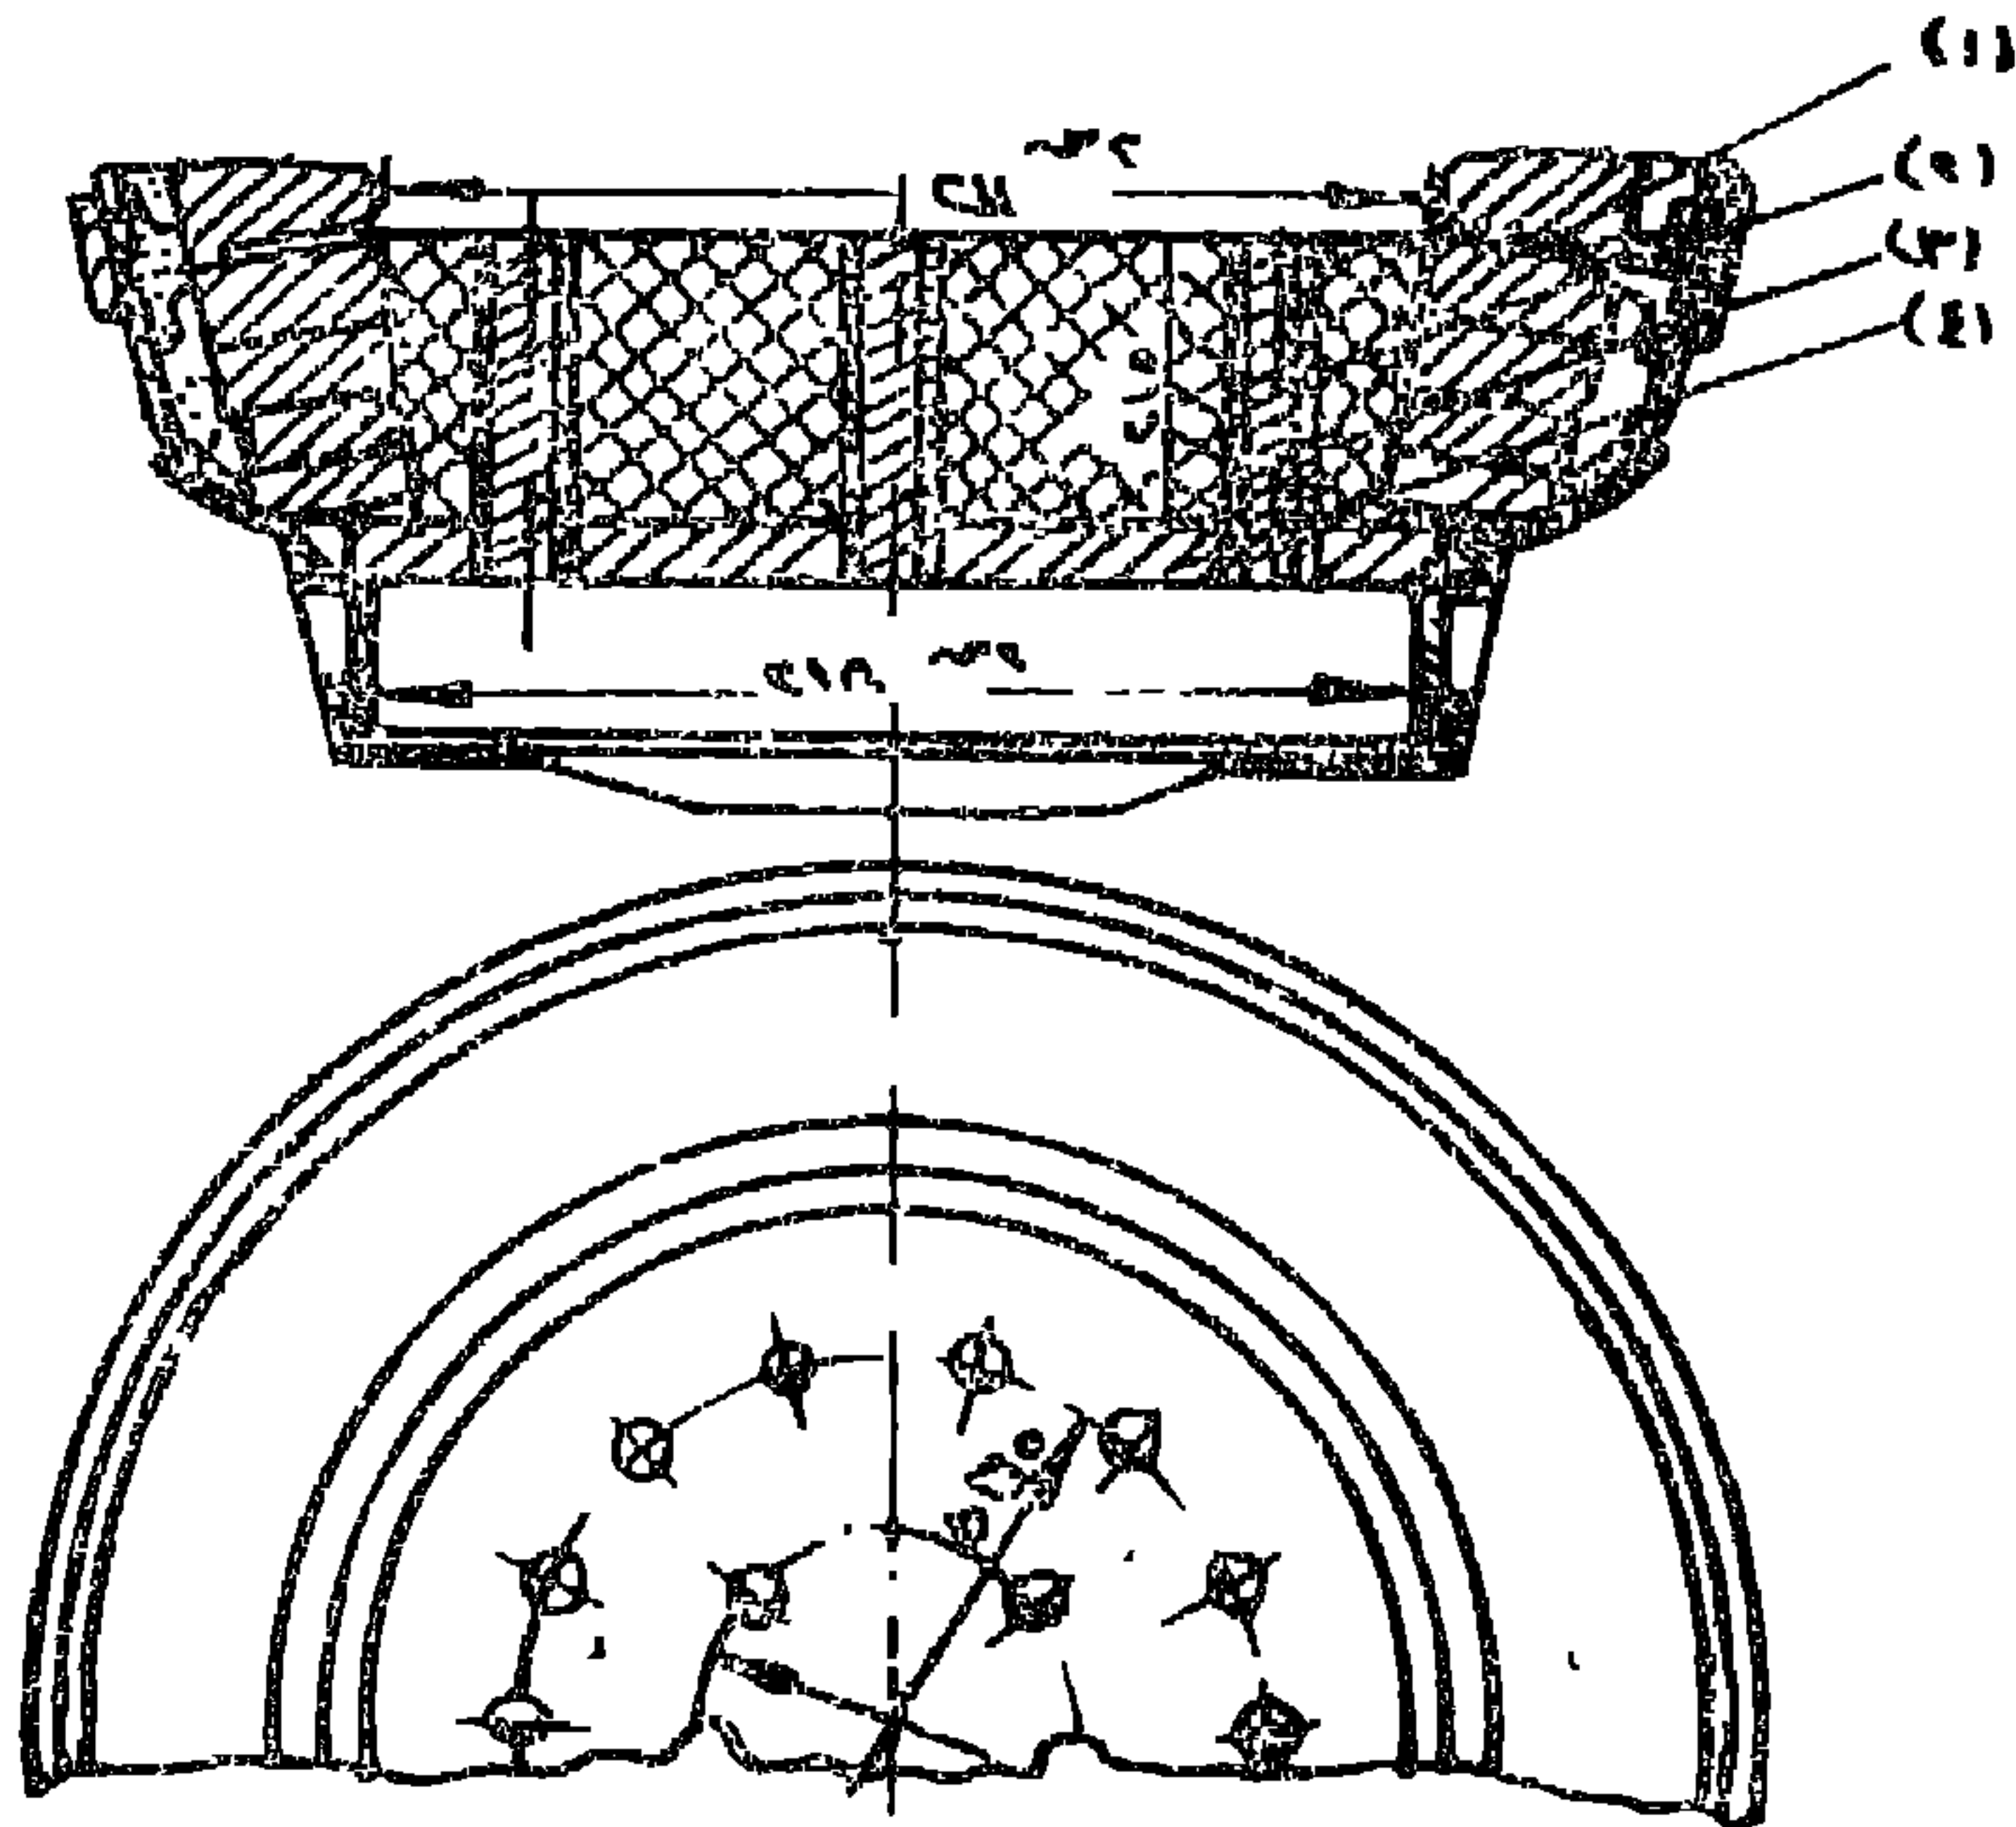

شكل (١٢) يبين قاعدة من كوكبة تناسب محول بسعة ٢٠ طنا .


- ١ - الجزء المخروطى
- ٢ - الخليط الحرارى المدكوك
- ٣ - ودنه
- ٤ - اللوح المعدنى

ويجرى ذلك القاعدة على قرص من الحديد الصب به فتحات سطحية على دندات القاعدة ويراعى تنظيف القرص من الاتربة والمخلفات قبل أى عمل آخر وكذلك تنظيف الحرارية الخاصة بالحاققة المخروطية وذلك بالهواء المضغوط وضبط مواضع الفتحات بالقرص على الودنات ثم يدك المخروط بالهواء المضغوط الذى لا يقل ضغطه عن ٥ ضغط جوى ويتم ذلك على طبقات منفصلة وبصفة مستمرة وبضغط منتظم وبعد انتهاء ذلك القاعدة توضع فى فتحات الودنات سدادات ملائمة لمنع انسدادها أثناء التجفيف والتحميص .

وتحمص القواعد فى أفران خاصة يتم اشعالها بغاز الكوك أو بالغاز الطبيعى ويستغرق تحميص القاعدة وتبريدها بعد ذلك داخل الفرن ٣٤ ساعة .

ويبلغ عمر تشغيل قاعدة محمول بسمر المدكوكة ١٥ - ٢٥ صبه ويساد الحيز الواقع بين القواعد الطوبية والودنات بطوب ديناس مع مونة سائلة من الكوارتز ( ١٢ جزء ) والطفل الحرارى ( جزء واحد ) بعد الخلط مع محلول مائى لسائل كبريتيدى ويسنمر أداء القواعد الطوبية ١٢٠ - ١٣٠ صبه ولكن استخدامها لبس شائعا اذا يسنلزم الأمر تغيير الودنات كثيرا أثناء التشغيل .

ويجرى تغيير القاعدة بواسطة عربة سكة حديد مجهزة خصيصا لهذا الغرض .

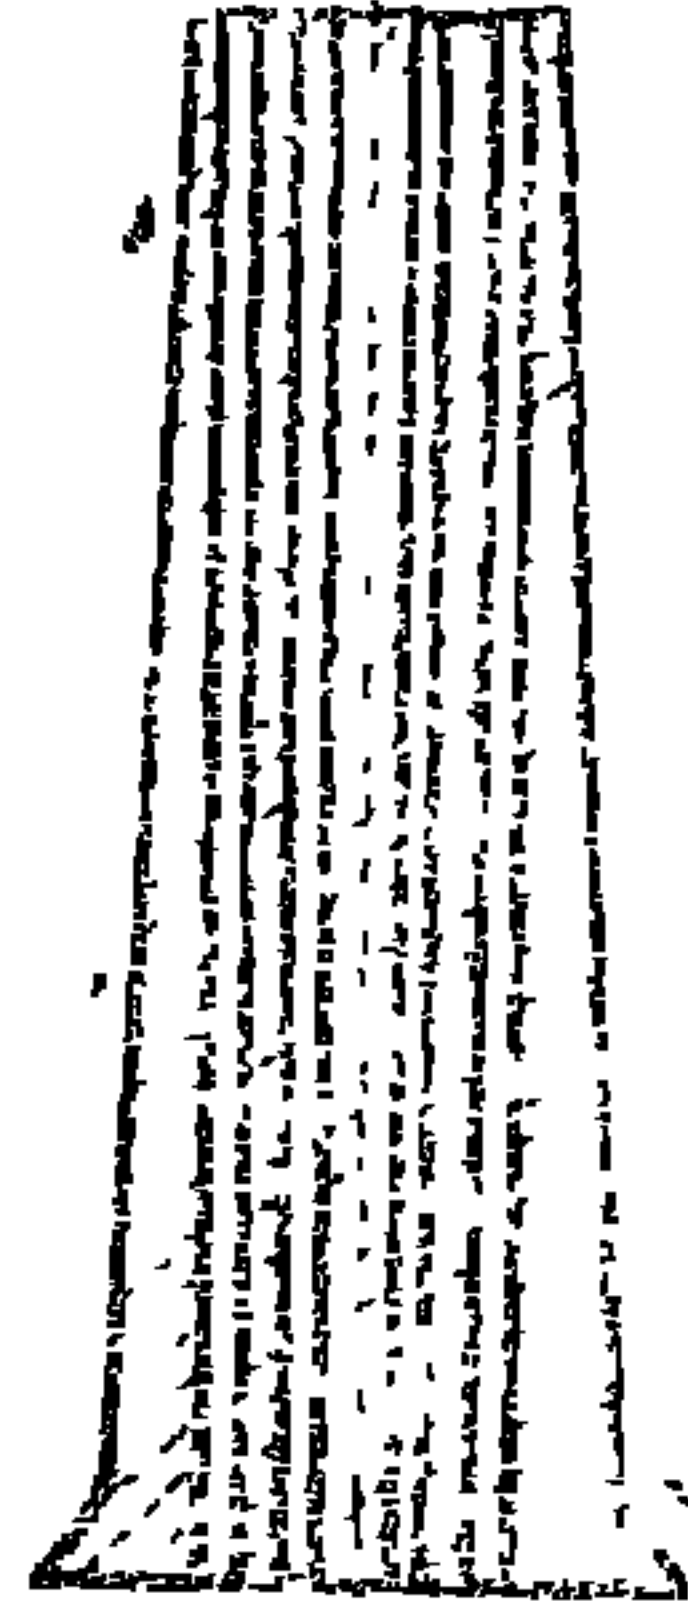

شكل (١٣) : قصبه من الساموت بها ١٢ فتحة للهواء . . . نظر كل منها ١٦ مم .

وتحتوى القواعد المدكوكة على ٢٠ - ٣٥ ودنة بينما تحتوى القواعد الطوبية على ٧ - ١٢ ودنة وتؤدي زيادة عدد الودنات عن ذلك الى الاضرار بالبطانة .

## عمل البطانة :

تتأثر بطانة المحول وقاعدته بتأثير الفعل الميكانيكي والكيميائي للمعدن والخبث ويبلغ التأثير أقصاه عند القاعدة والجزء السفلي من البطانة وتبلغ درجة الحرارة ودرجات أكسيد الحديد أعلى حد لهما في مناطق التفاعلات عند الودنات ويتفاعل أكسيد الحديد مع السليكا الموجودة في البطانة وفي النهاية تتلف البطانة وكلما زادت لزوجة الخبث تبعاً لنسبة السليكا به كلما ازداد احتمال البطانة ويؤدي زيادة نسبة المنجنيز في الحديد الزهر إلى تكوين خبث أكثر سيولة يحتوي على نسبة كبيرة من أكسيد المنجنيز يؤثر على البطانة الحمضية للمحول .

كما تتأثر البطانة كذلك بالتيارات الدوامية للمعدن والخبث أثناء النفخ وتبعاً لطبيعة العملية ( تحليل الحديد الزهر ، ودرجة حرارة التشغيل . والطريقة المتبعة لتبريد المعدن في المحول ، وضغط الهواء .٠٠٠ الخ ) فإن البطانة المصنعة من طوب ديناس يمكن أن تستمر ١٣٠٠ - ٢٠٠٠ صبه ويراعى إزالة المخلفات التي تلتصق بفوهة المحول من حين لآخر إذ أن زيادة وزنها يمكن أن تؤدي إلى تدمير مباني الفوهة وتستمر درجات الفوهة عادة ٣٠٠ - ٤٠٠ صبة في الظروف العادية قبل أن يتطلب الأمر تغييرها وتجري عدة عمليات ترميم للبطانة أثناء تشغيلها

## الأبعاد الأساسية لمحولات بسمر :

يعتمد تصميم المحول على الحجم النوعي له وهو الحجم اللازم لطن واحد من الشحنة وكلما ازداد الحجم النوعي تنخفض سعة القذف وبالتالي يزداد العائد من المعدن ويجب أن يزداد الحجم النوعي عن واحد صحيح .

ويتحدد القطر الداخلي للمحول من الصيغة :

$$ح = ٠١٤ \cdot \sqrt{\frac{ط ق}{٤} \times ع} \quad \text{حيث}$$

$$٠١٤ = \text{الحجم النوعي للمعدن م } ٣ / \text{طن}$$

$$و = \text{وزن المعدن في المحول ( وزن شحنة الحديد الزهر ) بالطن}$$

$$ق = \text{القطر الداخلي للمحول بالمتر .}$$

$$ع = \text{ارتفاع المعدن داخل المحول بالمتر .}$$

ويبلغ ارتفاع الجزء الأسطواني من المحول ( ١١ - ١٢ ) ق ، وكلما ازداد الارتفاع كلما انخفض القذف ويبلغ القطر الداخلي للفوهة



( ٠٤ - ٠٦ ) في ونؤدى زيادة قطر الفوهة الى زيادة القذف وانخفاض العائد من المحول وعادة ما تخضع هذه الابعاد للظروف النوعية الخاصة بكل وحدة .

وتتأثر شدة التأكسد وكذلك شدة القذف « القطاع الدائرى » وهو الفرق بين المساحة الداخلية للمحول ومساحة القاعدة وتبلغ المساحة الاجمالية المودنات لكل واحد طن من شحنة الحديد الزهر ٩ - ١٥ سم ٢ . ويتراوح سمك القواعد الجديدة بين ٥٠٠ - ٧٠٠ ميللمتر وتحدددها الصيغة الحبرية التالية :

$$\text{سميك القاعدة} = ٠٤ + ٠٧ \cdot \text{حيث}$$

$$ق = \text{القطر الداخلى للمحول بالامتر} .$$

## ٢ - المواد الأولية لشحنة بسهر

### الحديد الزهر :

من البديهي أن التركيب الكيميائى للحديد الزهر يؤثر الى حد بعيد فى سير العملية حيث أن أكسدة الحديد والسليكون والمنجنيز والكربون هى المصدر الوحيد للحرارة التى تكفل لنا الحصول على صلب منصهر عند درجة الحرارة المطلوبة .

وإذا ارتفعت درجة الحرارة الطبيعية للحديد الزهر الداخلى الى المحول أدى ذلك الى انخفاض نسبة الشوائب التى تتأكسد وبالتبعية الى اثبات كمية حرارة أقل ويحدث نفس الشئ عندما تتوالى الشحنات تباعا وبمعدل كبيرة وكانت بطانة المحول لا تفقد الا القليل من الحرارة .

ويبين جدول ( ١ ) التركيب الكيميائى النمطى لشحنة بسهر

النسبة المئوية للعناصر				الدرجة رتبة الحديد الزهر
كـب	فو	م	س	
٠.٦	٠.٧	١٢-١٢	١٢٦-١٧٥	١
٠.٦	٠.٧	٥-٨	٧-١٢٥	٢

وتتراوح نسبة ما يحتويه الحديد الزهر من الكربون بين ٣ر٨ - ٥ر٤٪ وقد وجد أن التركيب الكيميائي الأمثل للحديد الزهر اللازم لصنع القضبان الحديدية في محول سعته عشرون طنا ودرجة حرارة بطانته ١٠٠٠م ودرجة حرارة الحديد الزهر بين ١٢٧٠ - ١٢٩٠م ( مقاسة بواسطة بيرومتر ضوئي دقيق وبدون أى تصحيح ) كما يلي :

س	٩-١١٪	ك ب	٥ر٤٪ على الأكثر
م	٦-٩٪	فو	٦٦٪ على الأكثر

وقد وجد أنه يمكننا الحصول على أفضل النتائج في حالة صب الصلب من أعلى إذا احتوى الحديد الزهر على ٧ر٠ - ٩ر٠٪ من السليكون ويؤدي زيادة نسبة السليكون في الحديد الزهر المنفوخ الى ارتفاع الفاقد من الصلب كما يؤدي الى قصر عمر الودنات وحجرة الصهر بالمحول ويرجع ذلك الى تكوين مخلفات بسبب تراكم طبقات الحث السليكوني نباعا . هذا بالاضافة الى أن فترة النفخ نستغرق وقتا طويلا .

وتعمل زيادة نسبة المنجنيز في الحديد الزهر المنفوخ ( أكثر من ٩ر٠٪ ) على خفض عمر البطانة والقاعدة والودنات .

وبارنفاع نسبة أكسيد المنجنيز ( م أ ) في الحث يزداد كثيرا درجة سيولته مما يجعله عاجزا عن تصيد المقذوفات الحديدية التي تنطلق بغزارة مخترقة طبقة الحث ويأكل القاعدة والبطالة فان الصلب الناتج يحتوي كثيرا من الشوائب غير المعدنية مما يفسد الكثير من خواصه ويحط من قيمته .



ومن الاهمية بمكان أن نعلم أن السبب بين كمية السليكون وكمية المنجنيز لا تقل أهمية عن مقاديرهما المطلقة . فقد أثبتت التجارب أنه يمكننا الوصول الى أحسن النتائج اذا كانت نسبة السليكون بالمنجنيز تقع بين ١ر٨ - ٢ فاذا قلت النسبة عن ذلك نكون لدينا حث يحتوي على كمية كبيرة من م أ نجعله ذا سيولة كبيرة وتساعد حراريات المحول على أن تبلى بسرعة ويكون الصلب الناتج منخفض الجودة .

أما اذا تعدت النسبة الحد الأقصى كان هذا سببا في تكوين طبقات على المحول نتيجة لتكون حث يحتوي على نسبة عالية من السليكا .

وفي كثير من الأحيان نعمل على ازالة الكبريت في الحديد الزهر باضافة كربونات الصوديوم ( سودا آش ) في البودقة فتتحلل كربونات



الصوديوم بواسطة الحرارة الى أكسيد الصوديوم الذى يتفاعل مع كبريتيد الحديدوز . كبريتيد المنجنيز ، منتجاً كبريتيد الصوديوم

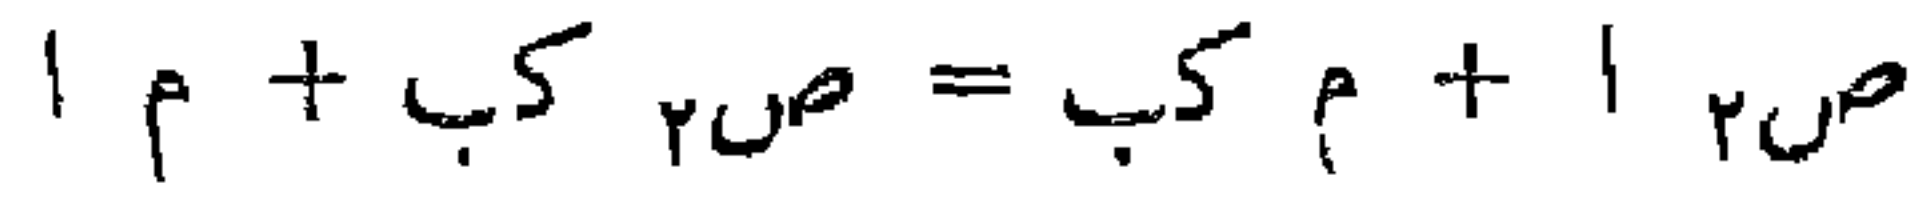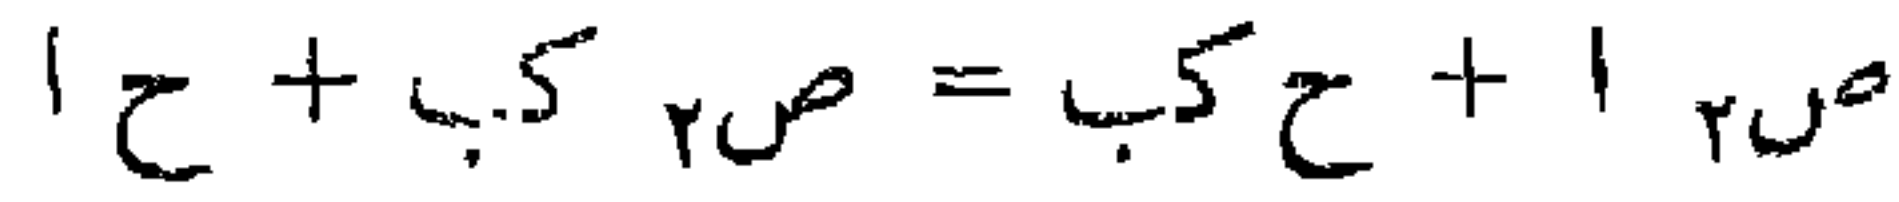

الذى لا يذوب فى الحديد الزهر فتتكون طبقة من الحبت الكبريتي نطمو على سطح الحديد الزهر فى البودقة . وهذه الطبقة من الحبت يجب نسطها بعيداً عن الخلاط والمحول حتى لا نلف البطانة الحرارية وحتى لا تزيد شدة المقذوفات الحديدية اذ أن وجود أى آثار من كربونات الصوديوم بالحديد الزهر المنفوخ يساعد على انطلاق هذه المقذوفات بزيادة ولهذا كان لزاماً علينا أن نزيل كل الحبت المتكون نتيجة لاضافة كربونات الصوديوم بعيداً عن المحلول كما يجب علينا أن نراقب بكل دقة أى انخفاض فى درجة الحرارة يطرأ على الحديد الزهر بسبب اضافة الكربونات ( اذ أن محللها تفاعل ماص للحرارة ) .

ولانخفاض درجة حرارة الحديد الزهر تمتد فترة النفخ طويلاً عن معدلها العادى كما تزداد فرصة هروب الحديد مع الغازات المتصاعدة بشدة من المحول نتيجة لدرجة السيولة الكبيرة التى يضيفها على الحبت وجود وقرة من أكسيد الحديدوز به ولهذا السبب فانه يتحتم علينا أن نعمل بكل الوسائل على الحفاظ على درجة الحرارة التى تعطى لحديد الزهر السيولة المناسبة فى الخلاط وأيضاً أثناء نقله من الخلاط الى المحول .

ومن المستحسن عملياً أن نذر بعض فحم الكوك الناعم على سطح الحديد الزهر فى البودقة لتغطيتها بغطاء مناسب وأن يتم نقله الى المحول بسرعة كما يجب أن تتراوح درجة حرارة الخلاط من الداخلى بين ١٣٠٠ - ١٣٥٠ درجة مئوية .

#### الخرودة :

ينحصر الغرض الرئيسى من اضافة الخرودة الى المحول فى تبريد سخنة الحديد الزهر اذا قفزت درجة الحرارة فوق معدلها المناسب ومن الطبيعى أن تزداد كمية الخرودة المضافة اذا تم النفخ بالهواء المزود بالاكسجين أو الاكسجين النقى .

ومن الأهمية إمكان فانه يجب ألا تتعدى نسبة الكبريت والفوسفور فى الخرودة عن مثيلتها بالصلب المزعم انتاجه . وتضاف الخرودة قبل أو أثناء النفخ .

نظام التبريد والتزويد التلقائية عن عمليات التمسكيل ( النفايات ) :

يضاف خام الحديد أو النفايات المعدنية الناتجة عن عمليات الدرفله في المحول بالشحنة وبهذا يتحقق هدفان أولهما تبريد الشحنة اذا كانت درجة حرارتها مرتفعة ونانيهما زيادة الناتج من الصلب نتيجة لاختزال الحديد والنفايات .

وبشرط في الخام المضاف أن يكون غنيا بالحديد فقيرا للكبريت والفوسفور .

التحليل الكمي لخام بسمر ( ويعطى التحليل الكمي لخام بسمر المستخرج من مناجم كريفورج النتائج الآتية ) :

ح ٢ أ	٩٥-٨٩٪	فو	٠.٣٪
س أ	٩-٤٪	كب	٠.٢-٠.٤٪
لو ٢ أ	٣-١٪		

وتحتوى النفايات المضافة الى الشحنة على نسبة أقل من السليكا ( ٢ - ٣٪ ) بينما تصل نسبة الحديد فيها الى حوالى ٧٠٪ وهى نسبة أكبر من تلك التى يحتوئها الخام .

#### المختزلات والسبائك الاضافية :

يقوم الفيرومنجنيز بنزع الأكسجين من صلب بسمر الفوار والمخمد كما يقوم أيضا كل من الفبروسليكون والألومونيوم بنفس الدور وفى بعض الحالات الخاصة يستعمل السليكو منجنيز وغيره من السبائك الأخرى .

وتستعمل السبائك الحديدية لنزع الأكسجين من الصلب المنخفض الكربون أما فى حالة الصلب الكربونى فتصهر أولا فى فرن الدست أو الفرن الكهربائى أو غيرها ثم تستعمل بعد ذلك .

#### الحديد الزهر المرأوى :

ويضاف الى صلب بسمر الكربونى منصهرا ليقوم بنزع الاكسجين منه ويتوقف تركيبه الكيمايى تبعاً لرتبه المختلفه فيتراوح ما به من منجنيز بين ١٠ - ٢٥٪ ، الكربون ( ٤ - ٥٪ ) ولا يزيد السليكون على ٢٪ ، ولا يتعدى ما يحتويه من فوسفور ٢٢٪ أما الكبريت فيجب أن لا يحتوى على أكثر من ٠.٣٪ .

### الفيرومنجنيز :

ويستعمل لنزع الاكسجين من صلب بسمر اما صلبا أو منصهرا ومن الطبيعي أن هذا الفيرومنجنيز الذي يتم صنعه في الأفران العالية - الأفران اللافحة يجب أن يخضع لمواصفات معينة فيحتوى على ٧٦٪ كربونا ، ٧٠ - ٨٠٪ منجنيزا ، حوالي ٢٪ سليكونا ، ٣-٤٪ من الفوسفور كحد أقصى ( وذلك للرب . للدرجات المختلفة منه ) ولا تزيد نسبة الكبريت به عن ٠.٣٪

وفي الحالات الخاصة التي يكون المطلوب فيها إنتاج صلب يحنوى على نسبة منخفضة من الكربون ونسبة عالية من المنجنيز يستخدم فيرومنجنيز لا نقل نسبة المنجنيز به عن ٨٠٪ .

### الفيروسليكون :

يستخدم الفيروسليكون لنزع الاكسجين من الصلب المخمد ويمكن تقسيم الفيروسليكون الى ثلاث درجات بعا لما يحتويه من سليكون :

٠ ( ١ ) ٨٧ - ٩٤ ٪

٠ ( ٢ ) ٧٢ - ٧٨ ٪

( ٣ ) ٤٣ - ٥٠ ٪ والقسم الأخير هو الأكثر انتشارا في صناعة الصلب .

وعند نزع الاكسجين من الصلب الكربونى بواسطة العوامل النازعة له وهى في حالة الانصهار يضاف في بعض الأحيان سبيكة الفيروسليكون الى شحنة أفران الدست أو الأفران الصهارة . وهذه السبيكة تحتوى عادة على أكثر من ١٣٪ سليكونا .

### السليكومنجنيز :

يفتصر استعمال هذه السبيكة على نزع الاكسجين من صلب بسمر المخمد وتكون جاهزة للاستعمال بعد صهرها في الأفران الكهربائية . ويختلف تحليلها الكمي من درجة لأخرى . فهى تحتوى على ١٤ - ٢٠٪ سليكونا وأكثر ، و ٦٠ - ٦٥٪ منجنيزا على الأقل ويجب ألا تزيد نسبة الكربون عن ١ - ٢.٥٪ أما الفوسفور فيجب الا تتعدى نسبته ٠.١ - ٠.٢٪ .

### الألومنيوم الإضافي :

يضاف إلى صلب بسمر المخمد لنزع ما به من أكسجين على شكل كرات صغيرة تحتوي على حوالي ٨٧ - ٩٦٪ من فلز الألومونيوم وتمثل النسبة الباقية الشوائب الموجودة بالسبيكة مثل السليكون ، والنحاس ، والزنك .

### السليكو كاليسيوم :

يندر استخدامه لنزع الأكسجين من صلب بسمر وتصل نسبة الكالسيوم في هذه السبيكة إلى ٢٣ - ٣١٪ وربما أكثر تبعاً للدرجات المختلفة للسبيكة ولكن نسبة السليكون والكالسيوم معا يجب أن تكون على الأقل ٨٥ - ٩٠٪ ومن الشوائب التي توجد مندمجة مع هذه السبيكة عنصر الألومونيوم الذي قد تصل نسبته إلى ١٥ - ٣٪ .

### فيروتيتانيوم :

تعتبر سبيكة الفيروتيتانيوم أفضل العوامل النازعة للأكسجين وأحيانا تضاف إلى الصلب لتحسين خواصه الميكانيكية .

وتبعاً لدرجة هذه السبيكة يتغير تركيبها الكيميائي فهي تحتوي على أكثر من ٢٣ - ٢٥٪ من التيتانيوم على شوائب أهمها :

ألومنيوم ٥ - ٨٪ على الأكثر ، نحاس ٣ - ٤٪ وسيلكون بكميات متفاوتة ولكن نسبة السليكون إلى التيتانيوم في السبيكة تتراوح بين ١٨ ر - ٢٨ ر .

### فيروكروم :

من النادر أن يضاف إلى صلب بسمر سبيكة الفيروكروم ولكنه يحتوي على عنصر الكروم لغاية ٢٥٪ ويستخدم في صنع ألواح الصلب الرقيقة . وقد يضاف إليه جزء من سبيكة الفيروكروم حتى يصل الكروم إلى ٦ ر - ٨ ر٪ .


وفي الاتحاد السوفيتي تقسم سبائك الفيروكروم إلى عشرة رتب عيارية استناداً إلى نسبة ما تحتويه من كربون وتقع هذه النسبة بين ٦ ر - ٨ ر٪ ويشترط ألا تقل نسبة الكروم بالسبيكة عن ٦٠ - ٦٥٪ كما يجب ألا تزيد نسبة السليكون في لسبيكة من جميع الرتب عن ١٥ ر - ٣ ر٪ .

### ٣ - فترات النفخ المختلفة والتفاعلات

التي تحدث في المحول بسهر


#### الفترة الاولى :

في اول الامر يساثر عنصر الحديد بكل الاكسجين الموجود بهواء النفخ والداخل بالمحول خلال الفونيات الموجوده بالقاعدة ومخترقا ودنات الهواء ويتأكسد مكونا اكسيد الحديدوز كما فى المعادلة الآتية :

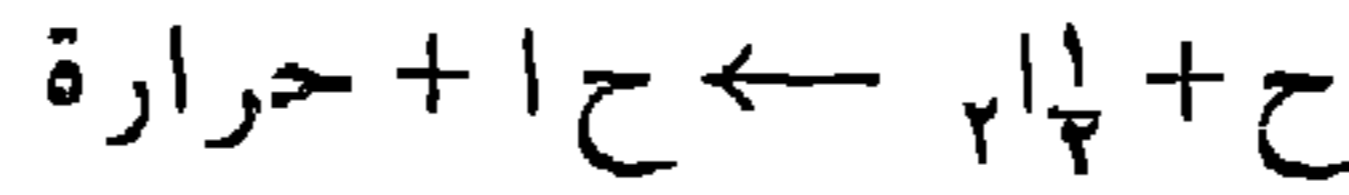

وبمجرد تكوين اكسيد الحديدوز يصبح المصدر الرئيسى لتمويل الاكسجين بشدة فيتأكسد السليكون وبدرجة أقل يتأكسد عنصر المنجنيز الى ثانى اكسيد السليكون ، وأكسيد المنجنيز على الترتيب .


ولكن جزءا صغيرا من السليكون وبدرجة أقل يتأكسد عنصر المنجنيز يتمكن من التأكسد مباشرة بواسطة الاكسجين الموجود بهواء النفخ - تبعا للتفاعلات الآتية : -

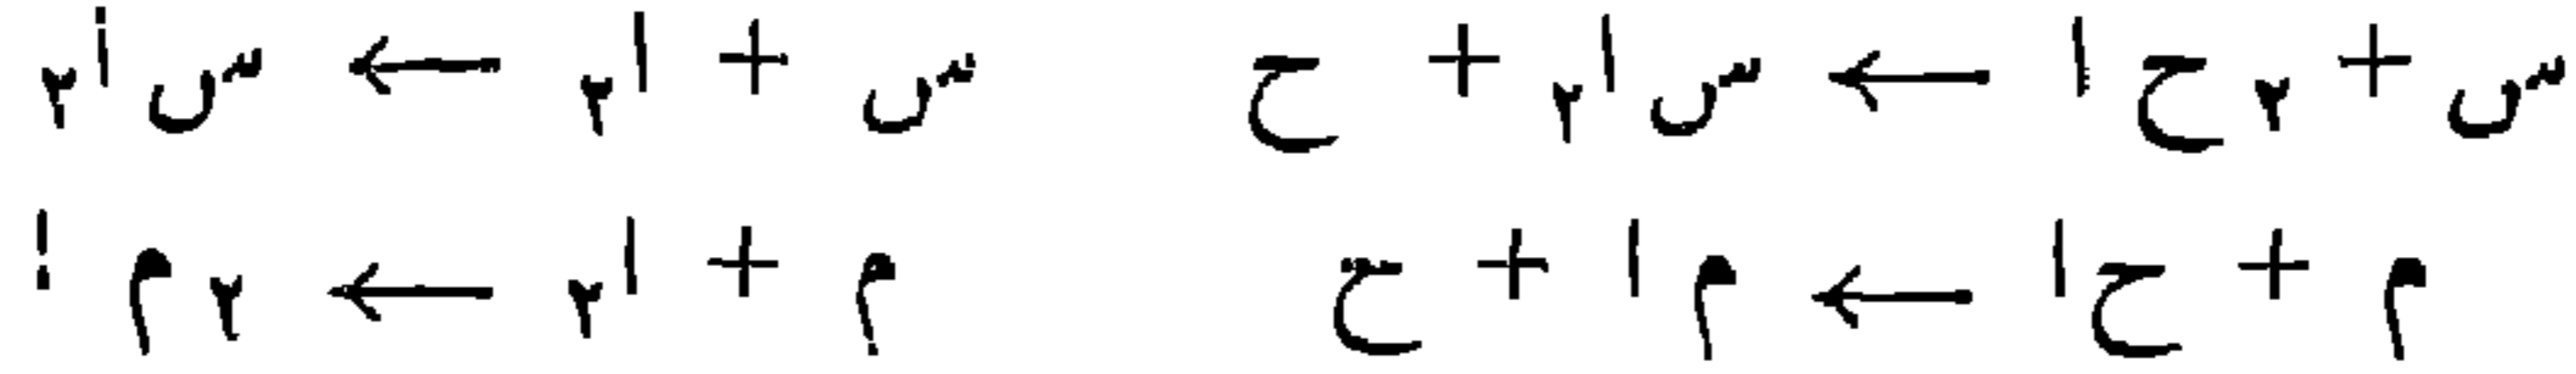

وفى خلال هذه الفترة يحترق الكربون ببطء شديد مكونا اول اكسيد الكربون ، الذى يحترق جزئيا داخل المحول .

وتحتوى الغازات المتصاعدة خلال هذه الفترة ( اذا كان النفخ بالهواء فقط ) على ٨٥ - ٩٠٪ نروجينا أما اول اكسيد الكربون فيكاد يكون منعدما ولهذا فان شعلة اللهب التى تظهر عند فوهة المحول تكون قصيرة وضعيفة الاضاءة .

وتنحد السليكا مع اكسيد الحديدوز وأكسيد المنجنيز لتكون سليكات الحديد والمنجنيز على الترتيب :

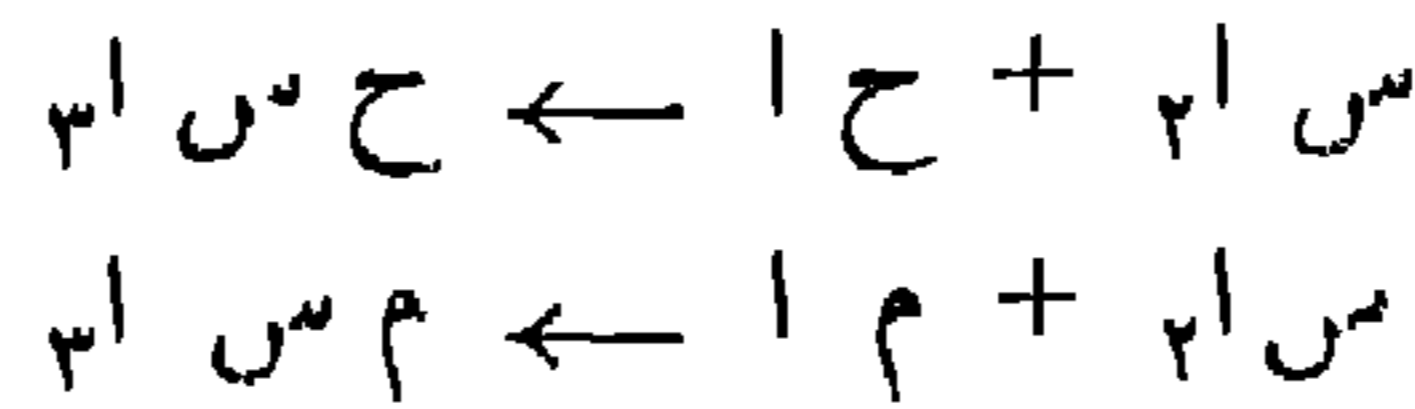

وبجانب السليكا المتكونة نتيجة لتأكسد عنصر السليكون الموجود بالحديد الزهر فان بطانة المحول تقدم جزءا منداعيا منها ليشترك فى تكوين الخبث الذى يحتوى خلال هذه الفترة على حوالى ٥٠٪ منه سليكا ،




١٥ - ٢٠ ٪ أكسيد حديدوز ويتكون هذا الخبث أثناء الفترة الاولى من فترات النفخ في محول بسمر .


وتستغرق هذه الفترة وقنا يتوقف أساسا على درجة حرارة «شحنة» الحديد الزهر الداخلة بالمحول وبارتفاع درجة حرارة الشحنة تقل هذه الفترة وليس هذا مقياسا مطلقا فاذا ما وصلت درجة الحرارة الى درجة انتسخين المفرط أصبح الكلام عن سلوك الحديد الزهر في هذه الفترة دربا من التكهنات ولا يمكننا الجزم بنتائجه .

### الفترة الثانية :

بتأكسد كل من السليكون والمنجنيز ترتفع درجة حرارة شحنة الحديد داخل المحول وعندئذ يبدأ الكربون في التأكسد بشدة وصدخب ويتأكسد الكربون اساسا في محول بسمر تبعا للتفاعل الآتى وبصحب هذا التفاعل امتصاص كمية من الحرارة :

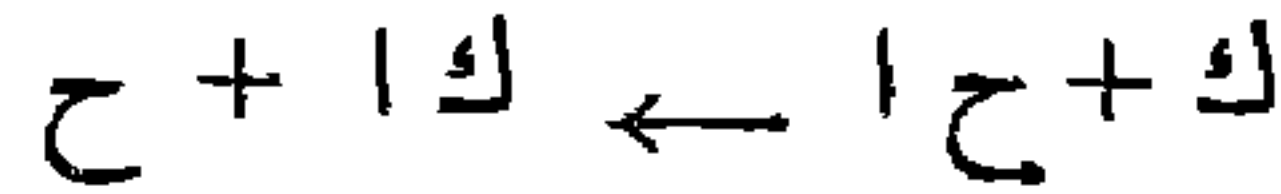

ويتأكسد جزء ضئيل من الكربون مباشرة كما يلي :

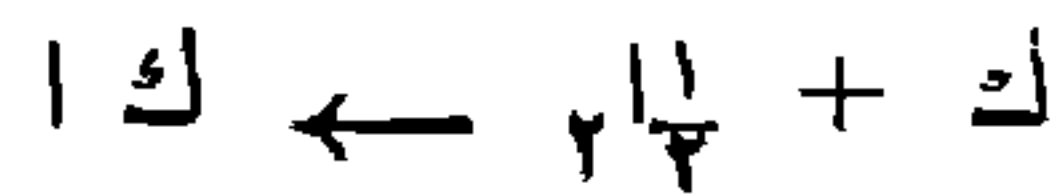

وتبعا للتفاعلات السابقة ترتفع نسبة أول أكسيد الكربون في الغازات المنبعثة من المحول الى ٣٠ ٪ وعند فوهة المحول يحترق أول أكسيد الكربون بواسطة اكسجين الهواء الجوى محدثا شعلة رهيبه من اللهب ذات ضوء ساطع يمتد طولها قرابة ٥ - ٦ أمتار .

ويستبد الكربون وحده بالفترة الثانية من فترات النفخ ومستغلا جزءا كبيرا من أكسيد الحديدوز للحصول على الأكسجين اللازم لأكسده كما يؤدي الى انخفاض كمية أكسيد الحديدوز في الخبث . وبتداعى بطانة المحول وتاكلها ترتفع كثيرا نسبة السليكا في الخبث كذلك فان ارتفاع درجة الحرارة يعمل على زيادة كمية السليكا أيضا .

والنسب الآتية قرين كل مركب توضح التركيب الكيميائى النمطى

للخبث : - أثناء الفترة الثانية .


س أ ٢	٦٥١	ح ٢ أ	٤٦٦
لو ٢ ٣	١٧٤	ح	١٢٦١
كا ٢	١٨	م أ	١٤٢ ٢
ح أ	١٢٠٠	فو أ	٠٤ ٨

وفي هذه الفترة أيضا يستمر تأكسد كل من السليكون والمنجنيز  
ولكن بمعدل منخفض للغاية عن الفترة الاولى .

### الفترة الثالثة :

وهي آخر فترات النفخ في محولات بسمر وتظهر هذه الفترة في  
حالة انخفاض نسبة الكربون وتبدأ هذه الفترة بانخفاض مفاجيء في  
معدل تأكسد الكربون الى اول اكسيد الكربون ويظهر جليا في انكماش  
طول شعلة اللهب وتنبعث أبخرة بنية كثيفة من فوهة معلنة عن تأكسد  
الحديد بشدة ولا تمتد هذه الفترة لاكثر من ثوان قليلة .

وللحصول على صلب متوسط الكربون يمكننا انهاء عملية النفخ  
أثناء الفترة الثانية عندما تصل نسبة الكربون بالصلب النسبة  
المطلوبة .

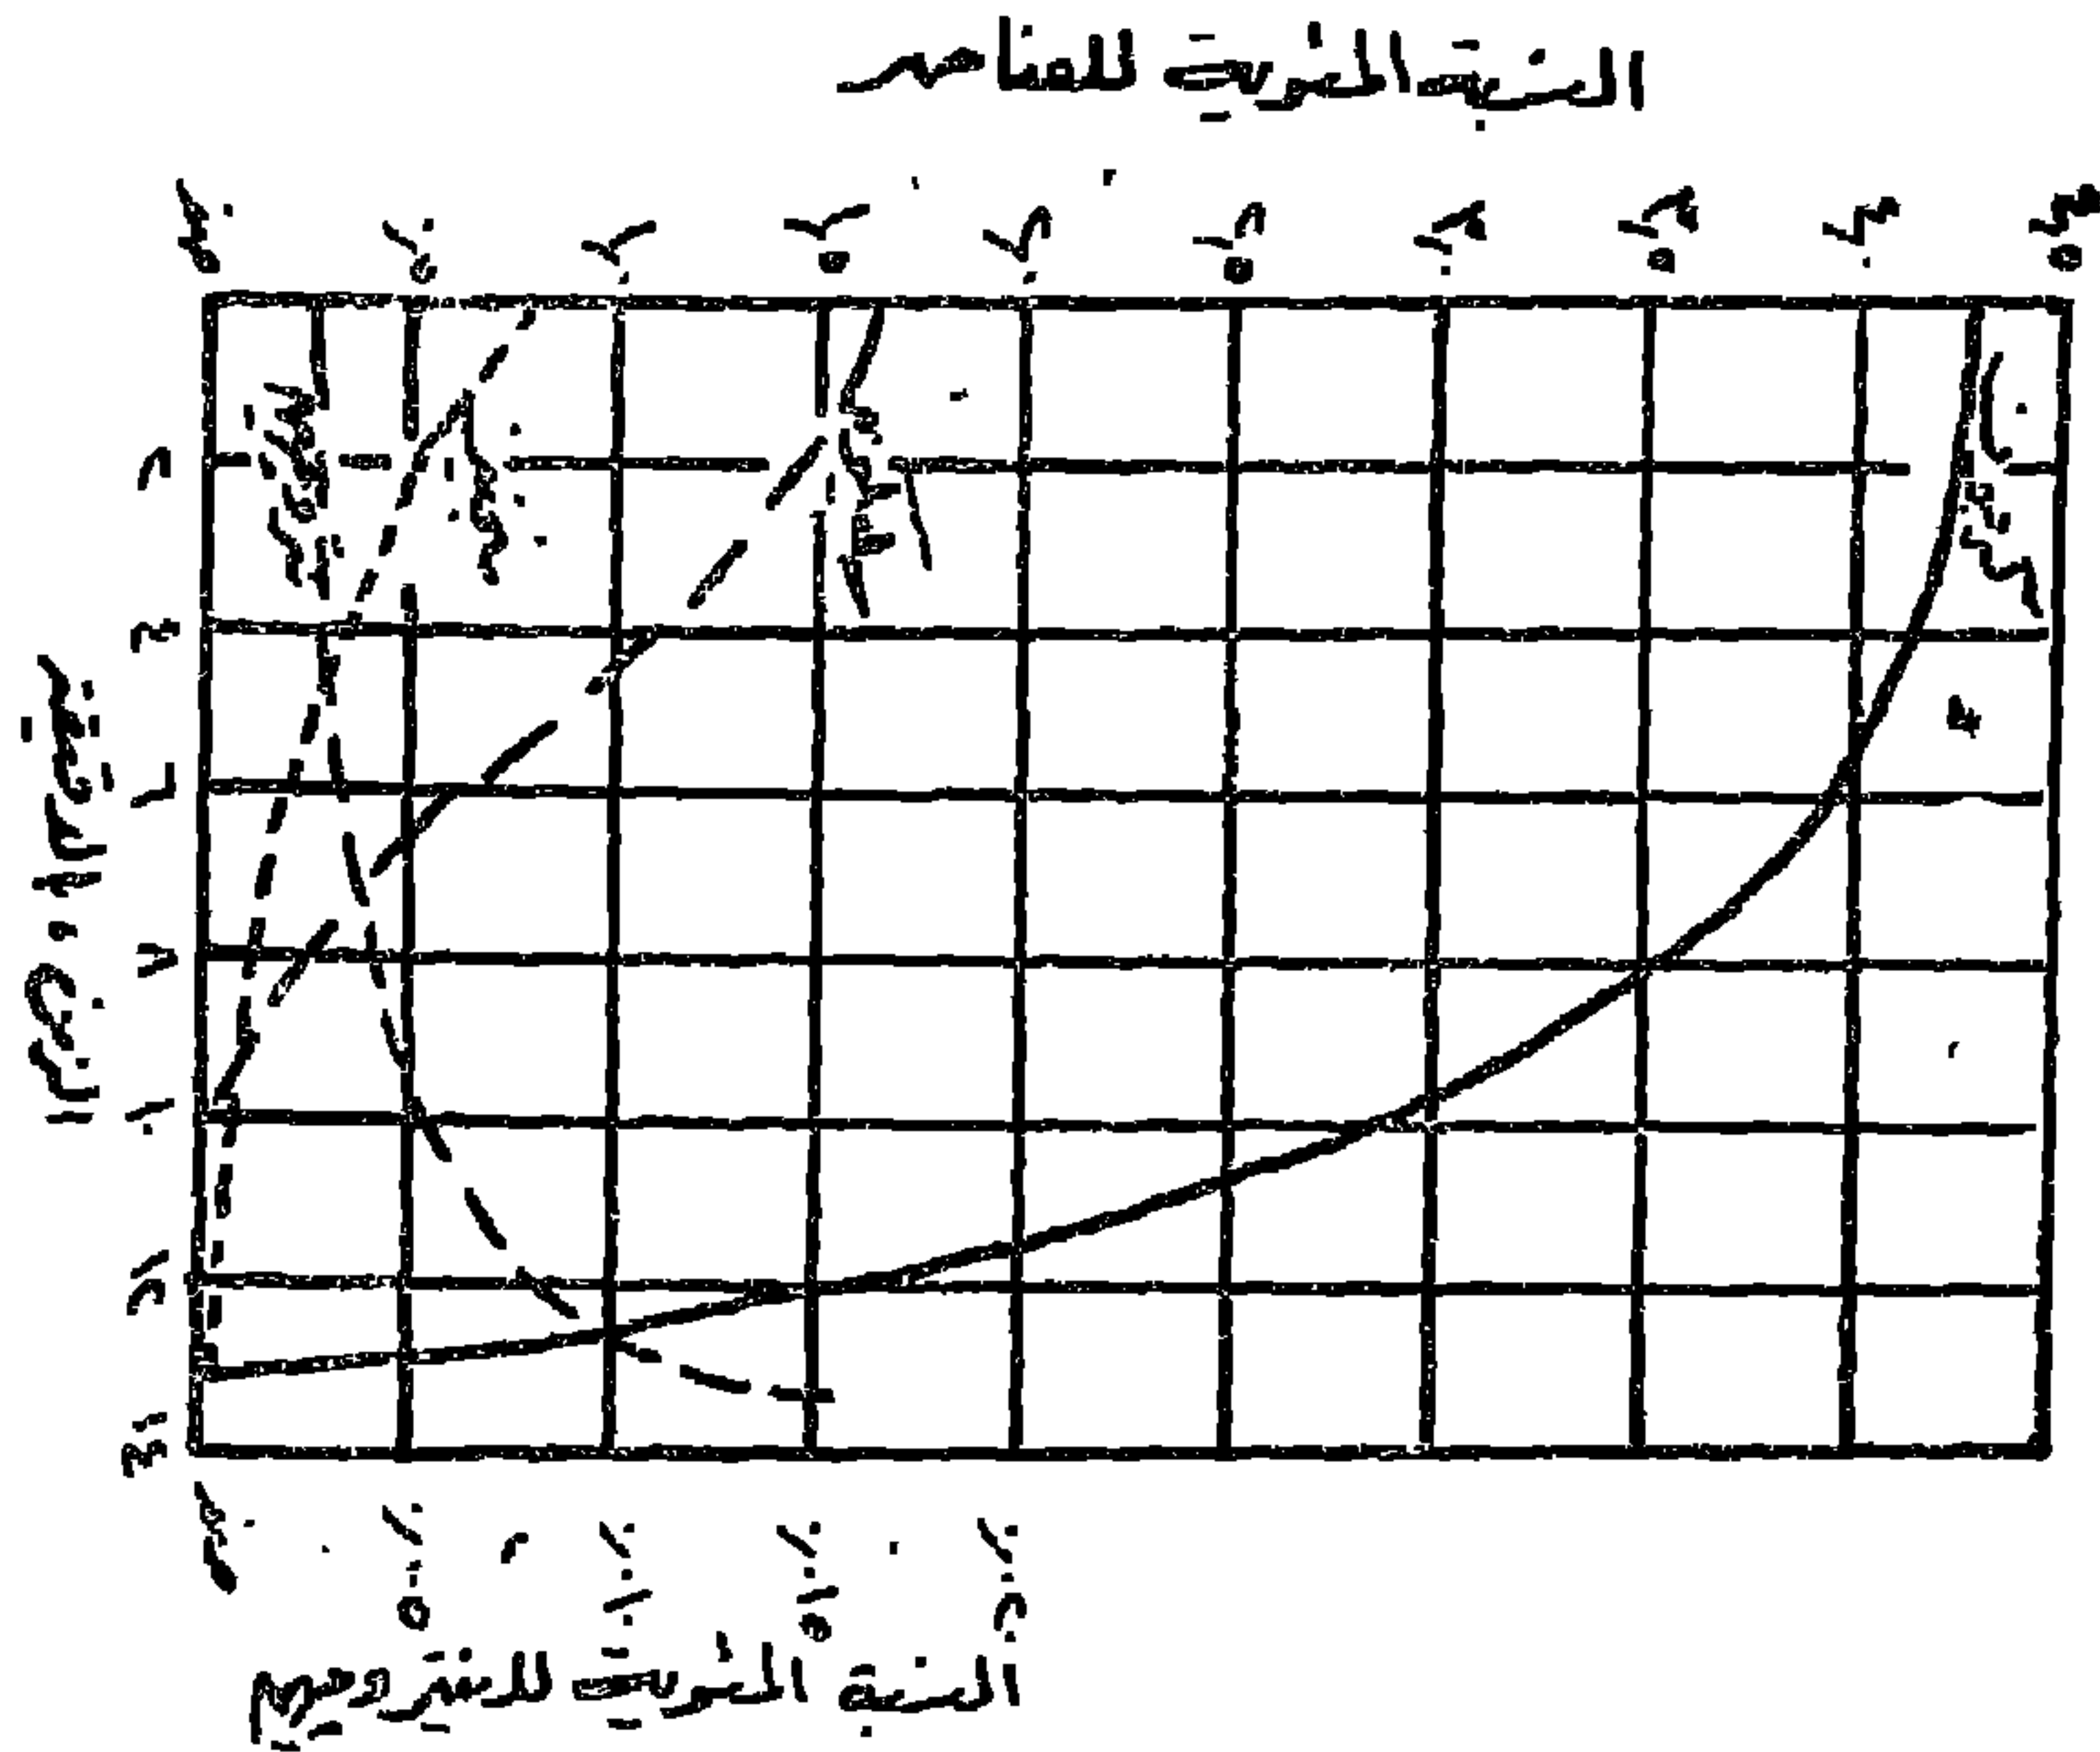

شكل (١٤) : التغيرات الكيميائية التي تطرا على المعدن المنصهر في محول بسمر سعته  
٢٥ طناً .



## ٤ - تغيير التركيب الكيميائي لكل من الصلب والخبث اثناء عملية النفخ

يوضح شكل (١٥) التغيير في التركيب الكيميائي للحديد والخبث وكذلك التغيير في درجات الحرارة طوال فترة النفخ .  
وكمثال عملي اليك البيانات الاحصائية لسير عملية النفخ لشحنة من الحديد الزهر :

وزن الشحنة ١٩٥ طن

التحليل الكمي للشحنة %	فو	كب	س	م	ك
٠.٦	٠.٣٦	١.٥٨	٨٢	٤١	


درجة حرارة الحديد الزهر ١٢٥٠ درجة مئوية

الارتفاع في درجة الحرارة نتيجة عمليات الاكسدة ٣٦٠ درجة م .

( عادة يكون الارتفاع في درجة الحرارة بين ٣٥٠ - ٥٠٠ درجة م تبعا للتركيب الكيميائي للحديد الزهر وكمية الاضافات السبائكية والمبردة وظروف تشغيل النفخ وتصميم قاعدة المحول ) .


وبشبهت العوامل الاخرى فان عددا قليلا من الفتحات ذات الاقطار الكبيرة ( القاعدة من الطوب ) تهيبء ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة عن العدد الكبير من الفتحات التي توجد في القواعد التي تصنع دكا . ويعزى الارتفاع الطفيف في درجة حرارة المعدن خلال الفترة الثانية الى التفاعلات الماصة للحرارة التي تصاحب تأكسد الكربون بواسطة أكاسيد الحديد .

ومما هو جدير بالذكر أن مقدار السليكون المتخلف من عمليات الأكسدة أي المتبقى بالصلب يتخذ مقياسا صحيحا لدرجة حرارة الصلب فاذا كانت درجة الحرارة عالية وصلت نسبة السليكون بالصلب الى حوالي ١٥٪ بينما تصل هذه النسبة الى حوالي ٠.٣ - ٠.٥٪ عند درجات

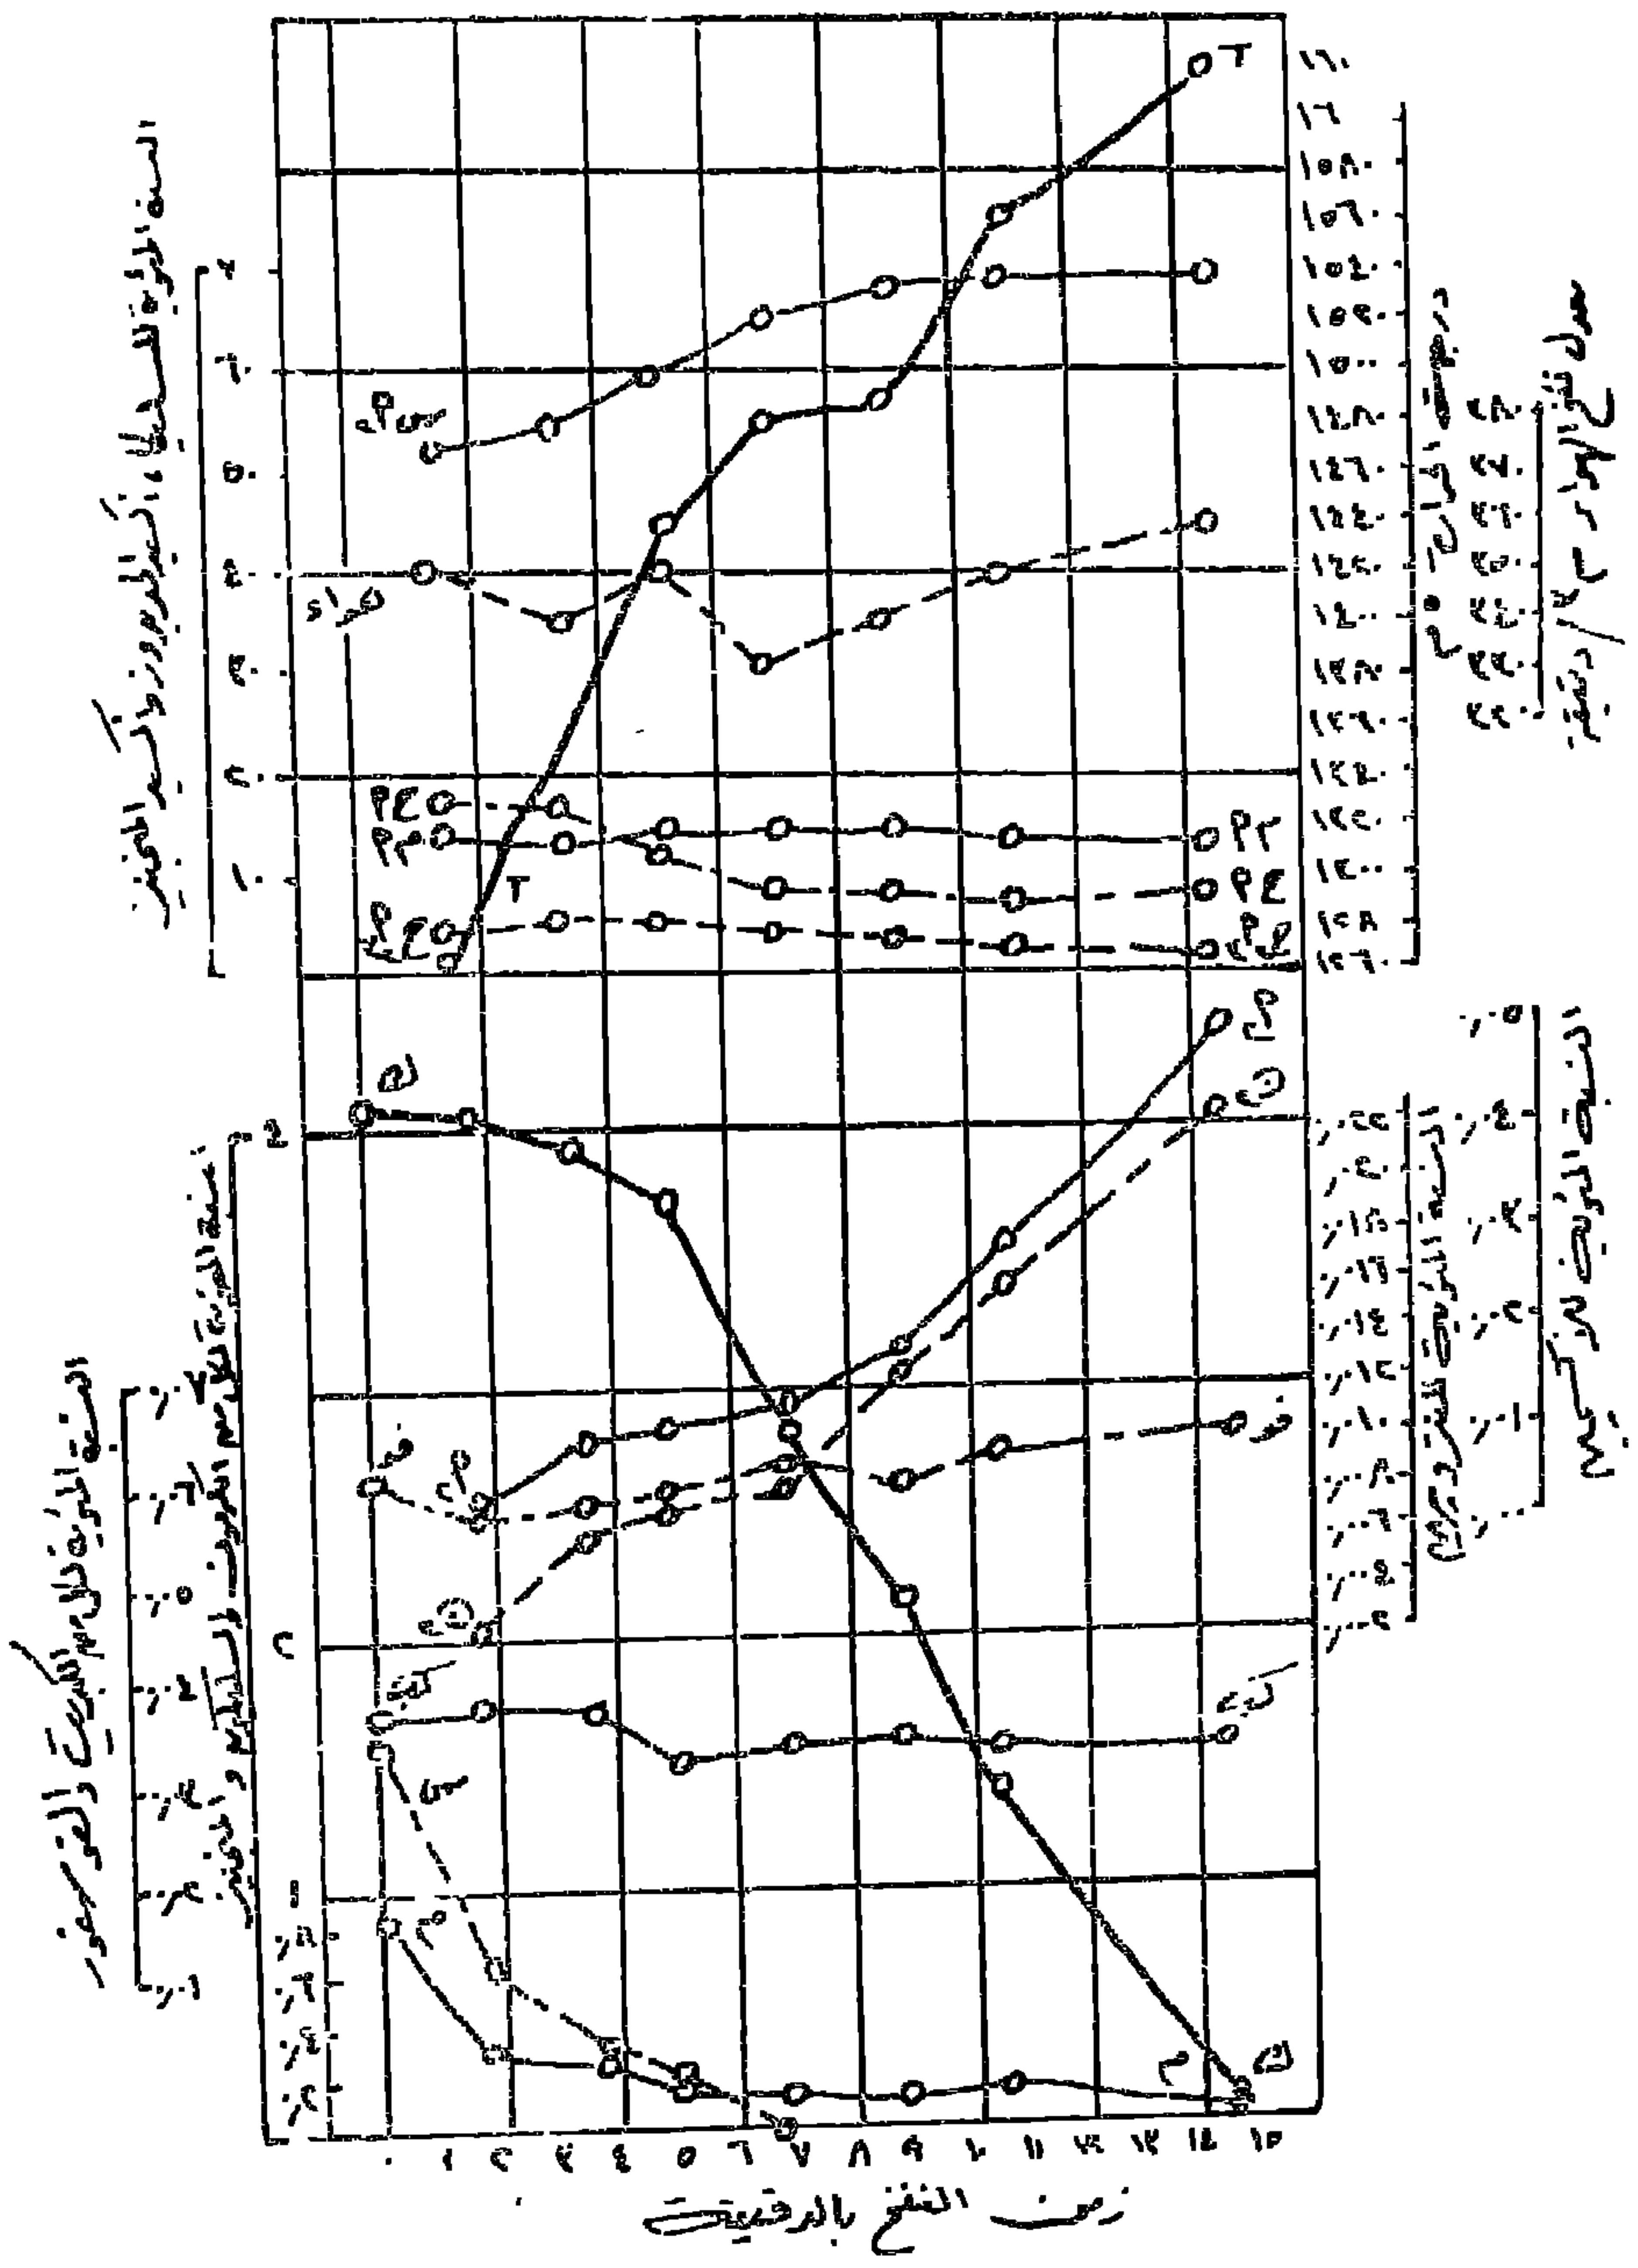

شكل (١٥) : التغيرات التي تطرأ على التركيب الكيميائي لكل من الصلب والخبن أثناء  
 فتح شحنة الحديد الزهر .

الحرارة المعتادة • ويوضح شكل (١٦) بيانيا العلاقة بين كتلة من الصلب الفوار ودرجة الحرارة التي عندها يصب الصلب من المحول • ونزداد المقذوفات الحديدية عند درجة حرارة ١٥٤٠ درجة م - ١٥٥٠ درجة م ( مقيسة بواسطة بيرومتر ضوئي بدون أى تصحيح ) ويمكن تفسير ذلك بارتفاع نسبة السليكون المخلف في الصاب اذ تبلغ نسبته ٠٦-٠١٪ نظرا لارتفاع درجة حرارة الصلب اثناء سير العملية •

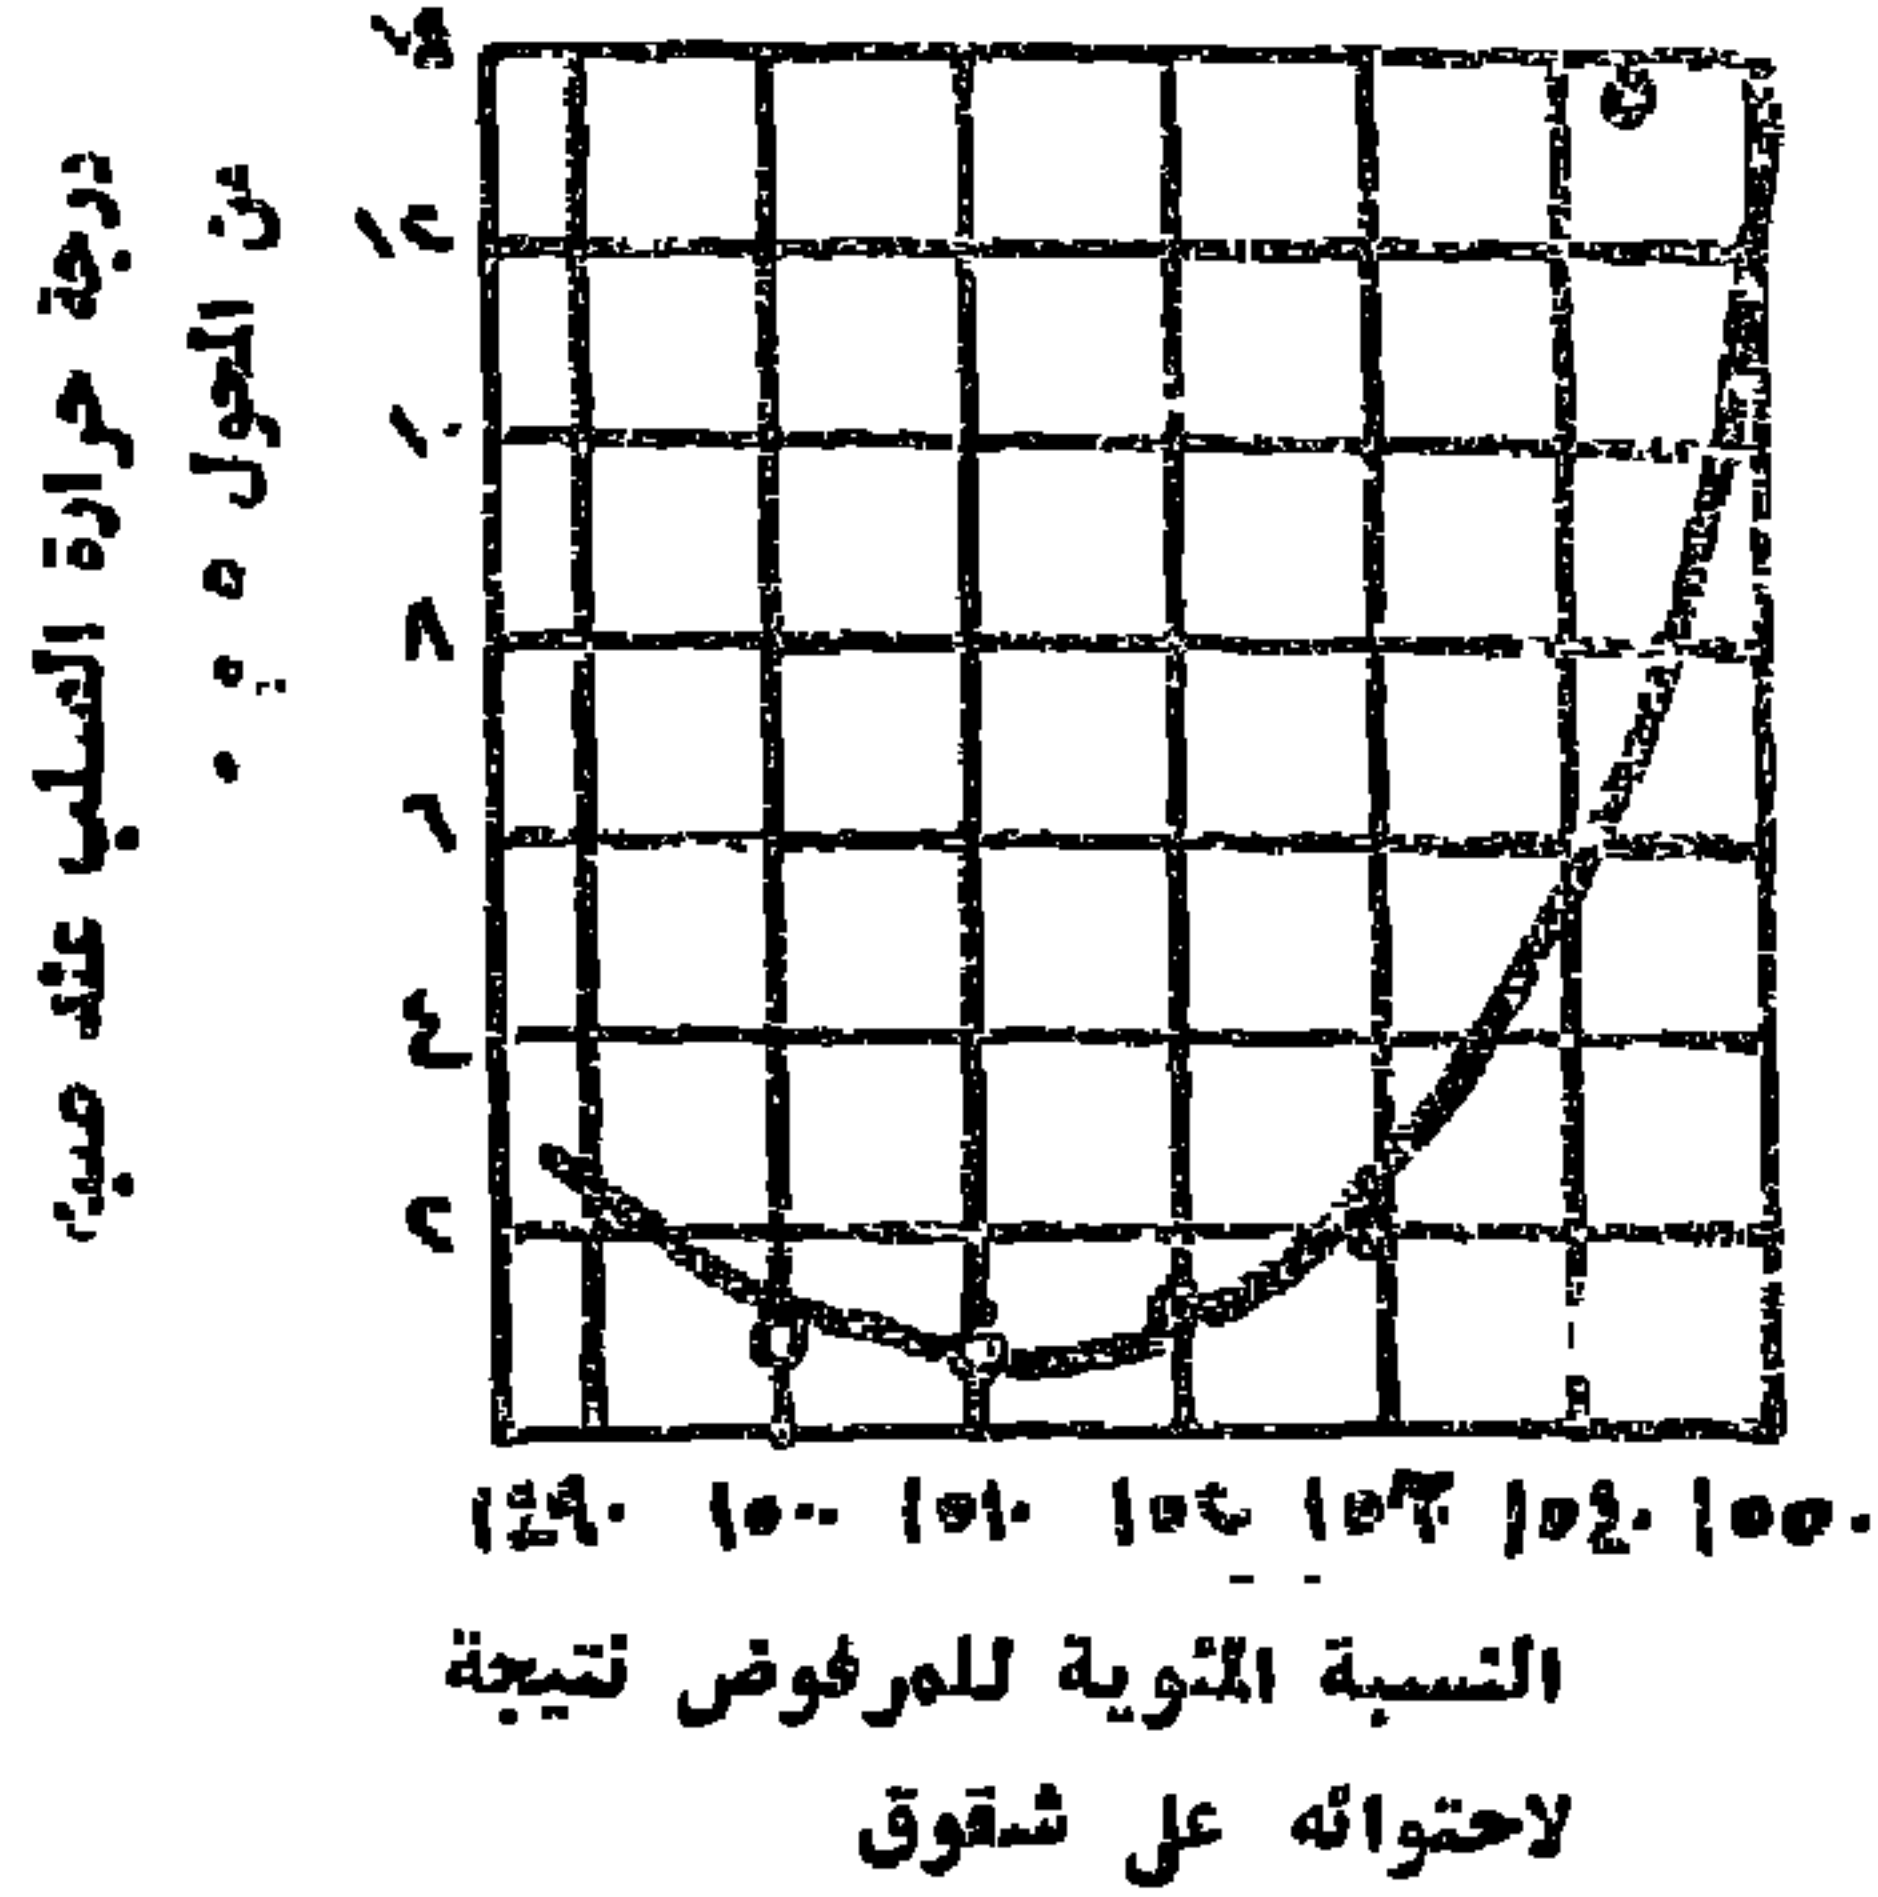

شكل (١٦) رسم بيانى يوضح العلاقة بين نسبة المرفوض من الصلب نتيجة لاحتوائه على شقوق ودرجة حرارة الصلب عند صبه من المحول •

وطوال عملية النفخ تزداد نسبة ما يحتويه الصلب من نتروجين وفي اثناء المرحلة الاولى من مراحل النفخ حيث تكون نسبة الكربون عالية يكون معدل تأكسده منخفضا وتكون درجة الحرارة هي الأخرى مازالت منخفضة فان ذوبان النتروجين في الصلب يكون في حدود ٠٠٢ ر - ٠٠٨ ٪ •

وبارتفاع درجة الحرارة تنخفض نسبة الكربون في الصلب بينما تأخذ نسبة النتروجين في الارتفاع حتى تصل الى ٠٢٣ ٪ في نهاية العملية •

وتتوقف كمية النتروجين الذائب بصلب بسمر على عدة عوامل أهمها :

- (أ) كمية الكربون في الصلب ومعدل تأكسده •
- (ب) درجة حرارة الشحنة •

(ج) ارتفاع المعدن فوق ودنات النفخ .

(د) ظروف تشغيل النفخ ( ضغط الهواء المنفوخ وطبيعة النفخ ) .

ويساعد كثيرا انخفاض نسبة الكربون بالصلب على ذوبان نسبة أكبر من النتروجين فيه في حين أن ارتفاع معدل تأكسد الكربون وبالتالي تصاعد فقاعات أول أكسيد الكربون المتكون بشدة يعمل على طرد كمية أكبر من النتروجين المذاب .

ومن الطبيعي أن ارتفاع درجة الحرارة من شأنه أن يزيد من سيولة المعدن الامر الذي ينجم عنه تجزئ المعدن الى قطرات صغيرة فتزداد المساحة المعرضة لهواء النفخ وتكون الفرص متاحة لامتناس كمية أكبر من النتروجين .

ولقد أثبتت التجارب العملية أنه بارتفاع طبقة المعدن داخل المحول يزداد ما يحتويه الصلب من نتروجين بفرض ثبوت العوامل الأخرى ، ويرجع هذا الى طول عمود الهواء المخترق لطبقة المعدن مما يجعل فرصة التلامس أكبر .

وبزيادة ضغط الهواء تتسع منطقة تلامس المعدن بالهواء مما يؤدي الى امتناس كمية أكبر من النتروجين رغما عن قصر مدة النفخ .  
وبتزويد الهواء المنفوخ بالاكسجين النقي ينخفض الضغط الجزئي للنتروجين فيقل معدل امتناسه في الصلب كما أن زيادة الضغط الجزئي للاكسجين يزيد من معدل أكسدة الكربون محدثا فورانا يساعد على طرد النتروجين من الصلب . وبانتهاء أكسدة الكربون يأخذ تركيز الاكسجين بالصلب في الزيادة وبتثبيت العوامل الأخرى فان درجة تأكسد المعدن تتحدد سلفا بنسبة ما يحتويه من كربون مع اعتبار عوامل التشغيل في الدرجة النائية ، هذا وتتحكم فتحات الهواء بحجمها الفعلي لكل طن من الشحنة في مقدار ما يفقده المعدن نتيجة لأكسدته كما تتحكم أيضا في درجة الأكسدة فتزداد كلما كبر حجم هذه الفتحات .

وعندما يحتوي الصلب على حوالي ٠.٥٪ كربونا تتراوح نسبة الاكسجين به بين ٠.٤٧ ر - ١.٠١ ر٪ وكقاعدة فانه يكون في المتوسط حوالي ٠.٦٧ ر٪ واذا كانت نسبة الكربون من ١ ر - ١.٣ ر٪ كانت نسبة الاكسجين الذائب ٠.٣٥ ر - ٠.٨٢ ر٪ وعادة تكون ٠.٤٩ ر٪ .

وتبلغ نسبة الاكسجين بصلب « القضبان » ٠.٠٩ ر - ٠.٢١ ر٪ اذا احتوى على ٥ ر - ٦.٥ ر٪ كربونا وعادة تكون نسبة الاكسجين به ٠.١٦ ر٪ ( هذا اذا توقف النفخ عند نسبة عالية من الكربون ) .

وترتبط كمية الاكسجين الذائبة بالصلب بمقدار وطبيعة الشوائب غير المعدنية الموجودة به وفي صلب بسمر الفوار تصل نسبة هذه الشوائب غير المعدنية والموجودة كأكاسيد الى حوالى ٠١٦٦ر - ٠٤١٦٪ من وزن المعدن بينما لا تتعدى هذه النسبة ٠١ر - ٠٢٥ر٪ فى الصلب المصنوع بواسطة الأفران المفتوحة ( سيمينز مارتن ) حيث تنخفض كمية المعدن المتأكسد ( والتغير فى المكونات الأساسية للخبث أثناء عملية النفخ ( ممثلة بيانيا فى شكل ١٥ ) ، حيث يحتوى الخبث على ١٣ر - ١٨٢ر٪ من أكسيد الألومونيوم ، ١٢٦ر - ٢٩٢ر٪ أكسيد الكالسيوم ، ٣ر - ١٠٥ر٪ أكسيد ماغنسيوم .

أجريت عدة تجارب على شحنة من حديد زهر ذى تركيب كيميائى مجدد وفى ظروف معينه بإضافات محسوبة لتنتج فى النهاية كتلا من الصلب ذات جودة عالية وقد وجد أن القصور الحرارى للحديد الزهر ينسب فى تخفيض درجة حرارة الصلب الناتج ، ومثل هذا القصور يكون نتيجة اما لانخفاض كمية السليكون والمنجنيز بالحديد الزهر واما لانخفاض درجة حرارة شحنة الحديد الزهر الداخلة فى المحول وبرودته من الداخل أو الكلا هذين السببين . وبإضافة كمية السليكون أثناء الفترة النائية من فترات النفخ فى صورة سبيكة الفيروسليلكون التى تحتوى على حوالى ٤٥٪ من السليكون الى الشحنة يمكننا ليس فقط تعويض مثل هذا القصور الحرارى بل ورفع درجة حرارة الصلب الناتج .

وتتولد هذه الحرارة من أكسدة كمية السليكون المضافة الى الشحنة واذا كان هذا القصور الحرارى نتيجة للبرودة النسبية لدرجة حرارة شحنة الحديد الزهر الذى يحتوى على كمية كافية من السليكون أو نتيجة لانخفاض درجة حرارة المحول الداخلية فان نفخ المحول وهو فى وضع مائل لمدة دقيقتين أو ثلاث يكون كافيا لرفع درجة حرارة الشحنة بطيئا اما يزيد من تأكسد الحديد .

وبإمالة المحول يصبح عدد فتحات الهواء المستخدمة فعلا أقل من عددها الحقيقى ولا يغطى الحديد الزهر جميع الفتحات الموجودة الامر الذى يؤدى الى تأكسد السليكون ببساطة فيزداد الفاقد من الحديد وبالتأكسد ويكون نتيجة لها ارتفاع درجة حرارة الشحنة .

وبعد ذلك يثبت المحول فى وضع رأسى مع استمرار النفخ فيرتفع معدل تأكسد السليكون وفى النهاية يكون الارتفاع فى درجة الحرارة



كنتيجة حتمية لهذا الاجراء أمرا مؤكدا . والارتفاع الحرارى يكون نتيجة  
النفخ الحديد الزهر الغنى بالسليكون وهو عند درجة عالية من الحرارة .

وفى بعض الاحيان تتم صناعة الصلب بمثل هذه الحالة من الفيض  
الحرارى حيث يستغل فى صهر وتصنيع كمية مناسبة من الخردة .  
وعمليا تطبق مثل هذه الطريقة فى المصانع النى نفتقر الى الافران المفتوحة  
حيث يستفاد بتصنيع الاكوام المكسنة من الخردة .


وإذا تم النفخ عند زيادة من الحرارة كان الصلب الناتج أقل جودة  
واحتوى على كمية أكبر من السليكون المتخلف وارتفع معدل تأكسده  
ودرجة تشبعه بالغازات ( إذ أن ارتفاع كل من الحرارة والسليكون  
بالحديد الزهر يزيد من فرصة ذوبان الغازات فى الصلب المنصهر ) .

وعند صب الصلب الفوار وهو فى درجة الحرارة العالية فإن الكتل  
الناتجة يحدث لها فوران ويزداد حجمها ويتكون ما يشبه خلايا النحل  
التي تنظم قرب سطح المعدن . ولقد أوضحت التجارب أنه إذا احتوى  
الصلب على ٠٩ ر - ١ ر / من السليكون المتخلف فى صلب القضبان  
( عندما يتوقف النفخ عند نسبة الكربون المطلوبة ) تنخفض جودة الصلب  
وقد يرفض لكثرة ما به من عيوب واضحة وتصدعات خطيرة وزيادة فى  
القصفة .

ويمكن تدارك هذا الارتفاع فى درجة الحرارة باضافة كمية من  
الخردة فى المحول وهو فى وضع رأسى قبل أو أثناء عملية النفخ ، وتعتمد  
كمية الخردة المضافة على طريقة التشغيل .

وقد أوضحت التجارب أنه باضافة ١٠٪ من قصاصات الدرفلة  
( نفايات الدرفلة ) تنخفض درجة الحرارة حوالى ١٠٠ - ١٢٠ درجة م .

ومن الأهمية بمكان أن نذكر الدور الكبير الذى يقوم به خام الحديد  
فى تنظيم درجة الحرارة فنظرا لقدرته الكبيرة على التبريد فهو يفوق  
الخردة فى هذا الصدد ولا تعجب أن كيلو جراما واحدا منه يحل محل  
٤ - ٥ كيلو جراما من الخردة . ويجب اضافة خام الحديد فى المحول  
قبل شحنه بالحديد الزهر حتى يختزل الحديد بواسطة السليكون  
والمنجنيز أثناء الفترة الأولى وليس بالكربون .

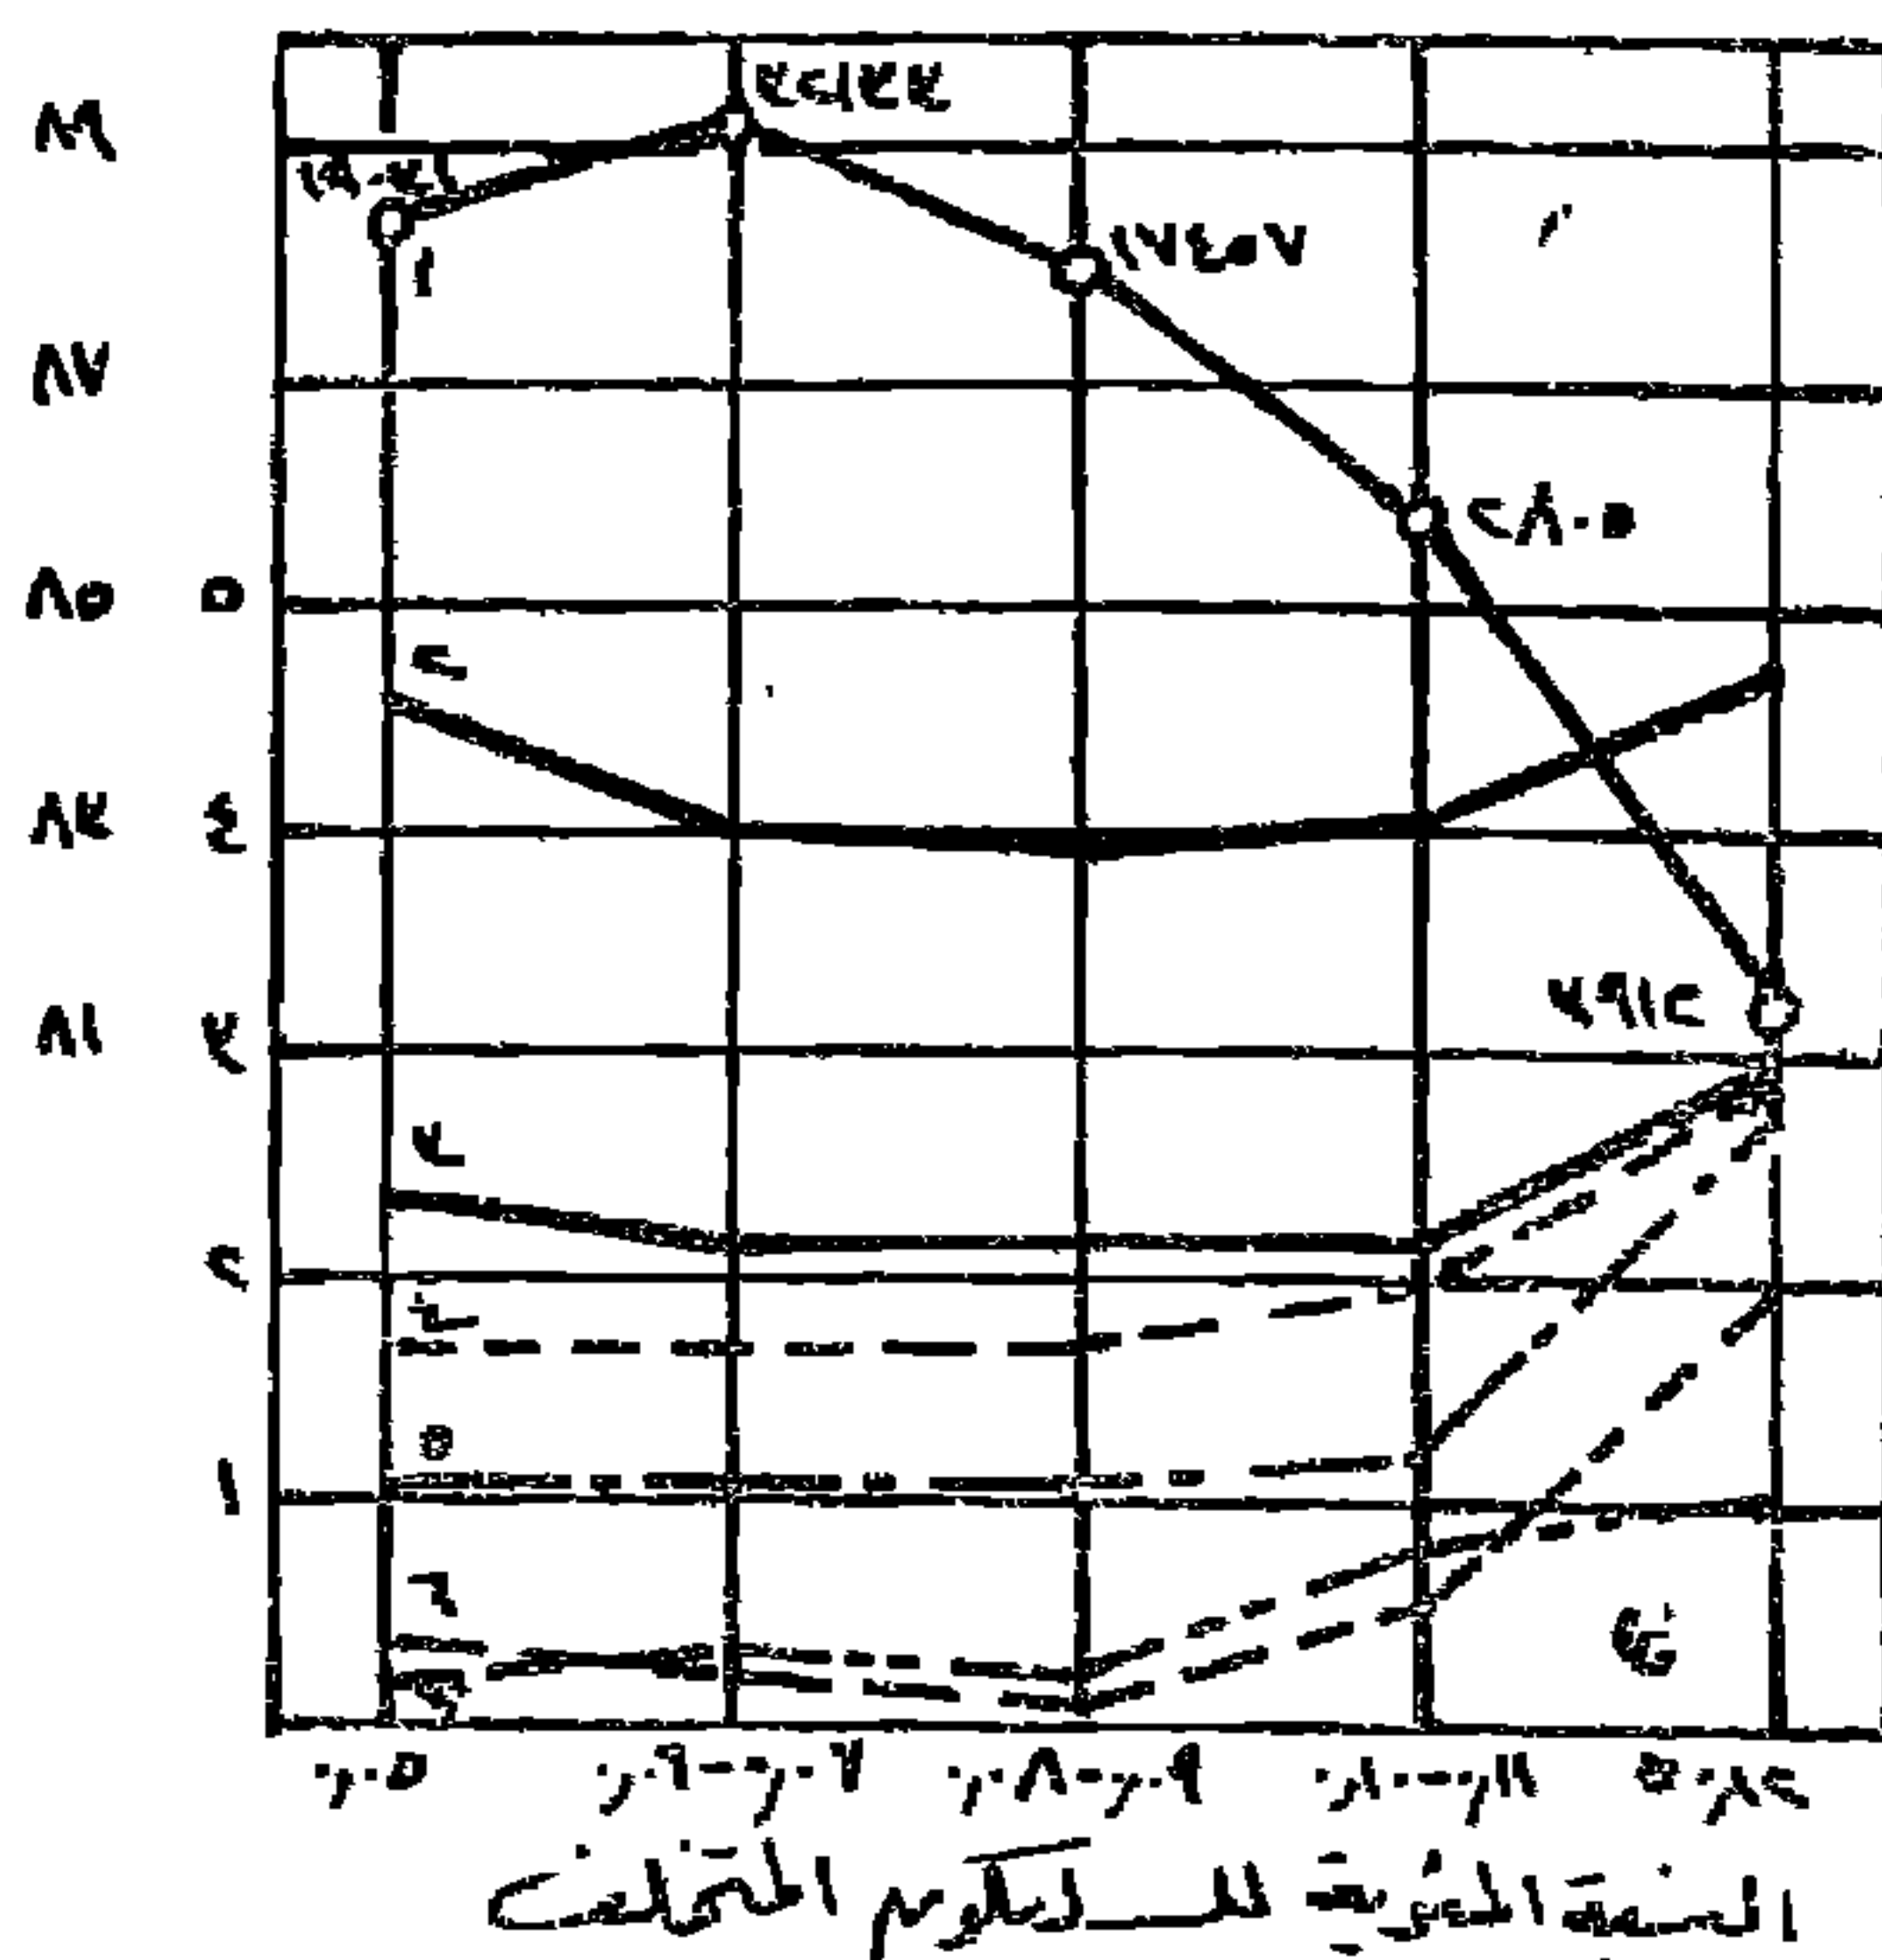

شكل (١٧) : يبين جودة صلب الفضيان المصنوع فى محول بسمر مندرجة بنسبة السليكون المتخلف الذى يحتويه الصلب

- |  |                      |
|--|----------------------|
| ١ - درجة أولى                            | ٢ - التشفقات الدقيقة |
| ٣ - مواضع الأكسيد                        | ٤ - الرمل المحجوز    |
| ٥ - العيوب التي لصلب البيان الميكروسكوبى | ٦ - القصفاة          |
| ٧ - التنفوق ( الصدوع )                   |                      |

وإذا أضيف خام الحديد أثناء المرحلة النائية فإن ذلك يؤدي إلى اختزال الحديد بواسطة الكربون مكوناً أول أكسيد الكربون مما يساعد المقذوفات المعدنية على الهروب خارج المحول حاملة معها بعض الخام المضاف .

ومن مزايا إضافة خام الحديد والنفايات المعدنية إلى شحنة الحديد الزهر تقديم كمية لا بأس منها من الأكسجين اللازم للتفاعلات الكيميائية المختلفة فتتم بسهولة وفي وقت أقصر كما أن اختزال خام الحديد يزيد من ناتج الصلب المنصهر .

ومن الطرق المستخدمة لامتصاص الزائدة إضافة نسبة من بخار الماء إلى الهواء الداخلى إلى المحول فتستهلك كمية كبيرة من الحرارة في تحليل الماء إلى عتصره وتعتبر هذه الطريقة ذات فاعلية إلى حد بعيد إلا أنها غير اقتصادية ولهذا فهي بعيدة عن المنطق إذ أن الحرارة الزائدة



في هذه الحالة تضيع هباء في حين أنه يمكن استغلالها في اختزال كمية من خام الحديد أو لصهر كمية من الخردة .

هذا بالإضافة الى امتصاص جزء كبير من الهيدروجين ( المنشق عن الماء ) المتولد نتيجة لتحلل الماء مما يحط من جودة الصلب . وقد يؤدي الى حدوث تشققات ذات تأثير خطير في القضبان المصنوعة من هذا الصلب .

### ٥ - الطريقة الحديثة لصناعة الصلب

تتحسن كثيرا خواص الصلب المختلفة اذا نجحنا في خفض نسبة النتروجين والفوسفور به ويمكننا العمل على الاقلال من النتروجين الذائب بالصلب ( متوسط الكربون ) بطرق مختلفة منها : ايقاف نفخ الهواء عندما نصل الى نسبة الكربون المطلوبة ، واستعمال النفخ الجانبي ، وخفض الضغط الجزئي للنتروجين في الهواء المنفوخ بتزويده بالأكسجين النقي .

### ايقاف نفخ الهواء عند الوصول الى نسبة الكربون المطلوبة :

يصنع الصلب الكربوني في محولات بسمر اما بنفخ الحديد الزهر بالهواء حتى تخبو شعلة اللهب نهائيا ( وفي هذه الحالة تصل نسبة الكربون بالصلب الى حوالي ٠.٥٪ ) ثم يتبع ذلك عملية الكربنة أو بوقف ندفق الهواء الى المحول عندما تكون نسبة الكربون بالصلب هي النسبة المنشودة ، والطريقة الأخيرة تسمى بعدم تعرض كثير من الحديد للتأكسد كما أن الصلب الناتج يكون مخنويا على كمية من النتروجين أقل من الصلب الذي تعرض لعملية الكربنة . وقد عرفت هذه الطريقة منذ زمن طويل ولكنه لم تنتشر ولم تحظ بالانتشار الواسع الا بعد أن تم اعداد الأجهزة اللازمة والتي جعلت في الاستطاعة معرفة نسبة الكربون في الصلب في فترة وجيزة لا تتجاوز دقيقة ونصف وذلك بواسطة اخذ عينات من المحول اثناء عملية النفخ .

ثم تؤخذ عينة من الصلب لتحديد نسبة الكربون فاذا كانت أكبر من النسبة المطلوبة كان استمرار النفخ أمرا مستلزما .

ويمكن التحكم في النفخ بواسطة الزمن وظهور اللهب الخارج من المحول حتى يصل نسبة الكربون الى ٠.٦ - ١٪ بعد ذلك تؤخذ عينة من

المعدن لتحديد نسبة الكربون واذا زادت نسبة الكربون عن القيمة الفعلية  
تضاف بعض المصهرات الشديدة .

ويمكن تحديد معدل أكسدة الكربون تحت ظروف النفخ المحددة  
معمليا ويمكن تسجيله في جدول .

ويعطى جدول (٢) المعدلات المطلوبة للنفخ الزائد لصبة تزن ١٨٥ طن  
عند نسبة ٠.٥٪ كربون وتغذية هواء بمعدل ٣٥٠ متر مكعب لكل  
دقيقة .

( جدول (٢) )

مدة النفخ الزائد بالدقيقة/والثانية	محتوى الكربون في العينة %
٤٠ - ١	١٢
٢٦ - ١	١١
١١ - ١	١٠
١٧ - ٠	٠.٩
٤٣ - ٠	٠.٨
٢٩ - ٠	٠.٧
١٤ - ٠	٠.٦

وتتراوح نسبة النيتروجين في صلب القضبان الكربوني من ٠.١٦ ر. إلى ٠.٢٢ ر. وعندما تتوقف العملية عند نسبة كربون ٠.٥ - ٠.٦ ر. فإن كمية النيتروجين تتراوح بين ٠.١٢ ر. - ١.٨ ر. ويزداد عائد الصلب جيد الانصهار الى ١.٥ - ٢.٠ ر. نتيجة انخفاض فاقد صهر الحديد ويمكن أن تتحسن الخواص الميكانيكية للقضبان .

#### النفخ الجانبي :

ترجع الجودة المنخفضة لصلب بسمر المنفوخ من القاع الى زيادة كمية النيتروجين والمكونات غير الحديدية المتواجدة فيه ، وفي حالة النفخ الجانبي أو عندما تكون الودنات مغمورة قليلا في المعدن تزداد مساحة التلامس المباشر بين الهواء والمعدن بمعدل بطيء مما يساعد على احتزال نسبة النيتروجين في الصلب الى ٠.٠٣ ر. - ٠.٠٨ ر. بدلا من

٠١٥ ر - ٠٢٢ ر٪ في طريقة النفخ من أسفل ويمكن تحسين الخواص الميكانيكية للصلب لتصبح مشابهة لنتيلتها في الافران المفتوحة .

وتنتج الافران الجانبية معدنا ذو درجة حرارة عالية من عملية النفخ من أسفل ويمكن أن يعزى ذلك الى الاحتراق السفلي لأول اكسيد الكربون « ك أ » الى « ك أ ٢ » على السطح عند تصاعده وينتج التسخين الشديد للمعدن زيادة اضافات الخردة والخام عن طريق زيادة العائد من الصلب المنصهر وتساعد الحرارة الفائضة كذلك على نفخ الحديد الزهر المحتوى على نسبة صغيرة من السليكون .

ومن الممكن أيضا صهر سبيكة الصلب لأن الاضافات السبائكية تذاب بسهولة بدون تبرير المعدن الى الحد الذي يصهر بالصب العادي وتتبع الاحتياطات التالية في عملية النفخ الجانبى لمحول بسم ٢٠ طنا المستخدم في صهر الصلب المطاوع وصلب القضبان :

١ - أن تتراوح نسبة النتروجين في معدن القضبان بين ٠٠٦ ر - ٠٠٩ ر٪ وفي الصلب الفوار من ٠٠٥ ر - ٠٠٨ ر٪ ( مع النفخ من أسفل تكون النسبة حوالى ٠١٨ ر - ٠٢٦ ر٪ ) .

٢ - أن تتراوح نسبة الاكسجين في الصلب المنفوخ من أسفل بين ٠٢٧٣ ر - ٠٤٢٠ ر٪ وفي الصلب المنفوخ من اسفل بين ٠٢٧٣ ر - ٠٤٢٠ ر٪ وفي الصلب المنفوخ بالطريقة الجانبية من ٠٠١٨ ر - ٠٣٠٦ ر٪ .

٣ - عندما يحتوى الحديد الزهر على ١٢٧ ر - ١٥٦ ر٪ سيلكون ، ٧٩ ر - ٨٠ ر٪ منجيز ويتم نفخه بالطريقة الجانبية لانتاج صلب طرى فان تركيب الخبث قبل عملية الاكسدة يكون كالاتى % : -

س ٢١	٥٥٧٠	مغ أ	٠٣٥
لو ٣١٢	١٩٥	م أ	١٤٩٩
ك أ	٠٤٩	ح أ	٢٧١٧

وفي طريقة النفخ من أسفل :

فان محتوى « ح أ » في الخبث يتراوح بين ١٥ - ١٧٪ وفي طريقة النفخ الجانبى فان الخبث يكون أكثر سيولة .

٤ - في طريقة النفخ الجانبى تتراوح النسبة الكلية للعناصر غير الحديدية في صلب القضبان بين ٠٣١٢ ر - ٠٣٩ ر٪ ( متوسط

١١٨٥٪) ومن ثم يجب أن يؤخذ فى الاعتبار ان سيولة الصلب تكون عالية مع النفخ الجانبى عنها فى طريقة النفخ السفلى .

٥ - أن تبلغ متوسط قوة التصادم لمعدن القضبان فى مقطع العينة عند درجة حرارة الغرفة ١٢٨ رجم /سم مربع فى حالة النفخ الجانبى ، ٩٩ رجم / سم ٢ فى حالة النفخ السفلى ٠٠ أما عند درجة حرارة ٦٠ - صفر درجة م فتكون تقريبا ٧٢ رجم - ١٠٣ رجم / سم ٢ ، ٥٢ رجم - ٦٢ رجم / سم ٢ على السوالى كما نزيد كذلك مقاومة التصادم فى طريقة النفخ الجانبى للصلب الفوار سواء قبل الازمان أو بعده .

٦ - بزداد فترة النفخ من ١٣ - ١٥ الى ١٧ - ٢٧ دقيقة .

٧ - عمر بطانة المحولات والودنات قصير .

وفى الولايات المتحدة الأمريكية يستخدم محولان بسعة من ٦ - ٧ طن لانتاج كمية من الحرارة على سطح المصهور عندما يكون وضع الودنات فى مستوى حمام ( مغطس ) المعدن أو أعلى قليلا وفى هذه الحالة يدخل هواء النفخ تحت منسوب المعدن أى تكون الودنات مغمورة وأيضا عندما تكون الطريقتان مركبتين مع بعضهما وتبلغ نسبة النتروجين فى الطبقة السطحية للنفخ ٠٠٣٪ وداخل طبقة المعدن ٠٠٧٪ ، وفى الطريقة المركبة ٠٠٦٪ .

ويوضح جدول (٣) تركيب الخبث :

جدول (٣)

محتوى المكونات٪				المصهور
أ ٢	ب ٢	ج ٢	د ٢	
٣١٨	٤٩١٠	٣٤٣	٣٨١٨	السطح
٢٣٤	٥٨٥٠	١٥٠	٢٨٧٣	اسفل طبقة المعدن
٢١٢	٦٧٦١	٢٩١	١٦٢٢	القاع

ومن التركيب الكيمايى للخبث يتضح مباشرة أن الخبث الناتج من طريقة النفخ السطحى هو الذى يتمتع بأكبر درجة من السيولة ولهذا فقد أصبح من العسير فصله عن الصلب .

وقد يطول عمر بطانة المحول إذا كانت مصنوعة من الميكا فلا تتغير

الا بعد أن تؤدي ٦٦ صبة ويستمر النفخ من ١٠ - ٢/دقيقة حتى يتم صنع صبة وزنها ٢٢ طنا .

وتنحصر مميزات طريقة النفخ الجانبى فيما يلى : -

١ - ارتفاع درجة الحرارة داخل المحول أثناء التشغيل مما يتيح لنا نفخ الحديد الزهر الذى يحتوى على نسبة منخفضة من السليكون كما يمكننا من اضافة كمية اكبر من الخردة وخام الحديد فتزداد تبعا لذلك الكفاءة الانتاجية للصلب الناتج .

٢ - تنخفض كثيرا نسبة النتروجين فى الصلب الناتج وقد تصل فى كثير من الأحيان الى النسبة التى يحتويها صلب الافران المفتوحة .

٣ - تقل كمية الشوائب غير المعدنية المحتواة فى الصلب الناتج .

٤ - يضارع الصلب الناتج فى خواصه الميكانيكية صلب الافران المفتوحة .

ولولا ارتفاع درجة أكسدة الخبث وتداعى البطانة بعد أمد قصير لفاقت هذه الطريقة غيرها من الطرق بدون استثناء وارتقت عرش المثالية وأصبحت نموذجا تتضاءل بجانبه جميع الطرق المعروضة .

#### تزويد هواء النفخ بالأكسجين النقى :

ينفخ الحديد الزهر بخليط من الهواء والأكسجين لنتمكن من رفع السعة الانتاجية للمحول ، وخفض نسبة النتروجين بالصلب ولامكانية الاستفادة بكمية أكبر من الخردة عن الطريقة العادية باستعمال الهواء فقط فى النفخ .

ولم تأخذ طريقة النفخ السفلى بالأكسجين النقى طريقها فى الانتشار على الصعيد العالمى نظرا لقصر عمر أداء الحرارية المستعملة فى المحول ، وقد انضحت هذه الظاهرة بما لا يدع مجالا للشك أثناء الاختبارات التجريبية التى أجريت فى الاتحاد السوفييتى وفى غميره من البلدان الصناعية الاخرى .

وبالقاء نظرة فاحصة على الحالة الحرارية لشحنة الحديد الزهر نجد أنه باستعمال الهواء فقط فى النفخ فإن جزءا كبيرا من الحرارة يفقد بواسطة النتروجين الذى يتصاعد من المحول وفى درجة حرارة الشحنة تقريبا . وكما هو معروف لنا يمثل النتروجين  $\text{N}_2$  حجم الهواء الداخلى ولهذا يصل الفاقد من الحرارة أكثر من ٢٥٪ من كمية الحرارة الكلية



وعليه كان لزاما علينا أن يكون الحديد الزهر غنيا بالسليكون حتى  
نتمكن من تعويض الحرارة المفقودة .

ولقد وجد أنه اذا كانت نسبة الاكسجين بهواء النفخ ٣٠٪ أمكن  
صهر ٩ ركجم من الخرودة لكل متر مكعب من النتروجين المرفوع من هواء  
النفخ ، فبالنفخ المعتاد تصل كمية الخرودة المضافة الى ٨٪ طنا لكل من  
الحديد الزهر المنفوخ .

فاذا احتوى هواء النفخ على ٣٠ - ٣٥٪ منه أكسجيننا زيدت هذه  
الكمية الى ٣٥٪ طنا كما أنه في هذه الحالة نتمكن من نفخ الحديد الزهر  
الذي لا يزيد نسبة ما به من السليكون عن ٥٠٪ .

ويتناسب الانخفاض الزمني في فترة النفخ مع نسبة الاكسجين  
الموجودة بالهواء المنفوخ ، وجدول (٤) يعطينا فكرة عن هذا التناسب  
باجراء تجارب لنسب مختلفة من الأكسجين على شحنة من الحديد الزهر  
وزنها ٢٢٥ طنا .

#### جدول (٤)

مدة النفخ - ( دقيقة )	نسبة الاكسجين في هواء النفخ (٪)
١٣ر٢٣	٢١ هواء عادى
١١ر١١	٢٥
٩ر٢٦	٣٠
٧ر٩٣	٣٥
٦ر٩٤	٤٠
٦ر١٩	٤٥
٥ر٥٦	٥٠

ولقد تحققت النتائج الآتية بالتجارب العملية وأصبحت حقيقة  
لا يدانيها أى شك :

١ - ظلت درجة حرارة الشحنة في حدود المعتاد باضافة ١٢٪ من  
الخرودة .

٢ - ارتفعت السعة الانتاجية للمحول فأصبحت ٤ صبات في الساعة  
بدلا من ثلاث .

صناعة الصلب - ٦٥

- ٣ - زادت الكفاءة الانتاجية للصلب الجيد بمقدار ١٪ .
- ٤ - تحسنت خواص الصلب الناتج لانخفاض نسبة النتروجين به .
- ٥ - أصبح من المستطاع نفخ الحديد الزهر الذى يحتوى على نسبة منخفضة من السلكون .

#### ٦ - ازالة الفوسفور من الصلب :

يزال الفوسفور من صلب بسمر باضافة خليط من أكسيد الكالسيوم ( ٥٠ جزء ) ونفايات التشكيل ( ٣٠ جزء ) والفلوريت ( ٢٠ جزء ) .

ويضاف هذا الخليط بعد طحنه وهو فى الحالة اثناء صب المعدن فى المحول بواقع ٣٠ كجم لكل طن من الصلب الناتج .

ويكون من جراء هذا حدوث تفاعلات سديدة فى البودقة التى تحوى الصلب الناتج ونتيجة لهذه التفاعلات تصل نسبة الفوسفور المزال الى ٥٠ - ٨٠٪ من الكمية الكلية بالصلب .

ويزن الخبث الناتج ٣٪ من وزن المعدن . ومن الضرورى أن تكون سعة البودقة كافية حتى نتلافى فيضان الخبث خارج البودقة نتيجة لعنف التفاعلات التى تحدث داخلها ويعطى التحليل الكمي للتركيب الكيميائى للخبث النسب الآتية :

١٤	٣١٢
١٠ ح + ح ٣١٢	٨ م أ
٢٥ - ١٥ س أ	٥١٢ فو أ

ويمكننا أيضا معالجة خبث محولات بسمر بخبث الحديد الجيرى وهو فى الحالة السائلة .

وبالرغم من النتائج الطيبة التى توصلنا اليها بهذه الطريقة الا انها لم تعمم وتستخدم على الصعيد الدولى نظرا لانها تتطلب وحدة مستقلة لصهر الخبث كما أن الدورة الانتاجية لهذه الطريقة معقدة الى حد بعيد .

#### ٧ - نزع الأكسجين من الصلب

##### كربنة الصلب

يتم عمليا نزع الأكسجين والكربنة قبل عملية النفخ مباشرة والغرض من هاتين العمليتين كما هو واضح من تسميتهما سحب ما يمكن سحبه



من الأكسجين الذائب بالصلب ثم رفع نسبة الكربون بالصلب حتى تصل الى النسبة المطلوبة .

وفى صناعة الصلب الفوار ، يتم عادة نزع الأكسجين ورفع نسبة الكربون باضافة سبيكة الفيرومنجنيز الى المحول أو البودقة .

ويجب أن يكون الفيرومنجنيز المضاف ذا أحجام مناسبة ومندى بقليل من الماء حتى يتمكن من اختراق طبقة الحث الكئيفة دون أن يحتجز بها ٠٠ وقد وجد أن أنسب الأحجام للفيرومنجنيز المضاف هو ٥٠ مم كقطر لمساحة المقطع وتضاف أثناء صب الصلب فى البودقة .

ويمكن تعيين وزن الفيرومنجنيز الذى يجب اضافته من قانون العلاقة الآتية :

$$\text{وزن الفيرومنجنيز المضاف} = \frac{\text{س} \cdot \text{ص} \times 100}{\text{أ} (100 - \text{ب})}$$

حيث : س = وزن الشحنة بالطن ( مثلا ٢٠ طنا )

ص = نسبة المنجنيز المراد الوصول اليها % ( مثلا : نسبة المنجنيز بالصلب = ٠.٩%

النسبة المطلوبة = ٤ر% ، ص = ٤ر - ٠.٩ = ٣.١ر% )

أ = نسبة المنجنيز فى السبيكة % ( مثلا ٧٥% )

ب = نسبة ما يفقد من المنجنيز ( عادة ٣٠ - ٤٠% ) عند اضافته فى المحول ١٥ - ٢٠% عند اضافته فى البودقة .

وكمثال يكون وزن الفيرومنجنيز الواجب اضافته تبعاً للبيانات المعطاه .

$$13 \text{ ر طنا} = \frac{100 \times 31 \times 20}{(35 - 100) \times 75}$$

وهذه الكمية من الفيرومنجنيز ترفع نسبة الكربون فى الصلب الناتج بمقدار

$$0.4\% = \frac{100 \times 605 \times 13 \times 0.1}{20}$$

حيث أن هذه السبيكة بحنوى على ٦٥٪ من وزنها كربونا مع افتراض عدم فقد أى كربون منها .

وإذا كانت نسبة الكربون بالصلب بعد النفخ مباشرة ٥٪ فإن النسبة النهائية تصبح مساوية ٩٪/ وللمنجنيز الموجود فى صلب بسمر الفوار تأثير ملحوظ على خواص كتل الصلب أثناء درفلتها .

وبزيادة نسبة المنجنيز فى الصلب نحد من شدة فورانه فى قوالب الصلب وبهذا تصبح الكتل رفيقة للغاية .

أما إذا انخفضت نسبة المنجنيز بالصلب أصبح ضروريا إضافة قطع الألومنيوم ليقوم بنفس الدور الذى يقوم به المنجنيز .

ومن الأهمية بمكان أن تؤخذ كل هذه الاعتبارات فى الحسبان حتى يتم صنع الصلب بنجاح . وتعرضنا كثير من العقبات مع صنع صلب بسمر المخمد فى نهاية النفخ عندما تصل نسبة الكربون الى ١٠٪/ فإن كمية كبيرة من الأكسجين تبلغ ٦-٩٪ تكون ذائبة فى الصلب وأحيانا لا يكون الصلب الناتج مخمدا تماما بالرغم من إضافة كميات وفيرة من الفبروسليكون والألومنيوم وفى هذه الحالة يمكننا نزع الأكسجين بنجاح بواسطة الكربون حيث نزداد قابليته للأكسجين عند درجات الحرارة العالية . فبايفاف نفخ الهواء فور شحوب شعلة اللهب عند فوهة المحول ( ٥٪ كربونا ) تضاف كمية من الحديد الزهر الى المحول ويحتوى ( الحديد الزهر على ٢٥٪ كربونا ، ١٥٪ سليكونا وعندئذ يشتد التفاعل حتى إذا انتهت هذه التفاعلات يكون الصلب جاهزا لصبه فى البودقة حيث نضاف اليه الكميات المطلوبة من سبائك الفيرومنجنيز والفبرسليكون والألومنيوم ولهذا يحتوى الصلب المخمد تماما على حوالى ١٥٪ كربونا ، ١٥٪ أكسجيننا .

وقد تستخدم سبيكة السليكومنجنيز لنزع الأكسجين من بعض أنواع الصلب الخاصة .

وفى صناعة الصلب الكربونى أو صلب القضبان تستخدم عادة العوامل النازعة للأكسجين والكربنة بعد صهرها فى أفران الدست ، أو الأفران الكهربائية .

وعادة يكون التركيب الكيميائى للعوامل النازعة للأكسجين كما يأتى :

كربونا	٣٥ - ٤٨٪
منجنيزا	٩٣ - ١٠٥٪
سليكونا	٢٤ - ٧١٪
فوسفورا	١٦٪

وإذا استخدمت هذه العوامل بمقدار يتراوح بين ٩٣ - ٨٦.٥٪ كجم/طن من المعدن المنفوخ لانتاج صلب القضبان كانت نسبة ما يحتويه في النهاية من السليكون ٠.٩-١.٤٪ وفي هذه الحالة يضاف الفيروسليكون الى البودقة حتى ترتفع هذه النسبة الى ١.٨-٢.٥٪ وفي بعض الأحيان يكون الحديد الزهر المرأوى هو المادة المستخدمة لنزع الاكسجين وأيضا العامل المكربن لانتاج صلب القضبان . ويمكن الاستغناء عن عملية الكربنة لانتاج صلب القضبان ويتأتى هذا بايقاف النفخ عند نسبة عالية من الكربون وبإضافة الفيرومنجنيز منصهرا الى جانب الكربون الموجود فعلا بالصلب تتم عملية نزع الاكسجين بسهولة وتستخدم وحدة خاصة لصهر الفيرومنجنيز الذى يؤخذ فى بودقة صغيرة لاضافته الى الصلب الناتج أثناء تفريره فى المحول كما يلقي أيضا الفيروسليكون والألومونيوم فى البودقة فى نفس الوقت .

ولصلب القضبان المصنوع فى محولات بسمر حساسية كبيرة للألومونيوم فبإضافته تنخفض السيولة ويصبح غليظ القوام .

ومن الأهمية بمكان أن يراعى بكل دقة عدم تجاوز كمية الألومونيوم المضافة عن ١٠٠ - ٢٥٠ جرام لكل طن من الصلب الناتج اذ أن تعدى هذه النسبة يصيب صلب القضبان فى بنيانه الماكروسكوبى بعيوب عديدة تحط من جودته وتفقد قيمته .

وقد يستخدم كمواد مكربنة كل من : الكربون الناعم والانثراسيت وغيرها من المواد الكربونية الأخرى .

وينحصر استخدامها عادة فى رفع نسبة الكربون ٠.٥-١٪ وتضاف ناعمة - بعد نخلها ووضعها فى أكياس من الورق - الى الصلب فى البودقة بعد تفريره من المحول .

### خواص واستعمالات صلب بسمر

بتميز صلب بسمر بارتفاع مقاومة النهاية للكسر ونقطة استسلامه اذا قورن بصلب الأفران المفتوحة . وكلما انخفضت نسبة الكربون كلما

تباينت خواصه الميكانيكية تباينا كبيرا وتصل نسبة  $\frac{\sigma_a}{\sigma_l}$  اصلب بسممر الى ٠٦٨-٠٧٤ وهي اكبر من مثيلتها لصلب الافران المفتوحة التي تساوى ٠٦٤ - ٠٦٧ ويمكن تفسير ذلك بارتفاع نسبة لكل من الأكسجين والنيتروجين والفوسفور .

ولكن لا يخلو صلب بسممر من بعض العيوب ، فقصفانه عالية خاصة عند درجات الحرارة المنخفضة .

وبسهولة كبيرة يمكن لحام صلب بسممر بواسطة الطرق بينما توجد صعوبة بالغة عند لحامه بواسطة الكهربياء مما يحد من مجال استعماله في شتى النواحي العملية ولما كان صلب بسممر يحتوى على الفوسفور والنيتروجين بنسب عالية نوعا ، لذلك فانه يستحيل استخدامه اذا كانت خاصية اللدونة مطلوبة عند معالجته على البارد بواسطة الضغط كما في حالات التشكيل بواسطة السحب ، الدرفلة على البارد ، ويستخدم صلب بسممر عمليا في صناعة القطاعات الجانبية في الانشاءات غير الحساسة . كالمسامير والقضبان المدرفلة التي لايجرى عليها بعد ذلك عمليات تشكيل لاحقة كالسحب الى أسلاك ، الأنابيب الملحومة ، الفولاذ سريع القطع .

## ٨ - الموازنة المادية والحرارية لشحنة بسممر

### ١ - الموازنة المادية

في حساباتنا الآتية نعتبر ١٠٠ كجم كوحدة أساسية لشحنة محول بسممر والجدول الآتى يبين البيانات الخاصة بشحنة بسممر .

جدول (٥)

نسبة المواد المحتواة %					
ك	س	م	فو	كب	
٤ر١	١ر٢	٩٢ر	٦٥ر	٤ر	الحديد انزهر
٠٦ر	-	١ر	٦٥ر	٤ر	المعدن المنفوخ
٤ر٠٤	١ر٢	٨٢ر	-	-	كمية المواد المؤكسدة

١ - افترض ان ٢٠٪ فقط من الكربون الكلي يتأكسد الى ثاني أكسيد الكربون ، ٨٠٪ يتأكسد الى أول أكسيد الكربون .

٢ - ١٢٥٪ من وزن المعدن - يستهلك من بطانة المحول ( ديناس ) ويذهب الى الخبث .

٣ - تركيب البطانة كما يأتي : =

س أ ٢ ٩٦٪

لو ٢ أ ٣ ١٥٪

كا ١ ٢٥٪

٤ - جميع م أ الناتج يتحد مع س أ ٢ والباقي من س أ ٢ يتحد مع ح أ مكونا ( ح أ . س أ ٢ ) ، وتهمل كمية س أ ٢ التي تتحد مع ك أ الناتج من البطانة .

وزن البطانة الذي يذهب الى الخبث =  $\frac{125}{100} = 100$  كجم ١٢٥

وزن س أ ٢ الذي يذهب الى الخبث =  $125 \times 96 = 120$  كجم

وزن م أ الذي يذهب الى الخبث =  $125 \times 15 = 18.75$  كجم

وزن ك أ الذي يذهب الى الخبث =  $125 \times 25 = 31.25$  كجم

وزن م الذي يتأكسد =  $\frac{82}{100} = 100$  كجم ٨٢

وزن م أ المتكون =  $\frac{71 \times 82}{55} = 106$  كجم

هذه الكمية من م أ تتحد مع كمية مناظرة من س أ ٢ يمكن حسابها كما يلي :

وزن س أ ٢ الذي يتحد مع م أ =  $\frac{60 \times 106}{71} = 90$  كجم

وزن س الذي يتأكسد =  $100 \times \frac{12}{100} = 12$  كجم

وزن س أ ٢ المتكون =  $\frac{60 \times 12}{28} = 25.7$  كجم

...

هذه الكمية من س ٢١ سوف تتحد مع كمية مناظرة لها من ح أ ، م أ  
وسبق أن حسبنا كمية س ٢١ التي تتحد مع م أ وكانت ٩٠ كجم

وزن س أ ٢١ التي تتحد مع ح أ = ٢٥٨ - ٩٠ = ١٦٨ كجم  
وزن ح أ الذي يتحد مع ١٦٨ كجم س ٢١

$$٢٠٢ \text{ كجم} = \frac{٦٠}{٧٢} \times ١٦٨ =$$

وهذه الكمية من ح أ نحصل عليها بتأكسد وزن من الحديد

$$١٥٧ \text{ كجم} = \frac{٥٦ \times ٢٠٢}{٧٢} =$$

\*\*\*

حساب الاكسجين اللازم لأكسدة الحديد والشوائب  
الحديد الزهر

١ - وزن الكربون الذي تأكسد الى ك أ

$$\text{كجم} \quad ٨١ = ٢ \times ٤٠٤ =$$

٢ - وزن الكربون الذي تأكسد الى ك ب

$$\text{»} \quad ٣٢٣ = ٨ \times ٤٠٤ =$$

وزن الاكسجين اللازم لتاني أكسيد الكربون

$$\text{»} \quad ٢١٦ = \frac{٣٢}{١٢} \times ٨١ =$$

وزن الاكسجين اللازم لأول أكسيد الكربون :

$$\text{»} \quad ٤٣١ = \frac{١٦}{١٢} \times ٣٢٣ =$$

وبالمثل نحصل على أوزان الاكسجين اللازمة لأكسدة الشوائب

الأخرى ، ويمكن تنظيم هذه العملية في جدول كالاتي :



جدول (٦)

وزن الأكاسيد الناتجة / كجم	وزن الأكسجين اللازم / كجم	الأكسيد الناتج	وزن العناصر التي تأكسدت كجم
٢٩٧	$216 = \frac{32}{12} \times 81$	كأ	ك ٨١
٧٥٤	$431 = \frac{16}{12} \times 323$	كأ	ك ٣٢٣
٢٥٨	$138 = \frac{32}{28} \times 12$	سأ	س ١٢
١٠٦	$24 = \frac{16}{55} \times 82$	مأ	م ٨٢
٢٠٢	$45 = \frac{16}{56} \times 157$	حأ	ح ١٥٧

٨٥٤

مواد مفقودة أثناء الانصاف

٧٦٣

وزن وتركيب الخبث :

٥٤٧٥%	٣٧٨ كجم = ١٢ + ٢٥٨	سأ
٢٩٢%	» ٢٠٢	حأ
١٥٣%	» ١٠٦	مأ
٣%	» ١٩	لأ
٤٥%	» ٣١	كأ
١٠٠%	٦٩١ كجم	

### ٣ - حساب كمية الهواء اللازم

الجدول الآتى يبين تكوين الهواء :

جدول (٧)

العناصر	النسبة حجما	النسبة وزنا	النسبة الوزنية مع الأخذ فى الاعتبار تحلل المياه
أ	٢٠٧٩	٢٣٠٧	٢٣٦٢
ن	٧٨٢١	٧٦٣١	٧٦٣١
يـم أ	١	٠٢	-
يـم	-	-	٠٦

وزن المتر المكعب من الهواء = ١٢٩ كجم

وزن الهواء اللازم لنفخ ١٠٠ كجم من الحديد الزهر

$$= \frac{٨٥٤ \times ١٠٠}{٢٣٦٢} = ٣٦١٥ \text{ كجم}$$

، حجم الهواء اللازم لنفخ ١٠٠ كجم من الحديد الزهر

$$= \frac{٣٦١٥}{١٢٩} = ٢٨ \text{ م}^٣$$

إذا الكمية المطلوبة من الهواء نظريا لنفخ ١ طن من الحديد الزهر

$$= ٣٢٨٠ \text{ م}^٣$$

، ٣٦١٥ كجم من الهواء تحتوى على : ٨٥٤ كجم من الاكسجين

٢٧٥٩ كجم من ن ٢ ٠٢ كجم من يد

ويكون تركيب الغازات الخارجة من المحول كما يلى :

$$\begin{aligned} \text{كأ الناتجة} &= 2297 \times \frac{224}{44} = 1153 \text{ م}^3 \quad 51.2\% \\ \text{كأ الناتجة} &= 754 \times \frac{224}{28} = 601 \text{ م}^3 \quad 20.2\% \\ \text{ن الناتجة} &= 2759 \times \frac{224}{28} = 2207 \text{ م}^3 \quad 73.94\% \\ \text{يد الناتجة} &= 0.2 \times \frac{224}{2} = 22 \text{ م}^3 \quad 0.74\% \end{aligned}$$


---

الوزن الكلي 3812 كجم      2983 م<sup>3</sup>      100%

ويمكن تنظيم الموازنة المادية في جدول كالآتي  
جدول ( ٨ )

الناتج		المعطى	
9237 = 100 - 763	صلب	100	الحديد الزهر
3812	غازات	3615	هواء
691	خبث	125	بطانة
13740		13740	المجموع الكلي

وفي المحول يتراوح الفاقد من الصلب من 1 : 15% نتيجة لعدم سيولة الخبث لدرجة تكفى لفصل الصلب تماما .

## ٢ - الموازنة الحرارية

يعتمد حساب الموازنة الحرارية لشحنة المحولات على الأساس التالي :  
الطاقة الحرارية الداخلة + الطاقة الحرارية المتولدة من التفاعلات =  
الطاقة الحرارية الخارجة .

اذ أنه لا يمكن للطاقة أن تفنى أو أن تخلق من عدم ، ويمكن ادماج الطاقة الحرارية المتولدة من التفاعلات مع الطاقة الحرارية الداخلة تحت الحرارة الداخلة بالمحول .

إذا / الحرارة الداخلة = الحرارة الخارجة

### والحرارة الداخلة تشمل البنود الآتية :

- ١ - كمية الحرارة التي يحتويها الحديد الزهر .
- ٢ - كمية الحرارة التي يحتويها الهواء الداخل اذا كان ساخنًا .
- ٣ - كمية الحرارة المتولدة من احتراق الشوائب .
- ٤ - كمية الحرارة المتولدة من تكوين الحث .

### والحرارة الخارجة تشمل البنود الآتية : =

- ١ - كمية الحرارة التي يحتويها الصلب .
- ٢ - كمية الحرارة التي يحتويها الحث .
- ٣ - كمية الحرارة التي يحتويها الغازات .
- ٤ - كمية الحرارة التي يحتويها الاشعاع .

### حساب الحرارة الداخلة : =

$$1 - \text{كمية الحرارة التي يحتويها الحديد الزهر} = \\ = 100 [ 178 \times 1150 + 52 + 25 ] ( 1250 - 1150 ) \\ = 28170 \text{ سعرا}$$

### حيث :

- ١١٥٠ : درجة انصهار الحديد  
١٧٨ : السعة الحرارية للحديد الزهر قبل نقطة الانصهار  
سعرا / كجم . م<sup>٥</sup>  
٥٢ : الحرارة الكامنة اللازمة لانصهار الحديد سعرا / كجم  
١٢٥٠ : درجة حرارة الحديد الزهر عند دخوله المحول م<sup>٥</sup>  
٢٥ : السعة الحرارية للحديد الزهر سعرا / كجم . م<sup>٥</sup>

### ٢ - كمية الحرارة التي يحتويها الهواء الداخل

$$= 3615 \times 233 \times 50 = 420 \text{ سعرا}$$

حيث :  
٥٠ هي درجة حرارة الهواء الداخل بالمحول م<sup>٥</sup>  
٢٣٣ = السعة الحرارية للهواء عند ٥٠ م<sup>٥</sup>

٣ - كمية الحرارة المتولدة من احتراق الشوائب : =

( أ ) من انكربون :

$$= 8137 \times 81 + 2452 \times 30.23 = 14511 \text{ سعرا}$$

( ب ) من السليكون :

$$= 7015 \times 12 = 8420 \text{ سعرا}$$

( ج ) من المنجنيز :

$$= 1758 \times 82 = 1442 \text{ »}$$

( د ) من الحديد :

$$= 1191 \times 157 = 1870 \text{ »}$$

حيث : -

٨١٣٧ : كمية الحرارة المتولدة من احتراق الكربون سعرا

٢٤٥٢ : كمية الحرارة المتولدة من احتراق الكربون سعرا

٧٠١٥ : كمية الحرارة المتولدة من احتراق السليكون سعرا

١٧٥٨ : كمية الحرارة المتولدة من احتراق المنجنيز سعرا

١١٩١ : كمية الحرارة المتولدة من احتراق الحديد سعرا

٤ - كمية الحرارة المتولدة من تكوين الخبث :

( أ ) تكوين م أ ٠ س أ ٢ ١٤٠ سعر / كجم

( ب ) تكوين ح أ ٠ س أ ٢ ١٠٥ سعر / كجم

إذا / كمية الحرارة من أ = ٨٢ × ١٤٠ = ١١٢ سعرا

كمية الحرارة من ب = ١٥٧ × ١٠٥ = ١٦٥ سعرا

الحرارة الخارجة :

درجة حرارة الصلب والجلخ = ١٦٥٠ م°

درجة حرارة الغازات الخارجة = ١٥٠٠ م°

١ - كمية الحرارة الخارجة مع الصلب

$$= 9237 [ 167 \times 1500 + 75 + 2 ( 1650 - 1500 ) ]$$

$$= 31914 \text{ سعر}$$

حيث :

$$1500 \text{ م} = \text{انصهار الصلب}$$

$$167 \text{ ر.} = \text{السعة الحرارية للصلب قبل نقطة الانصهار}$$

$$\text{سعر / كجم م}^{\circ}$$

$$65 = \text{الحرارة الكامنة لانصهار الصلب} \quad \text{سعر / كجم م}^{\circ}$$

$$2 \text{ ر} = \text{السعة الحرارية للصلب المنصهر} \quad \text{سعر / كجم م}^{\circ}$$

٢ - كمية الحرارة الخارجة مع الجليخ :-

$$= 691 ( 264 \text{ ر} \times 1600 + 50 ) \times 3350 \text{ سعرا}$$

حيث :

$$264 \text{ ر} = \text{السعر الحرارية للجليخ قبل نقطة الانصهار}$$

$$\text{سعر / كجم م}^{\circ}$$

$$50 = \text{الحرارة الكامنة اللازمة لانصهار الجليخ}$$

$$\text{سعر / كجم م}^{\circ}$$

٣ - كمية الحرارة الخارجة مع الغازات :-

$$\text{كأ} 2153 \text{ ر} = 10000 \times 0.534 \times 1225 \text{ سعرا}$$

$$\text{كأ} 6701 \text{ ر} = 1000 \times 329 \times 2960 \text{ سعرا}$$

$$\text{ن} 2207 \text{ ر} = 1000 \times 329 \times 10910 \text{ سعرا}$$

$$\text{يد} 12 \text{ ر} = 1000 \times 329 \times 108 \text{ سعرا}$$

حيث أن :

$$0.534 \text{ ر} = \text{السعة الحرارية للغاز ك} \text{ أ} 2$$

$$329 \text{ ر} = \text{السعر الحرارية للغاز ك} \text{ أ} , \text{ ن} 2 , \text{ يد} 2 \text{ عند } 1500 \text{ م}^{\circ}$$

ويمكن وضع الموازنة الحرارية في جدول كالتالي :



جدول الموازنة الحرارية

جدول ( ٩ )

النسبة %	سعرا	الحرارة الداخلة
٥١ر١	٢٨١٧٠	الحرارة المحتواة في الحديد الزهر
٧٦ر	٤٢٠	الحرارة المحتواة في الهواء الداخل
		الحرارة المتولدة من الأكسدة :
٢٦ر٣١	١٤٥١١	١ - الكربون
١٥ر٣٠	٨٤٢٠	٢ - السليكون
٢ر٦٢	١٤٤٢	٣ - المنجنيز
٣ر٤٠	١٨٧٠	٤ - الحديد
٠ر٥١	٢٢٨٠ تقريبا	الحرارة المتولدة من تكون الخبث
/١٠٠	٥٥١١٣	المجموع الكلي
النسبة %	سعرا	الحرارة الخارجة
٥٨	٣١٩١٤	الحرارة المحتواة في الصلب
٦ر١	٣٣٥٥	الحرارة المحتواة في الخبث
٢٧ر٥	١٥٢٠٣	الحرارة المحتواة في الغازات الخارجة
		الحرارة المفقودة بواسطة الاشعاع ،
٥	٢٧٥٦	تحليل الرطوبة الى عناصرها
٣ر٤	١٨٨٥	الحرارة المستهلكة لانصهار الخرقة
/١٠٠	٥٥١١٣	المجموع الكلي

والحرارة المفقودة بالطرق المختلفة يمكن اعتبارها ٥% تبعا للبيانات العملية .



## انتاج الصلب في محولات توماس ( طريقة بسمر القاعدية )

### ١ - القواعد الأساسية لانتاج صلب توماس

تستخدم محولات توماس ذات البطانة القاعدية لنفخ الحديد الزهر الذى يحتوى على نسبة عالية من الفوسفور ١٦-٢٪ وتصنع هذه البطانة القاعدية من طوب الدولوميت المقطرن .

ويشحن المحول أولا بالكمية اللازمة من الجير ( أكسيد الكالسيوم ) كما ، وبعد أكسدة الكربون يبدأ الحديد فى التأكسد ، ويستمر فى تأكسده حتى ينجم فى الخبب كمية كبيرة من أكاسيد الحديد ويبدأ الجير فى الذوبان فى محلول الخبب وأكاسيد الحديد ، وعندئذ يبدأ الفوسفور فى التأكسد بشدة مكونا خامس أكسيد الفوسفور الذى يدخل فى الخبب فور تكونه .

ومن هذا يتضح أن انتاج الصلب بالطريقة القاعدية (طريقة توماس) يتم باسئعمال الهواء فقط فى النفخ ، وبسنمر دفع الهواء فى المحول حتى نسبة منخفضة من الكربون ( ٠٤ - ٠٥ ٪ ) ولهذا تجرى عملية الكربنة بعد انتهاء النفخ للحصول على الصلب الكربونى .

ومن الناحية الحرارية فانه يمكن القول بأن كمية الحرارة المتولدة من أكسدة الفوسفور تكون كافية لرفع درجة حرارة الصلب الناتج الى الدرجة المطلوبة للصلب .

وتحت ظروف خاصة قد ترتفع درجة الحرارة كثيرا عن معدلها المعتاد ويكون مناسبا فى هذه الحالة اضافة كمية من الحردة حتى تعود الحرارة الى المعدل المطلوب .

ومن هذا يمكننا القول ان الفوسفور يقوم بنفس الدور الذى يقوم به السليكون فى محول بسمر تماما .

ويحتوى خبث توماس على نسبة عالية من حامس أكسيد الفوسفور ولهذا فإنه بإجراء بعض العمليات الخاصة عليه يصبح صالحا للاستعمال كسماد فى الأراضى الزراعية فيقوى تربتها ويريد خصوبتها .

وما ان عرفت طريقة توماس حتى أخذت طريقها فى الانتشار فشملت معظم بلدان غرب أوربا حيث تمتلك هذه البلدان احتياطيا ضخما من خامات الحديد الغنية بالفوسفور ، ولهذا فلا غرو فى أن نحظى طريقة توماس بالمقام الأول فى صناعة الصلب بهذه البلدان .

وقد قام الاتحاد السوفينى بمجهود لا بأس به فى تطوير طرق انتاج الصلب فى محولات توماس حتى يمكن الانتفاع بها فى استغلال خام اللمونيت الذى يحتوى على ٤٣ / حديدا ، وحوالى ١٨ / فوسفورا ، ويوجد خام اللمونيت هذا فى رسوبيات عديدة بمنطقتى كوستانيا وكازاخستان حيث تستخدم هذه الخامات فى انتاج حديد زهر يحتوى على ١٨-١٢ / فوسفور .


## ٢ - تصميم وتشغيل محولات توماس

يعتبر تصميم البطانة فى محول توماس وكذلك الأبعاد الهندسية لبعض أجزائه هو نقطة الاختلاف الوحيدة بين محول توماس وبسمر .  
ويرى فى شكل (١٨) رسما تفصيليا لأحد محولات توماس ذى سعة ٤٠ - ٤٥ طنا .

### البطانة :

فى العادة يستخدم طوب الدولوميت المقطرن لتبطين محول توماس ويندر استعمال الدك فى تبطينه ( سواء كان الدك كليا أم جزئيا ) ، ويصنع طوب الدولوميت المقطرن ، يستخدم خليط من الدولوميت المحروق حديثا ذى تصنيف حجمى خاص ويقايا الدولوميت المستهلك فى مرات سابقة ( بنسبة ١ : ١ ) بالإضافة الى كمية من القار ، سبق أن انتزع منه ما يحتويه من الماء بالإضافة الى نسبة من القار اللامائى المسخن الى درجة ٥٠ - ٧٠ م .

ويجرى خلط هذه المواد ببعضها فى طواحين دوارة ويتم تشكيل هذا الخليط حسب الأشكال المطلوبة بوضعه فى قوالب ذات أشكال مختلفة ثم يتعرض لضغط شديد ونقضى المواصفات الخاصة بصناعة هذا الطوب أن

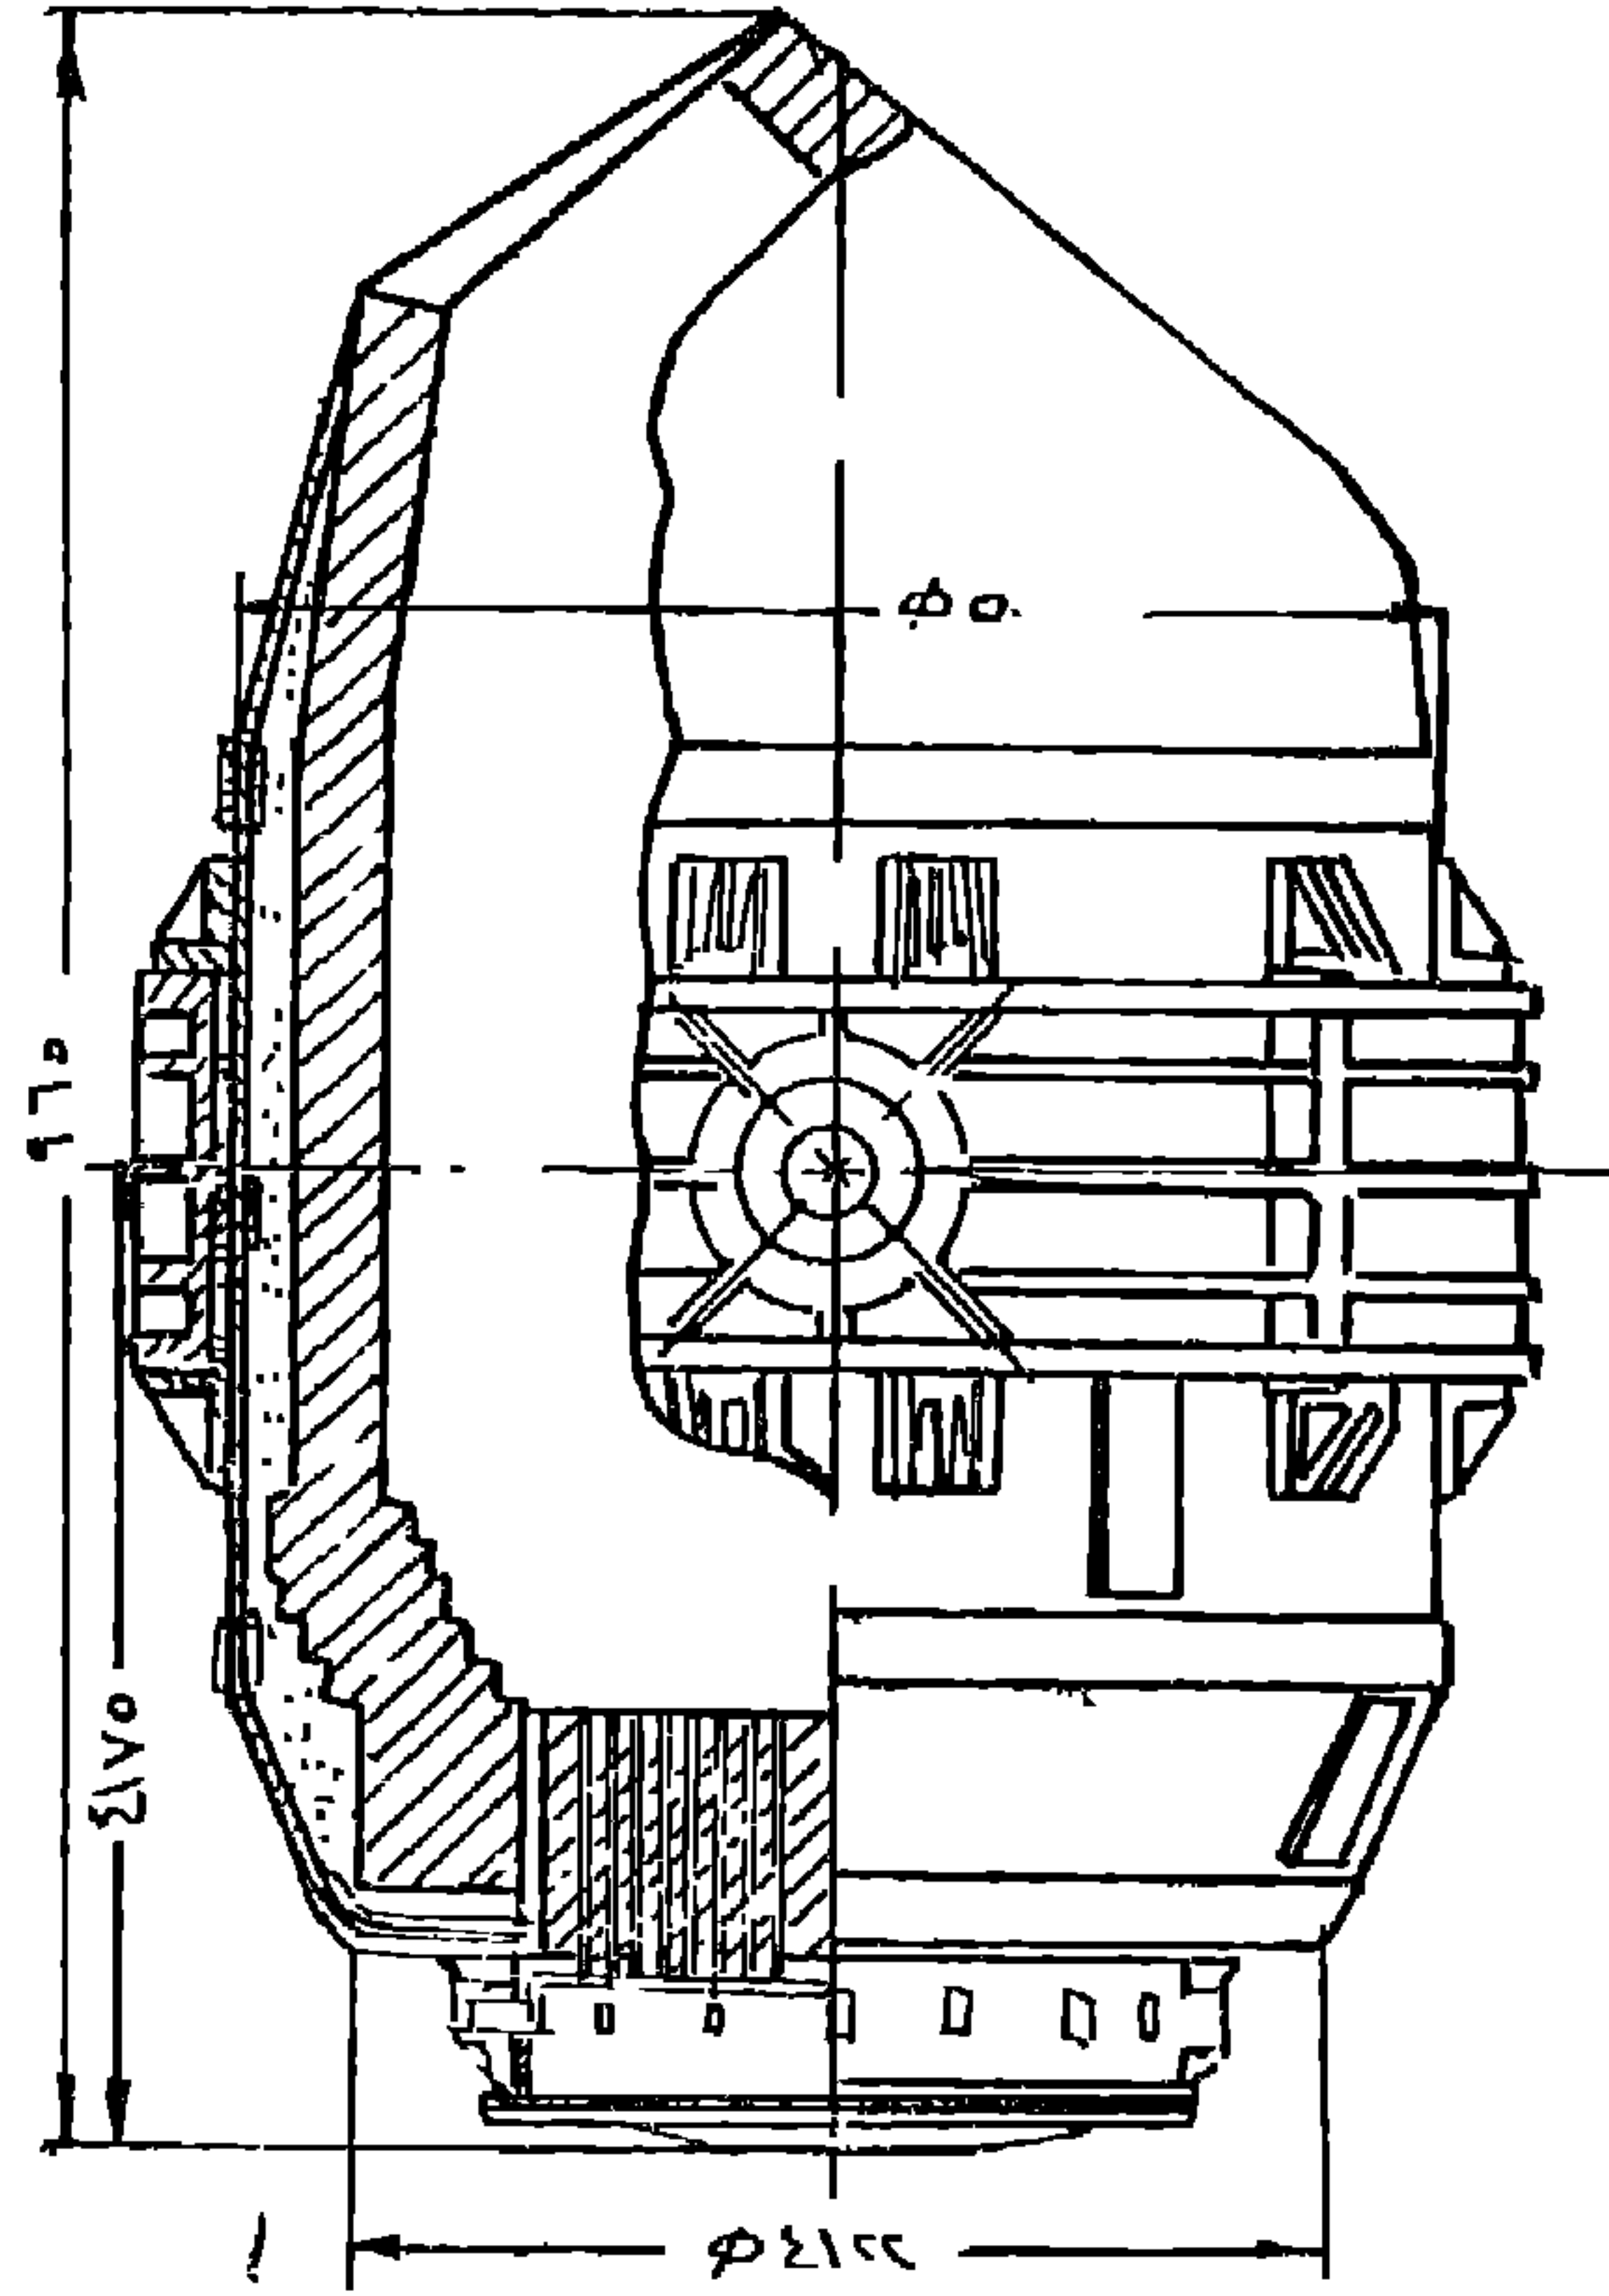

شكل (١٨) : محول توماس يسع ٤٠ - ٤٥ طنا .

يحتوى الدولوميت على أقل نسبة من السليكا ( ١.٥ - ٢٪ ) كما يجب أن لا تتعدى نسبة الألومينا + أكسيد الحديد ( ٢.٥ - ٣٪ ) .

وأثناء التحميص ( الكلسنة ) لا تتعدى نسبة ما يفقد من الدولوميت ١٪ بأى حال من الأحوال ويستغل المستهلك فى عمل طبقة حشو تملأ الفراغ ما بين هيكل المحول وجدار الطوب الدولوميسى المعرض للمعدن . هذا بعد اضافة القار اليه حتى يتماسك .

وبديهي أن تتعرض الأجزاء السفلى من البطانة للتآكل بشدة عن الأجزاء العليا منها الأمر الذى أوجب أن نزيد البطانة سمكا كلما اقتربت من قاعدة المحول ( كما فى جدول ١٠ ) .

وقبل أن يصبح المحول جاهزا للاستعمال تسخن البطانة بواسطة فحم الكوك أو الغاز ويجب أن يكون التسخين شديدا حتى لا يتسرب القار


خارج الطوب اذ يعرض القار للنسحين الشديد فبتفحم ويقوم بدور المادة اللاصقة لحبيبات الدولوميت .

وتتأثر البطانة تأثيراً كبيراً بالفاعلات الكيميائية والظروف الميكانيكية التي تحدث بين المعدن والحبت وفي المتوسط لا تنغر البطانة الا بعد عمل ٣٠٠ صبة وكحد أقصى ٤٠٠ صبة .

### قاعدة المحول :

كقاعدة عامة - تتميز قواعد محولات توماس عن تلك المستخدمة في محولات بسمر باختوائها على أنابيب ابرية ( كما في شكل ١٩ ) .

ويتم صنع هذه القواعد بذلك خلط من الدولوميت المقطرن ويتوقف عمر هذه القواعد وقوة تحملها أساساً على نوع كل من الدولوميت المستخدم والقار وأيضاً على ظروف حرقها .

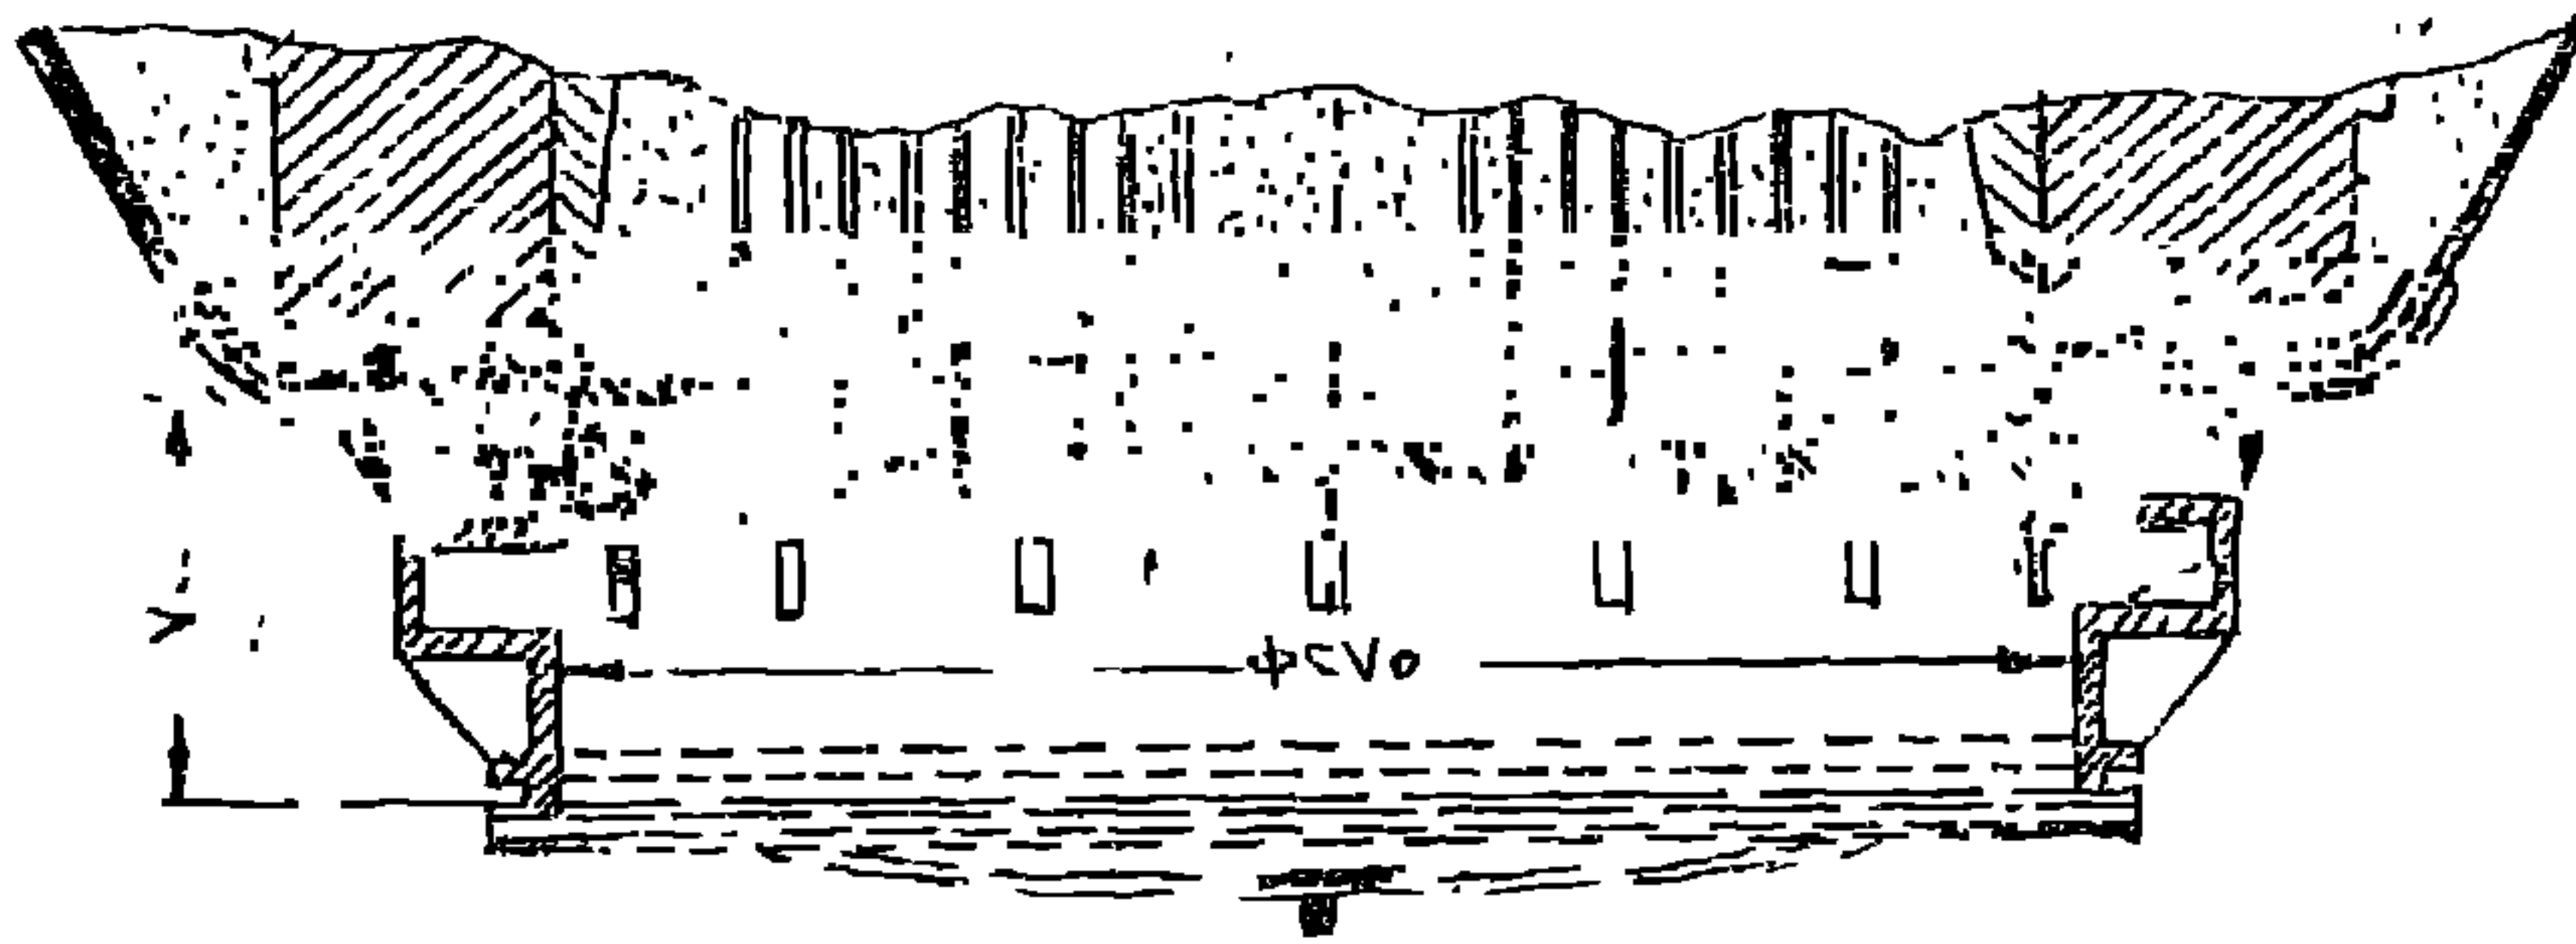

شكل (١٩) : قاعدة ابرية لمحول توماس يسع ٢٠ طناً .

ولا يقل عامل التجانس الحجمي لحبيبات الدولوميت أهمية عن العوامل السابقة وقد وجد أن أنسب الأحجام ٢ - ٤ مم ، ولنسبة السليكا التي يحتويها الدولوميت تأثير مماثل ويجب أن لا تزيد هذه النسبة على ١٥٪ كما أن حرق القواعد بطريقة سليمة وصحيحة عامل كبير في تحديد عمر هذه القواعد ( يجب أن لا تتعدى نسبة الفاقد أثناء الحرق ١٪ ) .



جدول (١٠)

السعة بالطن	القطر الخارجي مم	سمك النبطية		سمك الطبقة العازلة مم	ارتفاع القاعدة وهي جديدة مم	الارتفاع الكلي مم	زاوية ميل فوهة المحول - ٥	قطر فوهة المحول
		الجزء الأسفلي	الجزء العلاوي					
١٥-١٤	٢٠٠	٤٥	٤٠	-	٠٧٧	٠٧١٥	١١	٠٠٧
٢٥	٢٧٠	٥٥	٤٥	-	٠٠٧	٠١٢١	١٥	٠٠١
٤٠	٤٢٠	٦٠	٥٥	١٥٠ السمك الدائم للبطانية لغاية ٣٠٠	٠٠٧-٠٠٦	٠٧٥٠	٥٣	٠٧١١
					٠٠٠	٠٧٥٠	٣٠	٠٠١

ويجب نزع الماء من القار نزعا تاما ( فيجب أن تكون نسبة الرطوبة به اقل من ٥٠٪ ) .

ونمر قواعد المحول بالمراحل البالية حتى يصبح جاهزة للاستعمال :  
فيوضع اطار معدني له نفس الشكل المطلوب للقاع على لوح من الحديد المصبوب سمكه ٥٠ مم ، ولسهولة الفك والتركيب يتكون هذا الاطار من جزئين أو أكثر . وننحصر أهمية الاطار في تشكيل القاعدة وتحميصها ( حرقها ) وبعد ان يتم حرق القاعدة ينزع الاطار .

وعلى طبقات منفصلة يدك خليط الدواوميت دكا جيدا بواسطة ماكينات الدك الرجاجة والهزارة ويتم الكبس على طبقات منفصلة يبلغ سمك كل منهما ٢٠٠ - ٣٠٠ مم وفي نفس الوقت تثقب هذه الطبقات بواسطة أسياخ فولاذية لعمل فتحات الهواء ( الودنات ) في القاعدة .

واستنادا الى طول قطر القاعدة يكون ترتيب هذه الفتحات (الفونيات) موزعة بانتظام على ٥ - ٩ دوائر منمركزة .

ويتراوح قطر هذه الفتحات بين ١٣ - ٦١ مم ، وعلى مدى كبير نغير المساحة الكلية لهذه الفتحات لكل طن من الشحنة فهي تتراوح بين ١٣ - ٢٦ سم ٢ تبعا لسعة المحول وعادة تقع بين ١٥ - ١٧ سم ٢ .

أما ارتفاع القاعدة عندما تكون جديدة فنتراوح بين ٧٠٠ - ١١٠٠ مم .  
ويحرق القواعد في أفران خاصة لمدة ٩٦ - ١٢٠ ساعة . حيث ترتفع درجة الحرارة سريعا الى ٥٠٠ - ٦٠٠ م حتى يتسرب القار الى خارج الخليط .

وأثناء فترة التحميص تنفصل المواد الطيارة الموجودة بالقار حيث يتفجر القار فيعمل على تماسك حبيبات الدولوميت ويزيد من متانته .  
وأثناء الاستعمال تتآكل القواعد بشدة عند فتحات الهواء . وبالإضافة الى نوع المواد المستخدمة في صناعة القواعد بتأثر الى حد بعيد عمر القاعدة بعوامل التشغيل المختلفة ، وظروف النفخ ، فمثلا ينخفض استهلاك القاعدة اذا قلت مدة النفخ وكان اندفاع الهواء خارجا من الفتحات سريعا بينما يقل عمر القاعدة اذا حوت عددا كبيرا من الفتحات وطل الضغط المسعمل نابنا أو بمعنى آخر انخفضت سرعة الهواء الخارج من الفتحات .

وعليه فانه اذا زيد ضغط الهواء ، من ١٥ الى ٢ - ٢٥ ضغطا جويا ( مقيسا بمقياس الضغط ) مع تثبيت العوامل الأخرى ، طال عمر

القاعدة وفي المتوسط يستمر عمر القاعدة حتى تؤدي ٤٠ - ٧٥ صبة ،  
وقد نبلغ في بعض الأحيان ١٠٠ صبة .

وتعوق القواعد التي استعمل في دكتها الماكينات الهزازة في صمودها  
للتآكل تلك التي دكت بواسطة ماكينات الدك .

وقد يستخدم المجنزيت في بعض الأحيان في عمل الودنات الهوائية  
الموجودة بالقاعدة وأحيانا سستعمل القواعد ذات الودنات المصنوعة من  
المجنزيت حيث تشكل تحت ضغط عال ثم يكون حرقها بطريقة خاصة .  
وفي هذه الحالة تصل قوة تحمل هذه الودنات للضغط ٣٥٠ - ٦٢٠  
كجم/سم<sup>٢</sup> ويطول بفاؤها كلما كانت متانتها أشد عند درجات الحرارة  
العادية .

توضع الخلطة على قاعدة من الحديد المصبوب ثم ينحكم فيها بواسطة  
مسامير خلال الفتحة الوسطى ثم يبدأ العامل في ملء الفراغات بينها طبقة  
طبقة بخليط من الدولوميت المقطرن الذي يبلغ درجة حرارته ما بين ٧٠ -  
٨٠°م وتكبس بواسطة ماكينات الدك أو الماكينات الهزازة . وقبل وضع  
الطبقة الأخيرة نولج أهر خشبية في فتحات الفصبات حتى تمنع انسدادها  
٠٠ ثم نحرق القاعدة بعد ذلك بطريقة خاصة تناسب أنواع الحراريات  
المستخدمة فنسخن القاعدة أولا الى ٢٥٠°م ثم نرفع درجة حرارتها الى  
٦٥٠ - ٧٥٠°م ونركب في المحول قبل أن يبرد تماما .

ويجب أن نأخذ جانب الحبطة والحذر في عدم تعرض القواعد ذات  
الفتحات المصنوعة من المجنزيت لعوامل التبريد إذ يفتقر المجنزيت الى  
انتبوت الحراري المناسب ولهذا فعند عدم استعمال المحول يجب أن يظل  
ساخنا بواسطة فحم الكوك أو الغاز .

ويستهلك هذا النوع من القواعد باستطام ويكفي لصنع عدد كبير من  
الصبات يصل الى أكثر من ١٠٠ صبة ( من ٧٠ - ١٤٠ صبة ) .

وطريقة تغيير القاعدة في محول توماس هي نفس الطريقة المستخدمة  
في محول بسمر ويستخدم لملء الفراغ بين القاعدة والمحول خليط من  
الدولوميت المقطرن دكا وفي جدول (١٠) تعطى الأبعاد الأساسية لبعض  
محولات توماس المختلفة السعة .

وفي الوقت الحاضر تستخدم صناعيا محولات سراوح سعتها بين  
١٥ - ٦٠ طنا .

وفي محولات توماس يكون الحجم النوعي ( حجم المحول لكل ١ طن


من الشحنة ) أكبر منه في محول بسمر وقد أوجب هذا ضخامة حجم الحبت المتكون وسده النفاعلات التي نحدث داخل المحول .

ومن الطبيعي أن سغير قيمة الحجم النوعى بين ١١١ - ١١٦ م<sup>٣</sup>/طن فى تول عمر البطانة ، ١١٣٥ - ١٢٣ م<sup>٣</sup>/طن فى أواحر عمر البطانة .  
وتتراوح نسبة ارتفاع المحول الى قطره الخارجى ١١٣ - ١١٨ ونسبة الارتفاع الى القطر الداخلى ( فى حالة البطانة الجديدة ) بين ١١٦ - ١٢٣ تبعاً لسعة المحول .

وقد أوضحت أبحاث عديدة ان الفترة الزمنية لعملية النفخ ونسبة النروجين فى الصلب تنخفضان مع انخفاض ارتفاع حمام ( مغطس ) المعدن .

ويمكن تحقيق ذلك بزيادة قطر المحول مع تثبيت وزن الشحنة وهو ما يحدث فى المحولات ذات الشكل البيضاوى أو التى على شكل الكمرى وتبلغ النسبة بين محورى البيضاوى ( ١ : ١.٤ ) كذلك يمكن خفض ارتفاع المعدن فى المحول بانقاص سمك البطانة فى الجانب الذى يعرض لظروف نحات وتآكل أقل .

• ويبلغ ارتفاع الحمام فى محولات نوماس ٦٠٠ ميلليمتر .

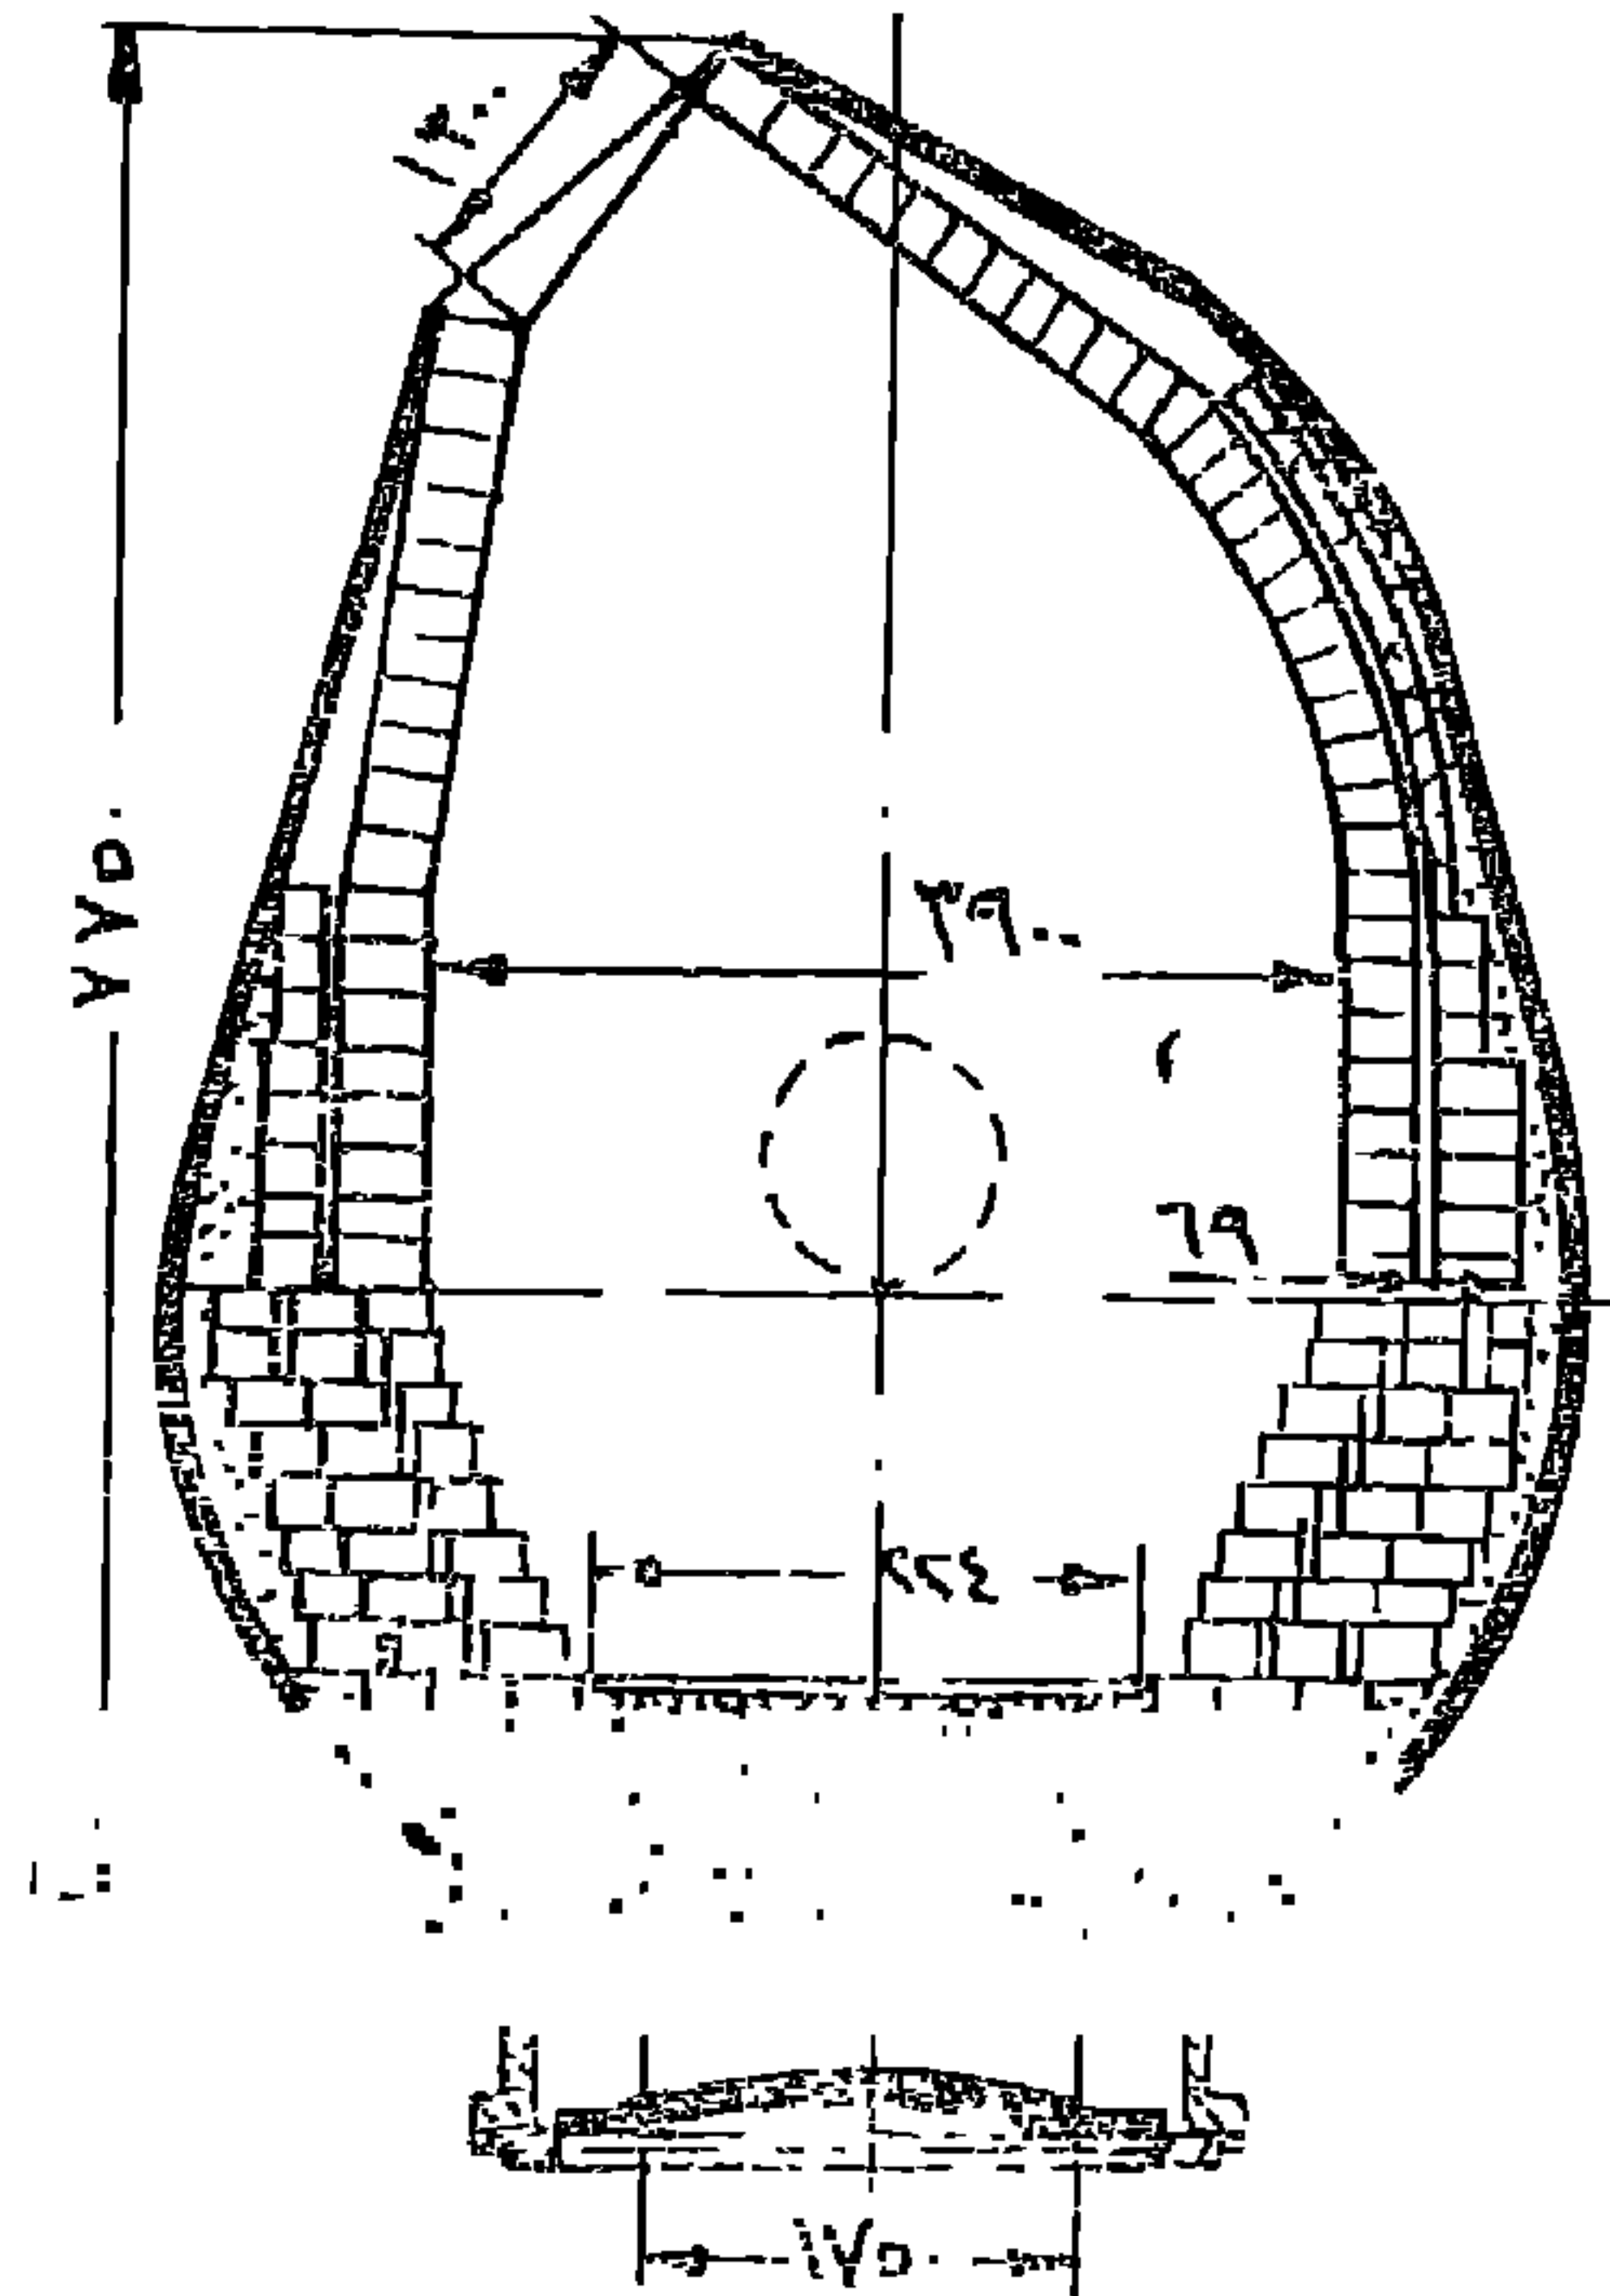

شكل (٢٠) : يبين احد المحولات له شكل الكمرى وسعته ٥٠ طنا .

### ٣ - المواد الأولية اللازمة

#### لصناعة صلب توماس

تشمل المواد الأولية اللازمة لصنع صلب توماس : الحديد والزهرة ،  
الخرقة ، الجير ونفايات التشكيل ، ولقد بحثنا آتيا دور الخرقة وخام  
الحديد في هذه الصناعة .

ويجب أن يحصى الجير على أكبر نسبة من أكسيد الكالسيوم كما  
يجب أن يكون ما يحتويه الكبريت والسليكا والالومينا أقل ما يمكن إذ أنه  
بانخفاض نسبة الكبريت في الجير ٠١ / سنخفض في الصلب الناتج ٠٢ / ٠٢  
ويسنحسن أن يكون الجير المستعمل حديث الحرق لا يحتوى على أى  
رطوبة ونص المواصفات على أن يكون التركيب الكيمائى للحديد الزهر  
كما يلي :

سليكون	٠٢-٠٦ %
منجنيز	٠٨-٠٣ %
فوسفور	٠٢-٠١ %
كبريت	٠٨-٠٠ %

ويلاحظ هنا أنه ليس للسليكون الموجود بالحديد الزهر أية أهمية  
حرارية نذكر وبارتفاع نسبه السليكون فى الحديد الزهر يصبح الحث ذا  
طبيعية رعوية مما يؤدي الى زيادة المقذوفات الحديدية أثناء النفخ وبذلك  
سنخفض الكفاية الانساجية للصلب الناتج وأيضا نزداد كمية الحث ويعمل  
ذلك على سرعة تآكل البطانة القاعدية .

ومن هذا كله ينضح خطورة نواجد السليكون بكميات كبيرة نسبيا فى  
الحديد الزهر وقد وجد أن أصلح النسب هى ما بين ٢ - ٣ % خاصة  
إذا زود هواء النفخ بالأكسجين النقى أو خليط منه مع بخار الماء .

واستنادا الى الحقيقة التى مؤادها أنه بنخفيض نسبه السليكون  
بالحديد الزهر فى الأفران العالية نرفع نسبة الكبريت به فانه فى كثير من  
الاحيان نجرى عملية لنزع السليكون من الحديد الزهر التوماسى باستخدام  
الأكسجين ويتم هذا فى البوادرى أو عند صب الحديد الزهر من الأفران  
العالية .

وكبدا ما يضاف الحجر الجيرى الى الحديد الزهر بواقع ١ / منه وزنا  
فى البودقه قبل عملة النفخ .

وبعض البيانات الخاصة بعملية نزع السليكون من الحديد الزهر  
موضحة بجدول ( ١١ ) .

جدول ( ١١ )

وزن الحديد الزهر ( طن )					
٢٠٠٩	٢٣٣٥٥	٢٩٨١٥	٢٢	٢٠٠٢	
٢٥٥	٢٧	٤٢	٥٥٣	٧٨	%
١٦	٢	١١	٢٢	٣٦	%
٠٩١	١٠٢	١١	١١٧	١١٤	%
٤٢	٣٣	١٩	٣٣	٣٦	%
٣٨٩	٤٠٨	٤١٥	٤١٣	٣٩٨	%
١١	٠٦	٠٩	٠٨	١١	%
١٤٣	١٥	١٤٩	١٤٦	١٤٧	%
٠٤	٠٤	٠١	٠٢	٠١	%
١٧٠٠١	١٤٣٠١	١٤٨٥٥	١٣١٠٧	٢١٣٠٣	
١٩	١٨	١٧	٢٠	٢٠	

% نسبة السليكون الموجود أولا

% الانخفاض في السليكون

% نسبة المنجنيز الموجود أولا

% الانخفاض في المنجنيز

% نسبة الكربون الموجود أولا

% الانخفاض في الكربون

% نسبة الفوسفور الموجود أولا

% الانخفاض في الفوسفور

حجم الاكسجين المستخدم في


٣ م ( البرودة )

مدة النفخ / دقيقة



وما هو جدير بالملاحظة انعدام نصحاء الابخرة البينية في الحديد  
الزهر التوماسي عندهما يتم النفخ في البودقة بواسطة خليط من بخار الماء  
والأكسجين .

وقد بينت التجارب التي أجريت أنه باستخدام تيار من الأكسجين  
بمعدل ٨ر٤م<sup>٣</sup>/طن وبخار ماء بمعدل ٣ كجم/طن عند ضغط ٤ر٥ ضغط  
جوى فان ٢٠٪ من السليكون يتم تأكسده ( وهذه النسبة تعادل  
٥ر٥٪ من الكمية الابتدائية ) . ٥٥٪ من المنجنيز ( ٢٩ر٥٪ من  
الكمية الأصلية ) أما الفوسفور فقد وجد عمليا أنه لا يطرأ عليه أى تغيير .

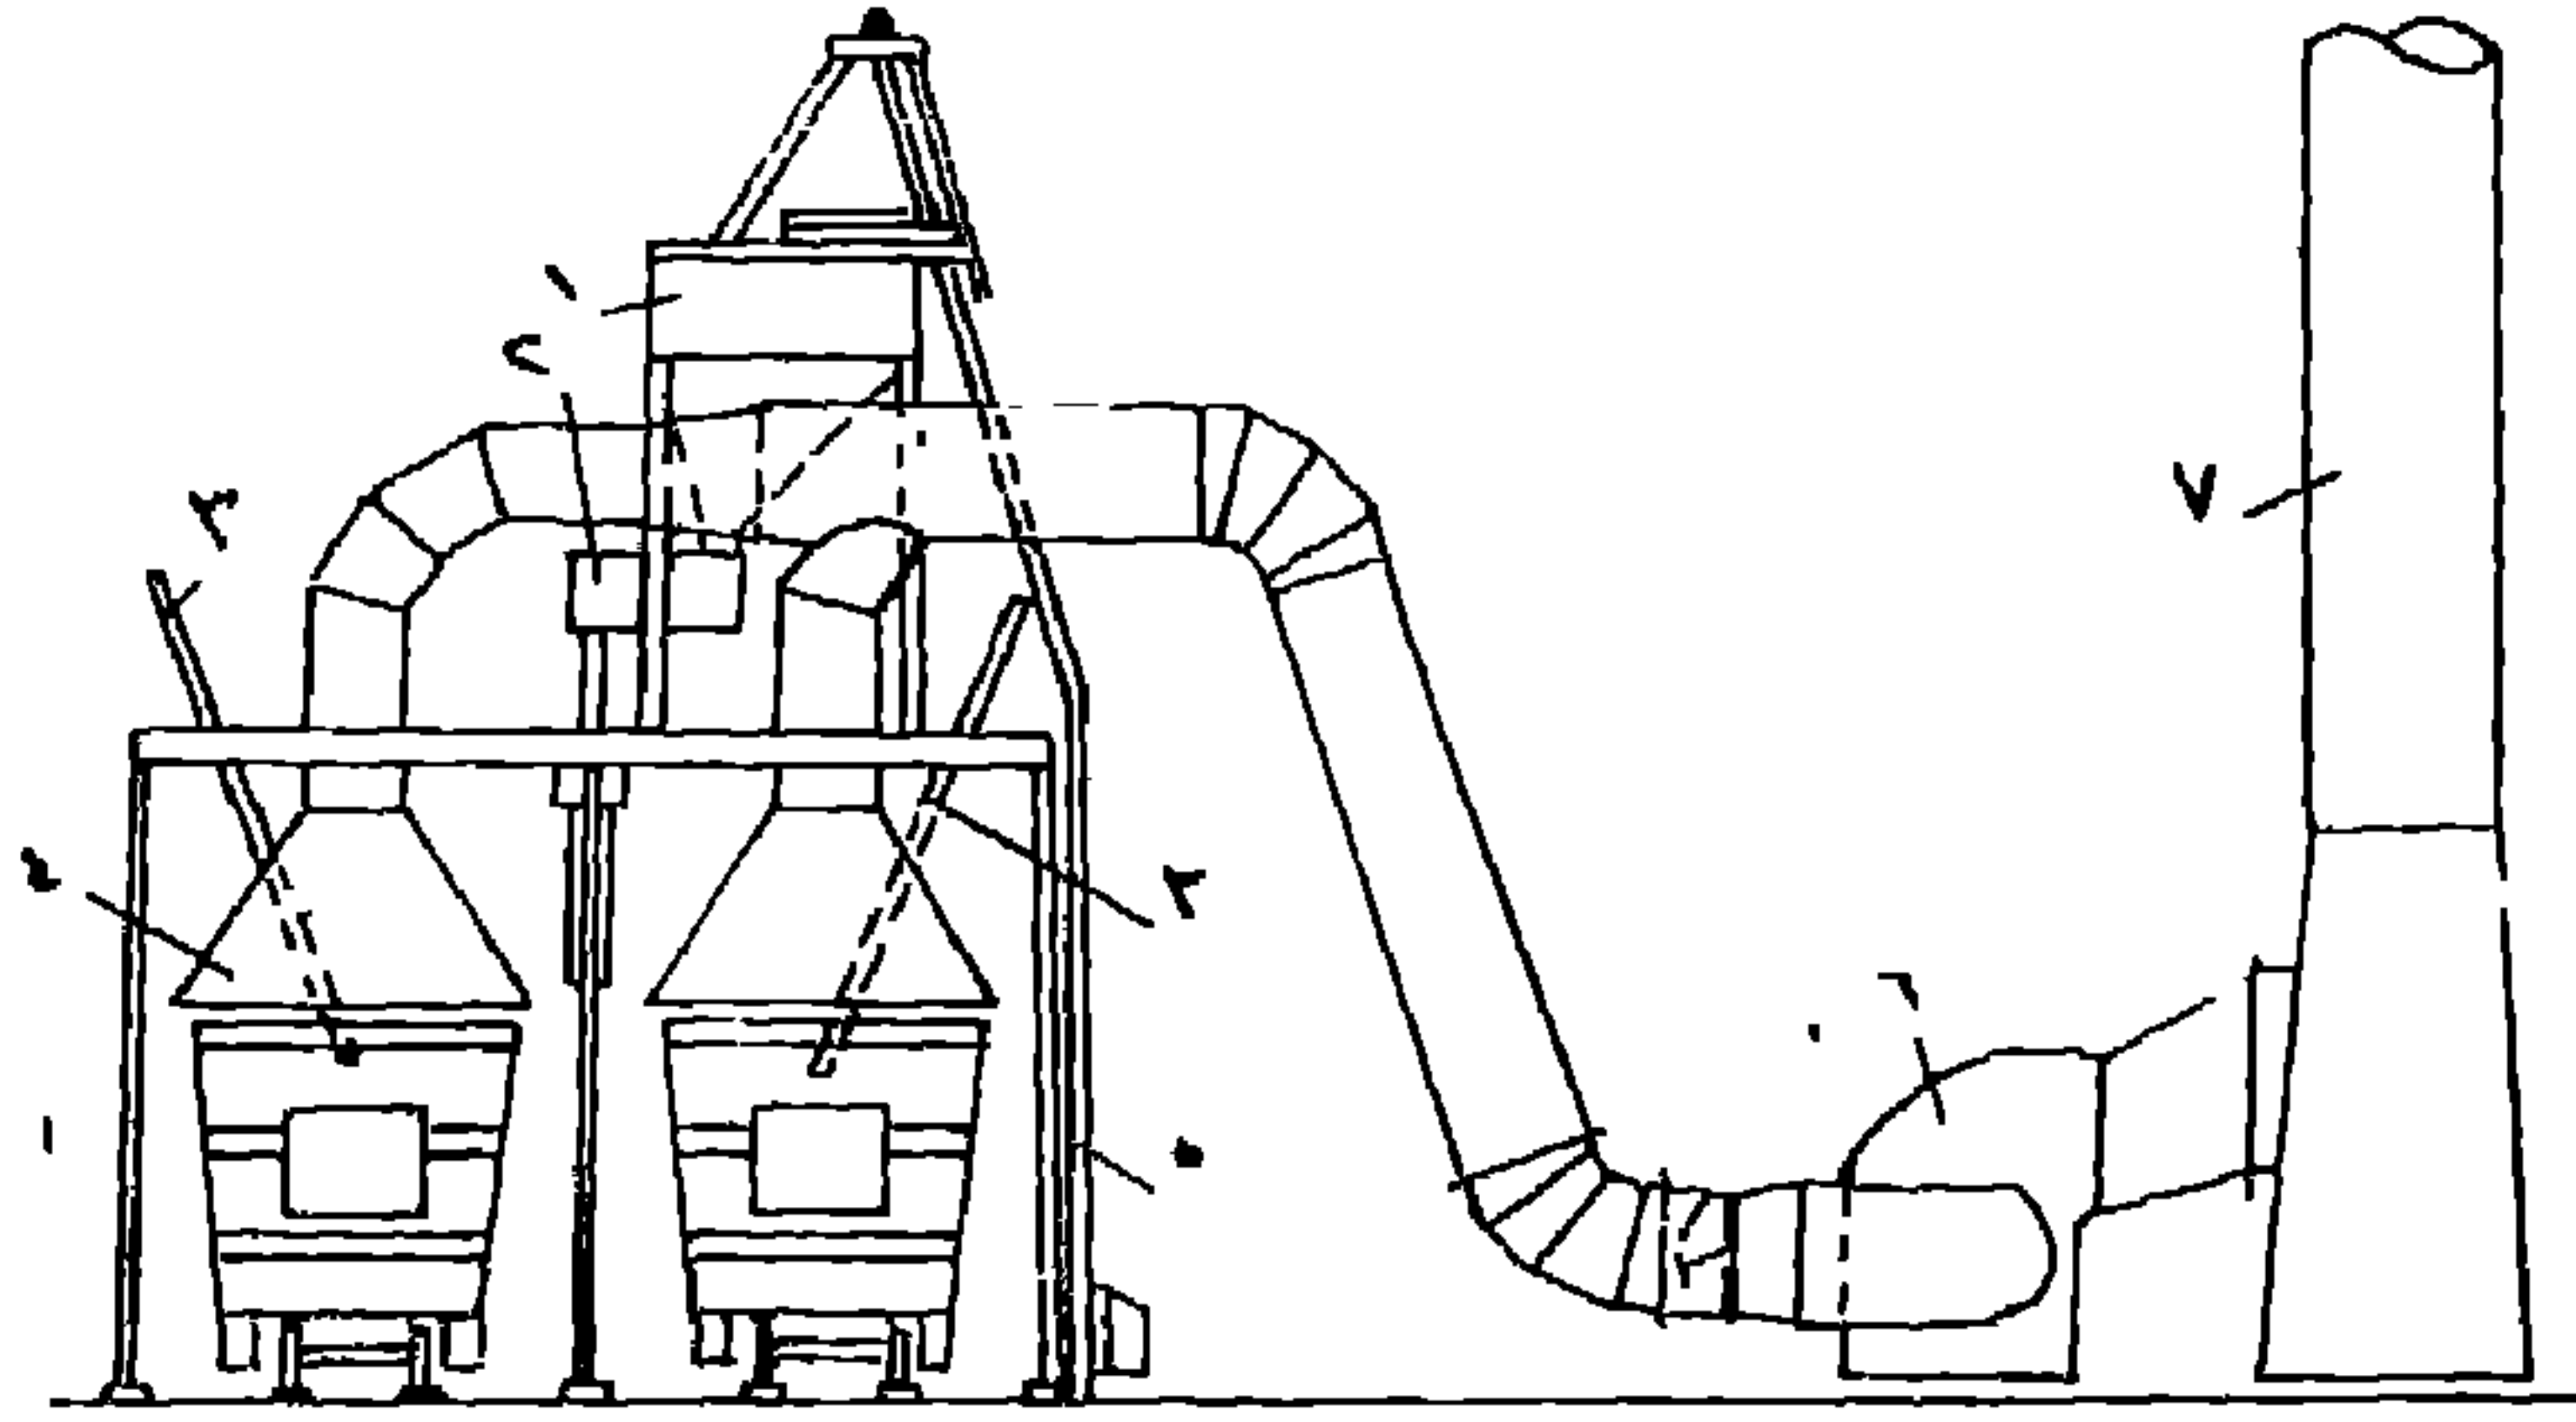

شكل (٢١) : وحدة تصنيع الحديد الزهر فى البودق بمعالجتها بالأكسجين :

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| ١ - بنكر الحجر الجيرى | ٢ - المنزى بالاضافات |
| ٣ - ودنة الأكسجين     | ٤ - الهوت            |
| ٥ - فادوس الرفع       | ٦ - العادم           |
| ٧ - الأتربة           |                      |

وإذا أضيف الى البودقة خليط من خام الحديد والحجر الجيرى بواقع  
١٥ كجم/طن من الحديد الزهر أدى ذلك الى زياده فى كمية الشوائب  
المزالة .

وبذلك نرفع نسبة السليكون المتأكسد الى ٧ر٦٦٪ ، والمنجنيز الى  
٤٠٪ من نسبتهما الأصلية ويتم النفخ خلال انبوبة فولاذية فطرها بوصة  
واحدة ومغمورة فى المعدن الموجود فى البودقة حتى عمق ١٥٠ - ٢٠٠ مم .

ومن الصعوبة بمكان ازالة الكبريت من الحديد التوماسي ولهذا كان  
لزما أن تصل به الى أقل نسبة ممكنة ودائما يحتوى الحديد الزهر  
التوماسي على كربون أقل مما يحتويه الحديد الزهر البسمرى .

وتنحصر نقطة انصهار الحديد الزهر التوماسي بين ١٠٥٠ - ١١٠٠ م  
ويعمل ارتفاع نسبة الفوسفور به على زيادة سيولته مما يساعد على خلط  
الهواء بالمعدن جيدا .

#### ٤ - فترات النفخ المختلفة والتفاعلات التي


##### تحدث في محول توماس

تغير التركيب الكيميائي للمصلب والخبث أثناء مراحل النفخ المختلفة

يوضح شكل (٢٢) التغييرات المتوقعة في تركيب المصلب والخبث  
كما يبين درجات الحرارة طوال عملية نفخ الهواء في محول توماس .  
ويمكن تقسيم مراحل النفخ المختلفة الى ثلاث مراحل فرعية :

##### الفترة الأولى :


يشحن المحول بالجير الحي والحردة والحديد الزهر ثم يشبت في وضع  
رأسى مع تشغيل هواء النفخ فتستهل أولى الفترات في عملية النفخ مع  
ظهور لهب قصير وضعيف الاضاءة وتشبه هذه المرحلة نظيرتها في مراحل  
النفخ بمحولات بسمر حيث تختص بأكسدة المنجنيز والسليكون :

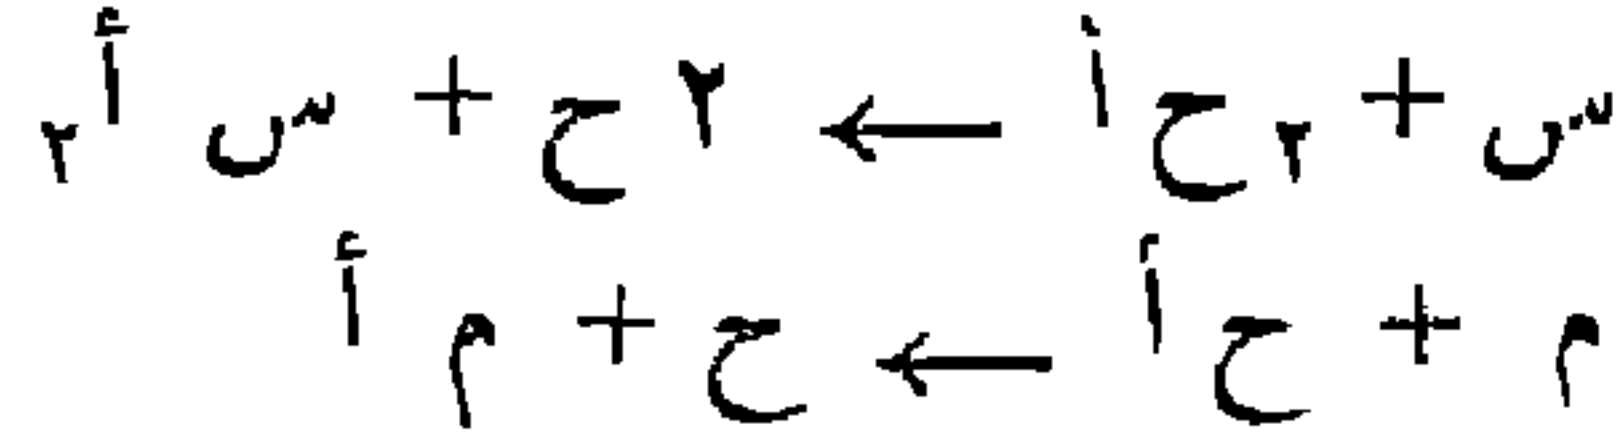

##### ويحدث هذان التفاعلات خلال الدقائق الأولى للنفخ :

ويبتأكسده الكربون أيضا خلال هذه المرحلة ولكن بمعدل منخفض جدا  
يكاد يكون غير ملحوظ وذلك لانخفاض درجة الحرارة ويتكون خبث هدد  
المرحلة من م أ ، س أ ، ح أ كما في المرحلة الأولى من النفخ في محولات  
بسمر وتذوب في الحديد المصهور نسبة ضئيلة من الجير الحي ( أكسيد  
الكالسيوم ) ويظل الباقي محتفظا بحالته الصلبة ومنفصلا عن الشحنة  
المنصهرة مما يؤدي الى احتواء الخبث على جزء كبير من سليكات الحديد  
التي تتكون نبعاً للمعادلة الآتية نطفو فوفها كتل الجير الحي :



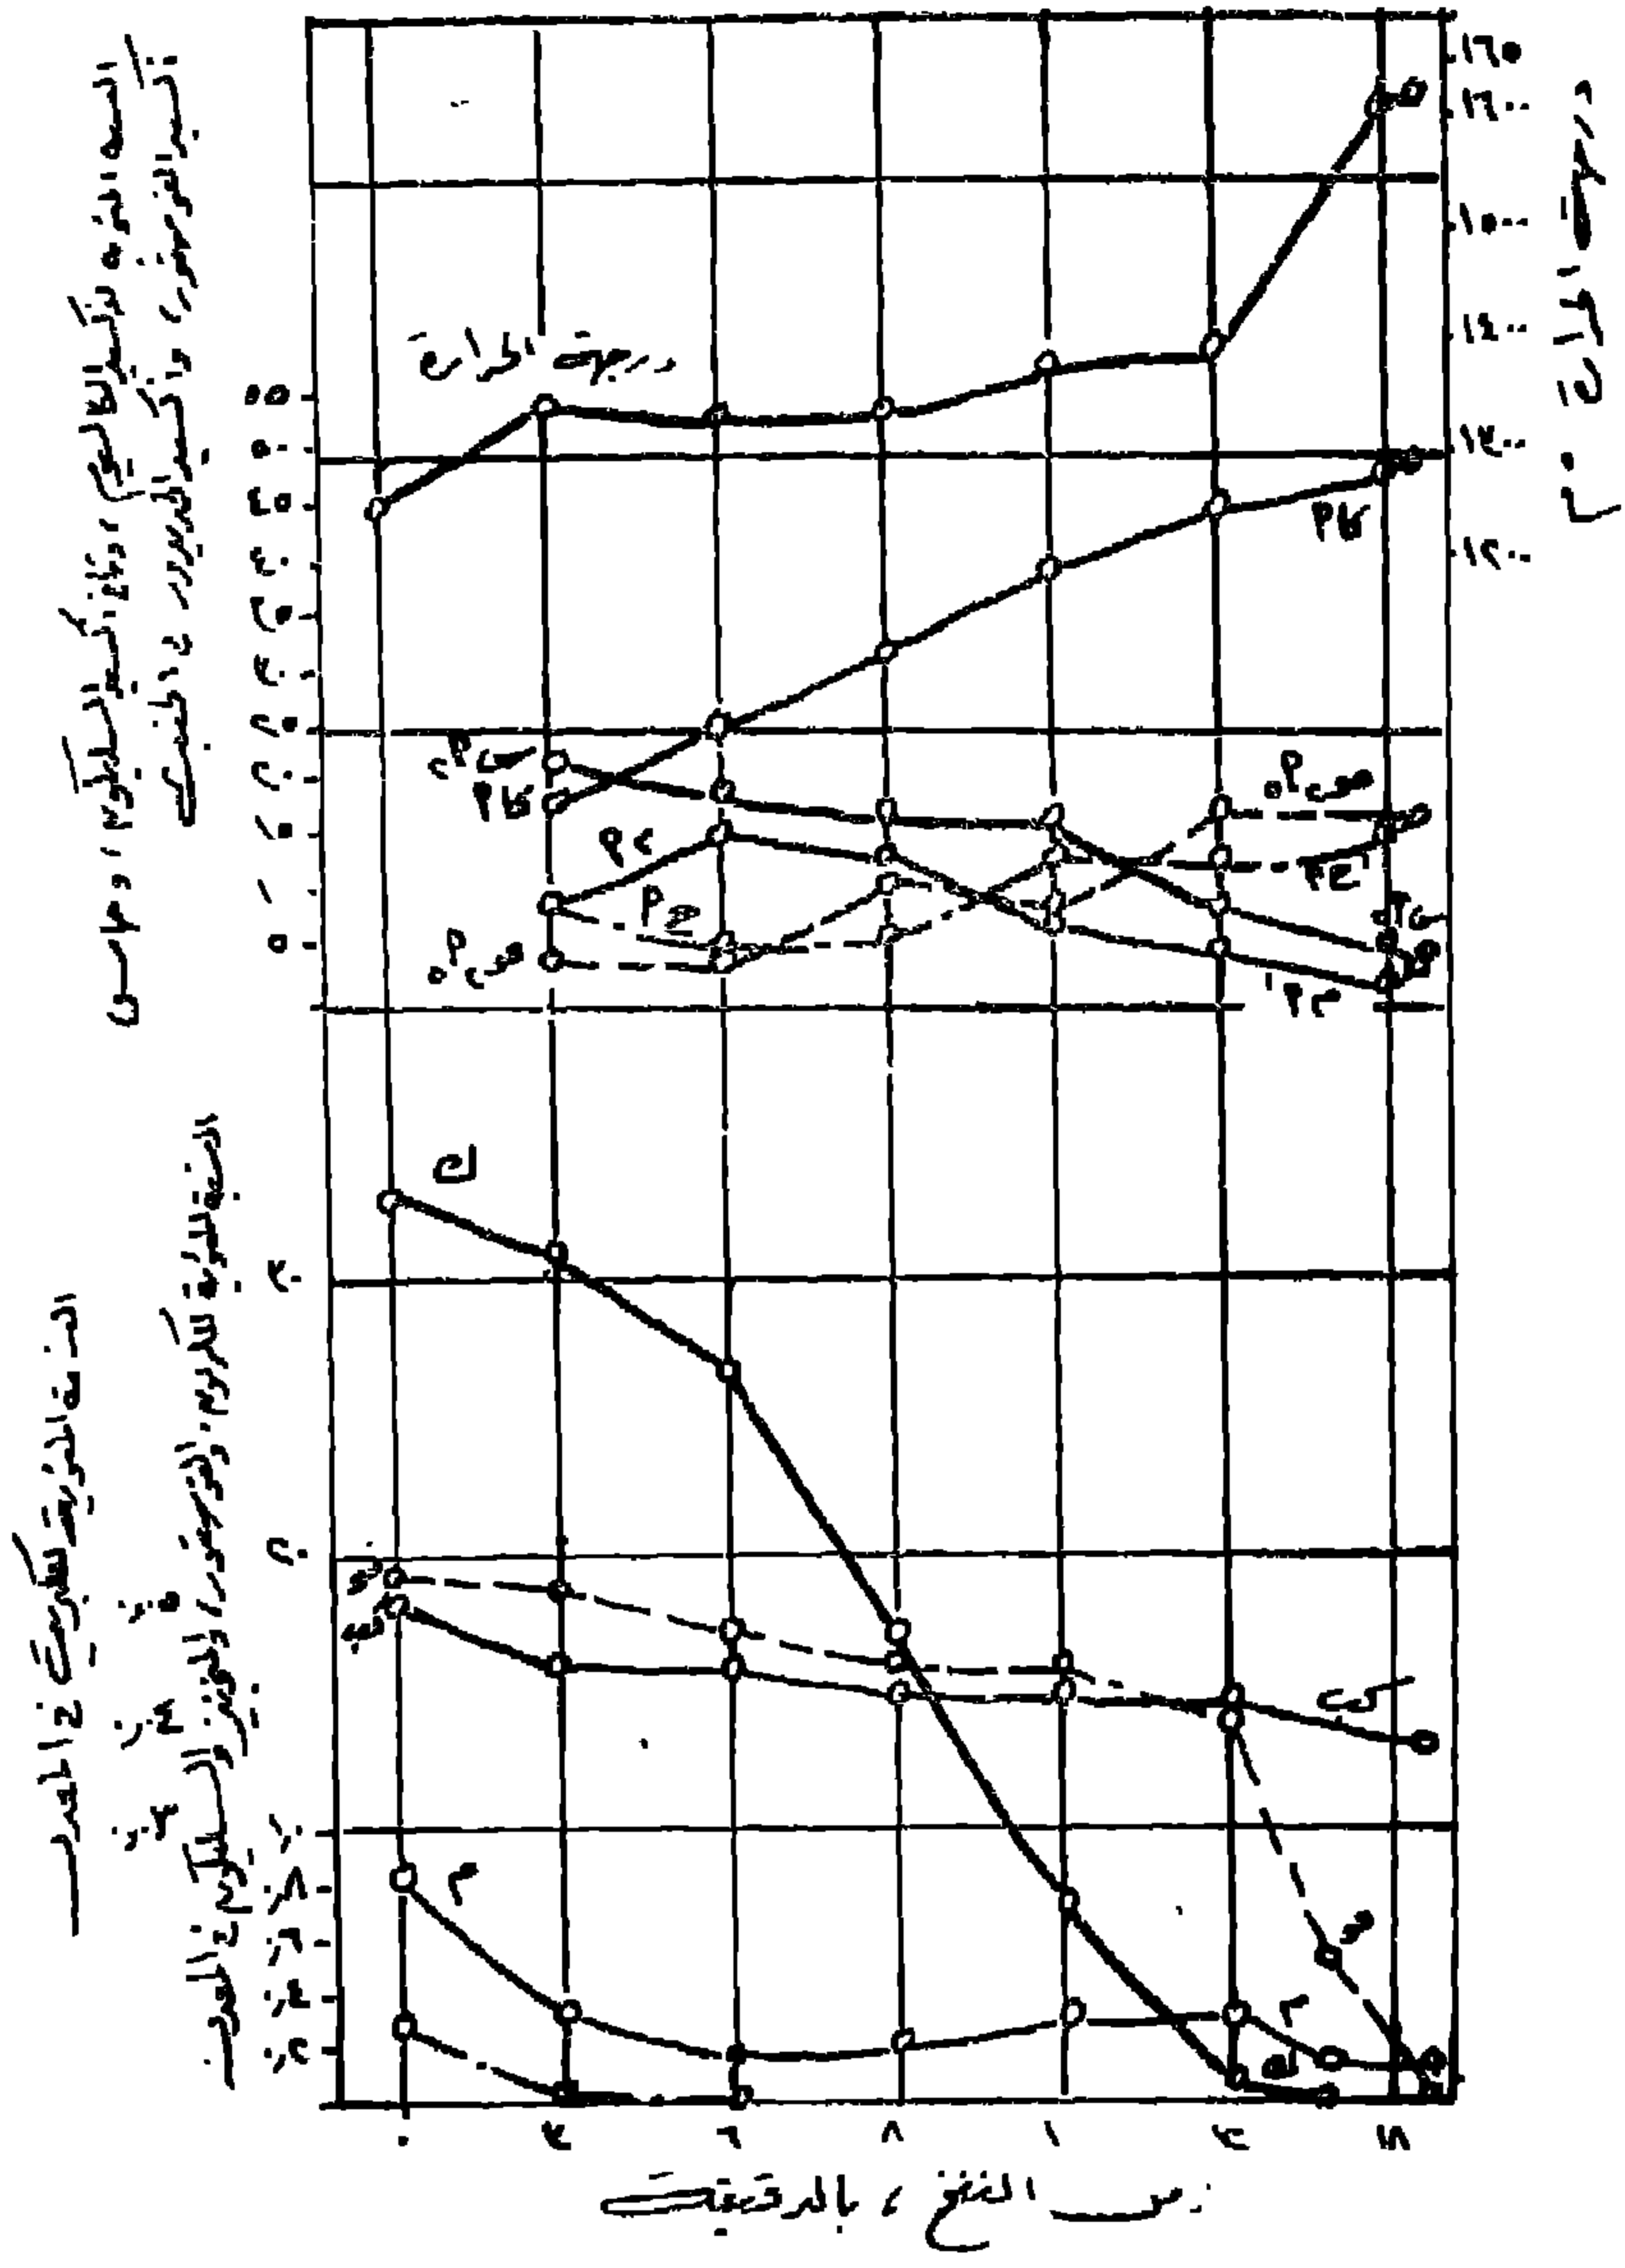

شكل (٢٢) التغير في التركيب الكيميائي لكل من المعدن والخبث ، ودرجة الحرارة أثناء التسخين بالهواء في طريقة محولات توماس .

وفي نهاية المرحلة الأولى تكون لدينا كمية كبيرة من الحرارة نتيجة لعمليات التأكسد وكذلك لكون الخبث مما ينجم عنه ارتفاع في درجة حرارة الشحنة .

ونسنغرق هذه المرحلة نحو ثلاث دقائق وتحتوى الغازات البانجة عنها على حوالى ٧ - ١٢ ٪ من الأوكسجين ، ١٠ ٪ من ثانى أكسيد الكربون ، ٨٠ ٪ من النينروجين .

## ٢ - الفترة الثانية :


وننفرد هذه المرحلة بأوكسدة الكربون متميزة بنمو سريع وواضح فى طول اللهب المنبعث من فوهة المحول مع وميض وشده فى الأضاءة لكنها تكون أقل اضاءة عن تلك التى فى حالة محول بسمر ويرجع هذا الى انخفاض نسبة السليكون فى سحنة بوماس عن نسبة السليكون فى سحنة بسمر السبب الذى يؤدى الى انخفاض نسبى فى درجة الحرارة كما أن التفاعل :  

$$C + K \rightarrow C \leftarrow K + A$$
 يعمل على خفض درجة الحرارة أيضا .

وأثناء هذه الفترة ينأكسد الفوسفور أيضا بنسبة غير محسوسة ويمكن اصمالتها ، وبارتفاع درجة الحرارة فى نهاية هذه المرحلة يتمكن أكسيد المنجنيز من الاختزال وهذا بديهي نظرا لأن تأكسد المنجنيز تفاعل طارد للحرارة وهذا تعليل مناسب ومعقول يوضح سبب ارتفاع نسبة المنجنيز نافية فى الصلب الناتج .

والمحنى الذى بين سلوك المنجنيز أثناء عملية النفخ يشبه تلك الحدبة ( التى تشبه سنام الحمل ) وهذه الحدبة تمثل الارتفاع المفاجيء فى نسبة المنجنيز فى الصلب .

وتتوالى تساعا فى هذه المرحلة العمائيات المختلفة لتكوين الخبث فيبدأ الجير فى الذوبان ويتحد بالسليكا كما فى التفاعل :

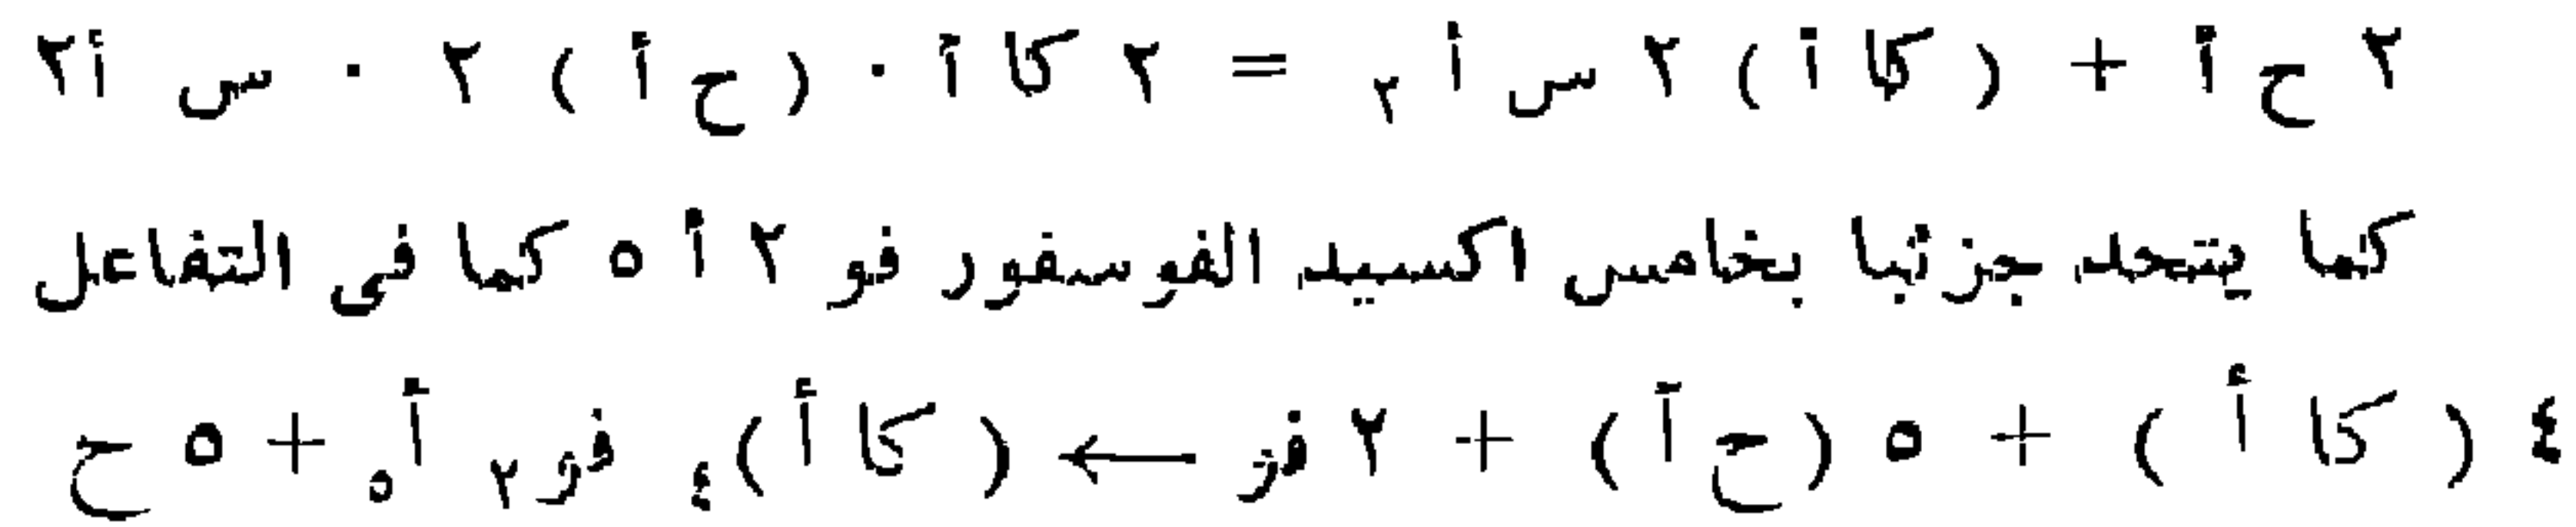


وبينما تزداد نسبة الجير كالأ فى الخبث تنخفض كمية السليكا فيه وعندما نصل الى نهاية المرحلة تبدأ شعلة اللهب فى الشحوب والقصر نتيجة لتأكسد معظم الكربون فقد يصل نسبة الكربون الى حوالى ٠.٥ ٪ .

وبتحليل الغازات الناتجة فى أول المرحلة البانجة من مراحل النفخ نجد أنها تحتوى على نسبة عالية من غاز أول أكسيد الكربون كالأ قد تصل الى

أكثر من ٣٠٪ بينما نسبة ثاني أكسيد الكربون ك ٢١ لا تتعدى ٥٪ ونسبة النيتروجين تكون تقريبا ٦٥٪ وبالاقتراب من نهاية هذه المرحلة نجد أن نسبة أول أكسيد الكربون فقد انخفضت بشدة في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة النيتروجين التي تبلغ ٩٢٪ ولا يظهر الأكسجين أي أثر في هذه التحاليل بينما يظهر وجود الهيدروجين في الغازات الناتجة ولو أن نسبته تكون ضئيلة جدا لا تتجاوز ٣٪ ويكون ذلك نتيجة لتحلل الرطوبة الموجودة بهواء النفخ .

### ٣ - الفترة الثالثة :

المرحلة الثالثة والأخيرة هي المرحلة التي يتم فيها إزالة الفوسفور ، وعندما تكون كمية الكربون منخفضة تزداد كمية أكسيد الحديدوز في الحث ويندوب الجير الحى في المحول بسهولة وتعتبر هذه أحسن الظروف لأكسدة الفوسفور واتحاده بالجبر كما في التفاعلات .

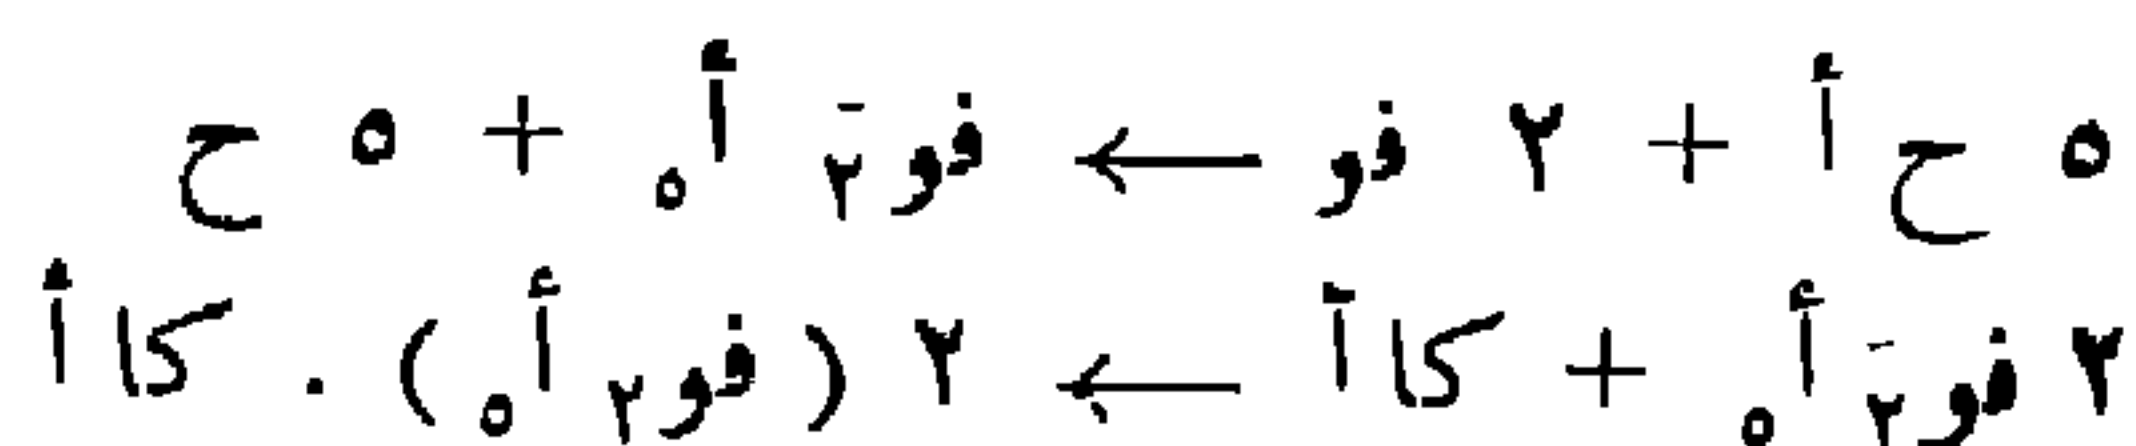

ومما هو واضح أن كمية كبيرة من الحرارة تتكون نتيجة لعمليات الأكسدة والحث مما يعمل على رفع درجة حرارة المعدن ويزيد من سيولته، ويستمر النفخ في هذه الفترة حتى نحصل على النسبة المطلوبة من الفوسفور .

ويتخلل هذه الفترة عمليات تصحيح فنؤخذ عينة من المعدن داخل المحول ويكشف عن الفوسفور بمجرد النظر خلال نظارة خاصة ، وتحتاج هذه العملية الى خبرة طويلة .

وأثناء هذه الفترة تتأكسد كمية لا بأس بها من الحديد فتنبعث من فوهة المحول أبخرة بنسبة كثيفة من أكاسيد الحديد .

ويتعذر التنبؤ بالدرجة التي وصلت اليها عملية إزالة الفوسفور بمجرد النظر الى شعلة اللهب المنبعثة من فوهة المحول بل يمكن عمل تقدير مبدئي ذي دقة كافية لدرجة إزالة الفوسفور وذلك استنادا الى عملية التوقيت الزمني بعد الفترة الثانية مباشرة حيث يظهر بوضوح اختزال اللهب في هذه الفترة ويصبح الحث مشبعا بخامس أكسيد الفوسفور وأكاسيد الحديد المختلفة بينما تنخفض نسبة ثاني أكسيد السليكون وترتفع كمية الجبر الحى ( أكسيد الكالسيوم ) نسبيا .

أما الغازات المتصاعدة خلال هذه الفترة فتتكون أساسا من النيتروجين كما يتصاعد أول وثاني أكسيد الكربون بنسبة ضئيلة .



ويتضح من ترتيب هذه الفترات استحالة بوقف عملية النفخ للحصول على صلب على الكربون لأنه في هذه الحالة سوف يحوى على نسبة عالية من الفوسفور ولكن يمكننا رفع نسبة الكربون باضافة مواد مكرينة مثل الشبيجل .

## ٥ - ازالة الكبريت من محول

### توماس

اذا احتوى الحديد الزهر التوماسى على نسبة زيادة من المنجنيز ١٪ فان التفاعل الطارد للحرارة يحدث أثناء نقل الحديد الزهر الى الخلاط وأيضا به ويكون نتيجة لهذا تكون كبريتيد المنجنيز م ك ب وهذا المركب شحيح الذوبان فى الصلب عن كبريتيد الحديد ح ك ب أما فى المحول فلا توجد الظروف الملائمة لحدوث مثل هذا التفاعل .

وقد يتم ازالة الكبريت بتكوين كبريتيد الكالسيوم كا ك ب وذلك بنفءال م ك ب . ح ك ب مع أكسيد الكالسيوم كا أ .

وبفحص ظروف الاتزان وتكوين كبريتيد الكالسيوم يتضح أنه لازالة الكبريت جيدا يجب أن يكون الحث محبوا على كمية كبيرة من أكسيد الكالسيوم المفرد ، محتويا على كمية منخفضة من أكسيد الحديدوز ، وأكسيد المنجنيز .

وفى محول توماس عندما تقترب عملية النفخ من الانتهاء يبدأ الجبر فى الذوبان فى الحث ويصبح عندئذ ذا أثر كبير عندما تكون نسبة الكربون منخفضة وكمية أكسيد الحديدوز بالحث عالية وهذا يقيد ( أو يحدد ) درجة ازالة الكبريت وفى الصبة المبينة بشكل ( ٢٢ ) لا تزيد درجة الازالة ٢٣٪ ) .

ولهذا السبب فانه لانتاج صلب منخفض الكبريت يجب اجراء عملية ازالة الكبريت على الحديد الزهر قبل صبه فى الخلاط أو المحول .

ويمكن ازالة الكبريت من الحديد الزهر باضافة ( الصودا آس ) أو خليط يحتوى على الصودا ، الجبر ، الفلويت .

وقد أجريت عدد من التجارب لاختبار حقن الحديد الزهر التوماسى بالجبر الناعم بواسطة تبار من البنتروجين وفى بودقة خاصة . وقد وجد أن الكبريت المحوى قد انخفض بنسبة ٩٠٪ خلال ثلاث أو أربع دقائق بينما تظل درجة الحرارة ثابتة .



## ٦ - خبث توماس

نظرا لارتفاع نسبة خامس أكسيد الفوسفور بخبث توماس فإنه بعد معالجته بطريقة خاصة يصبح نافعا لاستخدامه كسماد للأرض الزراعية وقد أوضحت الأبحاث أن خامس أكسيد الفوسفور هذا يكون مرتبطا بأكسيد الكالسيوم على هيئة ( كا أ ) ؛ ( فو ٢ أ ) كما يحتوى الخبث أيضا على عدد من المركبات كا ٢ أ ، س أ ٢ ، كا أ ، لو ٢ أ ولكي يكون الخبث مفيدا للتربة الزراعية كسماد يجب أن يحتوى على كمية مناسبة من السليكا . ولهذا فإنه أحيانا يضاف بعض رمل الكوارتز الى الخبث أثناء صبه في حبل الخبث ، ويجب أن تقل نسبة خامس أكسيد الفوسفور بخبث توماس عن ١٤ - ١٦٪ وعادة ما تكون النخاليل الكيميائية النماية لخبث توماس الناتج عن نفخ الحديد الزهر بالهواء في هذه الحدود .

ويقع تركيب خبث توماس عند نهاية النفخ بالهواء في الحدود التالية :

كا أ ٤٥ - ٥٠٪ ، س أ ٢ ٣٥ - ٦٪ ، فو ٢ أ ١٦ - ٢٢٪ ، م أ ٤ - ١٠٪  
ح أ ١٢٥ - ١٧٪ ، لو ٢ أ ١ - ٢٪ ، مغ أ ٢٥ - ٦٪ كما هو موضح  
بجدول ( ١٢ ) .

جدول ( ۱۲ )

ترکیب الجیٹ %

۱ ک	۱ ک	۱ مع	۱ ح	۱ لو	۱ م	۱ فو	۲ س	۱ ک
س ۲۱ - فو ۲ آ ہ								
۲۲۰۹	۰۹۳	۲۲۸۲	۱۷۷۲	۱۹۲	۴۱۹	۱۷۸۸	۵۱۷	۴۸۳۱
۲۲۰۴	۰۳۸	۲۲۸۹	۱۸۲۰۸	۱۵۵۷	۴۸۲	۱۷۵۵۷	۶۰۰	۴۷۸۲
۱۲۹۵	۰۵۸	۲۲۴۸	۱۳۲۹	۱۶۳۲	۴۳۲	۲۱۲۰	۴۸	۵۰۸۰

## ٧ - الانحرافات في تشغيل محولات توماس

### وطرق علاجها

#### الانخفاض في درجة حرارة الشحنة :

لا شك في أن أهم المستلزمات للحصول على صلب بالمواصفات المطلوبة هو :

- ١ - حديد زهر ذو تحليل كيميائي ودرجة حرارة ثابتين .
- ٢ - توافر الجودة العالية في الخام ، والجبر ، والخرقة .

وفي أثناء التشغيل يكون هناك احتمال كبير لحدوث الانحرافات المختلفة بالرغم من ثبوت العوامل المختلفة والظروف الأخرى . ففي كثير من الأحيان ترتفع درجة الحرارة داخل المحول كثيرا وبذلك تزداد الفرصة لهروب المقذوفات الحديدية وتناثرها خارج المحول . وفي أحيان أخرى تنخفض درجة الحرارة بشدة وفي هذه الحالة يفقد كبر من المعدن نسبة لصبه عند هذه الحرارة المنخفضة .

ويرجع الارتفاع الشديد في درجة الحرارة الى نواجد الشوائب ( السليكون ، منجنيز ، والفوسفور ) في الحديد الزهر بكميات كبيرة وفي مثل هذه الظروف يكون من المناسب تصحيح الحرارة الى الدرجة المطلوبة باضافة كمية من الخرقة ، والخام ، والنفايات المعدنية أو الجبر .

وفي أغلب الأحيان يكون الارتفاع الشديد في درجة حرارة الحديد الزهر وارتفاع نسبة أحد مجموعة الشوائب مرده الى حدوث بعض الأخطاء العارضة والتي يجب تلافيها .

وإذا كان الارتفاع الشديد في درجة الحرارة راجعا الى زيادة نسبة السليكون في الحديد الزهر الشديد السخونة فإنه يمكن تبريد الشحنة الى الدرجة المطلوبة باضافة الخرقة وبعض الجبر أثناء الفترة النائية . وبعد عدة دقائق من النفخ يزال الحبيث المتكون ثم يضبط الحبيث الجديد بواسطة اضافة الجبر وعندئذ يتمكن من ضبط درجة حرارة الشحنة وتلافي نثار المقذوفات خارج المحول بسبب صغر حجم الحبيث .

وإذا كان المنجنيز هو المسئول عن هذا الارتفاع في درجة الحرارة أضيفت الخرقة وحدها .

وزيادة نسبة الفوسفور تعمل على رفع درجة الحرارة في الفترة السائلة

وفى هذه الحالة يكون التصحيح باضافة قطع صغيرة من الخردة والنفايات المعدنية حتى يتم انصهارها فى وقت قصير .

وأحيانا يكون التبريد خلال الفترة الثالثة بواسطة قوالب من النفايات المعدنية والجبر اذ أنه ليس من المنطق فى شىء اضافة الجبر وقط فى الفترة الثالثة لأنه باضافته يصبح الحث غليظا ( غليظ الهوام ) ونزداد لزوجته مما يؤدى الى فقد كثير من الصلب الناتج نتيجة لتصبب الحث له . . . هذا بالاضافة الى ضخامة كمية الحث .

ومن المستحسن اضافة خام الحديد والنفايات المختلفة من عملات الدرفلة بقصد تبريد الشحنة وذلك قبل الفترة الثالثة من فترات النفخ . وتنوقف الاضافات على درجة التسخين المطلوبة .

وباضافة خام الحديد والنفايات المعدنية قرب نيايه الفترة الثانية تقلل نسبة النتروجين الموجود بالصلب لأنها تعتبر مصدرا ثانويا للأكسجين اللازم لعمليات الأكسدة وعلى هذا الأساس يتحدد مدة النفخ تبعاً لكمية هذه الاضافات وبذلك تقل فرصة ذوبان النتروجين فى الصلب .

ويفضل اضافة النفايات المعدنية من خام الحديد حيث انها لا تحتوى على السليكا ويضاف الخام على هيئة كتل مناسبة فى الحجم حتى لا يتطاير بعيدا عن المحول أثناء النفخ .

### القصور الحرارى :

يرجع القصور الحرارى هذا الى انخفاض الحرارة الطبيعية والكيميائية للحديد الزهر والمقصود بالحرارة الكيميائية هو ما يحتويه الحديد الزهر من شوائب قابلة للتأكسد مثل السليكون - المنجنيز ، والفوسفور وتعالج مثل هذه الحالة باضافة السليكو شبيجل فى المحول فيتأكسد ما به من سليكون ومنجنيز وبذلك ترتفع درجة الحرارة .

أما اذا كان هذا القصور الحرارى نتيجة لاضافة الجبر بكميات كبيره كان مناسباً اضافة الفيرو سليكون وعندئذ يتحد الجبر الزائد مع السليكا الناتجة ويصبح الحث أكثر سيولة .

وعما هو جدير بالذكر أنه اذا لم يكن الجبر قد تم تحميصه جيداً لتحليل الحجر الجيرى تماماً أدى ذلك الى استهلاك كمية كبيرة من حراره الشحنة فى هذا الغرض وانخفضت درجة الحرارة ولاستعمال مثل هذا الحجر يجب تأخير صب الحديد الزهر فى المحول بعض الوقت حتى يمكن استغلال بعض حرارة المحول فى تحميص الجير المضاف جيداً ويجب أيضاً اضافة بعض الاضافات المسخنة فى مثل هذه الحالة .

## ٨ - الطريقة الحديثة لإنتاج الصلب التوماسي

### منخفض النتروجين - منخفض الفوسفور

يختلف صلب توماس عن صلب الأفران المفتوحة إذ يحتوي على نسبة أعلى من النتروجين والفوسفور فيحتوي صلب نوماس المطاوع والذي تم صنعه بنفخ الهواء فقط على ٠.١٢ ر - ٠.٠٩ ر٪ نتروجينا ( يحتوي صلب الأفران المفتوحة على ٠.٤ ر - ٠.١ ر٪ نتروجينا ) ، ٠.٥ ر - ٠.٩ ر٪ فوسفورا وهذه النسبة أقل من ٠.٣ ر٪ في صلب الأفران المفتوحة .

وجود مثل هذه الشوائب بالنسب المذكورة في صلب توماس يكسبه كثيرا من الخواص التي تجعل ميدان استعماله ونظيقاته محدودة وضيقا فهو أكثر هشاشة عن صلب الأفران المفتوحة وقابليته للحام الكهربائي ضعيفة ومن الصعوبة تشكيله باردا .

ويمكن تلافي مثل هذه العيوب بتحفيض نسبة النتروجين الممتص في الصلب أثناء النفخ والاقبال مما يحنويه من فوسفور . ولقد أجريت أبحاث واسعة في هذا المجال أدت الى وجود العوامل الآتية والتي لها التأثير المباشر والأساسي في نسبة النتروجين الممتص بصلب توماس .

١ - درجة الحرارة عند نهاية النفخ ، وقد وجد انه اذا كانت درجة حرارة الشحنة أثناء النفخ معتدلة فان الصلب الناتج يحتوي على نتروجين أقل عند نفس درجة الحرارة النهائية .

٢ - عملية النفخ .

بديهي أنه كلما قل زمن النفخ كلما قلت فرصة تلامس النتروجين والصلب .

٣ - معدل تأكسد الكربون : يناسب معدل ازالة النتروجين مع معدل احتراق الكربون .

٤ - ارتفاع الشحنة المنصهرة داخل المحول .

يفل ذوبان النتروجين في الصاب كلما قل ارتفاع طبقة المعدن داخل المحول .

٥ - كمية النتروجين في غازات المحول .

يمكن الحصول على صلب نوماس منخفض النتروجين بمراقبة الظروف المطلوبة ، وتستخدم الطرق الآتية في مثل تلك الظروف :

- ( أ ) ضبط درجة الحرارة باضافة خام الحديد والنفايات المعدنية .
- ( ب ) استعمال النفخ الجانبي والسطحي واختزال عمق سطح المعدن في المحول .
- ( ج ) استعمال خليط من الهواء والبخار في النفخ .
- ( د ) تزويد هواء النفخ بالاكسجين .
- ( هـ ) استعمال خليط من الأكسجين والبخار في النفخ .
- ( و ) استعمال خليط من الأكسجين ونانى اكسيد الكربون في النفخ .

### ضبط درجة الحرارة باضافة خام الحديد والنفايات المعدنية :

يمتص الفولاذ الجزء الاكبر من النتروجين أثناء الفترة الأخيرة من فترات النفخ عندما ترتفع درجة الحرارة بحددة ويعدر الارتفاع في نسبة النتروجين بمقدار ٠.٢ ر/ لكل ٥٠ م في درجة الحرارة ارتفاعا اذا استخدم الهواء فقط في النفخ ، وعلى هذا الأساس فان ضبط درجة الحرارة عند نهاية النفخ كعامل أساسى وهام لاختزال نسبة النتروجين الدائبة في الصلب الى أقل حد ممكن . ويمكن استخدام كل من الحردة - الجير - الحجر الجيرى - خام الحديد - النفايات كعوامل مبردة وكلما زادت الاضافات المبردة كلما قلت نسبة النتروجين عند ثبوت درجة الحرارة النهائية للعملية .

وباضافة خام الحديد أو النفايات المعدنية نحصل على نتائج أفضل لانه في مثل هذه الحالة الى جانب الانخفاض في درجة الحرارة فاننا نحتاج الى فترة نفخ أقصر بسبب اشتراك هذه المبردات في مد الشوائب بما تحويه من أكسجين وتقل بعبا لذلك نسبة النتروجين في الصلب الناتج . واستنادا الى درجة الحرارة أثناء النفخ وكمية السليكون بالحديد الزهر يمكننا تحديد كمية الحام والحردة التى يجب اضافتها وتراوح في الغالب بين ٣ - ٨٪ من وزن الحديد الزهر سواء كان ذلك في بداية النفخ أم خلاله . ونخفض نسبة النتروجين بالصلب بحددة خصوصا عند نهاية فترة اكسدة الكربون .

واذا كانت كمية المبردات المضافة كبيرة نسبيا فانه في هذه الحالة يجب سطرها فسمين يضاف أولهما أثناء الفترة الأولى من فترات النفخ والثانى خلال فترة النفخ الثانية حتى تتلافى انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة عند نهاية النفخ .



ولقد ثبت أنه بإضافة ٥٠ كجم من هذه المبردات لكل طن من الصلب تقل نسبة النتروجين به ٠.٠٢٪ .

وبإضافة خام الحديد بكميات تتراوح بين ٢ - ٢.٢٪ من وزن الحديد الزهر قبل النفخ ، يزداد معدل احتراق الكربون ونقل تبعاً لذلك نسبة النتروجين ( فلا تزيد عن ٠.١٢٪ ) . والفوسفور أيضاً . ويعزى الانخفاض في نسبة الفوسفور الى سرعة تكون الحبيث عند اضافة خام الحديد وارتفاع نسبة أكاسيد الحديد به .

### طريقة النفخ المزدوج (النفخ على مرتين ) :

وفي هذه الطريقة توضع ٥٠ - ٦٠٪ من الشحنة فقط في المحول بعد شحنه بكمية الجير اللارمة كلها ثم يبدأ النفخ بالضغط الكلي ويسنمر النفخ حتى نصل بالكربون الى نسبة ٠.٤ - ٠.٥٪ فيتوقف النفخ ثم تضاف كمية الحديد الزهر المتبقية وعندئذ تبدأ تفاعلات عنيفة بين الشوائب الموجودة بالحديد الزهر وبين الحبيث الغني بأكاسيد الحديد ونتيجة لهذا يزال الفوسفور جزئياً من الصلب المتكون وعندما نقل التفاعلات عنفاً يعاد النفخ مرة ثانية لمدة دقيقتين عند ضغط أقل من الضغط الأول .


وعند نهاية النفخ في المرة الثانية تهبط كمية الفوسفور بنسبة ٠.٤٥٪ .

ولما كان النفخ في المرة الثانية قد بدأ عند نسبة من الكربون عالية نسبياً لذا كانت كمية الحديد المفقودة من جراء التأكسد أقل منها في حالة النفخ بالطريقة العادية ( النفخ دفعة واحدة ) . فمثلاً اذا كانت نحاليل الحبيث المتكون بطريقة النفخ العادية هي : -

١٠٪ حديد ، ٥٪ منجيزا ، ١٧٪ خامس أكسيد الفوسفور فانه بتطبيق طريقة النفخ على مرتين تصبح النحاليل كالاتي : ٨.٥٪ من الحديد ، ٤٪ من المنجنير ، ١٧٪ فو ٢ ا ٥ .

ومن أهم مميزات هذه الطريقة انخفاض نسبة النتروجين بالصلب الناتج حسب يتم النفخ في المرة الاولى وارتفاع المعدن بالمحول فيكون الانخفاض للنصف وفي مدة زمنية أقصر اذا قورنت بالطريقة العادية .

ويبين الشكل رقم ( ٢٣ ) سلوك الشوائب أثناء تأكسدها بتطبيق طريقة النفخ المزدوج .

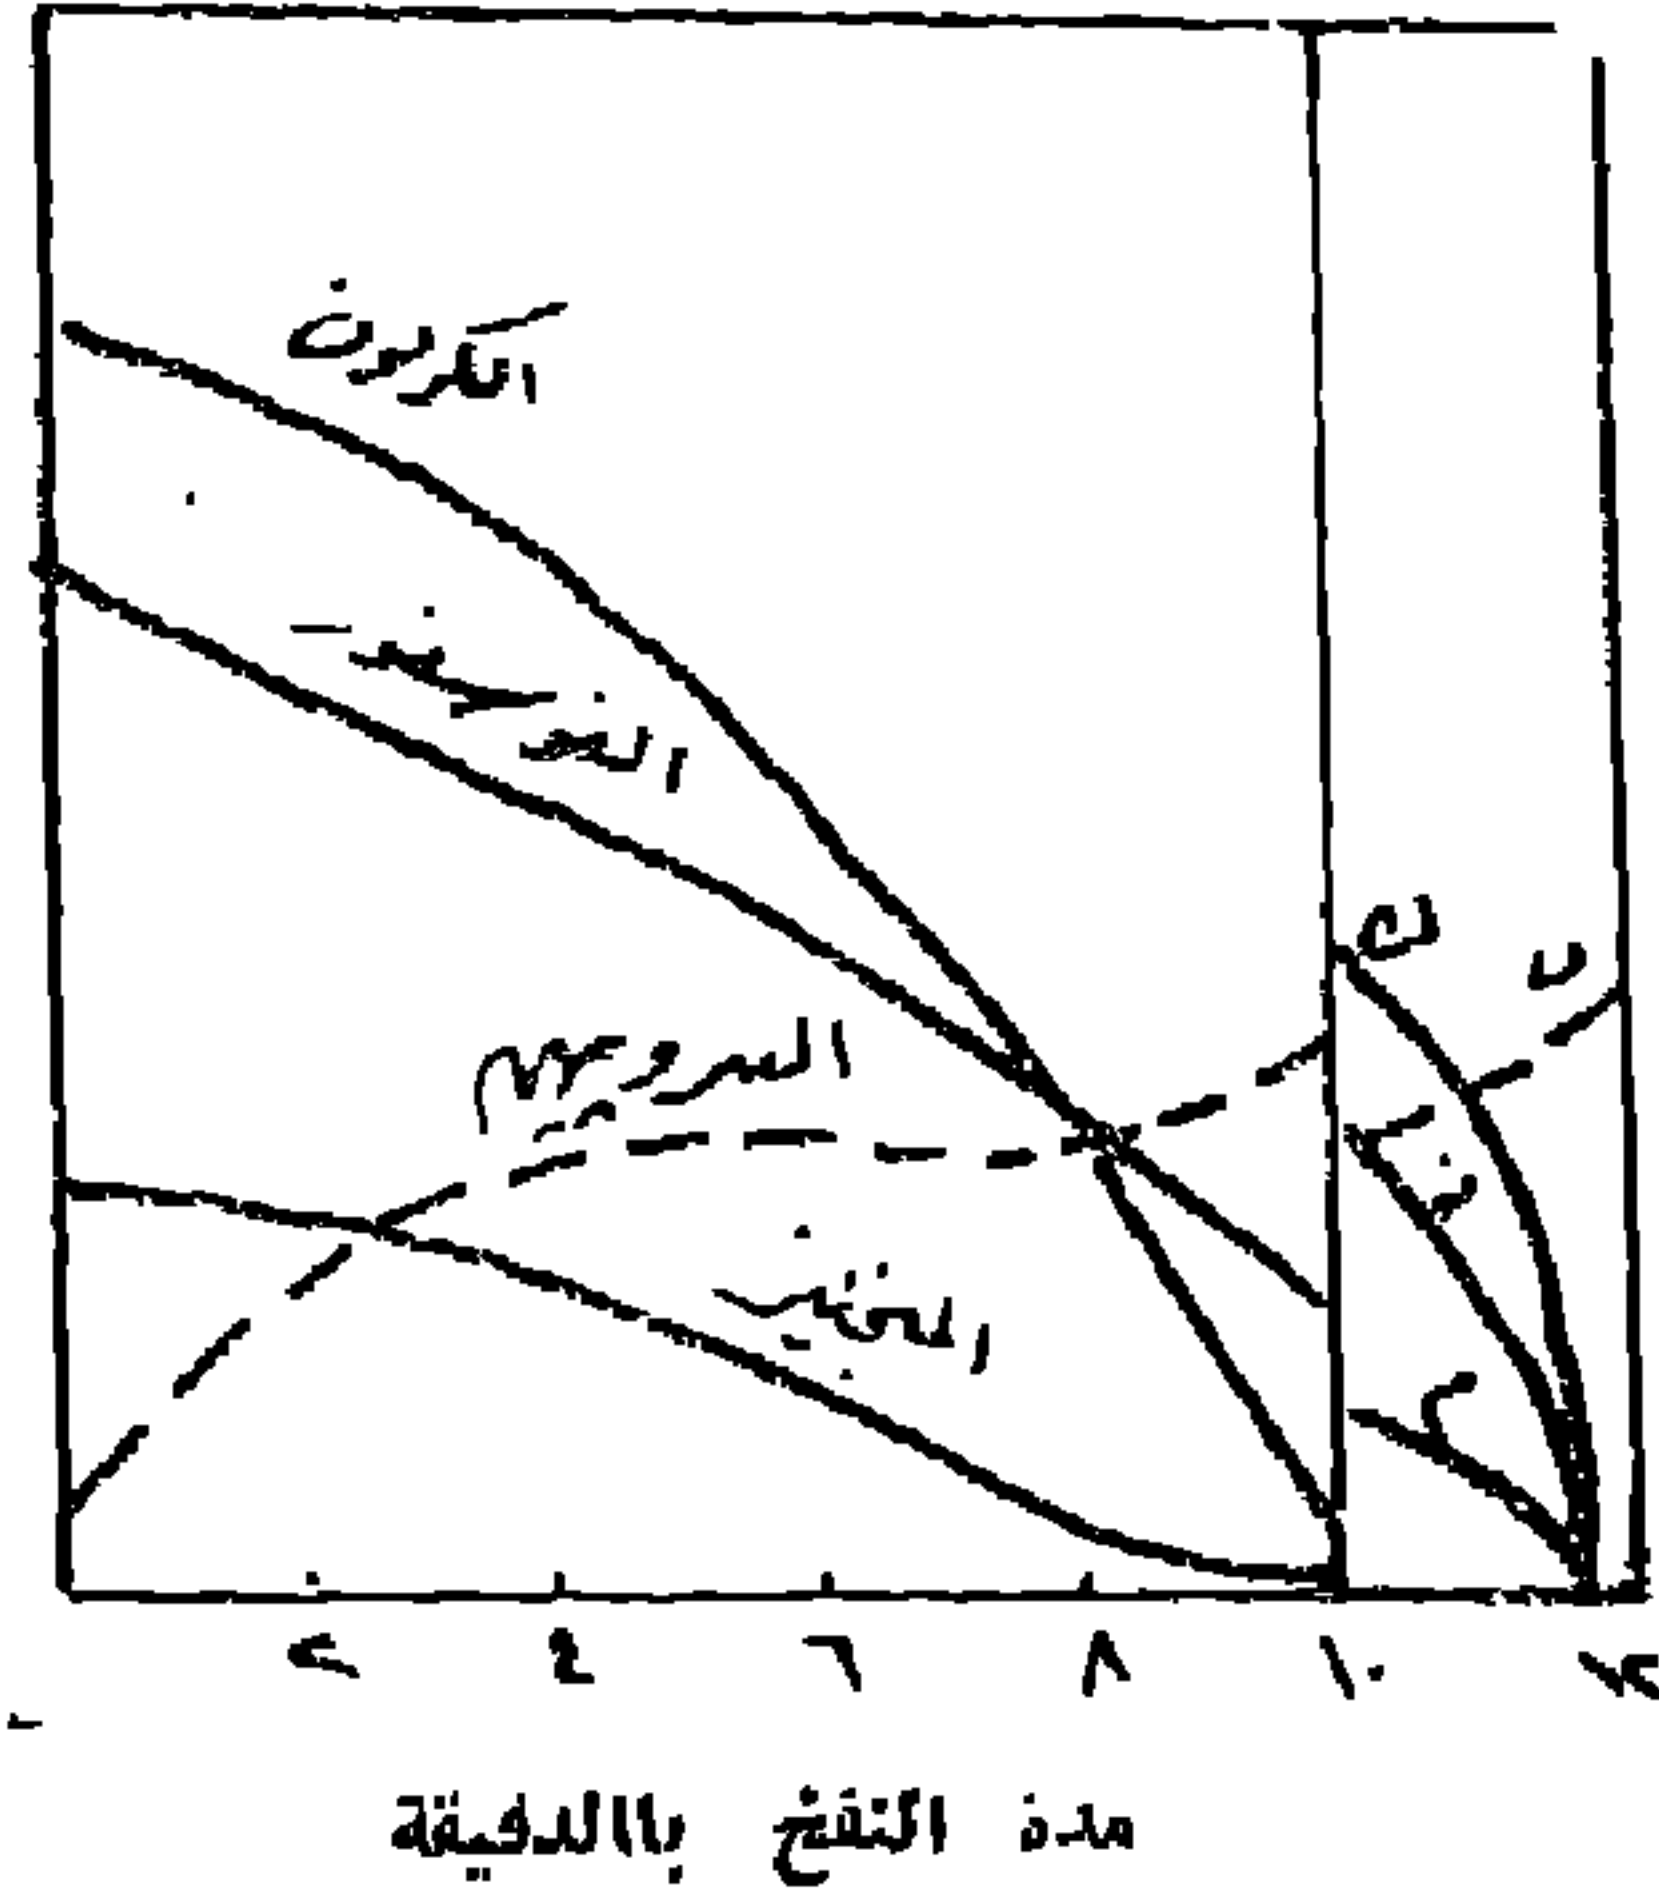

شكل (٢٣) : بين أكسدة الشوائب بالطريقة المزدوجة

### النفخ الجانبي والسطحي :

نقل مدة تعرض الحديد لهواء النفخ بانخفاض سطح المعدن في المحول وبالتبعية يقل ذوبان النتروجين في الصلب الناتج .

ولقد أثبت النجارب أنه عند انتهاء عمر بطانة المحول أي عندها تكون البطانة قد بدت تماما يقل النتروجين الممتص بالصلب .  
ولقد بات مؤكدا أنه بخفض سطح المعدن في المحول ١٠٠ مم تقل نسبة النتروجين في الصلب بمقدار ٠.٢٪ .

وفي النفخ الجانبي يدفع نيار الهواء في المحول تحت طبقة رقيقة من المعدن أو عند سطحه بالكاد ، ولهذا فان الجزء الاعظم من المعدن لا يكون اتصاله بهواء النفخ مباشرة . الأمر الذي من شأنه أن تكون فرصة ذوبان النتروجين بالصلب أقل .

وتتأكسد الغالبية العظمى من الشوائب نأكسيدا غير مباشر اذ يقوم أكسيد الحديدوز منتشرا في شتى أنحاء المعدن بنقل ما يحمله من أكسجين لها ولهذا تستغرق عملية التأكسد هذه مدة أطول وتطول عمالية النفخ .

فمثلا سينغرق عملية النفخ العادية ( النفخ خلال قاع المحول ) ٢٦ ثانية لكل طن من الصلب الناتج بينما تستغرق في حالة النفخ الجانبي ٦٠ ثانية / طن صلب وبمعنى آخر تهبط سعة المحول الى النصف عموما .

ولقد جعلت الحرارة الزائدة والنانجه عن احتراق أول أكسيد الكربون في الامكان عمليا نفخ الحديد الى الدرجة المطلوبة لصب الصلب حتى لو اثنوى الحديد الزهر على ٢ر - ٣٥ر % فوسفورا .

ومما يجب معرفته احتواء الخبث على نسبة من أكاسيد أعلى في حاله استخدام طريقة النفخ من خلال فاع المحول ، ولهذا فان عمالية ازاله الفوسفور تكون أكثر فاعالية ونجاحا باستخدام طريقة النفخ الجانبى لمحول نوماس في حالات خاصة وعندما تكون نسبة الفوسفور بالحديد الزهر حوالى ١٥ر % فان الصلب الناتج يحتوى على فوسفور لغاية ٠٣ر / دون اعادة عملية النفخ ، وبصيغة أخرى يزال الفوسفور أثناء حرق الكربون .


وقد أمكن في معظم الحالات ( ٩٨ % ) منها الوصول بالفوسفور في الصاب الى أقل من ٠٥ر / اذا كانت نسبته أصلا في الحديد الزهر ٣٥ر % دون اعادة عملية النفخ ولا تتعدى نسبته النتروجين في هذا الصلب ٠٠٤٦ر - ٠٠٩ % .

وستستخدم هذه الطريقة من طرف النفخ بسجاح لنفخ الحديد الزهر الذى يحتوى على التحاليل الآتية : -


٠٩ر - ١٢ر % سليكونا ، ١٣ر - ٢ر % منجنيزا ، ٢٥ر - ١٢ر % فوسفورا ( وفى بعض الأحيان قد تصل نسبة الفوسفور الى ١٨ر % ) .

ويمكننا النزول بنسبة النتروجين في المحول العادى بتنظيم فونيات دخول الهواء بكيفية خاصة وتشغيل هواء النفخ والمحول مائل .

ومتل هذا المحول موضح فى شكل ( ٢٥ ) وتبلغ قطر قصبات الهواء ٢٥ مليمترا وتنظم فى خمسة صفوف على جانب قاعدة المحول المقابل لآاه المحول وتبلغ نسبة النتروجين بالصلب الناتج فى محول كهذا ٠٠٨ر % أما الحديد فتصل نسبته فى الخبث الى ٩% ويلاحظ شدة نثار المعذومات الحديدية خارج المحول وأثناء النفخ بالرغم من المميزات العديدة التى تنفرد بها هذه الطريقة فلا ندعش اذا لم يكن النجاح الكبر والانتشار الواسع من نصيبها اذ أننا اذا بحثنا عن عمر المحول وسعنه وجدنا انخفاضا فيهما الى النصف .

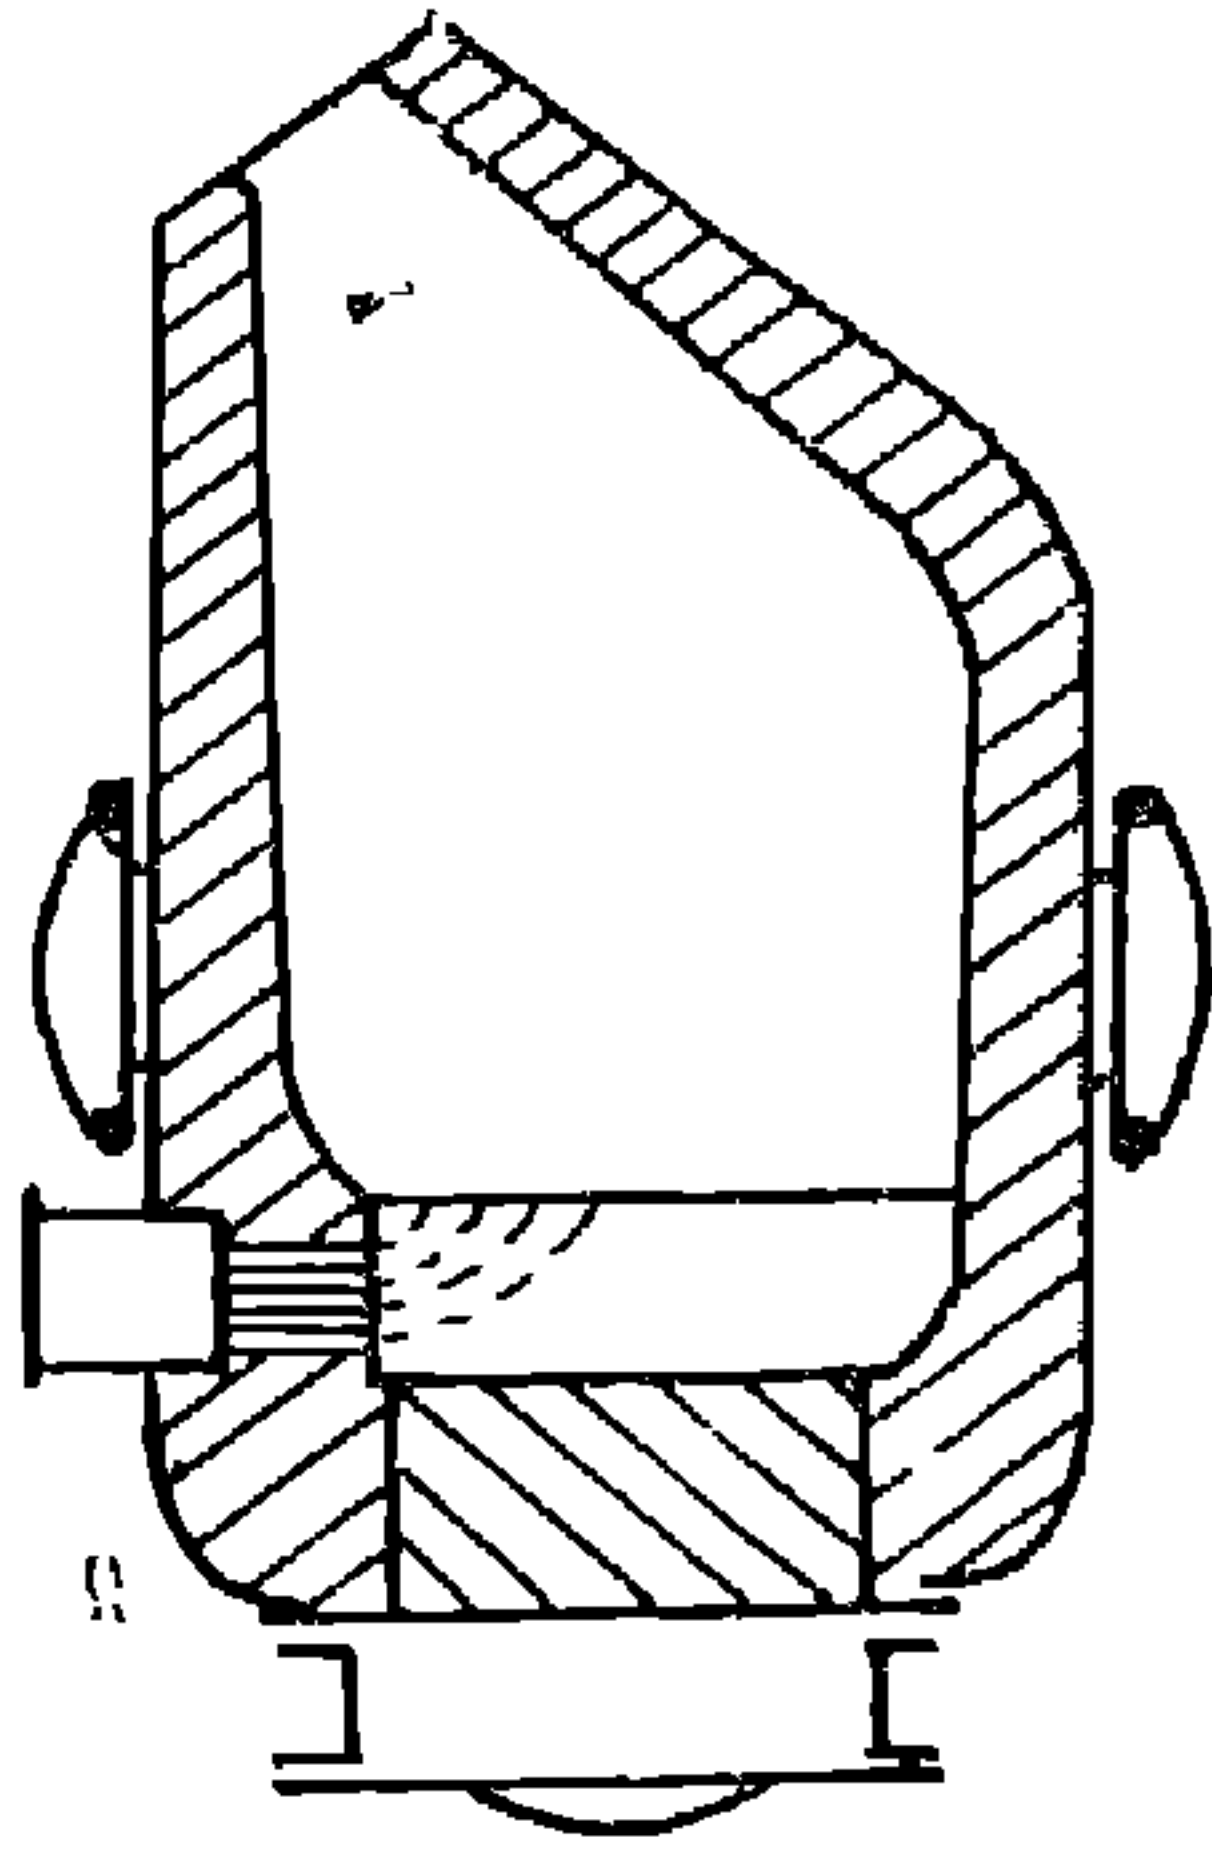

شكل (٢٥) : يبين النفخ الدائبي  
في محول يسع ٢٠ طنا .

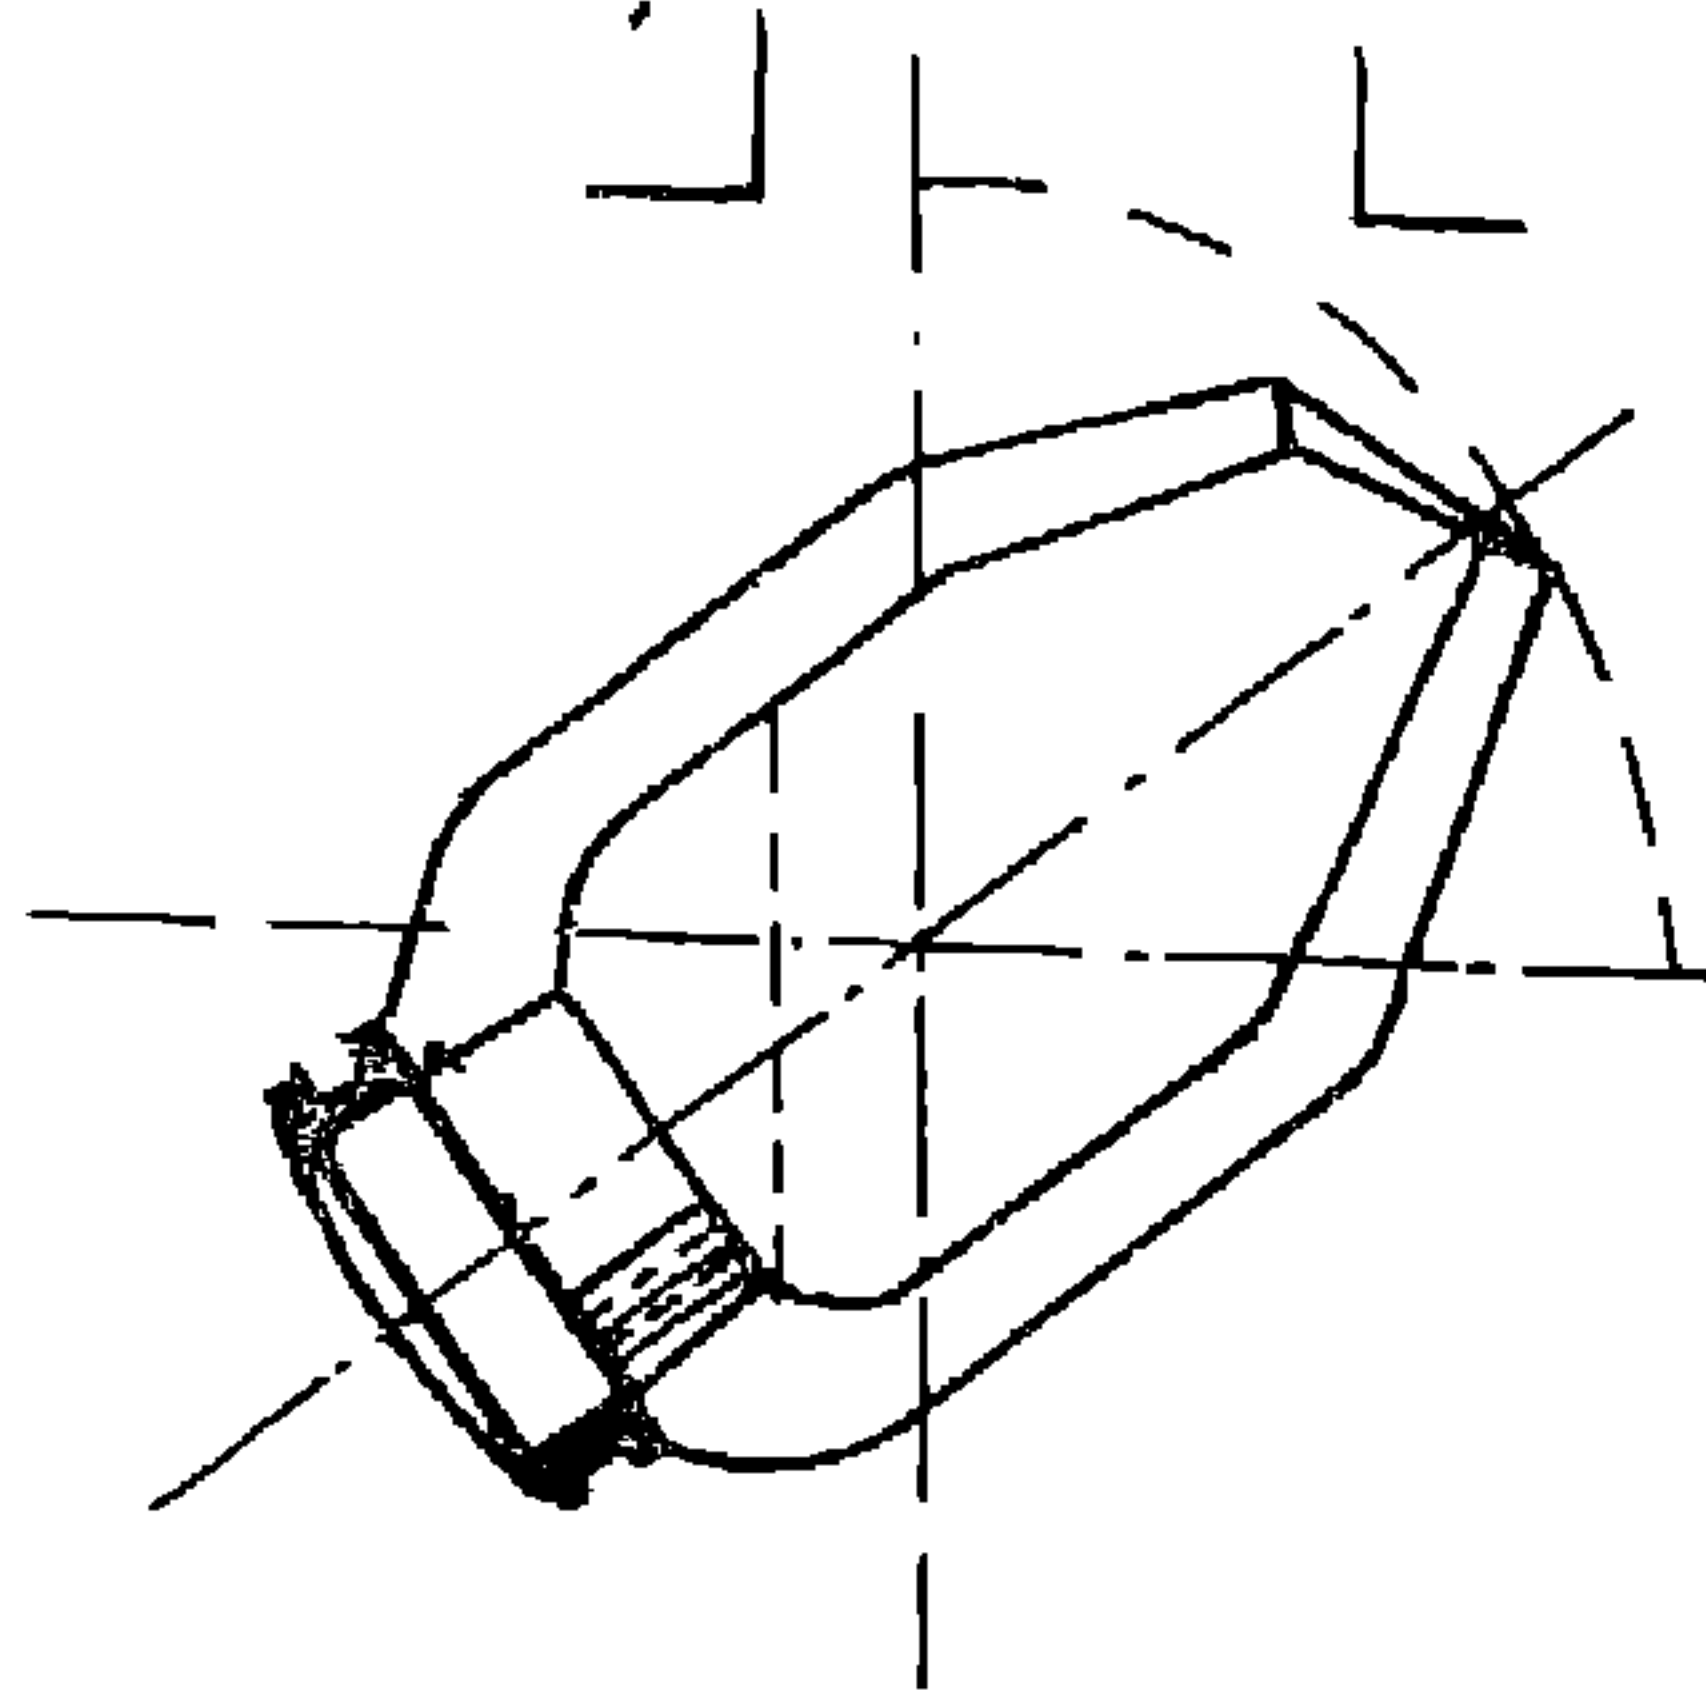

شكل (٢٤) : يبين النفخ السطحي  
في المحول .

### استعمال خليط من الهواء وبخار الماء في نفخ محول توماس :

يزود هواء النفخ بالأكسجين عندما يستبدل جزء من الهواء ببخار الماء ويحتوى المتر المكعب من البخار على حوالى ٧ كجم من الأكسجين بينما لا يحتوى المتر المكعب من الهواء على أكثر من ٣ كجم منه وبمعنى آخر فان بخار الماء يكون أغنى بالأكسجين من الهواء .

أثناء النفخ يتحلل تماما بخار الماء الموجود بالخبث ويستخدم الأكسجين الناتج عن هذا التحلل فى أكسدة الكربون ولهذا نختزل الفترة الثانية من فترات النفخ - فترة نزع الكربون .

وبخار الماء ذو تأثير مبرد قوى وفعال فالحرارة المستفزة لتحليل طن واحد منه تعادل الحرارة اللازمة لصهر ال ٤ طن من الخردة . وتنخفض هذه الحرارة الى ما يعادل صهر ٣ طن من الخردة اذا ارتفعت درجة حرارة البخار الى ٣٠٠م .

وكنوع من المقارنة يوضح جدول ( ١٣ ) الفرق بين الصلب الناتج بواسطة النفخ بالهواء والنفخ بخليط من الهواء وبخار الماء يزن المتر المكعب من البخار حوالى ٨ كجم . ١٨ كجم من الماء يحتوى على ١٦ كجم من الأكسجين وعليه فان المتر المكعب من البخار يحتوى على

$$\frac{16 \times 8}{18}$$

$$= 7 \text{ كجم من الأكسجين .}$$

جدول ( ١٣ )

النسبة المئوية للعناصر					
ن	ك ب	فو	م	ك	
١٣	٠٣	٠٥٩	٢٦	٠٧	النفخ بالهواء
٠١٣	٠٣٧	٠٥	٣١	٠٦	النفخ بخليط من الهواء وبخار الماء
٠٠٧	٠٢٩	٠٣١	٣٢	٠٥	
٠٠٥	٠٣١	٠٣٨	٢٩	٠٥	
٠٠٧	٠٣١	٠٣٤	٣٢	٠٤	

وبمقارنة الطريقتين نجد أن نسبة الحديد في الخبت الناتج بالطريقة النائية تبلغ ١٠٪ مقابل ١٢٪ في الطريقة الأولى .

وفي هذه الطريقة النائية يصب الصلب الناتج عند درجة حراره أقل ١٥٤٠ - ١٥٦٠م مما يجعل من الصعوبة بمكان إمكانية الصب القاعى . ويزداد كمية الفاقد من الصلب فيقل العائد فى بواقي الصب .

ويمتاز الصلب الناتج بهذه الطريقة بخواصه الميكانيكية التى تضارع الخواص الميكانيكية لصلب الأفران المفتوحة والتي لها نفس التركيب الكيمايى .

هذا ولم يلاحظ أى تأثير ضار على خواص الصلب من جراء استعمال البخار الا أنها تقصر من عمر القواعد .

٩ - استعمال الأكسجين فى محولات توماس

باستخدام الأكسجين فى نفخ سحنة الحديد الزهر بمحول توماس يمكن من إنتاج صلب يضاهاى صلب الأفران المفتوحة من حيث انخفاض نسبة النتروجين والفوسفور به وأيضا من حيث الخواص الميكانيكية التى تتحكم فى عمليات التشغيل المختلفة .

وإذا استغينا عن كمية من الهواء بأخرى من الأكسجين أو إذا تم النفخ طيلة الوقت أو لجزء منه فقط باستخدام خليط من الأكسجين البقى وبخار الماء أو ناي أكسيد الكربون أدى ذلك الى تحسن ملحوظ فى الموازنة الحرارية لانخفاض نسبة النتروجين فى الغازات المتصاعدة من المحول والى قصر وقت النفخ وزيادة الكفاءة الانتاجية لاستغلال كمية أكبر من الحردة وخام الحديد .



ومن مزايا هذه الطريقة أنها تسهل ازالة الفوسفور وتقلل من نسبة النتروجين بالصلب لدرجة كبيرة حيث انه بارتفاع درجة الحرارة تتمكن من اضافة كمية مناسبة من خام الحديد والنفايات المعدنية كعوامل مبردة وقد يضاف الحجر الجيري عوضا عن الجير .

هذه وتستخدم في وقتنا الحاضر طرق النفخ الحديثة الآتية لتحويل الحديد الزهر التوماسي :

- ١ - النفخ بالهواء المزود بالأكسجين .
- ٢ - النفخ بخليط من الأكسجين والبخار .
- ٣ - النفخ بخليط من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون .
- ٤ - النفخ العلوي باستخدام الأكسجين الخالص .

**النفخ بالهواء المزود بالأكسجين :**

يحتوى الهواء على ٢١٪ منه أكسجينا ، ٧٩٪ نتروجينا فاذا زيدت نسبة الاكسجين فى الهواء الداخلى الى ٣٠٪ أو أكثر انخفضت كمية النتروجين فى هواء النفخ وبالتالي نقل كمية الحرارة المفقودة التى يحملها النتروجين معه خارج المحول .

وقد تملكنا الدهشة اذا علمنا أن الحرارة المفقودة بواسطة متر مكعب واحد من النتروجين تكفى لصهر ١٤٥ ر كجم من الخرقة بينما باستخدام ٣م١ من الأكسجين فى النفخ نتمكن من صهر ٦٥ ر كجم من الخرقة .

ومميزات هذه الطريقة متعددة ويمكن حصرها فيما يلى :

١ - بارتفاع درجة الحرارة يذوب الجير فى المعدن المنصهر ويتحد بالسليكا فى فترات النفخ الأولى التى تتم فى جو من الهدوء النسبى ويطول استخدام بطانة وقواعد المحول كما أن ارتفاع درجة الحرارة يسمح باضافة كميات أكبر من الخرقة .

٢ - وبسبب الاتزان الحرارى عند درجة من الحرارة عالية فانه بارتفاع الأكسجين فى هواء النفخ الى ٣٠٪ نتمكن من نفخ الحديد الزهر مهما انخفضت نسبة الفوسفور به فمثلا ١١٩ - ١٣٧٪ فوسفورا ، ٢٤ر - ٤٧٪ سليكونا ، ٩ر - ١٤ر٪ كما لا يكون لحرارته الطبيعية أى اعتبار فى هذه الحالة .

٣ - تزداد سعة المحول نتيجة لنقص مدة النفخ .



٤ - ترتفع الكفاءة الانتاجية للصلب الجيد الناتج الى حوالى ٨٧-٨٨٪ ( مقابل ٨٦٪ فى حالة استخدام الهواء فقط فى النفخ ) وذلك بسبب انخفاض نسبة الحديد الضائع فى الخبث الى حوالى ١٢ - ١٣٪ ( بدلا من ١٣-١٤٪ فى حالة النفخ دون استخدام الاكسجين ) .

٥ - يساعد الارتفاع فى درجة الحرارة كثيرا على ازالة الكبريت .

٦ - يطرأ تحسن ملحوظ على خواص الصلب الناتج لانخفاض نسبة النتروجين به واذا ضبطنا درجة الحرارة بنجاح او بمعنى آخر اذا توقف تدفق الاكسجين عند الوقت المناسب أمكن النزول بنسبة النتروجين الى ٠.١٪ ( تتراوح النسبة بين ٠.٠٨ - ١٢ ر.٪ ) .

ويمكننا تعليل نسبة النتروجين عن هذا الحد باضافة النفايات المعدنية أو باستبدال جزء من الجير بجزء مناظر من الحجر الجيري دون أن نخشى هبوط درجة الحرارة عن مستواها العادى فالاكسجين الموجود بهواء النفخ يقوم بتعويض الحرارة المفقودة .

وبتحليل الحجر الجبرى ( كربونات الكالسيوم ) ينبعث ثانى أكسيد الكربون الذى يتفكك بدوره الى أول أكسيد الكربون والاكسجين حيث يقوم الاكسجين باكسدة الكربون ولهذا تنخفض كمية النتروجين فى هواء النفخ حيث يستعان بنانى أكسيد الكربون الناتج عن تحلل الحجر الجيري بواسطة جزء من هواء النفخ وبالتبعبة تقل مدة النفخ .

ومن الأهمية بمكان عدم استطاعة تطبيق هذه العملية فى حالة النفخ بالهواء فقط اذ أن عمليات التحلل السابقة تحتاج الى كمية هائلة من الحرارة .

والتبريد الناجم عن استبدال ١ كجم من الجير يساوى التبريد الناشئ عن اضافة ١٩٩ كجم من الخردة ولهذا السبب أصبح من الضرورى زيادة نسبة الاكسجين فى هواء النفخ حتى نحافظ على كمية الخردة المضافة .

ولخفض نسبة الفوسفور فى الصلب الناتج فى حالة النفخ بالهواء المزود بالاكسجين يزال فى بعض الأحيان الخبث الابتدائى ، ( المتكون أولا ) ثم يتكون خبث جديد وتضاف الصودا ثم يستمر النفخ لمدة وجيزة ( حوالى ٢٥ ثانية ) وحتى تتلافى التبريد الشديد نتيجة لاضافة وتحلل الصودا نرفق هذه الصودا باضافات أخرى كالسليكو كالسيوم مثلا التى تمد المعدن بكمية وفيرة من الخردة عند تأكسدها هذا الى جانب

ضبطها لقاعدية الخبث وذلك باتحاد السليكا المتكونة بأكسيد الكالسيوم .  
وقد يضبط الخبث بإضافة الصودا فقط اذا سمحت الحرارة بذلك .  
وتصل نسبة الفوسفور الى حوالى ٠.٥٥٪ بالصلب قبل كشط  
الخبث الأصيل ثم تهبط هذه النسبة الى حوالى ٠.٤٠٪ بعد النفخ فى وجود  
الخبث الصودوى .

ويحتوى الخبث الثانوى على حوالى ١٥٪ من الحديد وهى نسبة عالية .  
نسبيا ولكن يمكن التغاضى عن كمية الحديد الضائعة فى الخبث .  
لضالة كميته .

وتحتل طريقة النفخ باستخدام الهواء المزود بالأكسجين المقام الأول  
فى وقتنا الحاضر للحصول على أجود أنواع الصلب فى محولات توماس  
وكقاعدة عامة فان نسبة الأكسجين فى الهواء المنفوخ تصل الى ٣٠٪ منه .  
وجداول (١٤) الآتى يعطينا فكرة عن نسبة النتروجين ،  
والفوسفور ، والكبريت فى الصلب استنادا الى طريقة النفخ ونوع  
الإضافات .

جدول (١٤)

كب	فو	ن ٢	
٠.٣٥	٠.٤٥	٠.١٢-٠.٠٩	النفخ بالهواء الجوى مع اضافة الخردة
٠.٣٥	٠.٤٥	٠.٠٨	النفخ بالهواء المزود بالأكسجين لغاية ٣٠٪ مع اضافة الخردة ، والحديد أو الحجر الجبرى
٠.٢٠	٠.٢٥	٠.٠٥	باستخدام الخبث الثانوى النفخ بخليط من الأكسجين والبخار
٠.٢٠	٠.٢٠	٠.٠٢٥	

#### طريقة النفخ بخليط من الأكسجين والبخار :

من الواضح أنه بتخفيض الضغط الجزئى للنتروجين فى الغازات  
داخل المحول الى أقل درجة ممكنة يقل ذوبانه فى الصلب ويمكن جعل  
ضغطه الجزئى صفرا بالتخلص منه نهائيا فى هواء النفخ ولكن يجب أن

لا يغيب عن خاطرنا استحالة النفخ بالأكسجين الخالص خلال قاع المحول لأنه في هذه الحالة يرتفع معدل استهلاك القاعدة وودنات الهواء ارتفاعا حادا ويرجع هذا الى الارتفاع الزائد في درجة الحرارة عندما يندفع الأكسجين من فوهات النفخ الى المعدن ولهذا السبب يجب اضافة بعض الغازات الأخرى التي لا نحتوى على النثروجين الطبيعي ، وحدينا يستخدم البخار وثاني أكسيد الكربون كمبردات في محولات توماس .

وعند استعمال مثل هذا الخليط من الغازات ( أكسجين + بخار ) فان حوالى ٣٠٪ من البخار يمر خلال المعدن دون أن يتحلل ولا يشترك بأى نصيب فى عملية النفخ ( ولا يكون له أى دور يذكر فى هذه العملية ) بيد أن ما يحمله من حرارة أثناء مغادرته المحول يعتبر الدور الوحيد الذى يقوم به اما ما تبقى من البخار ( حوالى ٧٠٪ منه ) فانه يتحلل الى عنصريه : الأكسجين والايديروجين مستهلكا لذلك طاقة حرارية هائلة .


ولقد أثبتت الشواهد من وجهة النظر الحرارية أن ١ كجم من البخار تعادل من حيث تأثيرها فى التبريد وزنا من الخردة يقدر بحوالى ٦ر٨ كجم .

وتساوى حراريا خليط يحتوى على ٦٠٪ منه أكسجيننا والباقى بخارا ساخنا مع النفخ واستنتاجا لما سبق فانه كلما كانت نسبة البخار فى الخليط أقل كلما أمكن صهر كمية من الخردة أكبر .

وتعتمد درجة امتصاص الصلب للنتروجين على درجة نقاء الأكسجين ونادرا ما تزيد عن ٨ - ١٠٪ وعليه فان نسبة النتروجين بالصلب المصنوع بهذه الطريقة تتغير فيما بين ٠.١٥ - ٠.٤٪ وبمعنى آخر فان هذه النسبة تكون أقل من تلك الموجودة فى حالة صلب الأفران المفتوحة .

ويبين شكل ( ٢٦ ) البغرات التى تطراً على التركيب الكيميائى للصلب أثناء نفخ الحديد بخليط من الأكسجين والبخار .

وقد وجد أنه أثناء فترة احتراق السليكون والمنجنيز تتم أيضا ازالة الفوسفور ولكن بدرجة أقل . وينتهى احتراق الكربون بعد حوالى ٦-٥ دقائق وعندئذ تبدأ عملية ازالة الفوسفور ويستمر النتروجين الذائب فى الصلب فى الانخفاض طيلة فترة النفخ كلها .

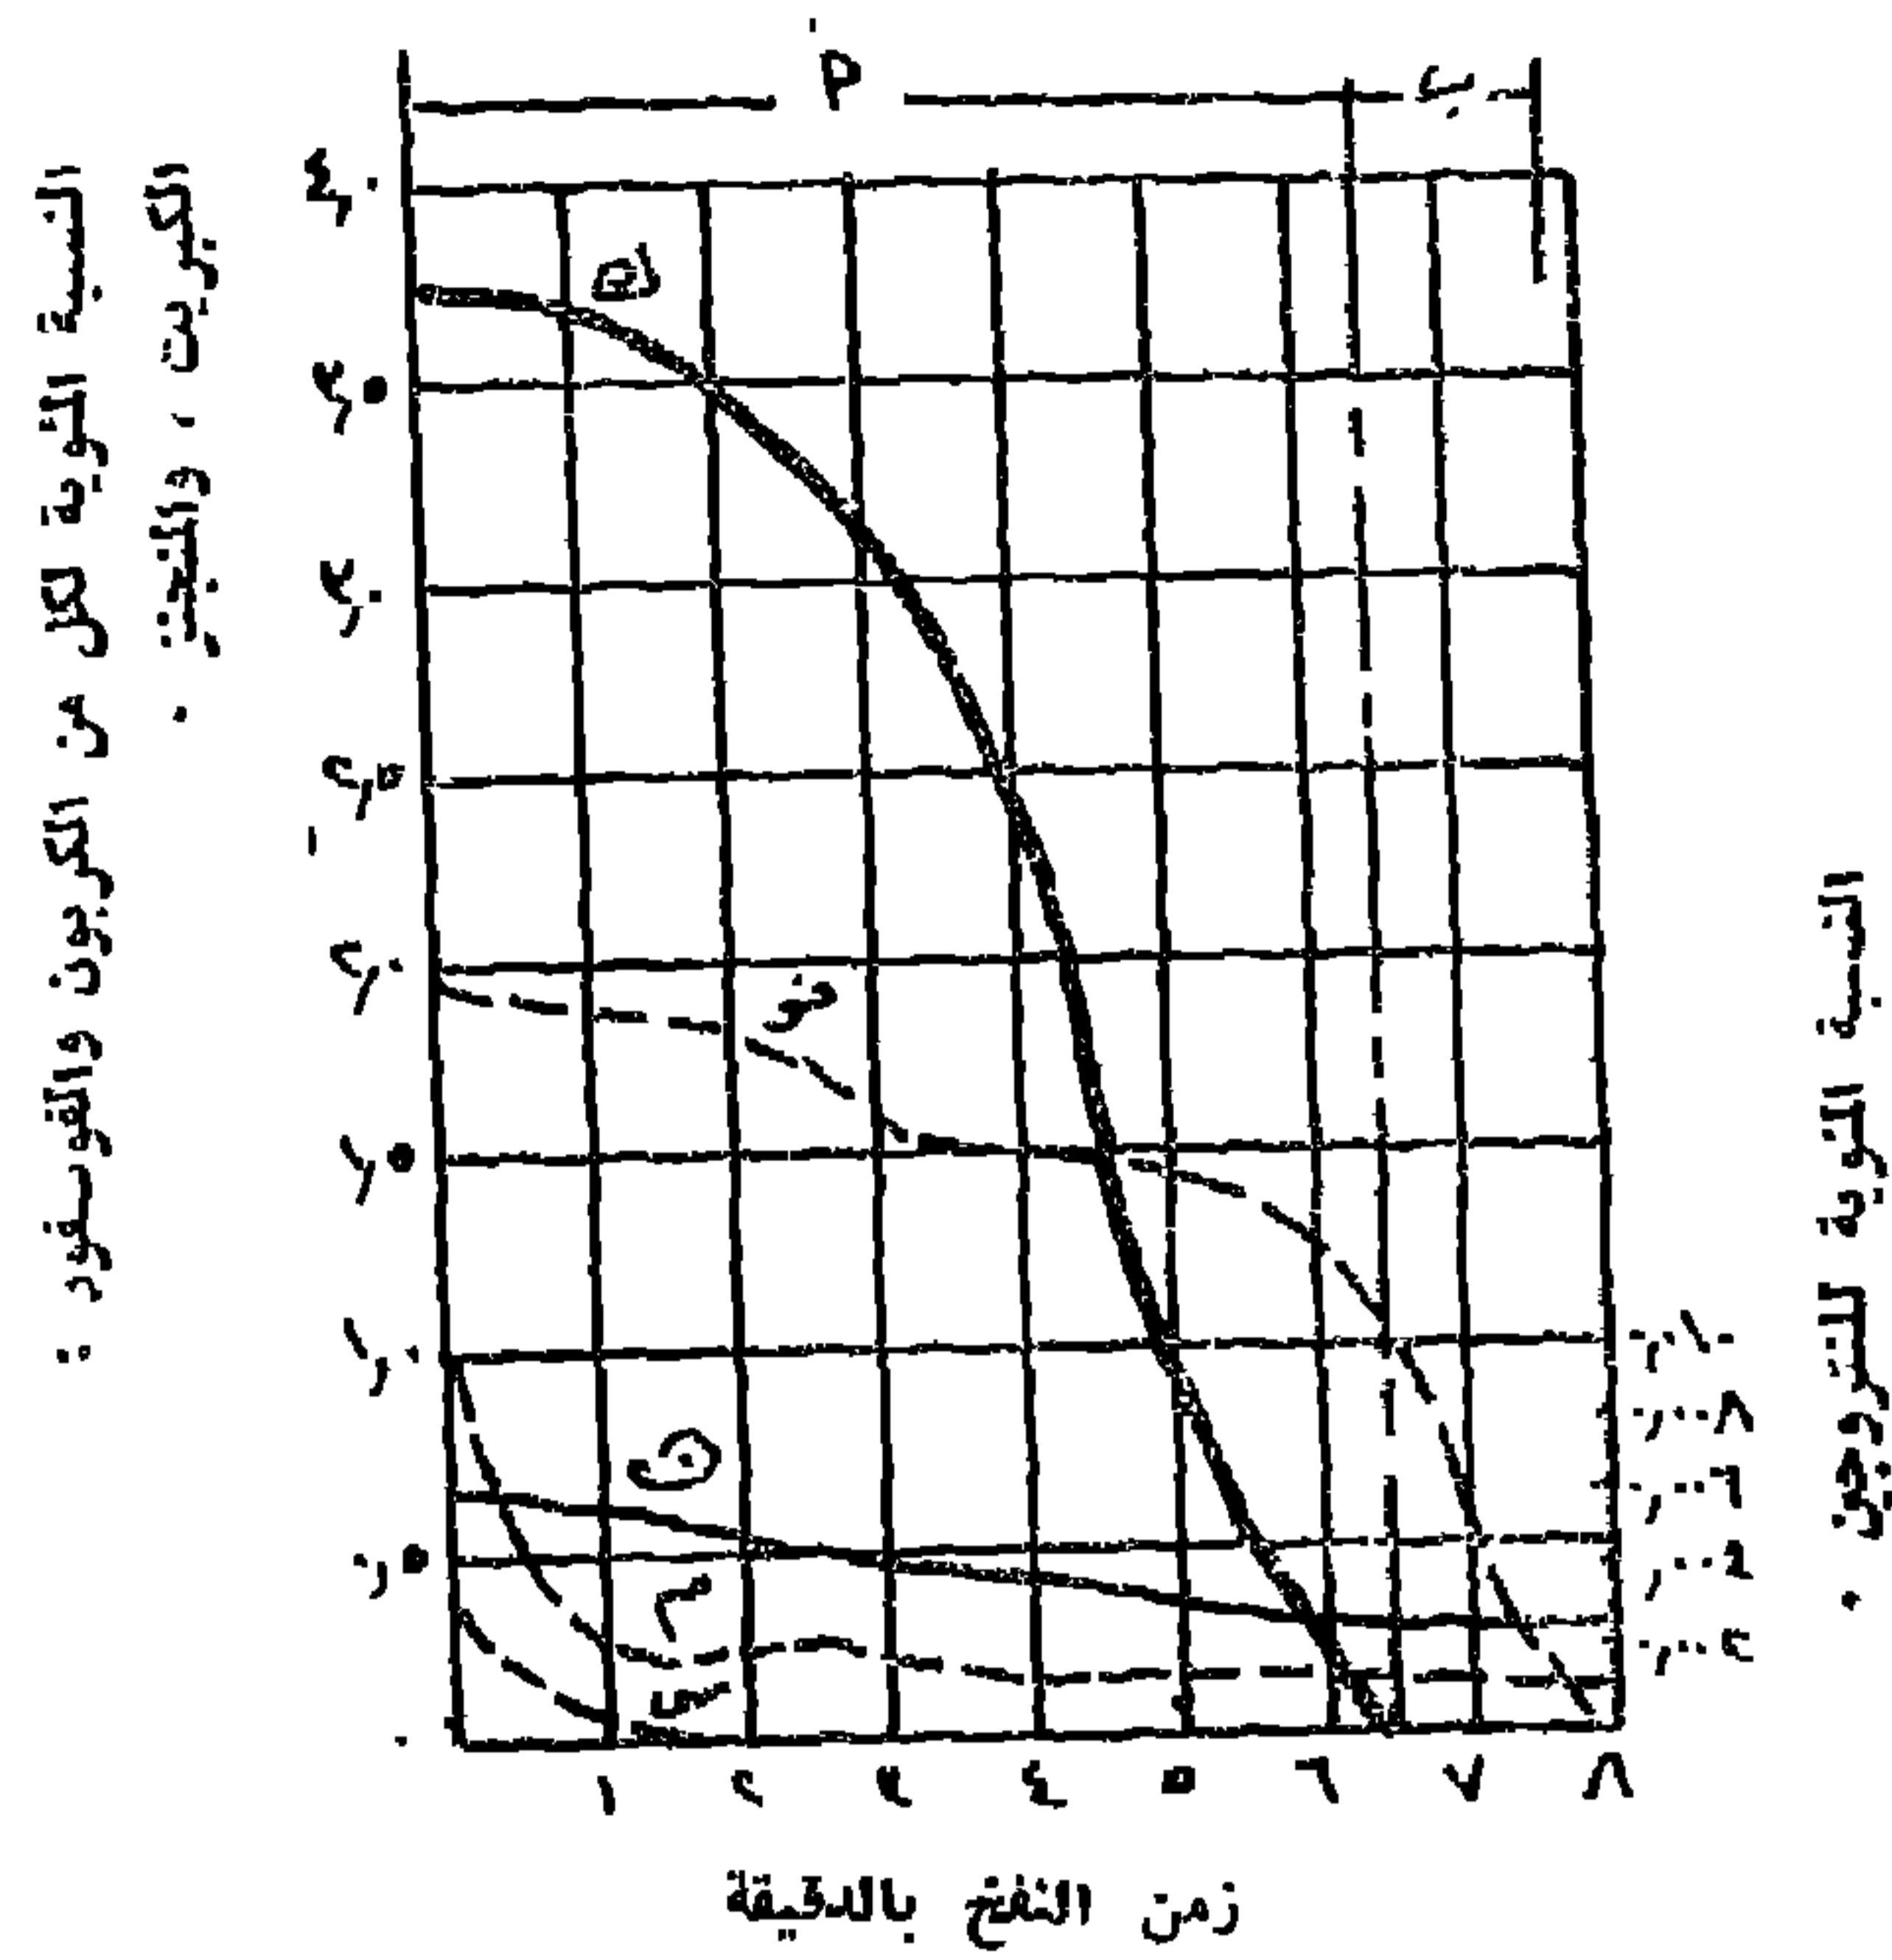

شكل (٣٦) : التغيرات التي تطرأ على تركيب الحديد الزهر في محول توماس أثناء النفخ بخليط من الأكسجين والبخار .

١ - أكسدة الكربون      ب - إذالة الفوسفور

وباستعمال خليط من الأكسجين والبخار في النفخ مساويا  
١٢ : ١١ : ١٤ تراوح نسبة النتروجين في الصلب ٠.٣٪ .

وفي هذه الطريقة تتم ازالة الفوسفور بنجاح وسرعة عما اذا  
استخدمنا الهواء أو الهواء المزود بالأكسجين في النفخ وتغير مدة النفخ  
باختلاف كمية الأكسجين الداخلة الى المحول في وحدة الزمن .

وبمقارنة الكفاءة الانتاجية لمحول سعة ١٦ طنا في الطرق الثلاث  
نجد أن سعته في حالة النفخ في الهواء لا تزيد عن ١١ طنا / دقيقة بينما  
تصل هذه السعة الى ١٥ طنا / دقيقة اذا كان النفخ بالهواء المزود  
بالأكسجين ( استهلاك الأكسجين ٣٢٧ / طن ) في حين تبلغ ١٩ طنا /  
دقيقة اذا استعمل خليط الأكسجين والبخار في النفخ .

ومن ناحية الخواص الميكانيكية للصلب الناتج فلا نضع في حسابنا  
أي خوف من تأثير الهيدروجين الضار عاينها ، فقد ثبت هذا عمليا بما  
لا يدع مكانا للشك ومما يشجع على اتباع هذه الطريقة ذلك الهواء الذي

يسيطر على النفاعلات طوال عملية النفخ فمهما ارتفعت نسبة السليكون في الحديد الزهر فلن يزيد ذلك من المقذوفات المتناثرة خارج المحول ويرجع هذا الى الصغر النسبي في حجم وسرعة الغازات المارة خلال شحنة الحديد بالمحول .

كما يمكن نفخ الحديد الزهر الذي يحتوى على نسبة عالية من السليكون دون اجراء عملية الازالة مقدما قبل النفخ .

ويمكن تميز شعلة اللهب المتكونة في حالة تطبيق هذه الطريقة عن تلك المتكونة في الطريقة العادية باضاءها الساطعة الناتجة عن احتراق الابدوجين واختفاء الأبخرة الداكنة المصاحبة لها .

ولا تقل درجة حرارة الغازات المتصاعدة عن ١٣٠٠° م اذ تتراوح بين ١٢٠٠ - ١٥٠٠° م وتتساوى قوة تحمل البطانة باستخدام هذه الطريقة مع تلك التى يستخدم فيها خليط الهواء والاكسجين ويمكن اطالة عمر القواعد المصنوعة من الدولوميت بتركيب قصبات من النحاس .

وبحساب الموازنة الحرارية بين كمية الحرارة المتولدة من احتراق الشوائب في الحديد الزهر وكمية الحرارة المفقودة نجد أنه يكاد يكون مستحيلا استخدام الهواء فقط في تحويل الحديد الزهر اذا كان منخفضا في نسبة الفوسفور حتى يصل الى درجة الحرارة المناسبة لصب الصلب في حين أنه لا تصادفنا أبة صعوبة في تحويل نفس الحديد الزهر اذا استعملنا خليطا من الأكسجين والبخار بل يمكننا تحويل الحديد الزهر الذى له نفس المواصفات للحديد المستخدم في الأفران المفتوحة .

ولقد ظلت تلك الدراسات مجرد أبحاث نظرية ثبت صحتها وتأكدت صلاحيتها حتى أتت الأبحاث العملية والتجارب الواقعية بالدليل القاطع وحسمت الموقف بما لا يدع مجالا للشك .

فلقد أصبح يقينا امكانية نفخ حديد زهر الأفران المفتوحة الذى يحتوى على ٧٨ر٠ - ١٤ر٠٪ فوسفورا ، ٧ر٠ - ١٪ سليكونا ، ٧ر٠-١١ر٠٪ منجنيزا وتصل نسبة الكبريت به الى ٠٥٪ باستخدام خليط من الأكسجين والبخار في النفخ في مصانع اناكيفر للحديد والصلب . ويصل استهلاك الجبر الذى يحتوى على حوالى ١٥٪ من وزنه جيرا غير تمام الاحتراق ( حجر جبرى ) الى ٣ - ٧٧٪ من وزن الحديد الزهر بينما يكون استخدام الأكسجين واقع ٦٥ - ٨٠ م / ٣ / دقيقة ( ٤٥ - ٦٠ م / ٣ / طن ) ، ٣٠ - ٣٥ كجم / دقيقة من بخار الماء أى أن كمية الأكسجين المنفرد تتراوح بين ٦٥ - ٨٠٪ وزنا .



ويستحسن عند استخدام هذه الطريقة أن يبطن المحول بطوب الكرومجنزيت ويلزم لنفخ سحنة من الحديد الزهر زنها ١٣ر٥ - ١٤ر٥ طنا مدة تتراوح بين ٦٣٨ر - ١٢ دقيقة وفي حوالى ٥٠٪ من هذه الحالات تقل مدة النفخ عن ٨ دقائق .

ومما هو جدير بالذكر أن معدل تحول الحديد الزهر الى صلب يرتفع نسبيا باستخدام هذه الطريقة اذ يصل الى ١٢ر٢ - ٢١ر٢ طنا/دقيقة .

واذا كان لنا أن نضع رقما عمليا لنسبة النتروجين الذائب فى الصلب المصنوع بهذه الطريقة فانه فى المتوسط لا تزيد هذه النسبة عن ٠.٢١٪ اذ تتراوح بين ٠.٠١ - ٠.٠٥٪ ويعنبر هذا الرقم قياسا ومثل هذا الصلب يحتوى على ٠.٢٨٪ من الأكسجين .

ويكون التركيب الكيمائى للخبث فى النهاية كما يأتى :

١١ - ١٢ر٧١٪ ح أ ، ٢٧١ - ٥٧٨٪ ح ب ، ٣ ، ٦ر٨٦ - ٨ر٠٤٪ م أ ، ١٣ر٧ - ١٩ر٢٦٪ س أ ، ٣٢ر٩٨ - ٤٢٪ كا أ ، ٩٤ - ٢١٩ر٢٪ فو ٢ أ

أما تحليل الغازات ( باستبعاد النتروجين ) فيكون كالاتى :

٥٣٦٪ ك أ ، ٧٧٪ ك أ ، ٢١٪ ك ب ، ٣٣٪ أ ، ١٢ر٣٪ يد ، وباستخدام خليط من الأكسجين والبخار فى النفخ نحصل على الميزات الآتية :

- ١ - امكانية نفخ الحديد الزهر دون النظر الى نسبة الفوسفور به .
- ٢ - السعة الانتاجية للمحول تكون أكبر منها فى الطرق الأخرى .
- ٣ - تحتوى الغازات المتصاعدة على نسبة أقل من الأبخرة الداكنة . . ولذا فهى لا تحتاج لأجهزة خاصة لتنقيتها .
- ٤ - بضاهى الصلب المصنوع بهذه الطريقة صلب الأفران المفتوحة فى خواص ولاسيما فى قلة احتوائه على النتروجين .

أما عيوب هذه الطريقة فتنحصر فى ارتفاع نسبة الحديد الضائع فى الخبث كما أنه لا يمكننا استغلال كمية كبيرة من الخردة هذا اذا قورنت بطريقة النفخ بالأكسجين الخالص من أعلى .



## النفخ بخليط من الأوكسجين وثانى أكسيد الكربون :

يضاف غاز ثانى أكسيد الكربون كعامل مبرد اذ يتطلب تحلل الكيلوجرام الجزئى منه كمية من الخردة تعادل ٦٦٥٦٠ سعرا حتى يتحلل الى أول أكسيد الكربون والأوكسجين أى أنه لتحلل ٣م١ من ثانى أكسيد الكربون يلزم له كمية من الحرارة تساوى

$$66560 \\ 2224 = \frac{\text{سعرا}}{3000}$$

حيث : ٣م٢٢٢٤ = حجم الكيلوجرام الجزئى من ثانى أكسيد الكربون .


ولقد ثبت بالتجربة أن ٩٠٪ من ثانى أكسيد الكربون يتحلل باستعمال خليط منه والأوكسجين فى النفخ ويفوق ثانى أكسيد الكربون البخار من ناحية التبريد وقد افترض أن ٣م١ من ثانى أكسيد الكربون يكافىء ٩ر٢٠ كجم من الخردة فى تأثيره المبرد .

وفى العادة يستعمل ذلك فى فترات النفخ الأولى ثم عند نهاية الفترة التى يتأكسد فيها الكربون يصير النفخ بخليط من الأوكسجين وثانى أكسيد الكربون . ويمكن ضبط درجات الحرارة والسيطرة عليها بالتحكم فى كمية غاز ثانى أكسيد الكربون المندفعة الى المحول عند ثبوت معدل الأوكسجين المنفوخ فى الخليط .

ويلاحظ أن شعلة اللهب عند فوهة المحول تكون ساطعة الاضاءة جدا لارتفاع نسبة غاز أول أكسيد الكربون اذ تبلغ نسبته فى الغازات المتصاعدة ٥٥٪ وتقل نسبة النتروجين فى الصلب الى ٠.٣٪ .

ويبين شكل (٢٧) طريقة النفخ فى محول توماس باستخدام خليط من الاكسجين وثانى أكسيد الكربون . ويكون النفخ خلال ثمانى الدقائق الأولى بخليط من الهواء والأوكسجين وبعد ذلك حتى النهاية يكون النفخ بخليط من الأوكسجين ، ك٢١ بنسبة ١ : ١ الى ١ : ٤ر١ .

وسوف نتناول بالشرح والتحليل فيما بعد طريقة النفخ بالأوكسجين الخالص للحديد الزهر الذى يحتوى على نسبة عالية من الفوسفور .

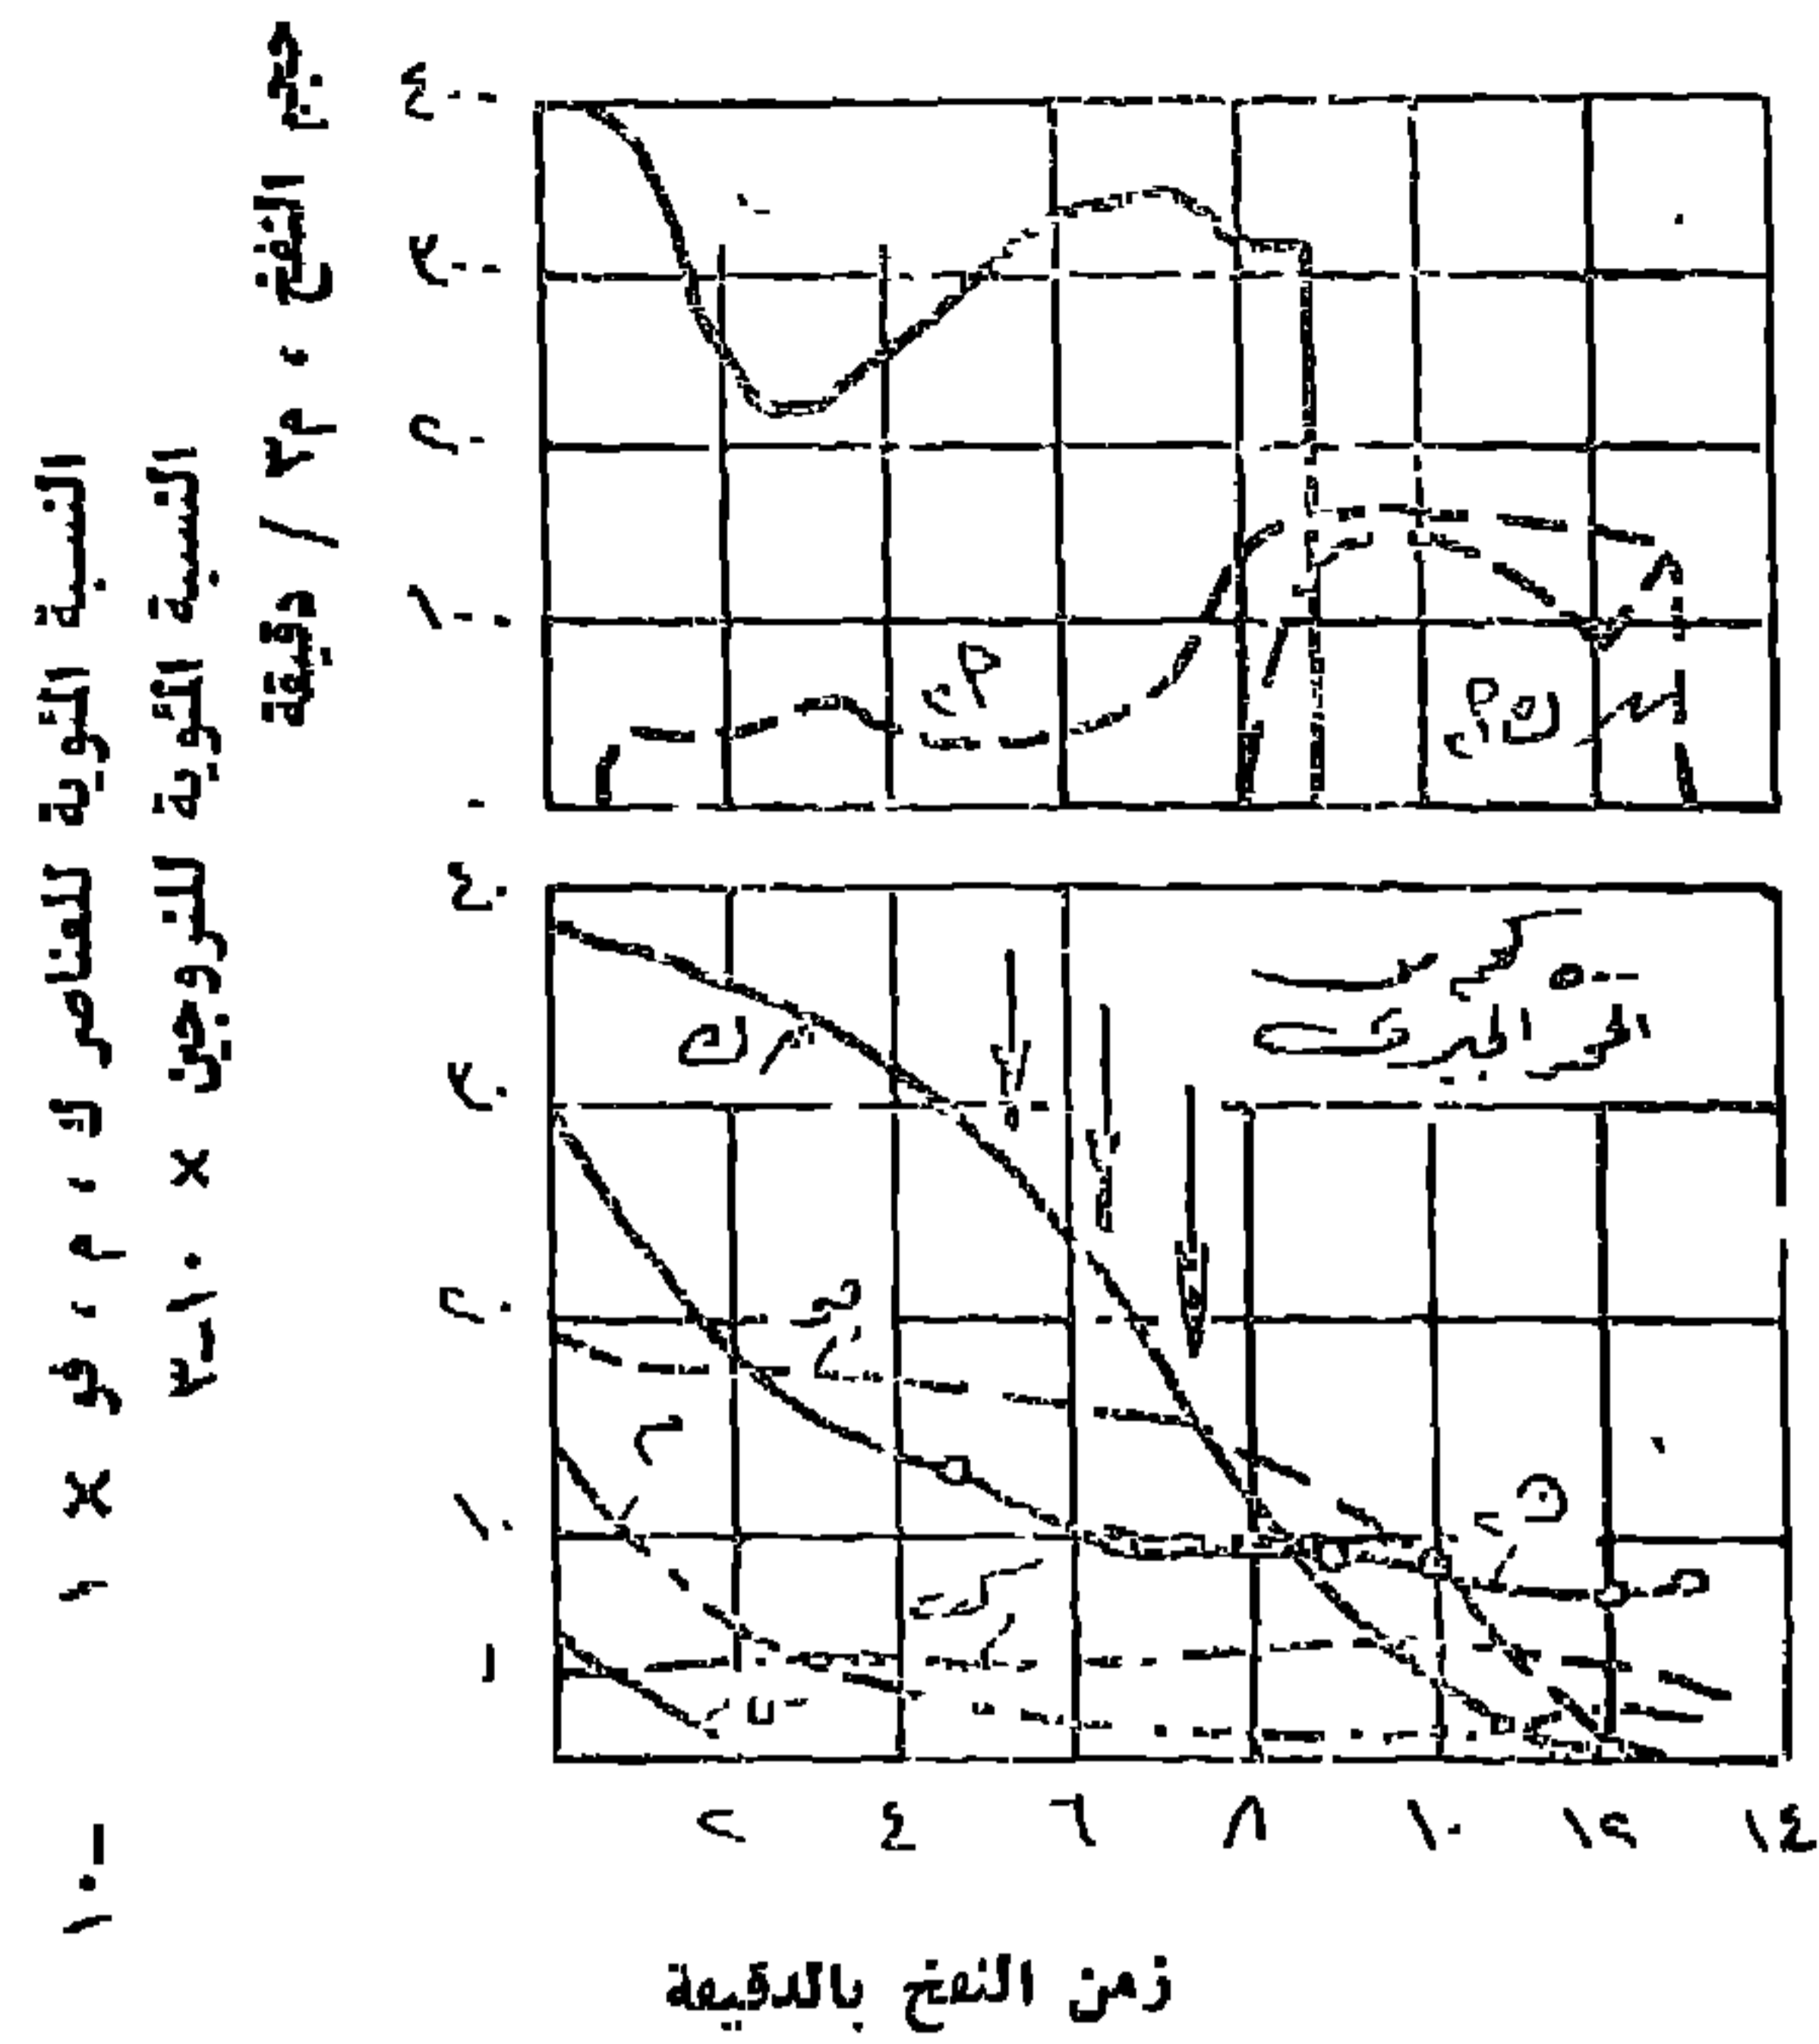

شكل (٢٧) : يوضح طريقة التلخ في محول توماس باستخدام خليط من الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون .

#### ١٠ - خواص واستعمالات صلب توماس

أصبح ميدان استخدام صلب توماس الذي ينتج بالطرق العادية محدودا وبالرغم من هذا فإنه من الممكن استخدامه بنجاح في صناعة الأدوات الحديدية التي تتطلب لدونة عالية ومقاومة كبيرة للتآكل وقابلية كبيرة للتشغيل .

ويمكن لحام هذا النوع من الصلب بواسطة اللحام التراكبي ولهذا فهو يستخدم بكثرة في صناعة الشرائح اللازمة لصناعة الأنابيب الملحومة .

ويستخدم هذا الصلب أيضا في صناعة القطاعات الجانبية للمنشآت كما يستخدم في صناعة الألواح والصفائح التي يجسرى تشكيلها على البارد ، والقضبان ، والأسلاك وغيرها من المنتجات الأخرى .

وباستخدام الأكسجين في صناعة صلب توماس أصبح منافسا لصلب الأفران المفتوحة في الخواص والجودة ويمكن استخدامه على نطاق واسع في كثير من المجالات الصناعية فمثلا لا يختلف عن الصلب الفوار

المصنوع في المحولات دنفخ الحديد الزهر بخليط من الهواء والاكسجين وبخار الماء في جوده عن الصلب الفوار المصنوع في الأفران المفتوحة ولذلك فهو يستخدم في صناعة الألواح والصفائح والألواح اللازمة لعمليات التشكيل المخبئه كالسق والدرفلة الى سرائط سواء بطرق الدرفلة على الساخن أو على البارد .

كما يدخل في عمل الأنابيب - والأسلاك والمسامير وغيرها . . .

وينفرد هذا النوع من الصلب ببعض المزايا فمثلا يمكننا سحب أعواد الصلب التي قطرها ٥ سم الى أسلاك رفيعة يبلغ قطرها ٠.٣٠ - ٠.١٩ سم دون حاجة الى اجراء عملية نلدين متوسطة بينما نضطر الى اجراء هذه العملية اضطرارا عند استخدام صلب الأفران المفتوحة في عمل هذه الأسلاك .

وتمتاز المنتجات المصنوعة من هذا النوع من الصلب بخلوها من أي شقوق أو عيوب مناسبة تحط من جودتها .

وباجراء اختبارات السني والفايلية للحام على هذا الصلب كانت النتائج طيبة ومرضية وعلى وجه العموم فانه بتطبيق الطرق الحديثة في صناعة صلب توماس تحسنت جودته بدرجة ملحوظة واتسع مجال استعماله في حياتنا العملية الى حد كبير .

## ١١ - الموازنة المادية والحرارية لشحنة توماس

### أولا : الموازنة المادية

يوضح الجدول الآتي البيانات اللازمة لحساب الشحنة :

### جدول ( ١٥ )

العناصر %					
ك	س	م	فو	كب	
٣٣٥	٣٠	١	٢	٧	الحديد الزهر
٥	-	٠.٢	٠.٠٦	٥	الصلب الناتج
٣	٣٠	٨	١.٩٤	٢	كمية العناصر المؤكسدة

هذا يفرض أن ( ١ )  $\frac{1}{4}$  الكربون قد تحول الى ثاني أكسيد الكربون والباقي (  $\frac{3}{4}$  الكربون ) قد تحول الى أول أكسيد الكربون .

٢ - الفاقد من الحديد ٢ ٪

٣ - اشترك ٢ ٪ من وزن بطانة المحول لتكوين الخبث

٤ - التركيب الكيميائي للدولوميت :

مغ أ	كا أ	لو ٢ أ	س أ ٢
٣٦٦ ٪	٥٩ /	٢ ٪	٢٥ ٪

٥ - التركيب الكيميائي للجير الحى ( أكسيد الكالسيوم )

ك أ ٢	كا أ	لو ٢ أ	س أ ٢
٤ ٪	٩٣ ٪	١ /	٢ /

هذا مع العلم بأن الكبريت قد أزيل على شكل كبريتيد المنجنيز الذى يتحول الى كبريتيد الكالسيوم ( حوالى ٠.٢ ٪ من الكبريت قد أزيل )

إذا / كمية المنجنيز التى ترتبط بكمية الكبريت الموجودة لتكوين كبريتيد المنجنيز :

$$= \frac{55 \times 0.2}{32} = 0.34 \text{ ٪ من المنجنيز}$$

أما باقى المنجنيز الذى تاكسد = ٨ - ٠.٣٤ = ٧.٦٦ ٪

ولسهولة العمليات الحسابية نعبر ١٠٠ كجم من الشحنة :

حساب الأكسجين اللازم لأكسدة الشوائب والأكاسيد الناتجة :

وزن الكربون الذى تاكسد الى ثانى أكسيد الكربون =

$$25 \times 33 = 825 \text{ كجم}$$

وزن الكربون الذى يتأكسد الى أول أكسيد الكربون =

$$0.75 \times 33 = 2475 \text{ كجم}$$

والجدول الآتى يوضح كمية الأكسجين اللازمة لأكسدة الشوائب

المختلفة :

جدول ( ١٦ )

وزن الأوكسيد الناتجة كجم	الأكسجين المطلوب / كجم	المركات	وزن الشوائب المطلوب ازالتها
٢٣٠٢٥	$٢٢٢ = \frac{٢٢}{١٢} \times ٨٢٥$	ك ٢٤	ك ٠٨٢٥
٥٧٧٥	$٢٣٣ = \frac{١٦}{١٢} \times ٢٤٧٥$	ك ٤	ك ٢٤٧٥
٠٦٤٠	$٠٣٤ = \frac{٢٢}{٢٨} \times ٣$	س ٢٤	س ٠٣
٤٤٤٠	$٢٥٥ = \frac{٨٠}{٦٢} \times ١٩٤$	فوز ٢٤ أ هـ	فو ١٩٤
٠٩٨٦	$٠٢٢ = \frac{١٦}{٥٩} \times ٧٦٦$	م ٤	م ٧٦٦
٠٣٥٤	$٠٣٤ = \frac{١٦}{١٦} \times ٣٤$	م ٤	م ٣٤
٢٣٥٧	$٠٥٧ = \frac{٥٦}{٥٦} \times ٢٣٥$	ح ٤	ح ٢٣٥
	٩١٢		الفاقد أثناء النسخ ٨٣٤ =

ولتبسيط العمليات الحسابية التالية ، دعنا نتغاضى عن كمية الرطوبة الموجودة بهواء النفخ ، ولنفرض تركيب الهواء وزنا كالتى : -

$$23.2\% \text{ أ } 2 ، 76.8\% \text{ ن } 2$$

$$\text{اذا / كمية الهواء اللازمة لأكسدة الشوائب} = \frac{913}{232} = 3935 \text{ كجم}$$

$$\text{وساوى أيضا} = \frac{3935}{129} = 30.5 \text{ م } 3$$

وذلك لكل 100 كجم من الحديد الزهر

اذا / نظريا يلزم لكل طن من الحديد الزهر 30.5 م 3 من الأكسجين

$$= 30.5 \times \frac{1000}{100} = 305 \text{ م } 3$$

ومن الواضح أن كل 3935 كجم من الهواء نحتوى على 913 كجم أكسجين ، 3022 كجم نيتروجين فيمكننا حساب وزن الهواء النفخ كما يأتى : -

$$1 \text{ م } 3 \text{ من هواء النفخ يصبح محنويا على } 30\% \text{ أ } 2 ، 70\% \text{ ن } 2 . \text{ ويصبح وزن الأكسجين} = (30 \times 143 + 70 \times 125) = 13 \text{ كجم}$$

$$\text{فى هذا الخليط} = \frac{30 \times 143}{13} \times 100 = 33\%$$

اذا / كمية الخليط من الهواء والأكسجين المطلوب =

$$= \frac{913}{33} = 277 \text{ كجم}$$

$$= \frac{277}{13} = 213 \text{ م } 3$$

( = 213 م 3 لكل طن من الحديد الزهر )

ويحتوى 277 كجم من هواء النفخ المزود بالأكسجين على 913 كجم من الأكسجين ، 1857 كجم من النيتروجين أى أقل بكثير من حالة الهواء المنفوخ فقط .

وفى حالة النفخ بخليط من الأكسجين وبخار الماء يحتوى على 60%



وزنا من الأكسجين ذي نقاوة نصبل الى ٩٢٪ ، ٤٠٪ بخار ماء فان ١ كجم من هذا الخليط تحنوى على : -

$$٠١ = ( \frac{١٦}{١٨} \times ٧ + ٩٢ \times ٦٠ ) \times ٨ \text{ كجم أكسجين}$$

وهذا بغرض أن ٧٠٪ من بخار الماء ينحلل الى عنصريه .

$$\frac{١٨}{١٦} = \text{نسبة وزن الأكسجين في بخار الماء}$$

وفي هذه الحالة تكون نتيجه التحليل ٠٣ ر٠ كجم من الهيدروجين لكل كجم من الخليط .

اذا / وزن خليط الأكسجين وبخار الماء اللازم لتكوين ٩٣١ كجم من الأكسجين : -

$$= \frac{٩١٣}{٨} = ١١٤ \text{ كجم}$$

ويكون في النهاية لدينا التحليل الآتى :

٩١٣ كجم	أكسجيننا
١٣٧ كجم	بخار ماء لم يتحلل
٠٣٤ كجم	هيدروجينا
٠٥٦ كجم	نتروجينا

ويبلغ وزن المتر المكعب من خليط الأكسجين وبخار الماء ١١٢ كجم

ويمكن التوصل الى هذه النتيجة كما يلي : -

١٠٠ كجم من الخليط تشغل حجما قدره

$$٣م ٨٨٨٤ = \frac{٤٠}{٨٠٤} + \frac{٨}{١٢٥} + \frac{٥٥٢}{١٤٣}$$

حيث :

١٤٣ = وزن ١ م٣ من الأكسجين

١٢٥ = وزن ١ م٣ من النتروجين

٨٠٤ = وزن ١ م٣ من بخار الماء

$$\text{اذا / كثافة الخليط} = \frac{٨٨٨٤}{١٠٠} = ١١٢ \text{ كجم / م٣}$$

$$\text{اذا / حجم الخليط المطلوب} = \frac{١١٤}{١١٢} = ١٠٢ \text{ م٣}$$

أى أن ١٠٢ م٣ هو الحيز الذى يشغله ١ طن من الخليط

### تعيين التركيب الكيميائي للخبث

يحتوى الخبث على ٢٪ سليكا .  
نسبة أكسيد الكالسيوم اللازمة للاتحاد بالسليكا لتكوين المركب =  
٢ كا أ . س أ ٢

$$= ٠.٢ \times \frac{١١٢}{٦٠} \times ١٠٠ = ٣٧٤\%$$

نسبة كا أ المنفردة فى الجير = ٩٣ - ٣٧٤ = ٨٩٢٦٪  
إذا / وزن أكسيد الكالسيوم اللازم للاتحاد بالسليكا وخامس  
أكسيد الفوسفور اللازم أيضا لعملية ازالة الكبريت  
اللازمة للاتحاد بالسليكا لتكوين ٢ كا أ . س أ ٢ =

$$١٢٢ \text{ كجم} = \frac{١١٢ \times ٦٤}{٦٠}$$

اللازمة للاتحاد بخامس أكسيد الفوسفور ٤ كا أ ، فو ٢ أ ٥ =

$$٧ \text{ كجم} = \frac{٢٢٤ \times ٤٤٤}{١٤٢}$$

اللازمة للاتحاد بالكبريت كا ب =  $\frac{٥٦ \times ٠.٢}{٣٢} = ٠.٣٥$  كجم

الوزن الكلى ٨٢٣٥ كجم

$$\text{إذا / وزن الجير اللازم} = \frac{٨٢٣٥}{٨٩٢٦} = ٩٠.٢٢ \text{ كجم}$$

ولكن الجير يحتوى على شوائب أخرى يمكن حساب أوزانها كما  
يأتى :

$$\begin{aligned} \text{وزن السليكا} &= ٩٢٢ \times ٠.٢ = ١٨٤.٠ \text{ كجم} \\ \text{وزن الألومينا} &= ٩٢٢ \times ٠.١ = ٩٢.٠ \text{ كجم} \\ \text{وزن أكسيد الكالسيوم} &= ٩٢٢ \times ٩٣ = ٨٥٧٤.٨ \text{ كجم} \end{aligned}$$

ويكون نصيب بطاقة المحول فى الاشتراك فى انتاج مثل هذه  
الشوائب كالاتى :

$$\begin{aligned} \text{وزن السليكا} &= ٢ \times ٠.٢٥ = ٠.٥ \text{ كجم} \\ \text{وزن الألومينا} &= ٢ \times ٠.٢ = ٠.٤ \text{ كجم} \\ \text{وزن أكسيد الكالسيوم} &= ٥٩ \times ٢ = ١١٨.٢ \text{ كجم} \\ \text{وزن الماغنسيوم} &= ٣٦٥ \times ٢ = ٧٣٠ \text{ كجم} \end{aligned}$$

ويمكن تنسيق ما سبق فى جدول كالاتى :

جدول ( ١٧ )

النسبة المئوية	الوزن الكلي	وزن المكونات من بطانة المحول / كجم	وزن المكونات من أكسيد الكالسيوم كجم	وزن المكونات نتيجة أكسدة الشوائب	المكونات
٤٠٤	٨٧٤	٠٠٥	١٨٤	٦٤	س ٢١
٦٦٠	١٣٢	٠٠٤	٠٩٢	-	لو ٢٢
٥٠	٩٧٥٤	١١٨	٨٥٧٤	-	كا ٢
٣٧٤	٧٣	٧٣	-	-	مع ١
٢٧٥	٤٤	-	-	٤٤٤	فو ٢
٥٠٥	٩٨٦	-	-	٩٨٦	م ١
١٣٢	٥٧	-	-	٥٧	ح ١
٠١	٠٢	-	-	٠٢	كب
%١٠٠	١٩٥٠٦	المجموع الكلي			

### تركيب الغازات

هواء النفخ ك أ ٢ ٣٠٢٥ كجم

من الحجر الجيري :

$$\text{ك أ ٢} = ٠.١ \times ٩٢٢ \times ٤ = ٣٧٠ \text{ كجم}$$

ثاني أكسيد الكربون الكلي

$$= ٣٣٩٥ \text{ كجم} = \frac{٢٢٤ \times ٣٣٩٥}{٤٤} = ١٧٣ \text{ م ٣} = ٥٦٦.٠٠٠ \%$$

$$\text{ك أ ١} = ٥٧٧٥ \text{ كجم} = \frac{٢٢٤ \times ٥٧٧٥}{٢٨} = ٤٦٢ \text{ م ٣} = ١٥١٤.٠٠٠ \%$$

$$\text{ن ٢} = ٣٠٢٢ \text{ كجم} = \frac{٢٢٤ \times ٣٠٢٢}{١٨} = ٣٢٤٢ \text{ م ٣} = ٧٩٢.٠٠٠ \%$$

المجموع ٣٩٣٩ كجم ٣٠٥٥ م ٣ ١٠٠٪

وعندما تكون درجة تزويد الهواء بالأكسجين مساوية ٣٠٪ يصبح تركيب الغازات كما يلي :-

$$\text{ك أ ٢} = ٣٣٩٥ \text{ كجم} = ١٧٣ \text{ م ٣} = ٨٢٠.٠٠٠ \%$$

$$\text{ك أ ١} = ٥٧٧٥ \text{ كجم} = ٤٦٢ \text{ م ٣} = ٢١٨٠.٠٠٠ \%$$

$$\text{ن ٢} = ١٨٥٧ \text{ كجم} = ١٤٨ \text{ م ٣} = ٧٠.٠٠٠ \%$$

المجموع ٢٧٧٤ كجم ٢١١٥ م ٣ ١٠٠٪

وفي حالة تزويد هواء النفخ بخليط من الأكسجين وبخار الماء يصبح تركيب الغازات الناتجة :-

$$\text{ك أ ٢} = ٣٣٩٥ \text{ كجم} = ١٧٣ \text{ م ٣} = ١٤ \%$$

$$\text{ك أ ١} = ٥٧٧٥ \text{ كجم} = ٤٦٢ \text{ م ٣} = ٣٧٧ \%$$

$$\text{يد ١٢} = ١٣٧ \text{ كجم} = ١٧ \text{ م ٣} = ١٣٨ \%$$

$$\text{يد ٢} = ٣٤٠ \text{ كجم} = ٣٨ \text{ م ٣} = ٣٠٨ \%$$

$$\text{ن ٢} = ٥٦٠ \text{ كجم} = ٤٥ \text{ م ٣} = ٣٧ \%$$

المجموع ١١٤٤ كجم ١٢٣ م ٣ ١٠٠٪

ويمكننا وضع الموازنة المادية في جدول للسهولة والتوضيح

جدول ( ١٨ )

النواتج				الشحنة			
هواء + أكسجين + بخار ماء	هواء + أكسجين	هواء		هواء + أكسجين + بخار ماء	هواء + أكسجين	هواء	
٩٠ر٦٦ ١١ر٤٤ ١٩ر٥١ ١	٩٠ر٦٦ ٢٧ر٧٤ ١٩ر٥١ ١	٩٠ر٦٦ ٣٩ر٣٩ ١٩ر٥١ ١	صلب غازات خبث المتفوقات الحديدية الفروق	١٠٠ ١١ر٤ ٩ر٢٢ ٢	١٠٠ ٢٧ر٧ ٩ر٢٢ ٢	١٠٠ ٣٩ر٣٥ ٩ر٢٢ ٢	حديد زهر هواء النفخ الجير البطانة
٠ر٠١	٠ر٠١	٠ر٠١					
١٢٢ر٦٢	١٢٨ر٩٢	١٥٠ر٥٧		١٢٢ر٦٢	١٢٨ر٩٢	١٥٠ر٥٧	

وقد وجد عمليا أنه أثناء صناعة الصلب يفقد منه ٨٣٤ كجم كمقذوفات حديدية ، ١ كجم كصلب ضائع فى الخبث اى أن الناتج = ١٠٠ - ٨٣٤ - ١ = ٩٠٠٦٦ كجم

### ثانيا : الموازنة الحرارية

#### أولا الحرارة الداخلة الى المحول

$$١ - \text{الحرارة المحتواة فى الحديد الزهر} = ١٠٠ (٠.١٧٨) \times ١١٣٠ + ٥٢ + ٠.٢٦ (١٢٣٠ - ١١٣٠) = ٢٧٨٠٠ \text{ سعرا}$$

حيث : ١١٣٠ = درجة انصهار الحديد الزهر القاعدة ٥ م  
٠.١٧٨ = السعة الحرارية للحديد الزهر قبل الانصهار سعرا / كجم ٥ م

$$٥٢ = \text{الحرارة الكامنة اللازمة للانصهار سعرا / كجم}$$

$$٠.٢٦ = \text{السعة الحرارية للحديد الزهر المصهر سعرا / كجم ٥ م}$$

$$١٢٣٠ = \text{درجة حرارة الحديد الزهر المشحون بالمحول ٥ م}$$

٢ - الحرارة المحتواة فى هواء النفخ :

$$( \text{درجة حرارة هواء النح} = ٥٠ م$$

$$= ٢٧٧ \times ٠.٢٣٣ \times ٥٠ = ٣٢٢ \text{ سعرا}$$

وعندما يكون النفخ بالهواء المزود بخليط من الأكسجين وبخار الماء عند درجة ١٨٠ - ٢٠٠ م ( الوزن الكلى للخليط ١١٤ كجم ، يحتوى على : ٠.٦ × ١١٤ = ٦٨٤ كجم من الأكسجين ، ٤٥٦ كجم من الأكسجين تحتوى على ٩٢ / فقط من الأكسجين النقى = ٦٨٤ = ٦٨٤ × ٩٢ = ٦٢٨ كجم اكسجين ، ٥٦ كجم نيتروجينا .

$$٤٥٦ \text{ كجم من بخار الماء يتحلل منها } ٧٠ / \text{ أى وزن بخار الماء المتحلل} = ٣١٩ \text{ كجم وهذه الكمية تعطى مقدارا من الأكسجين يساوى :}$$

$$= \frac{١٦ \times ٣١٩}{١٨} = ٢٨٥ \text{ كجم أ } ٢ ، ٠.٣٤ \text{ كجم من الايدروجين}$$

ونتيجة لهذا تتكون عندنا الكمية المطلوبة من الأكسجين والتي تساوى

$$٦٢٨ + ٢٨٥ = ٩١٣ \text{ كجم أ}$$

$$\text{السعة الحرارية} = ٢٠٠ (٦٢٨ \times ٠.٢٣٣ + ٥٦ \times ٠.٢٤٩) +$$

$$٤٥٦ \times ٧٢٠ = \text{سعرا}$$



حيث  $0.223 \text{ ر} =$  السعة الحرارية للأكسجين عند  $2000^\circ \text{ م}$  سعرا / كجم  $50$

$0.249 \text{ ر} =$  السعة الحرارية للنتروجين عند  $200^\circ \text{ م}$  سعرا / كجم  $50$

$0.452 \text{ ر} =$  السعة الحرارية لبخار الماء عند  $200^\circ \text{ م}$  سعرا / كجم  $50$

٣ - الحرارة المتولدة من تأكسد الكربون الى أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون

$$= 820 \times 8137 \text{ ر} + 2452 \times 24765 \text{ سعرا}$$

٤ - الحرارة الناتجة عن تأكسد ونخبث السليكون الى  $\text{كا} \text{ أ}$  و  $\text{س} \text{ أ}$

$$= 0.3 \times 7428 \text{ ر} = 2227 \text{ سعرا}$$

٥ - الحرارة الناتجة عن تأكسد وتخبث الفوسفور الى  $(\text{كا} \text{ أ})$

٤ فو  $2 \text{ أ}$

$$= 1994 \times 8550 \text{ ر} = 16600 \text{ سعرا}$$

٦ - الحرارة الناتجة عن أكسدة المنجنيز :

$$= 0.766 \times 1758 \text{ ر} = 1347 \text{ سعرا}$$

الحرارة الناتجة عن تأكسد الحديد

$$= 2 \times 1191 \text{ ر} = 2382 \text{ سعرا}$$

### ثانيا الحرارة الخارجة من المحول

١ - الحرارة المحتواة في الصلب

$$= 90.66 \text{ ر} (167 + 60 + 1500 \times 2) (1650 - 1500)$$

$$= 31278 \text{ سعرا}$$

حيث :  $167 \text{ ر} =$  السعة الحرارية للصلب قبل نقطة الانصهار

سعرا / كجم  $50$

$$1500 = \text{نقطة انصهار الصلب } 50 \text{ م}$$

$$60 = \text{الحرارة الكامنة اللازمة للانصهار سعرا / كجم}$$

$$0.2 = \text{السعة الحرارية للصلب المنصهر سعرا / كجم } 50 \text{ م}$$

$$1650 = \text{درجة الحرارة للصلب الناتج } 50 \text{ م}$$

٢ - الحرارة المحتواة في الخبث

$$= 1950.6 \times (0.294 \times 1650 + 50) = 10450 \text{ سعرا}$$

حيث  $0.294 \text{ ر} =$  السعة الحرارية للخبث سعرا / كجم  $50$

$$50 = \text{الحرارة الكامنة للانصهار سعرا / كجم}$$

٣ - كمية الحرارة التي تحملها الغازات المساعدة من المحول عند ١٤٠٠ م ( النفخ بالهواء )

$$\text{ك أ} ٢ \times ١٧٣ \times ٥٣٤ \times ١٤٠٠ = ١٢٩٠ \text{ سعرا}$$

$$\text{ك أ} ٤ \times ٣٢٩ \times ١٤٠٠ = ٢١٣٠ \text{ سعرا}$$

$$\text{ن} ٢ \times ٢٤٢ \times ٣٢٩ \times ١٤٠٠ = ١١١٤٧ \text{ سعرا}$$

---

المجموع ١٤٥٦٧ سعرا

( النفخ بالهواء والأكسجين ) :

$$\text{ك أ} ٢ \times ١٢٩٠ \text{ سعرا}$$

$$\text{ك أ} ٢ \times ٢١٣٠ \text{ سعرا}$$

$$\text{ن} ٢ \times ١٤٨٨ \times ٣٢٩ \times ١٤٠٠ = ٦٨٠٠ \text{ سعرا}$$

$$\text{ك أ} ٢ \times ١٢٩٠ \text{ سعرا}$$

$$\text{ك أ} ٢ \times ٢١٣٠ \text{ سعرا}$$

$$\text{ن} ٢ \times ١٤٨٨ \times ٣٢٩ \times ١٤٠٠ = ٦٨٠٠ \text{ سعرا}$$

---

المجموع ١٠٢٢٠ سعرا

باستخدام خليط من الأكسجين والبخار مع الهواء :

$$\text{ثاني أكسيد الكربون} ١٢٩٠ \text{ سعر}$$

$$\text{أول أكسيد الكربون} ٢١٣٠ \text{ سعر}$$

$$\text{ن} ٢ \times ٠٤٥ \times ٣٢٩ \times ١٤٠٠ = ٢٠٦$$

$$\text{يد} ٢ \times ١٧٠٠ \times ٠٤٣٤ = ١٠٣٠ \text{ كالورى}$$

$$\text{يد} ٢ \times ٣٨٠٠ \times ١٤٠٠ = ١٠٧٥٠ \text{ كالورى}$$

ويكون تحليل حرارة البخار : =

$$٢٨٩٥٠ \times ٠٣٤ = ٩٨٤٠ \text{ كالورى}$$

ويوضح جدول ( ١٩ ) الاتزان الحرارى وتكون الفواقد نتيجة الاشعاع وتحلل الجير تحت الاحتراق وبعض كميات معملية أخرى حتى ٥ ٪ ويستخدم لاختلاف لايجاد الحرارة الفائضة التي يمكن استخدامها فى صهر الخرقة .

وتكون الفواقد الكبيرة مع غازات المحولات الهاربة والموجودة مع الهواء اللافح .

ويكون التأثير الحرارى على الحمام نتيجة خليط من ٦٠ / - ٩٠ ٪ أكسجين نقى ، ٤٠ ٪ أبخرة مختلفة ولكن قليلا من الهواء اللافح - وأقصى كمية من الخرقة يمكن صهرها مع الهواء اللافح الفتى بالأكسجين لا تتعدى ٣٠ ٪

الحرارة الداخلة  
جول ( ١٩ )

بخار الماء والأكسجين في الهواء اللافيح		الهواء اللافيح الغني بالأكسجين		الهواء اللافيح		الاستهلاك
%	كالورى	%	كالورى	%	كالورى	
٢١٦	٢٧٧٨٠٠	٤٣٧٩	٢٧٧٨٠٠	٤٣٧٧	٢٧٧٨٠٠	حرارة انصهار الحديد الزهر حرارة الهواء اللافيح حرارة أكسدة الكربون أكسدة وتخليخ السليكون أكسدة وتخليخ الفوسفور أكسدة المنجنيز أكسدة الحديد
١٠١	٧٢٠	٠٠٥	٢٢٢	٠٠٧	٤٥٨	
٢٠٠٠	١٢٧٧٦٥	٢٠٠٢	١٢٧٧٦٥	٢٠٠١	١٢٧٧٦٥	
٢٥	٢٥٢٢٧	٢٥	٢٥٢٢٧	٢٥	٢٥٢٢٧	
٢٦٠٢	١٦٦٦٠٠	٢٦٠٢	١٦٦٦٠٠	٢٦٠٢	١٦٦٦٠٠	
٢٠١	١٧٣٤٧	٢٠١	١٧٣٤٧	٢٠١	١٧٣٤٧	
٢٥٧	٢٣٣٨٢	٢٥٦	٢٣٣٨٢	٢٥٧	٢٣٣٨٢	
١٠٠٠٠	٦٣٧٨٤١	١٠٠٠٠	٦٣٧٤٤٣	١٠٠٠٠	٦٣٥٥٧٩	

الطراوة المتصاعدة

جدول ( ١٩ ) ملحق

بخار الماء والاكسجين في البواء اللافيح		البواء اللافيح الغني بالاكسجين		البواء اللافيح		الاستهلاك
%	كالورى	%	كالورى	%	كالورى	
٤٩ر٠	٣١ر٢٧٨	٤٩ر٤	٣١ر٢٧٨	٤٩ر٢	٣١ر٢٧٨	حرارة انصهار الصلب حرارة الخبث حرارة الغازات تحلل بخار الماء الاشعاع والفواقد الحرارية الاجزى الطراوة الفائضة المستخدمة لصنير الخرودة
١٦ر٤	١٠ر٤٥٠	١٦ر٥	١٠ر٤٥٠	١٦ر٤	١٠ر٤٥٠	
١٠ر٠	٦ر٤٠٦	١٦ر١	١٠ر٢٢٠	٢٢ر٩	١٤ر٥٦٧	
١٥ر٤	٩ر٨٤٠	-	-	-	-	
٥ر٠	٣ر١٩٢	٥ر٠	٣ر١٧٢	٥ر٠	٣ر١٧٩	
٤ر٢	٢ر٦٧٥	١٣ر٠	٨ر٢٢٣	٦ر٥	٤ر١٠٥	
١٠٠ر٠	٦٣ر٨٤١	١٠٠ر٠	٦٣ر٤٤٣	١٠٠ر٠	٦٣ر٥٧٩	

## الطريقة العاوية للنفخ في المحولات

مما لا شك فيه أن أهم ما يعيب صلب المحولات المصنوع بطريقة التنفخ السلفيه بالهواء هو الفتتافة الزائدة خاصة عند درجات الحرارة المنخفضة . . كما أن ميل هذا الصلب يعطى ميلا واضحا لظاهرة الأزمان ( الانخفاض في حمله للصدمات ) أثناء فترة استخدامه ونشغله وقابلية ضعيفة للحام بالكهرباء .

والسبب الرئيسي لظهور مثل هذه العيوب هو ارتفاع نسبة النروجين والأكسجين والفوسفور وكثير من الشوائب غير المعدنية اذا قورن هذا الصلب بصلب الأفران المفتوحة .

والى جانب هذا فان محول بسمر ذا البطانة الحامضية يمكن استخدامه لنفخ الحديد الزهر المحتوى على نسبة منخفضة من الكبريت والفسفور بينما يجب أن يحتوى الحديد الزهر النوماسى على نسبة عالية من الفوسفور .

وفى كلتا الطريقتين فانه يلزم لنا تركيب كيميائى خاص ومحدود للمواد الخام الأمر الذى يضع استغلال الخامات والمواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة فى أضيق الحدود .

وباستخدام الأكسجين الخالص لنفخ الحديد الزهر من أعلى المحول أصبح فى الامكان الحصول على صلب يحتوى على نسبة منخفضة من النروجين ، الأكسجين ، ويتم النفخ فى محول قاعدى البطانة ذى قاعدة صماء .

ولقد أصبح من المسلم به أن الصلب الناتج بهذه الطريقة لا يقل فى جودته بأى حال من الأحوال عن نظيره المصنوع فى الأفران المفتوحة .

## ١ - المبادئ الأساسية لطريقة النفخ العلوية

في هذه الطريقة نصب شحنة الحديد الزهر في محول ذي قاعدة صماء. ثم تضاف كمية الجير اللازمة وخام الحديد بعد ذلك يوجه نيار الأكسجين على سطح المعدن خلال ودنات تبرد بالماء ( مائية التبريد ) ذات فوهات نحاسية .

ويضبط وضع الفوهات على ارتفاع محدد من سطح المعدن ثم يسلم على المعدن تيار الأكسجين الذي تبلغ درجة نقائه أكثر من ٩٩٪ وتحت ضغط حوالى ١٠ - ١٤ ضغطا جويا ( مقيسا بجهاز الضغط ) .

وتتوقف كمية الأكسجين على شحنة الحديد بالمحول وأيضا على حجم وشكل الفوهات المستخدمة فمثلا لنفخ ٢٥٥ طنا من الحديد الزهر يوجه تيار الأكسجين بمعدل ٦٥ - ٣٨٠ في الدقيقة خلال فوهة دائرية قطرها ٤٢ مم .

وإذا كان وزن الشحنة ٣٧ طنا كانت كمية الأكسجين المطلوبة بين ١٤٠ - ١٦٠ م<sup>٣</sup>/دقيقة .

ويتغير معدل سريان الأكسجين تبعا لتغير فترة وطبيعة الحرارة .

وفي خلال عملية النفخ يتخلل تيار الأكسجين طبقات المعدن وتتكون منطقة للتفاعلات ( شكل ٢٨ - أ ) حيث ترتفع درجة الحرارة فيها الى حوالى ٥٢٤٠٠ م وتعرض جزئيات المعدن للأكسجين في منطقة التفاعلات فتأكسد مباشرة عن آخرها ويكون نتيجة لتأكسد الحديد والشوائب الأخرى الموجودة بالحديد الزهر تكون : ح أ ، س أ ، م أ ، فو ٢ أ ، ك أ ولاكاسيد الحديد المتكونة قدرة كبيرة على الحركة بسرعة مما يساعد على أكسدة الشوائب الموجودة في المناطق الموجودة بجانب منطقة التفاعلات .

وباستمرار تدفق نيار الأكسجين وانبعث كمية كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون تتحرك أكاسيد الحديد بسرعة خلال المعدن ويؤدى هذا الى خلط كمية الشحنة وتجانسها جيدا .

وإذا احتوى الحديد الزهر على ٣٥٪ كربونا يتصاعد ١٨٠ حجما من أول أكسيد الكربون عند ٥١٥٠٠ م لكل حجم من الأكسجين المنفوخ عند الصفر المئوى .

وفي طريقة النفخ العلوية تتأكسد الشوائب الموجودة بالحديد الزهر اما مباشرة بالأكسجين أو خلال الخبث ويمكن التحكم فى النسبة بين




الطريقتين ( طريقه التأكسد المباشر وغير المباشر ) بتغيير معدل سريان الأكسجين فكلما زاد سريان الأكسجين واقتربت ودنات النفخ من سطح المعدن زاد اختراق تيار الأكسجين لطبقاته وكانت التفاعلات التي تتم بالأكسدة المباشرة أكثر نشاطا . وعندما ينخفض معدل تدفق الأكسجين ونضبط ودنات النفخ عاليا فوق سطح المعدن نصبح منطقة التفاعلات ضحلة ( شكل ٢٨ ) وتفاعلات الأكسدة عند السطح أكبر بسبب تشتت الأكسجين على مساحة كبيرة من سطح المعدن وفي هذه الحالة نزداد أكاسيد الحديد في الخبث ويصبح الخبث عندئذ سببا لتفاعلات الأكسدة غير المباشرة .

وبضبط معدل تدفق الأكسجين وارتفاع ودنات النفخ يمكننا التحكم في كمية أكاسيد الحديد بالخبث الذي يحتوى على أكسيد الحديدوز .

وتكوين خبث الجير الحديدي في بادى العملية يساعد كثيرا على ازالة الفوسفور بغض النظر عن كمية الكربون الذي يحتويها المعدن وفي هذه الطريقة يتأكسد الفوسفور في نفس الوقت الذي يتأكسد فيه الكربون .

ولما كان النفخ بالأكسجين الخالص فان غازات المحول المتصاعدة لا تحتوى بالمره على أى نتروجين ولهذا السبب تقل كمية الحرارة المفقودة في هذه الطريقة عن تلك المفقودة في طريقة بسمر وتوماس وينتفع بكمية الحرارة الزائدة في صهر كمية من الخرودة أو اختزال مقدار من خام الحديد .

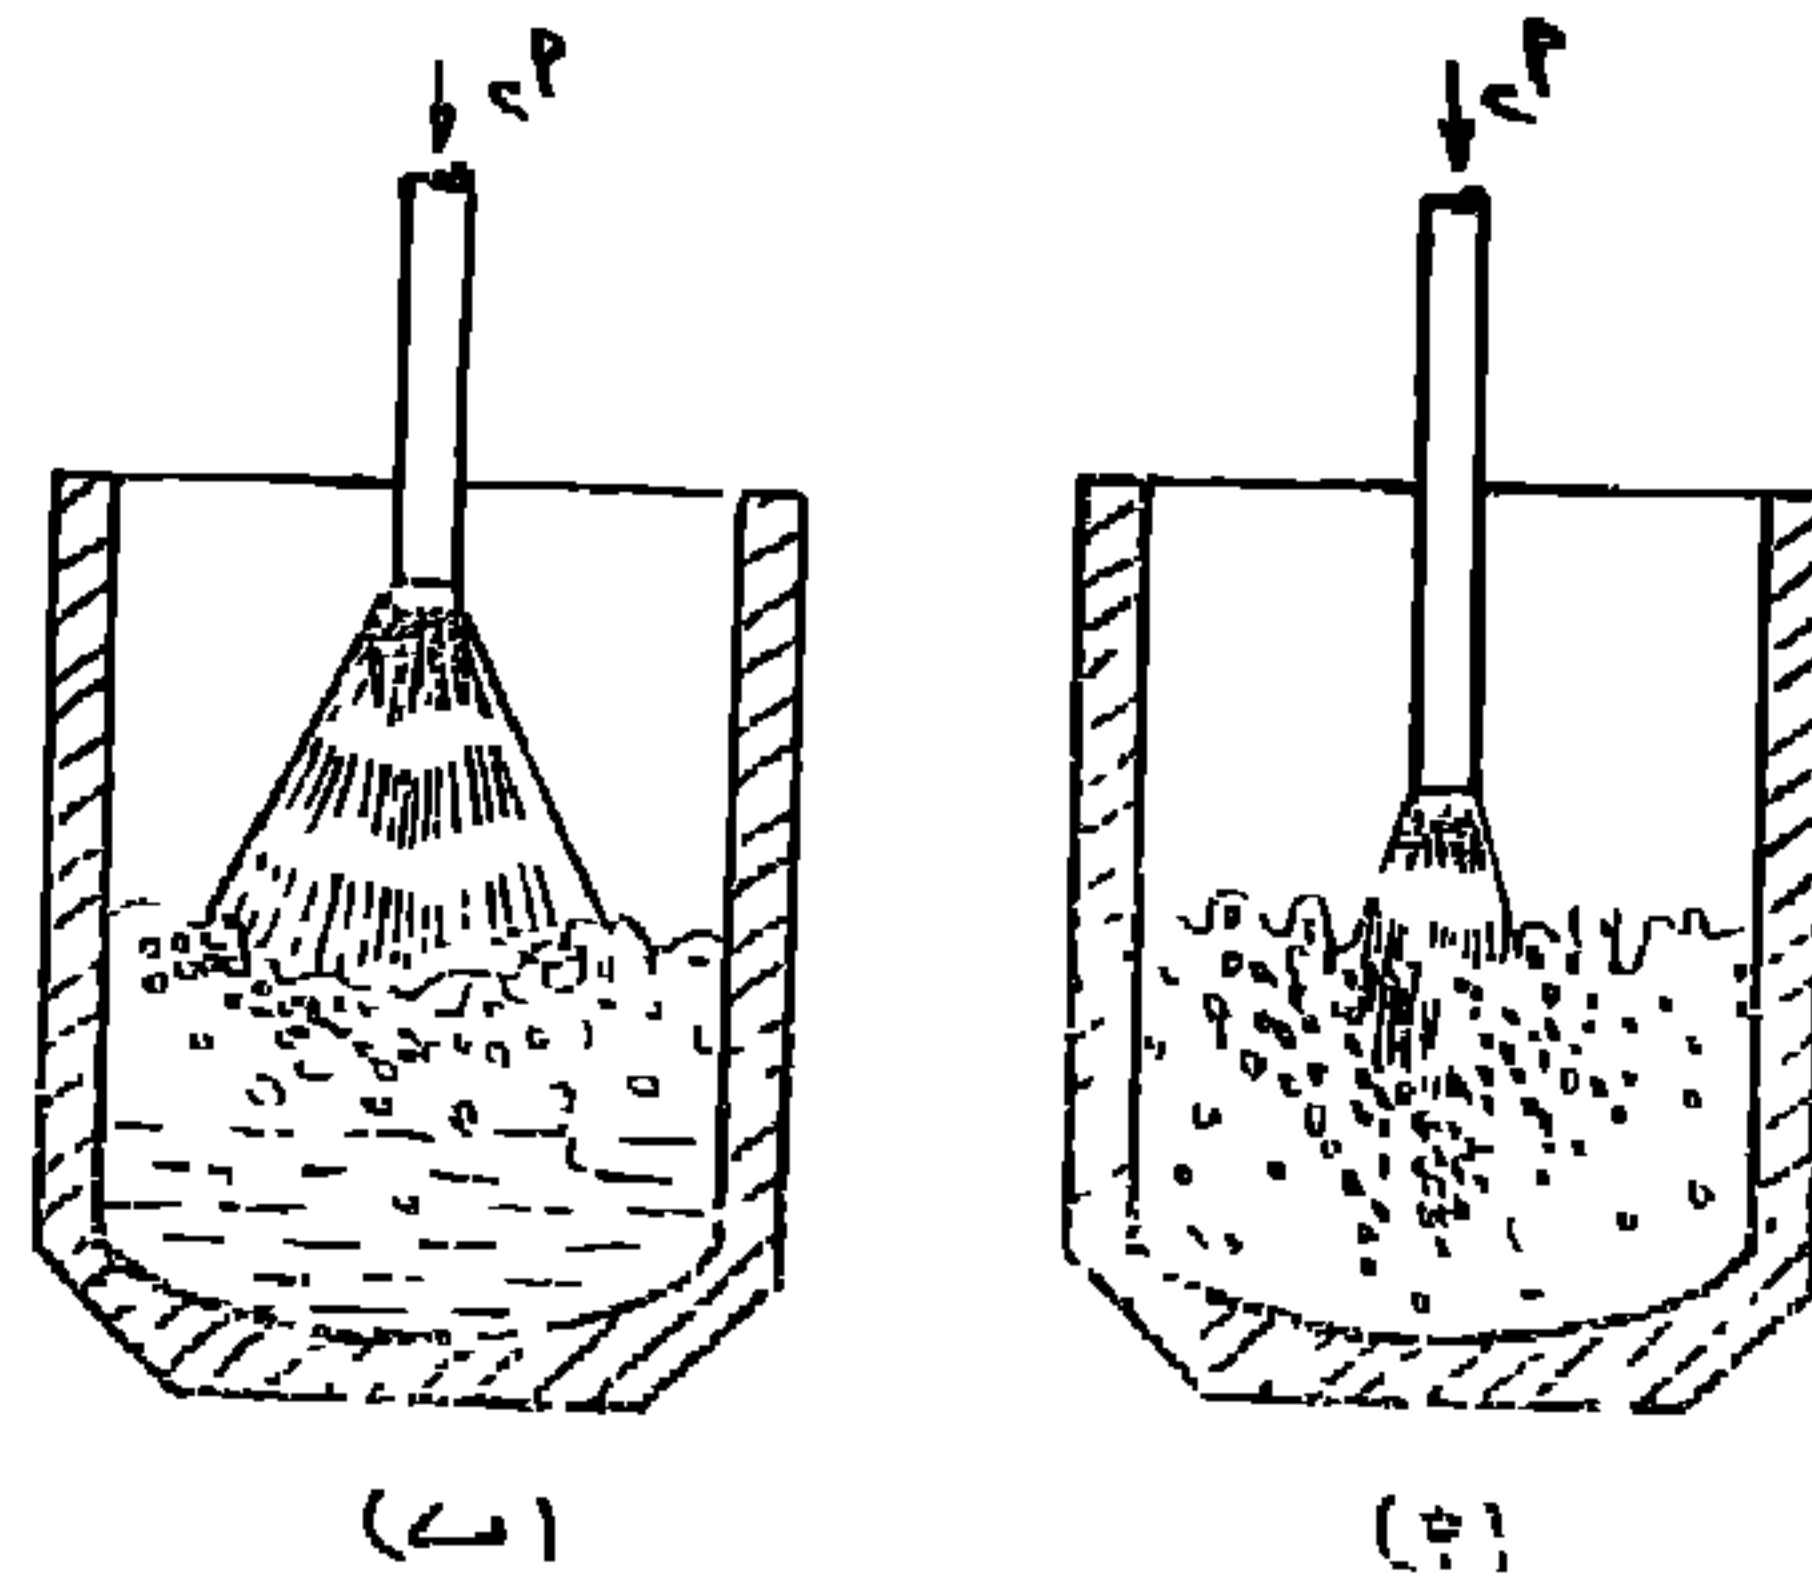

شكل (٢٨) : بين منطقة التفاعلات في حاته

١ - قصبه دفع الأكسجين في وضع معتاد عن سطح المعدن

ب قصبه دفع الأكسجين في وضع مرتفع عن سطح المعدن

كما سبق بمكنا نفخ الحديد الزهر الخالص بالأفران المفتوحة والبارد كيميائيا . وتقدم لنا طريقة النفخ العلوية للحديد الزهر بالأكسجين الخالص المزاي الآتية :

١ - بساطه التصميم في صنع المحولات اذ اننا لسنا بحاجة الى قواعد قابله للفق والتركيب كما ندوم الودنات مائبة التبريد التي تمد المحول بالأكسجين اللازم لفترة طويلة ( أكثر من ١٠٠ صبة ) .

٢ - ازالة الفوسفور بنجاح مهما كانت كمية الكربون بالصلب .

٣ - انخفاض نسبة النتروجين والأكسجين بالصلب الناتج .

٤ - مناسبة الصلب الناتج بهذه الطريقة صلب الأفران المفتوحة في خواصه الميكانيكية وطرق تشغيله .

٥ - زيادة الفرصة لصهر الانواع مختلفة من الخامات الأولية اللازمة لصنع الحديد المطلوب .

٦ - امكانية صهر الخردة واحزال كمية كبيرة من خام الحديد مما يؤدي الى رفع الكفاية الانتاجية للصلب الناتج .

٧ - راس المال اللازم لصناعة هذه المحولات أقل من رأس المال المطلوب لصنع الأفران المفتوحة والتي لها نفس السعة الانتاجية للمحولات .

٨ - كبر سعة المحول .

ولا يعيب هذه الطريقة الا غزارة انبعاث الأبخرة الداكنة والتي تحمل معها الدقائق الصغيرة من الجبر وخلافه ولهذا فانه من الواجب تشييد وحدة خاصة لتنقية هذه الغازات .

## ٢ - تصميم المحول ذي النفخ العلوى


ومن ناحية التصميم لا يوجد هناك أى تباين بين هذا النوع من المحولات وبين محولات بسمر بيد أن هذا النوع لا يحتاج الى ودنات للنفخ ، أو صندوق الهواء اذا أن قاعدته صماء .

ولسهولة عمليات الصيانة فانه في العادة تصنع هذه القاعدة بحيث يمكن فصلها وتركيبها كغما نشاء .

## فوهة المحول :

تشبه تماما فوهة المحول العادى أى قاعدى النفخ وتزاح قليلا  
بأنسبة الى محور المحول حتى يكون تفريغ ( صب ) المعدن أكثر يسرا  
وسهولة .

وفى احدى الوحدات الصناعية للاحداد السوفينى تستخدم محولات  
ذات فوهات تحتوى على أنابيب بها مياه تبريد دورية .

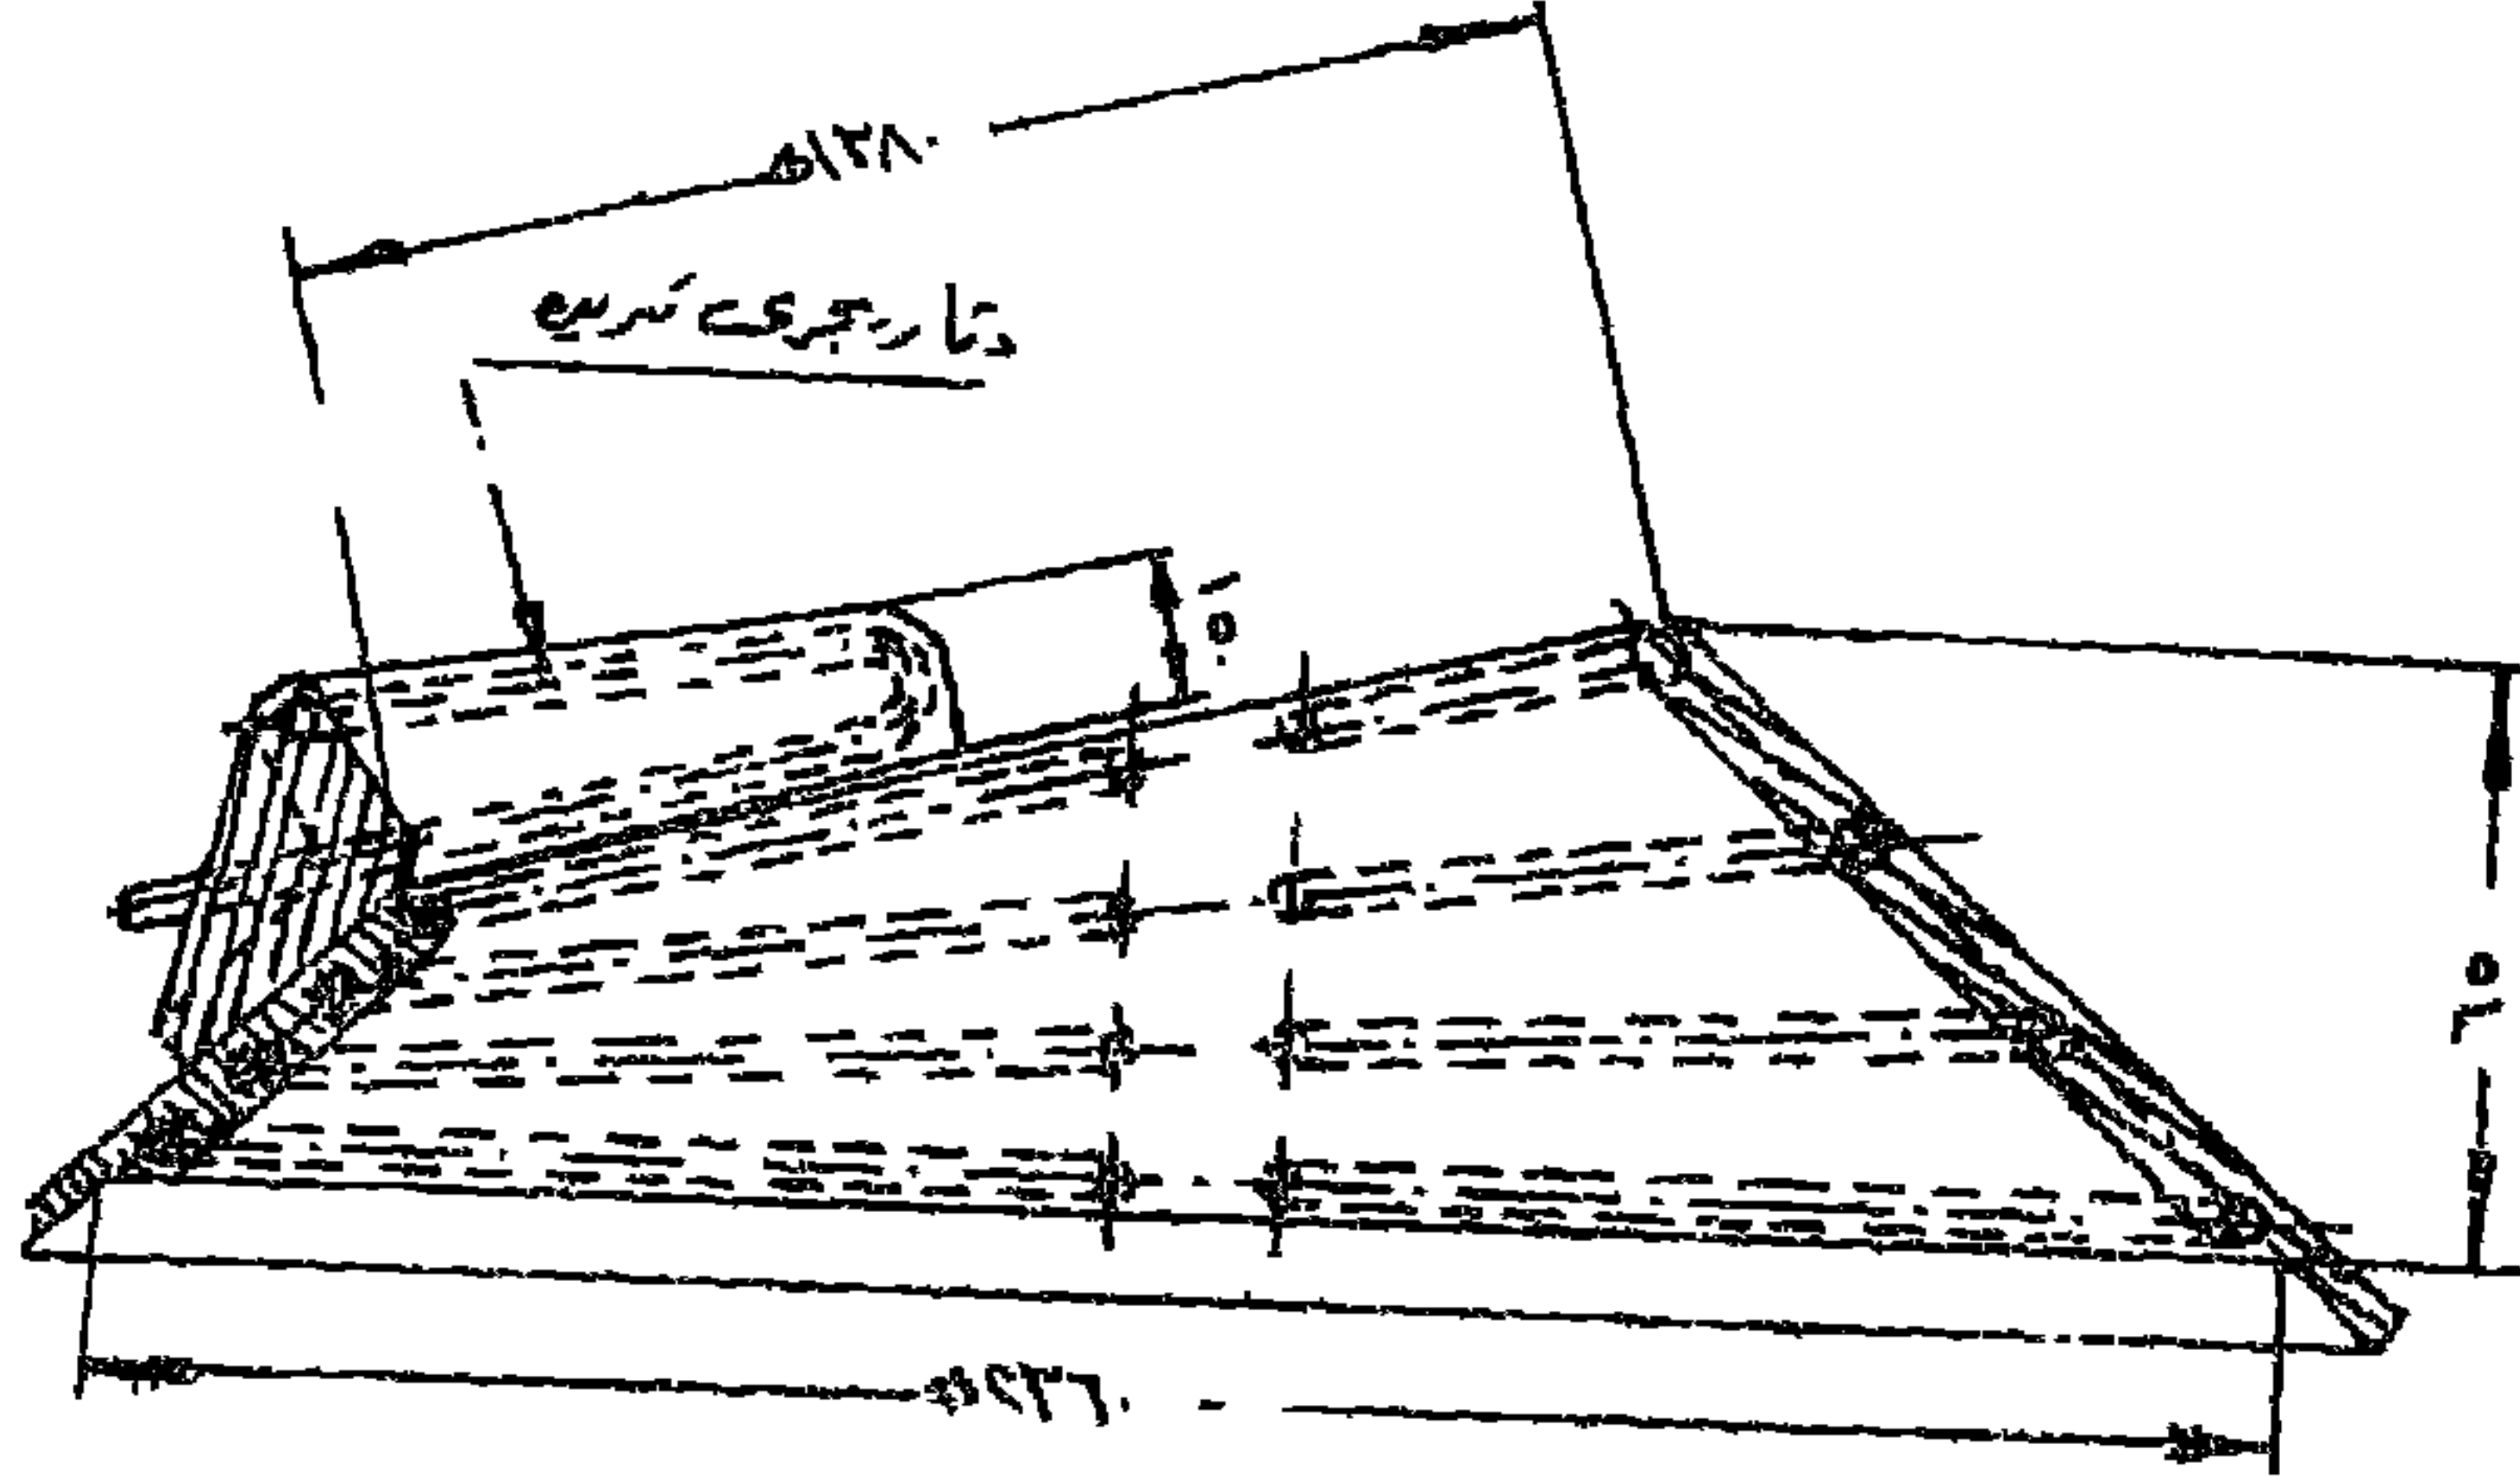

شكل (٢٩) : استعمال المياه فى تبريد فوهة المحول .

ونمتاز مثل هذه الفوهات بعدم تعرضها للحريق وباحتفاظها  
بأبعادها الأساسية خلال العمل كما يمكن تنظيفها بسهولة مما يعلق بها  
من بقايا المعدن والخبث ( بر ) .

لفوهة هذا النوع من المحولات نفس الأبعاد التى لفوهة محولات  
بسمر وتوماس . ولأبعاد فوهة المحول تأثير كبير فى كمية النتروجين  
المتص فى الصلب الناتج . فإذا كان قطر الفوهة كبيرا أدى ذلك الى  
اتاحة الفرصة لاختلاط الهواء الجوى بالمعدن ويزدوب كبر من النتروجين  
بالمعدن الذى يكون عند درجة حرارة عالية جدا .

ويعدر سماها حجم المذروفات الحديدية التى يلفظها المحول خارجة  
ومنها تحدد الكفاية الانتاجية للصلب الناتج تبعاً لاتساع فوهة المحول .  
وقد لاحظ عمال المسبك فى احدى مصانع الصلب بهذه الطريقة أن  
أعلى كفاية انتاجية لمحول حجمه ٣م١٦ر٥ يسع ٢٠ طناً يمكن الحصول  
عليها اذا تراوح قطر فوهة المحول بين ١٣٠٠ - ١٦٠٠ مم .

وينفخ الأكسجين على الحديد الزهر بمعدل ٥٥ - ٦٠م<sup>٣</sup> تكون كفاءته أعلى من الكفاية الانتاجية لنفس المحول اذا كان قطر فوهته ١٦٠٠ مم .

وفي المحول الأول الذى يبلغ قطر فوهته ١٣٠٠مم تتراوح نسبة النتروجين فى الصلب المنتج بين ٠.٠٥- ٠.٠٧٪ بينما تتراوح هذه النسبة بين ٠.٠٦ ر - ٠.٠٩ ر فى المحول الذى يبلغ قطر فوهته ١٦٠٠ ميلليمتر . وهذه النقطة لها أهميتها .

ويجب ان يوضع فى الاعتبار عند تصميم المحول أن يكون شكل وأبعاد فوهة المحول مناسبة حتى نسمح لصب الحديد الزهر فيه بسهولة ويكون الفاقد منه أقل ما يمكن .

وفى العادة يصمم المحول المعد لنفخ الأكسجين والذى يسع ٢٤ - ٤٠ طنا بحيث يكون القطر الخارجى لفوهته بين ١٠٥ - ١٠٨ مترا .

وقد وجد أن أنسب طول للنظر الداخلى لفوهة محول من هذا النوع سعته ٦٠ طنا هو ١٥٠٠مم .

#### بطانة المحول وعمر مدة أدائها :


يمكن صنع طبقة البطانة التى تتعرض مباشرة للمعدن من طوب الدولوميت المخلوط بالقطران كمادة لاصقة أو من طوب المجنزيت القارى الذى لم يتعرض للحريق بعد ، أو من طوب المجنزيت الحادى الذى تم حرقه كما يمكن استعمال الطوب على الجودة ( ذى الأداء الممتاز ) الذى له صمود كبير للحرارة وأنواع الطوب الحرارى الخاصة كالكرومجنزيت .  
وهذه المواد الحرارية قد بحثت تفصيلا فيما سبق .

ومن المعقول جدا أن تكون بطانة المحول فى وضع رأسى على طبقتين احدهما داخلية وملاصقة للمعدن والأخرى أساسية ( طبقة وافية لهيكل المحول ) ويملا الفراغ بين الطبقتين دكا بطبقة من الدولوميت أو خليط من المجنزيت والقار .

وبهذه الطريقة نعرض الطبقة من الدولوميت الداخلية والمواجهة للمعدن للتآكل وربما تستهلك عن آخرها دون أن نتعرض باقى البطانة للتآكل فتزداد مدة أدائها وفى المحولات صغيرة الحجم قد نستخدم أحيانا طبقة مفردة فى التبطين ولكنها لا تترك حتى تستهلك عن آخرها خوفا على هيكل المحول .

وهذا يعجل بنهاية المواد الحرارية المستخدمة ، وفي بعض الأحيان ، يبطئ المحول في المنطقة التي يبلغ الناكل فيها قيمة العظمى بطوب المجنزيت ذي الأداء الممتاز والذي له درجة صمود عالية أمام الحرارة بينما يبطئ باقي المحول بطوب المنجنيزيت العادي .

ويبلغ سمك الطبقة المعرضة للمعدن في البطانة المزدوجة ( دان الطبقتين ) لمحول سعنه ٣٠ - ٤٥ طنا - ٤٠٠ مم . وعادة يكون سمك الطبقة الأساسية ٢٥٠ مم أي أن السمك الكلي للطبقتين معا حوالي ٦٠٠ - ٦٥٠ مم .

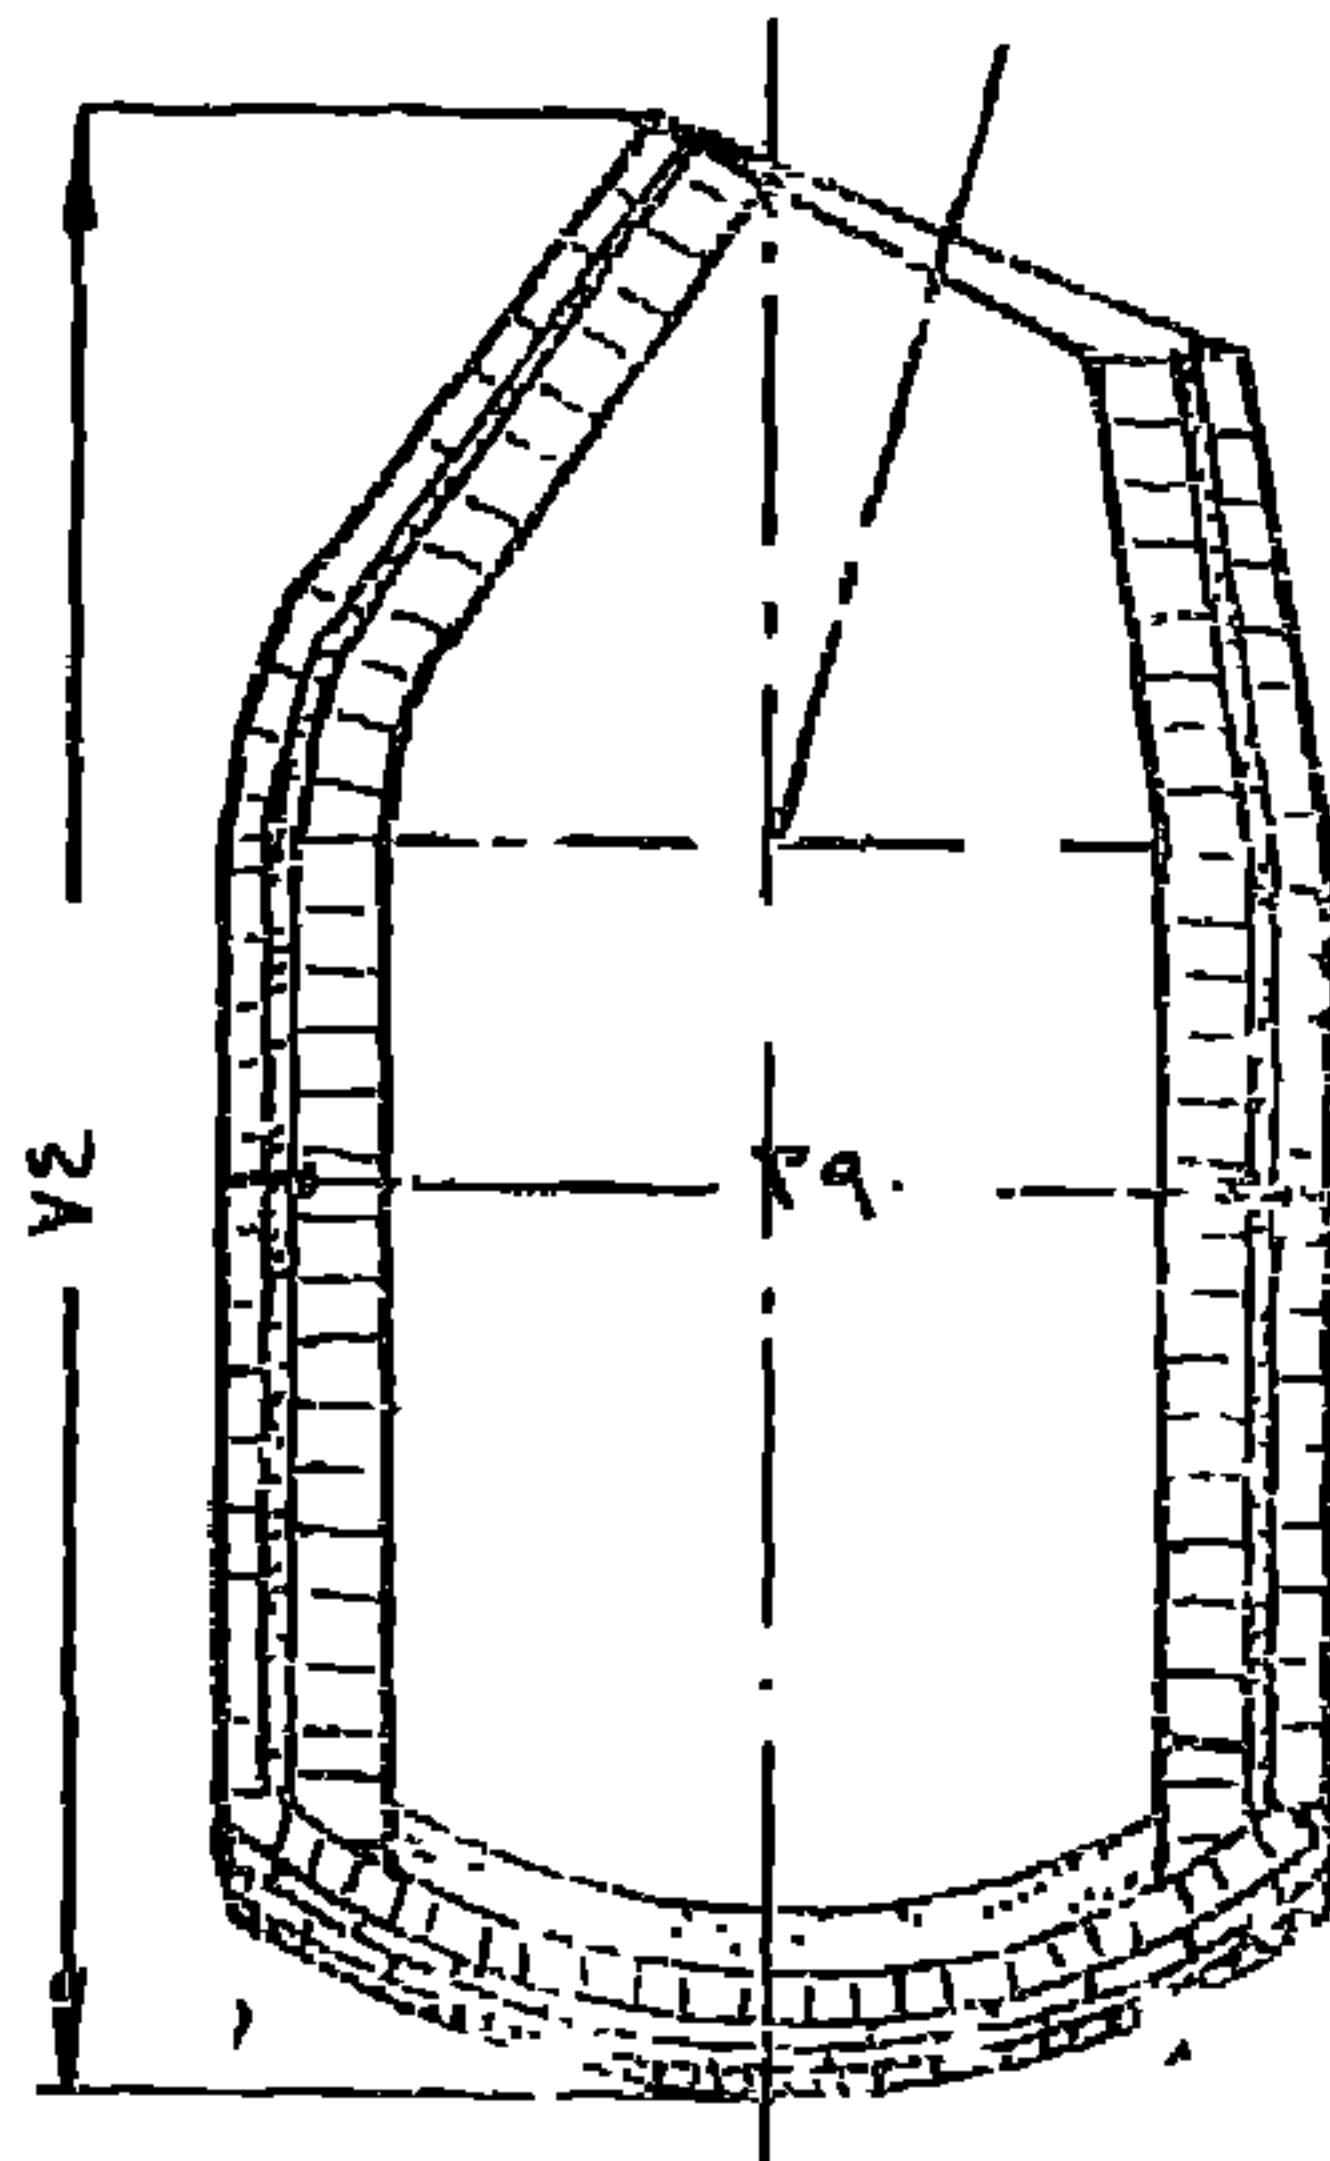

شكل (٣٠) : محول اكسجين النفخ

ويبلغ السمك الكلي للبطانة المزدوجة لمحول يسع ٦٧ طنا (٥٤-٨١) ٩٦٥ مم وتعمل الطبقة الأساسية لبطانة المحول من طوب المنجنيزيت كما تصنع الطبقة المعرضة للتفاعلات المختلفة في المعدن المنصهر من طوب الدولوميت المقطرن .

ويتأثر عمر البطانة بالعوامل المختلفة الآتية :

- ١ - نوع الحرارية المستخدمة في صنع البطانة .
- ٢ - نوع طوب الحرارية .
- ٣ - الحجم النوعي للمحول .
- ٤ - قطر المحول .



٥ - طريقة التشغيل ودرجه الحرارة عند النفخ ، ومعدل نكود الخبث . وضغط الأوكسجين ومعدل استهلاكه ، وارتفاع قصبات النفخ فوق سطح المعدن ، كمية السليكون بالحديد الزهر ٠٠ الخ ٠٠٠

٦ - محاذاة محور الودنات مع المحور الهندسى الرأسى للمحول .  
والعد اجريب أبحاث واسعة لاختيار عمر بطانة ( طبقة البطانة ) المعرضة للتسغيل لمحولات ٢٠ - ٤٠ طنا وكانت هذه الطبقة من البطانة مصنوعة من الدولوميت المقطرون وطوب المجرى المقطرون وكانت لهذه الأبحاث أهمية بالغه إذ ثبت أن هذه الطبقة يمكنها الصمود حتى ٢٥٠ صبه بينما فى حالة المحولات سعه ٤٥ طنا والمصنوعة من طوب المجنزيت العادى فانها تتداعى بعد ٢٠٠ صبه فى حين أنه فى المحولات ٣٠ - ٣٥ طنا والمبطنة بطوب المجنزيت الخاص ذى الكثافة العالمة والذى له مقاومة شديدة للمصدمات الحراريه ودرجة التفكك الدبنايمكى له أعلى من ١٨٠٠م فإن هذا النوع من البطانة يصمد حتى عمر ٥٠٠ صبه .

وتسمر الطبقة الأساسيه للمبطانه فى جميع المحولات ذات البطانة المزدوجة لعدة مرات تغيير البطانة الداخليه ، طوب الكرومجنزيت المزدوجة لعدة مرات تغيير البطانة الداخليه ، ويستخدم طوب الكرومجنزيت لصناعة البطانة المفردة فى المحولات النى سعه ٢٥ر٥ طنا ويكون سمكها ٣٨٠مم وتكفى لتحويل ١٨٠ شحنة من الحديد الزهر على مدى البطانة الواحدة .

ويتدخل عدد من المؤثرات الطبيعىة والكيميائمه لوضع النهايه لعمر البطانة وأهم هذه العوامل هى :

١ - الفعل ( التأثير ) الميكانيكى لحركة المعدن المنصهر .

٢ - التأثير المباشر للارتفاع الشديد فى درجة الحرارة بسبب تيار الأوكسجين .

٣ - تشبع سطح البطانة الحراريه الملاصقة للمعدن المنصهر بأكاسيد الحديد .

٤ - التأثير السيئ للسليكا المتكونة خلال فترة النفخ الأولى حيث يكون ذوبان الجير جزئيا فى المعدن .

ومما يزيد من خطورة هذه المؤثرات ارتفاع درجة حرارة المعدن المنصهر الى أكبر من ١٦٥م .

ولهذا السبب فانه باجراء عملة تبريد مناسبة يطول عمر البطانة ولا تستهلك الا بعد عدد أكبر من الصبات .


وبزيادة كل من الحجم النوعى وقطر المحول يكون هذا عاملا هاما على




حفض تأثير بيار الأوكسجين على سطح الحراريات المبطنه للمحول والحد من تلفها واستهلاكها .

وبضبط ودنة النفخ على المحور الهندسي للمحول بالاستعانة بجهاز ضبط خاص يصبح نيار الأوكسجين متساويا مع البعد تماما عن جدران المحول .

يبين شكل ( ٣١ ) رسم توضيحي لبطانة محول متعددة الطبقات ، ويسع هذا المحول ٢٠ طنا .

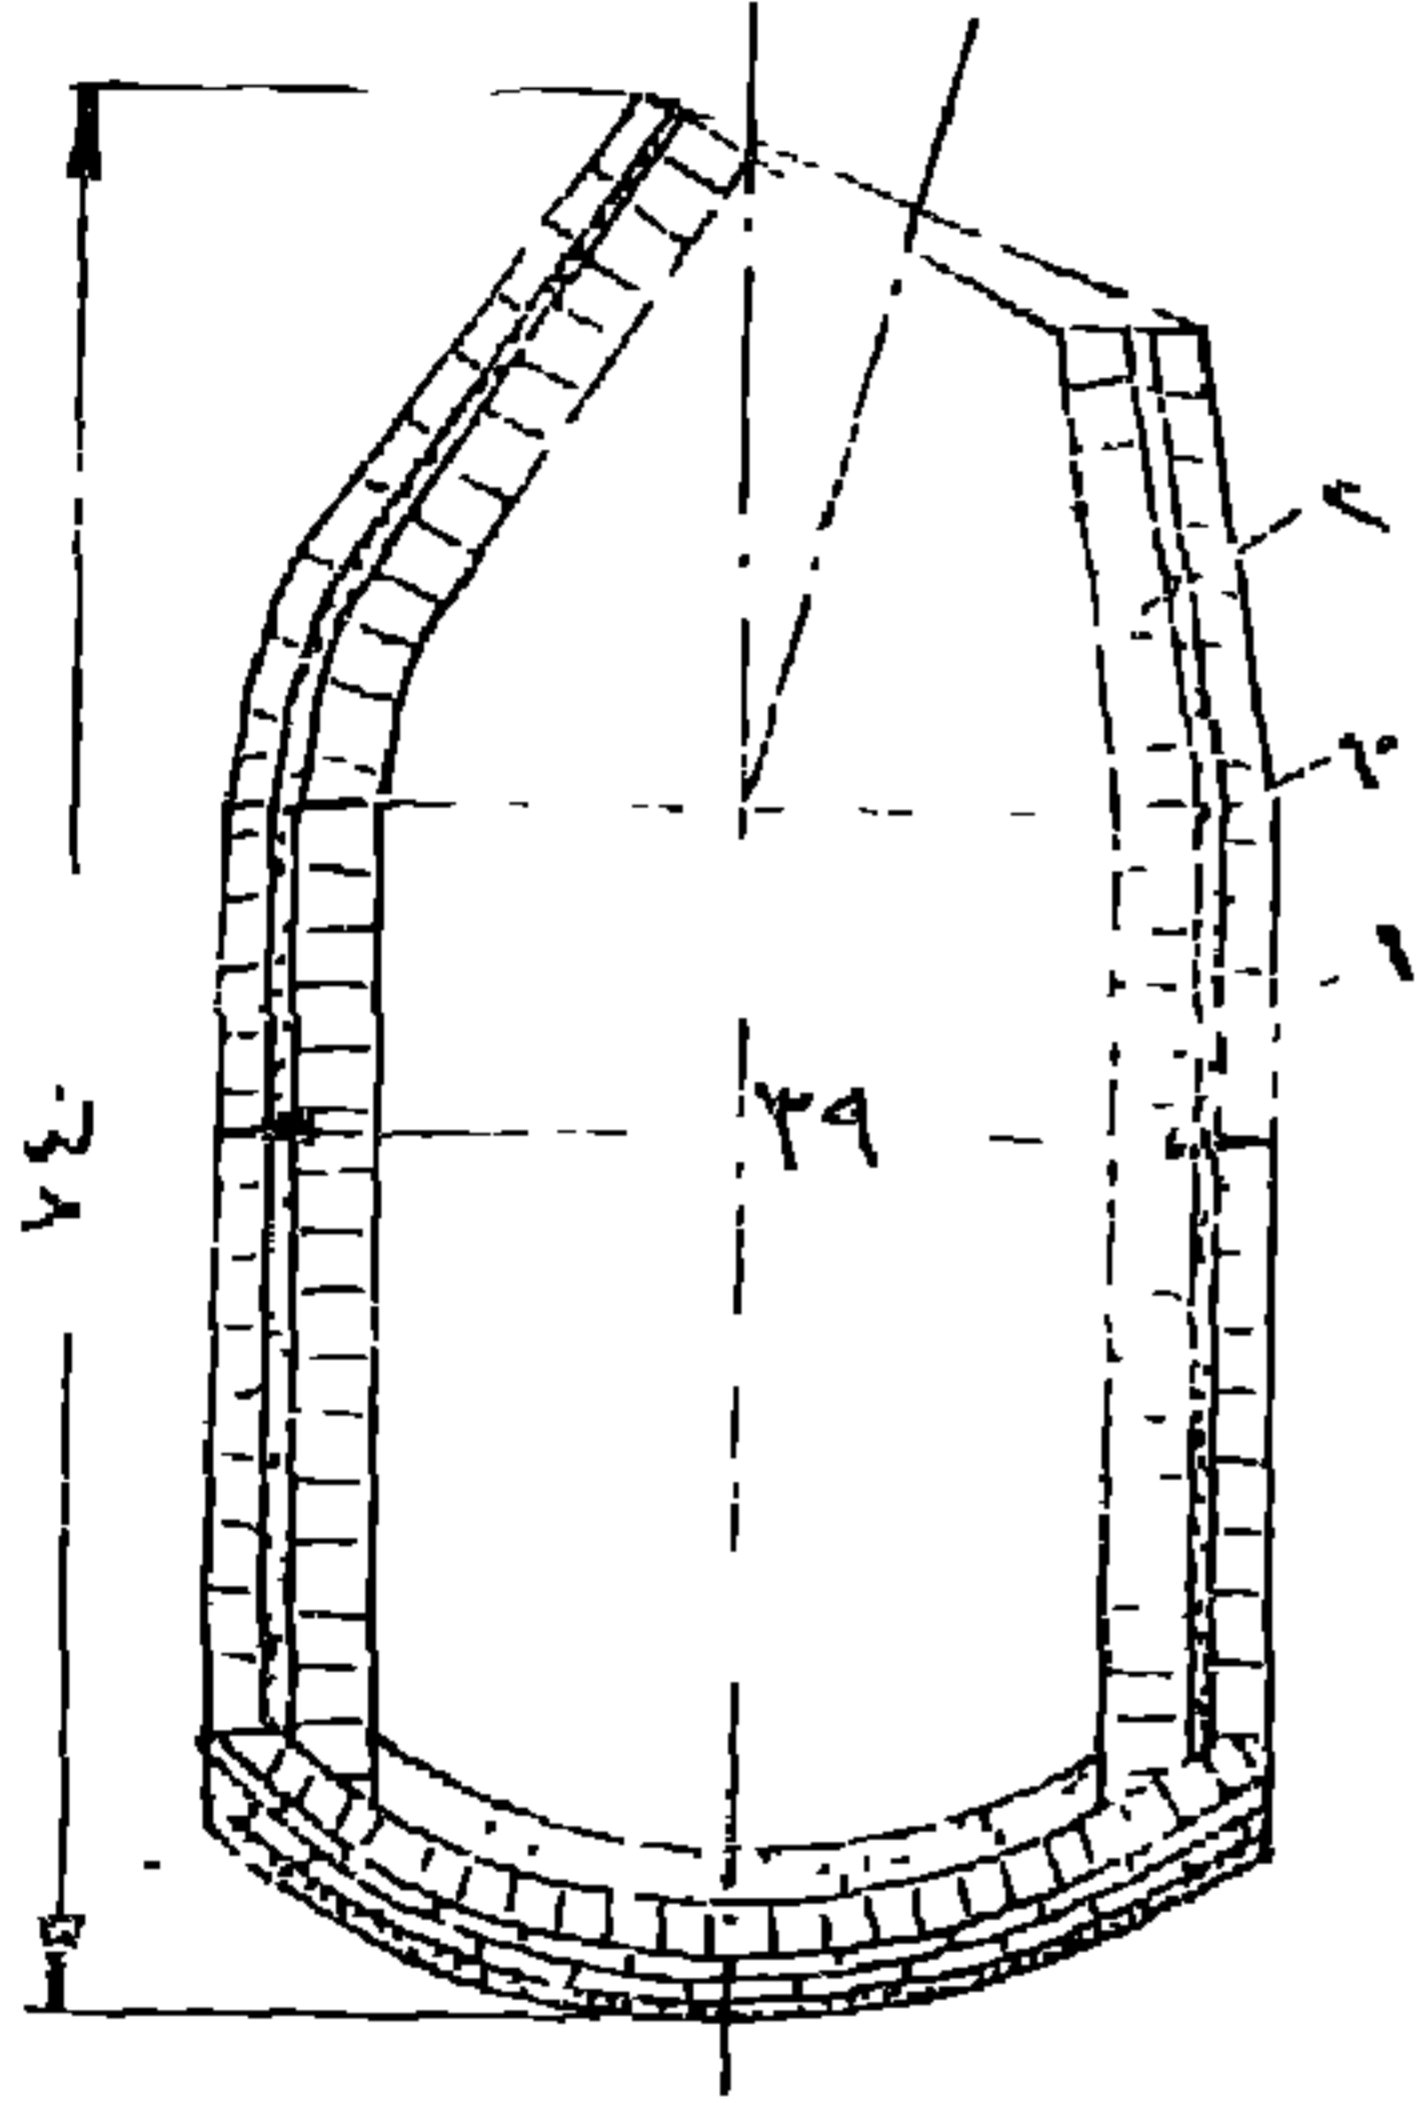

شكل (٣١) : يوضع بطانة متعددة الطبقات :  
١ - الطبقة الأساسية ( الى ندهى هب  
ل النون )  
٢ - الطبقة المواجهة للمعدن المنصهر .  
٣ - خليط الحراريات المستخدم في مل الفراغ بين الطبقتين .

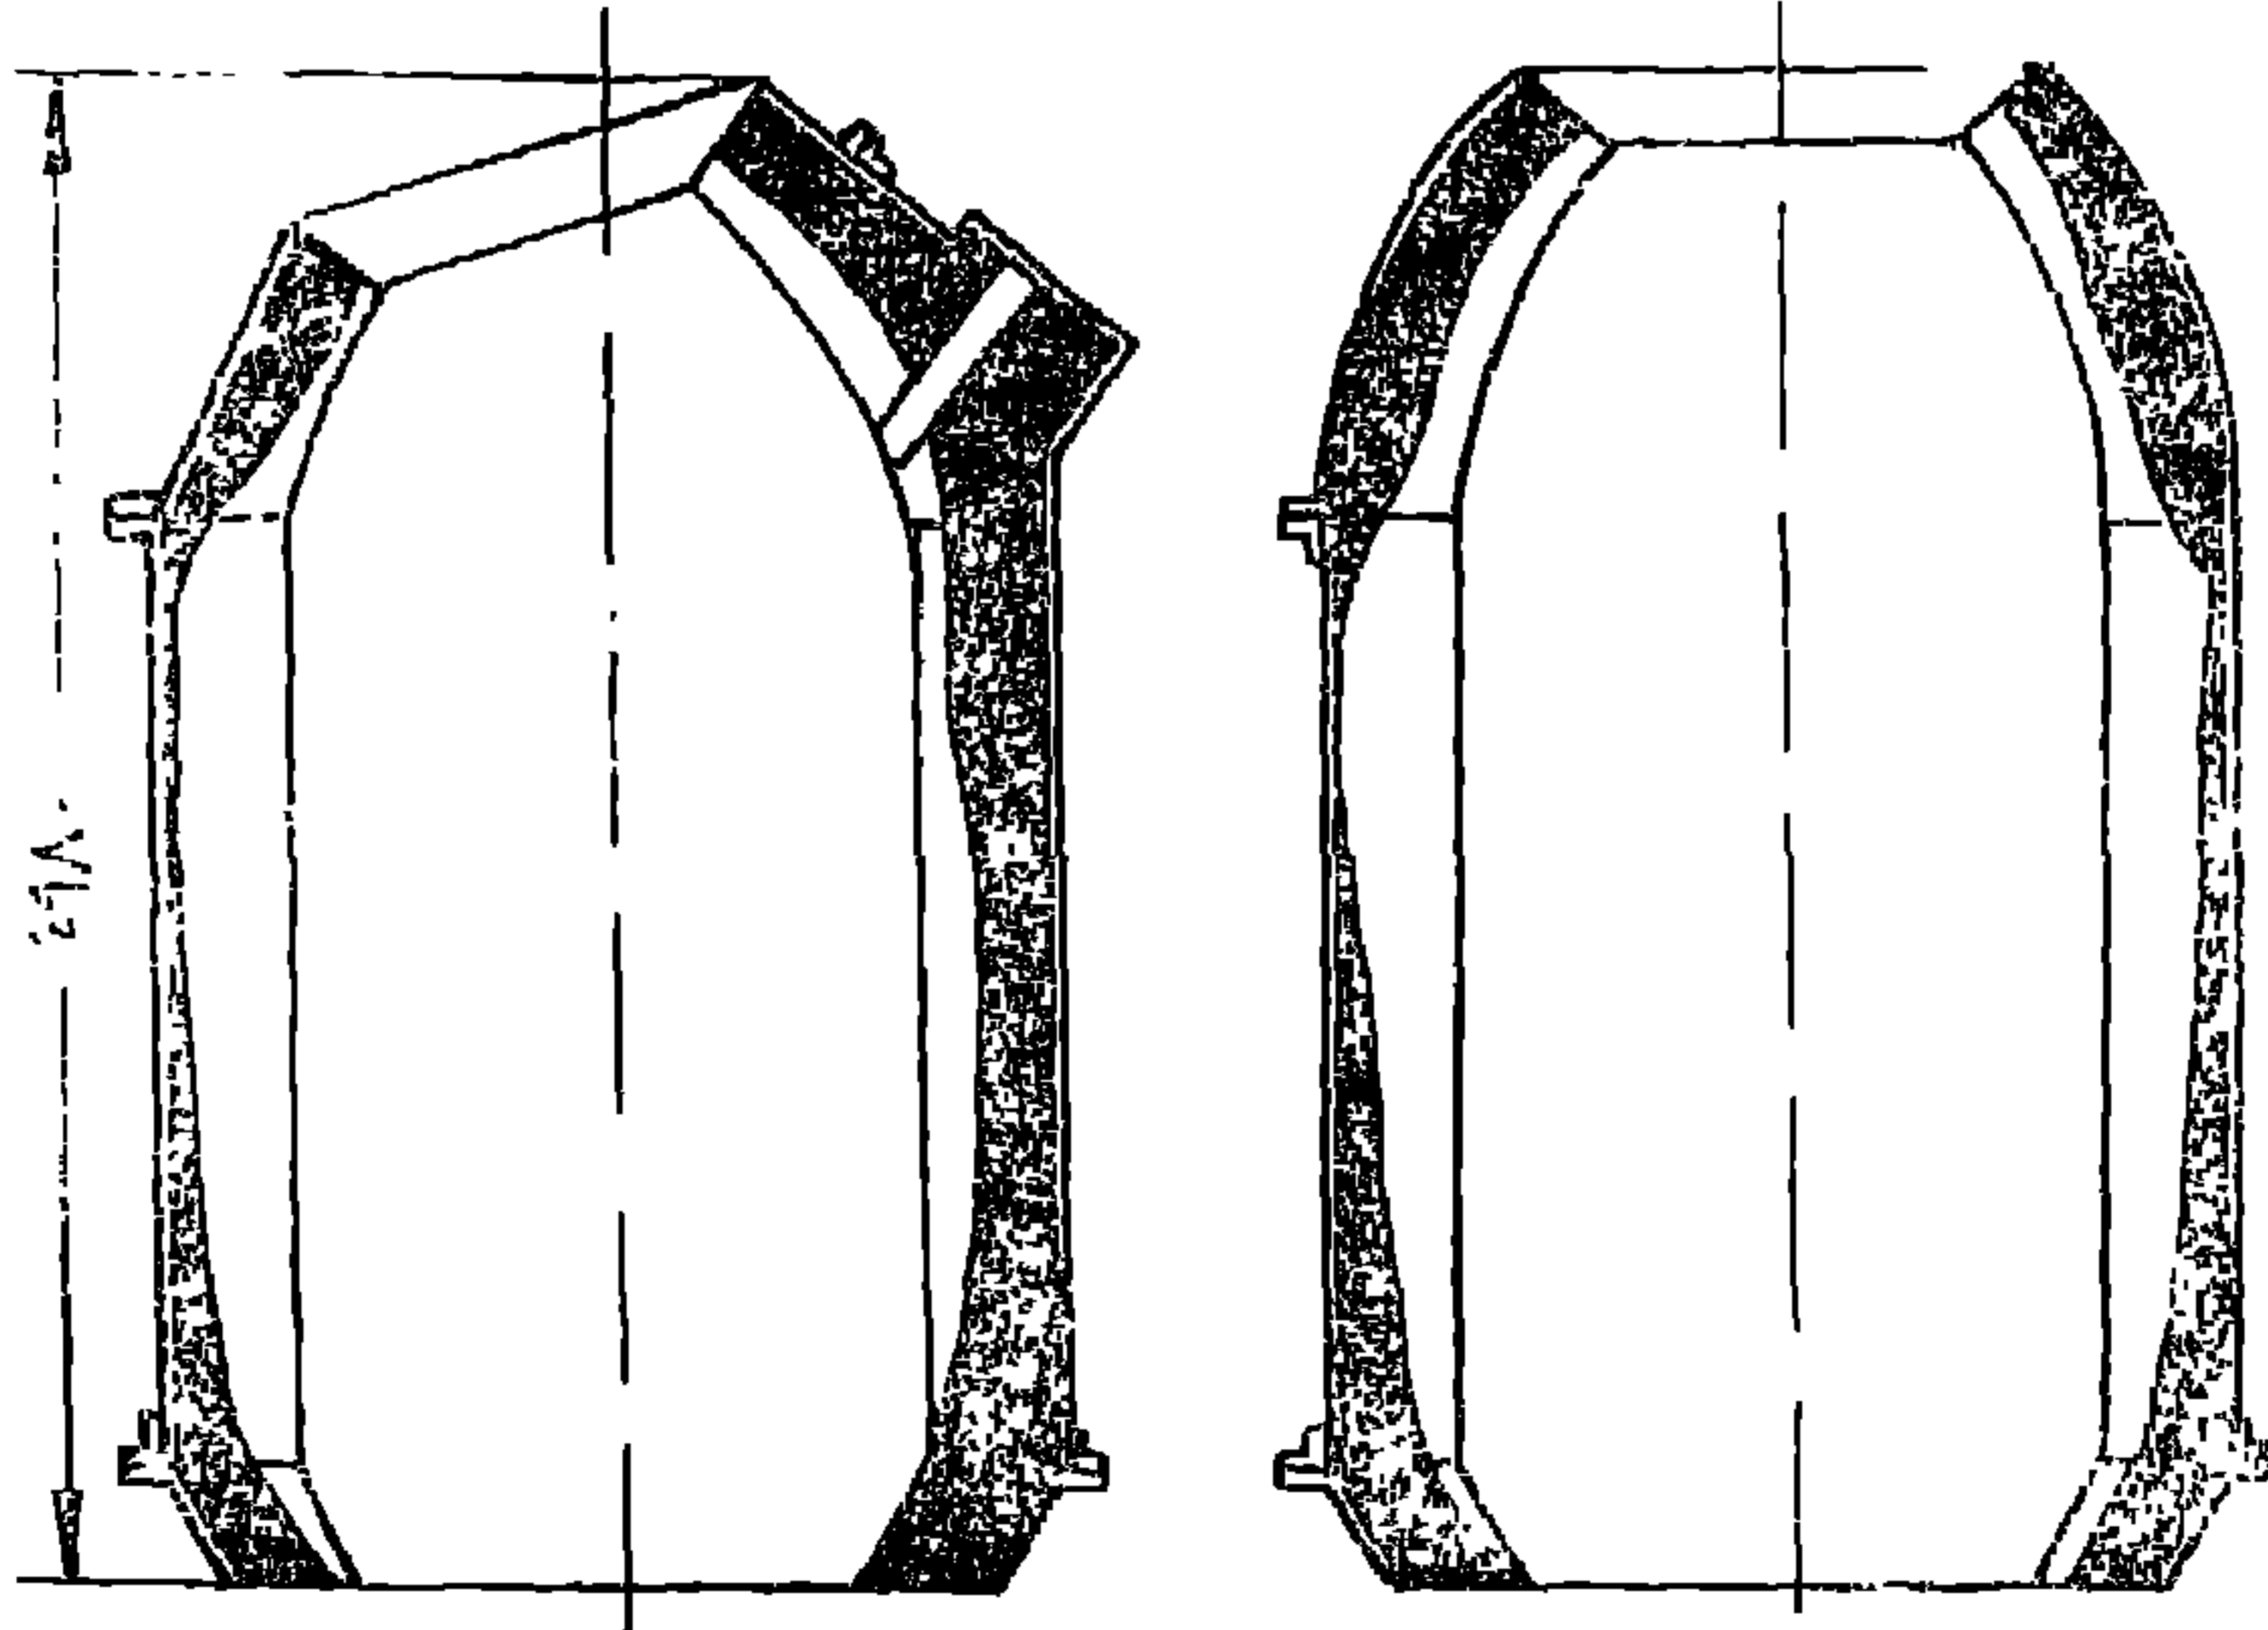

شكل (٣٢) : بين شكل النحات ( التآكل ) في حراريات بطانة المحول عند نهاية مدة ادايتها .

ويوضح شكل ( ٣٢ ) منظرا لشكل التآكل النمطي في هذا المحول ،  
ويلاحظ من الشكل شدة تعرض الأجزاء العليا من البطانة للتآكل في  
الوقت الذي تتآكل فيه القواعد بدرجة غير ملحوظة .

وكما أن أى خطأ فى تسخين المحول بعد ترميمه قد يؤثر تأثيرا سيئا  
على عمر البطانة ، فان الارتفاع المفاجيء فى درجة الحرارة يؤدي الى تقشر  
حرارياتها .

وبالعكس فان التسخين الهين له تأثير سىء على القار الذى يعمل  
كمادة لاصقة اذ يعمل على دفعه خارج البطانة مما يتلفها ويفسد  
خواصها .

ولمحول سعته ٢٥ - ٣٥ طنا تسنغرق مدة تجفيفه ثم تسخينه حتى  
٨٢٠٠ م ٥٠ حوالى ١٢ ساعة ويمكن اطالة عمر البطانة بعمل الترميمات  
والبطانة ساخنة .

ولهذا الغرض يدار المحول بطريقة ما حتى يصبح المكان المراد ترميمه  
الى أسفل وبعد صب الصلب يتبقى بعض الخبث السائل الذى يتجمع  
فى المكان المصاب من البطانة وعندئذ يلقي بعض الطوب الحرارى المجروش  
الى الخبث ثم يسقط مشعل الغاز على المكان المصاب .

ويمكن أيضا ترميم الأماكن الضعيفة بواسطة خلطة من الحراريات  
المجروشة المضاف اليها القار كمادة لاصقة .

ويستهلك انتاج طن من الصلب حوالى ٩ - ١٠ كجم من الحراريات  
اذا كانت طبقة البطانة المعرضة للمعدن من الدولوميت المقطرن وطوب  
المجنزيت .

ويقل كثيرا الاستهلاك للحراريات اذا استخدمنا أنواعا خاصة من  
طوب المجنزيت ذى الجودة العالية لصناعة البطانة المزدوجة فينخفض  
الاستهلاك الى ٥ - ٧ كجم لكل طن من الصلب .

( تتطلب الأفران المفتوحة ١٨ كجم من الطوب الحرارى للبطانة ،  
٢٠ كجم من الدولوميت لاصلاح الترميمات المختلفة أى يستهلك ٣٨ كجم  
منها لكل طن من الصلب الناتج ) .

#### الأبعاد الأساسية عند تصميم المحول :

يعطى جدول (٢٠) الأبعاد الأساسية الرئيسية للمحولات علوية النفع  
والتي تستخدم فى الاتحاد السوفيتى وغيره من البلدان الأخرى .

جدول (٢٠)


كندا	ولايات متحدة أمريكية	النمسا دونيترز	النمسا ليترز	الاتحاد السوفيتي وحدة ب	الاتحاد السوفيتي وحدة أ	
٤٠	٤٤	٣٣	٢٠	٢٧	٢٦٥	<p>شحنة المحول بالطن حجم المحول م<sup>٣</sup> نسبة حجم المحول الى وزن شحنته م<sup>٣</sup> طن ارتفاع المحول م القطر الخارجي للمحول م القطر الداخلي للمحول م القطر الخارجي لفوهة المحول م</p>
٢٢٥	-	٢٢	٢٠	٥٢	٢٠	
٨١	-	٩٧	١٠	١٤	٧٦	
٧٦	-	٦٧٥	٧٤	٦٨٧٥	٥٧٢	
٤٣	-	٤٢	٢٩	٤٣٤	٢٥	
٣٠	٦٧٧	٢	٢٧	٣٤٥	٢٥٤	
١٥	٢٩٥	١٨٣٥	-	٢٤٤	١٤٧	

وعند نهاية البطانة يزداد حجم المحول في وحدة تشغيل المحولات من ٣م٣٢٢ الى ٣م٤٧ وسبعا لذلك يمكن زيادة مقدار الشحنة المضافة .  
ويبلغ عمق المعدن المنصهر داخل المحول لسحنة زريد عن ٣٠ طنا مترا واحدا وكلما تأكلت البطانة أكثر كلما انخفض هذا العمق الى ٧٥-٨٠مترا ( لنفس الشحنة ) .

ويمكن اطالة عمر بطانة المحول وكفاءته الانتاجية اذا احتفظ حجمه النوعي بالقيمة ١-٣م١١ لكل طن من الشحنة وتتأثر لدرجة كبيرة كمية المقذوفات الحديدية بارتفاع المحول فزيادة ارتفاعه يقل نثار هذه المقذوفات خارج المحول ويبقى الكنر منها داخله دون أن تبلى فوهته مما يقلل من كمية الفاقد من الصلب فزداد انتاحه .

### ٣ - جهاز تهويل الأكسجين

تستخدم الأنابيب المبرشمة ( غير الملحومة ) في صناعة ودبات ( قصبات ) تهويل الأكسجين الى داخل المحول ويستخدم لهذا الغرض ثلاث أنابيب متحدة المركز داخل بعضها البعض وتقوم الأنبوبة الوسطى بتغذية المعدن بالأكسجين بينما تشتغل الأنبوبتان الأخرتان في التبريد . وللأنبوبة رأس نحاسية تدمج بها اما بالقلوطة أو باللحام كما في شكل ( ٣٣ ) وتأخذ الأنبوبة وضعا رأسيا بحيث ينطبق محورها على المحور الهندسي للمحول تماما .

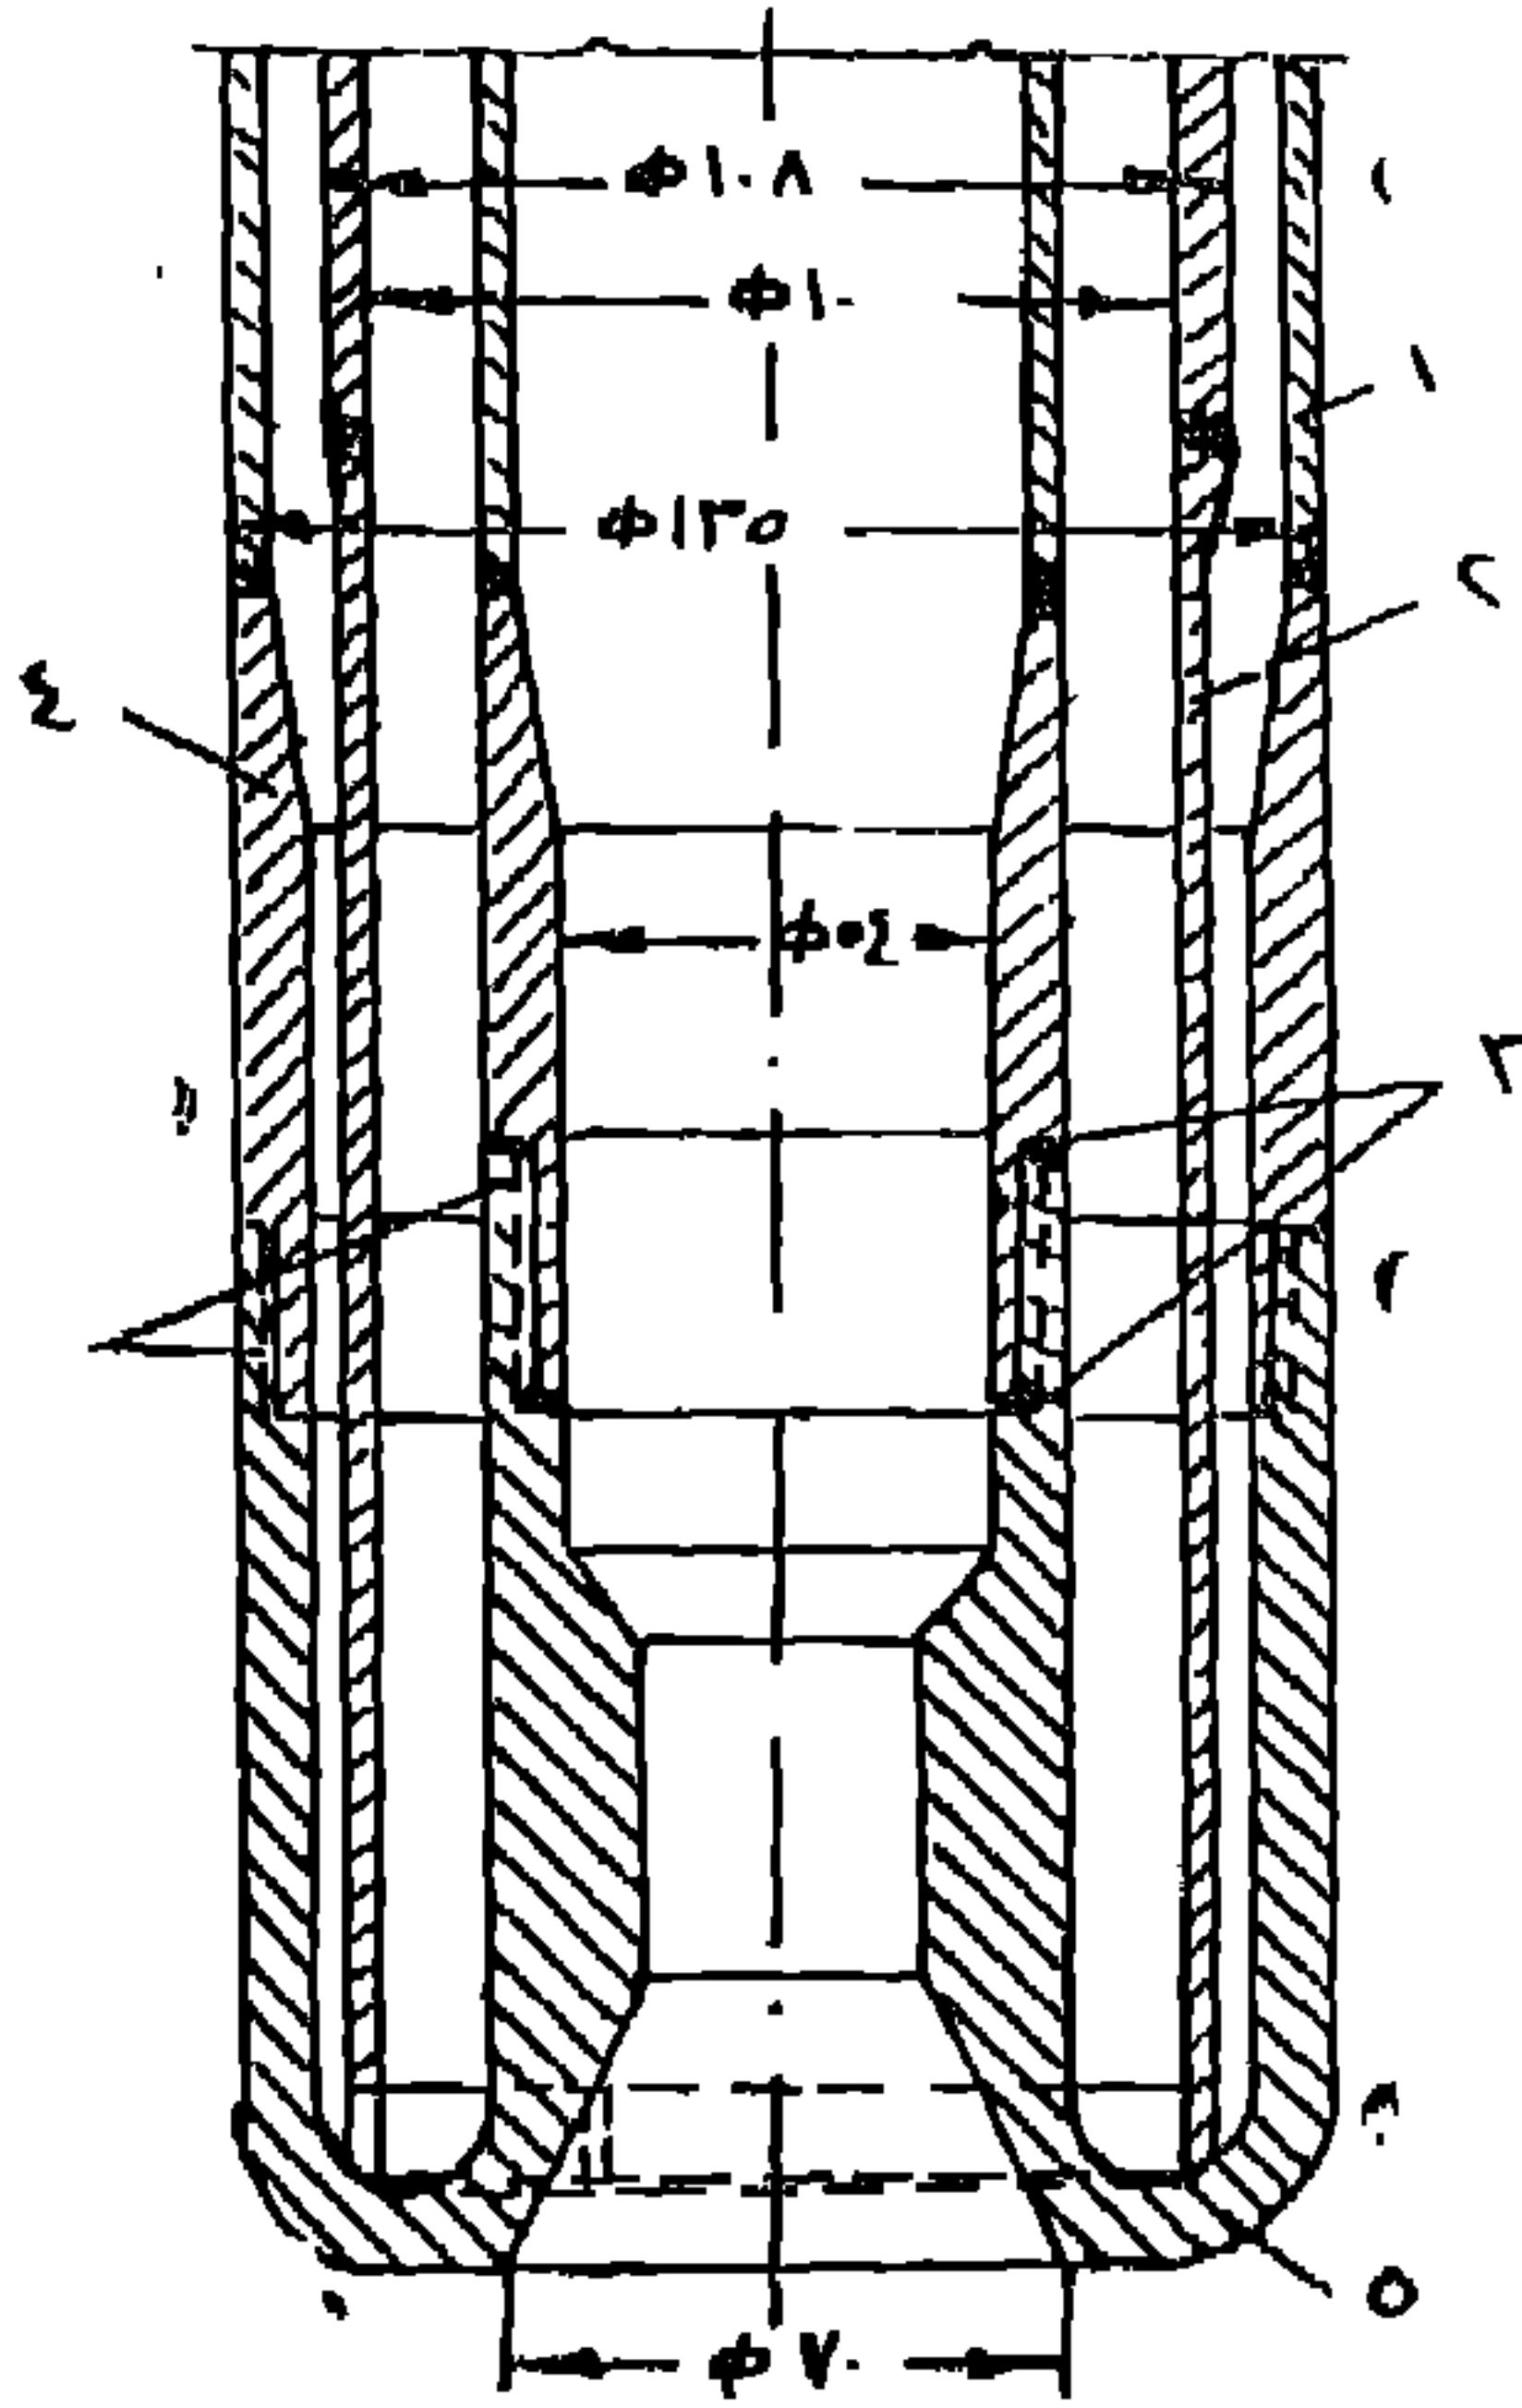

شكل ( ٣٣ ) : قصبية تدفق الأكسجين ،  
بريد بالماء .

- ١ - الأنبوبة الخارجية
- ٢ - أنبوبة الفصل
- ٣ - فواصل من الرصاص
- ٤ - وليمة معدنية
- ٥ - لكمة نحاسية

ويحدد طولها تبعاً لارتفاع المحول ومستوى شحنة المعدن داخله ويجب أن تكون أبعادها وسكلها بحيث تسمح لها بالحركة الحرة ارتفاعاً وانخفاضاً فنتمكن من خفضها حتى ١٥٠ - ٢٠٠ مم فوق السطح الخالص للمعدن كما يمكن من رفعها نهائياً بعيداً عن المحول حتى نتمكن من إزالته بسهولة . ونبليخ أنابيب الأكسجين هذه من ٧ - ٩ مم طولاً وهي على شكل الحرف L ، ويصبح طولها عندما يبعد جانبها بعد رفعها من المحول حوالي ٣ - ٤ مم ( كما هي شكل ٣٤ ) .

ويستعان بمجموعه من البكرات تشغل من حجرة المراقبة لرفع وخفض أنبوبة تمويل الأكسجين ويدفع الأكسجين إلى الفصبات عن طريق خرطوم متنبه ومعزولة من الخارج بطبقة من الاسبستوس ويتحدد سلفاً أبعاد فوهة أنبوبة تمويل الأكسجين وشكلها بمعلومية كميته الأكسجين التي نمر خلالها وظروف التشغيل الخاصة .


وتلزم كمية من الماء تقدر بحوالي ٨ - ١٠ لتر في النابذة لأغراض التبريد اللازمة لأنبوبة تمويل الأكسجين والتي يبلع قطرها الخارجى ١٠٨ مم ( لمحول سعة ١٠ طن وحجمه ٨ م ٣ ) .

ويرتفع هذه الكمية من مياه التبريد إلى ١٢ - ١٤ لتراً ثانية إذا كان القطر الخارجى لأنبوبة المد بالأكسجين ١٣٥ مم ( وتستخدم في المحولات سعة ١٣ - ١٦ طناً ذات الحجم ١٢ م ٣ ) .

وإذا كانت الأنبوبة مستدقة وطولها ٣٢٢ م ، وقطرها عند نهايتها العليا ١٩٤ م ، وقطرها على نهايتها السفلى ١٧٥ مم ( ويستعمل لمحول سعة ٢٦٥ طناً وحجمه ٢٠ م ٣ ) كانت كمية المياه اللازمة للتبريد بين ١١ - ١٢ لتراً / ثانية .


وتدفع هذه المياه بواسطة مضخات خاصة بحسب ضغط يعادل ٦ - ٨ ضغطاً جويًا ، ويجب ألا تزيد درجة حرارة هذه المياه عند مغادرتها أنبوبة الأكسجين عن ٤٠ درجة مئوية . ويتم تغيير الرأس النحاسية للأنبوبة بعد ١٠٠٠ ( ألف صبة ) .

ونرى في شكل ( ٣٥ ) منظراً عاماً لمحول من هذا النوع وأنبوبة تمويل بالأكسجين رأسية وهي شكل ( ٣٦ ) منظراً لمحول ذى أنبوبة على شكل حرف L .

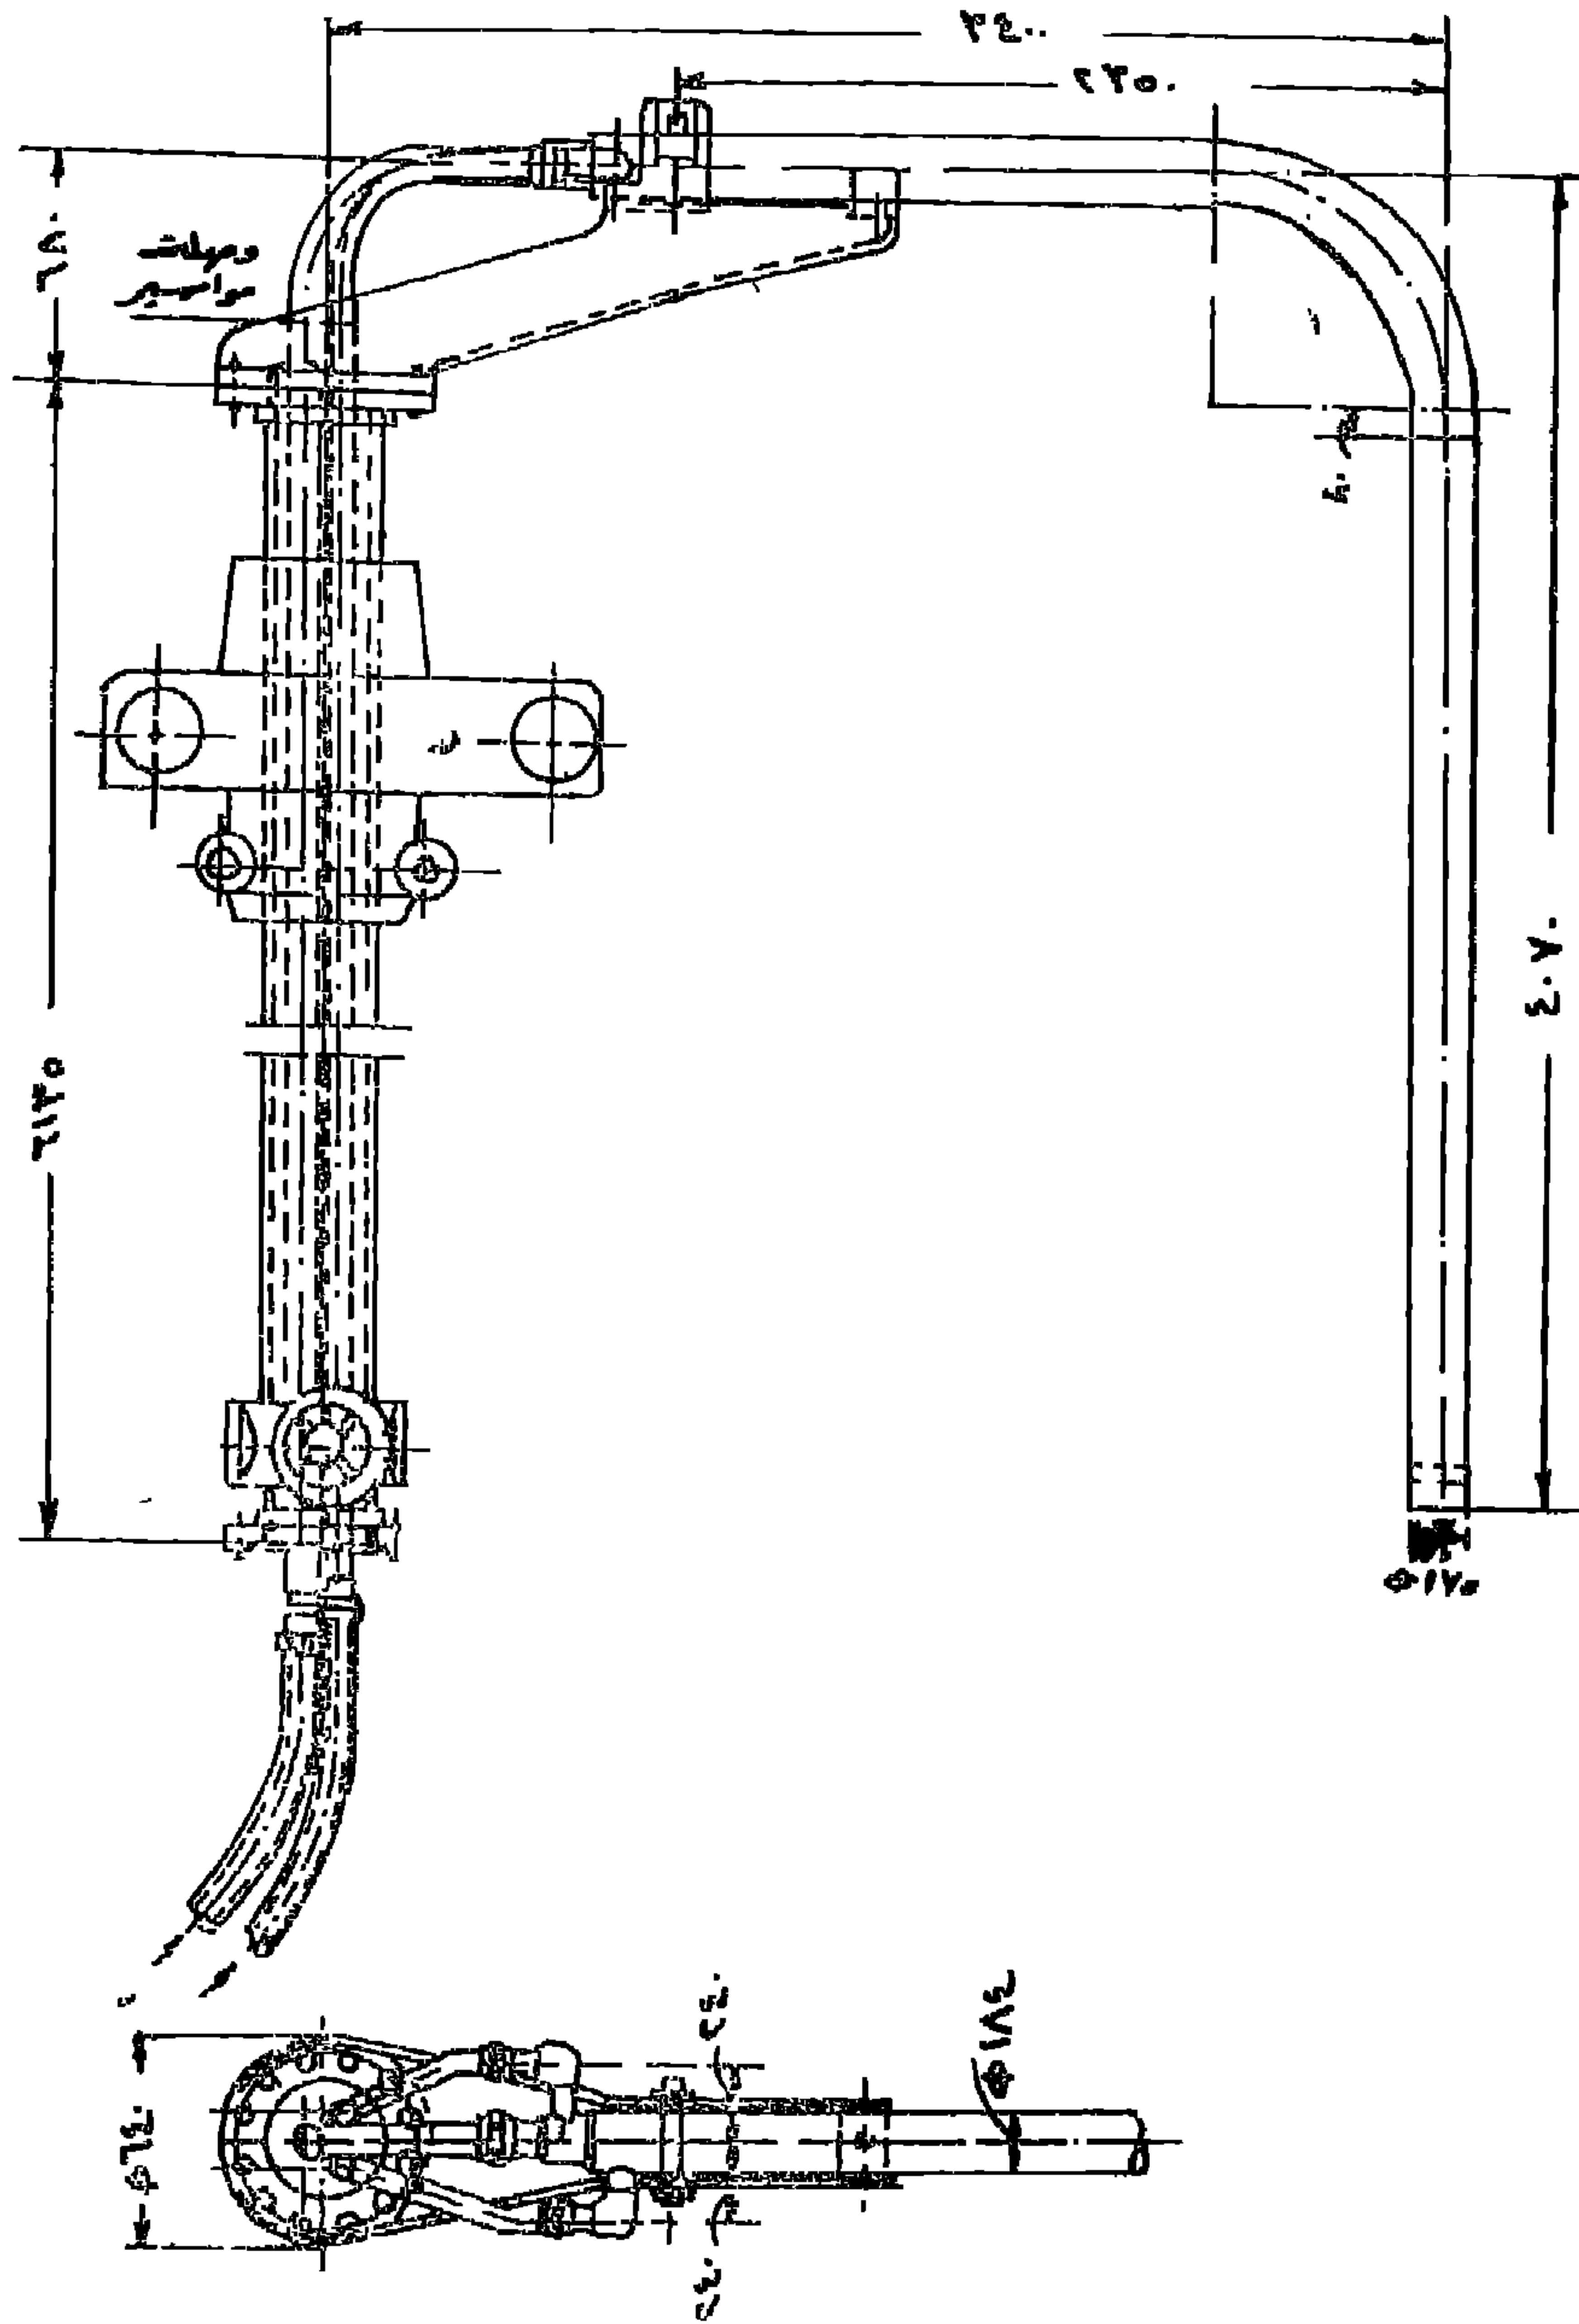


شكل (٣٤) : قصبه على شكل حرف U بتورد بواسطة المياه .



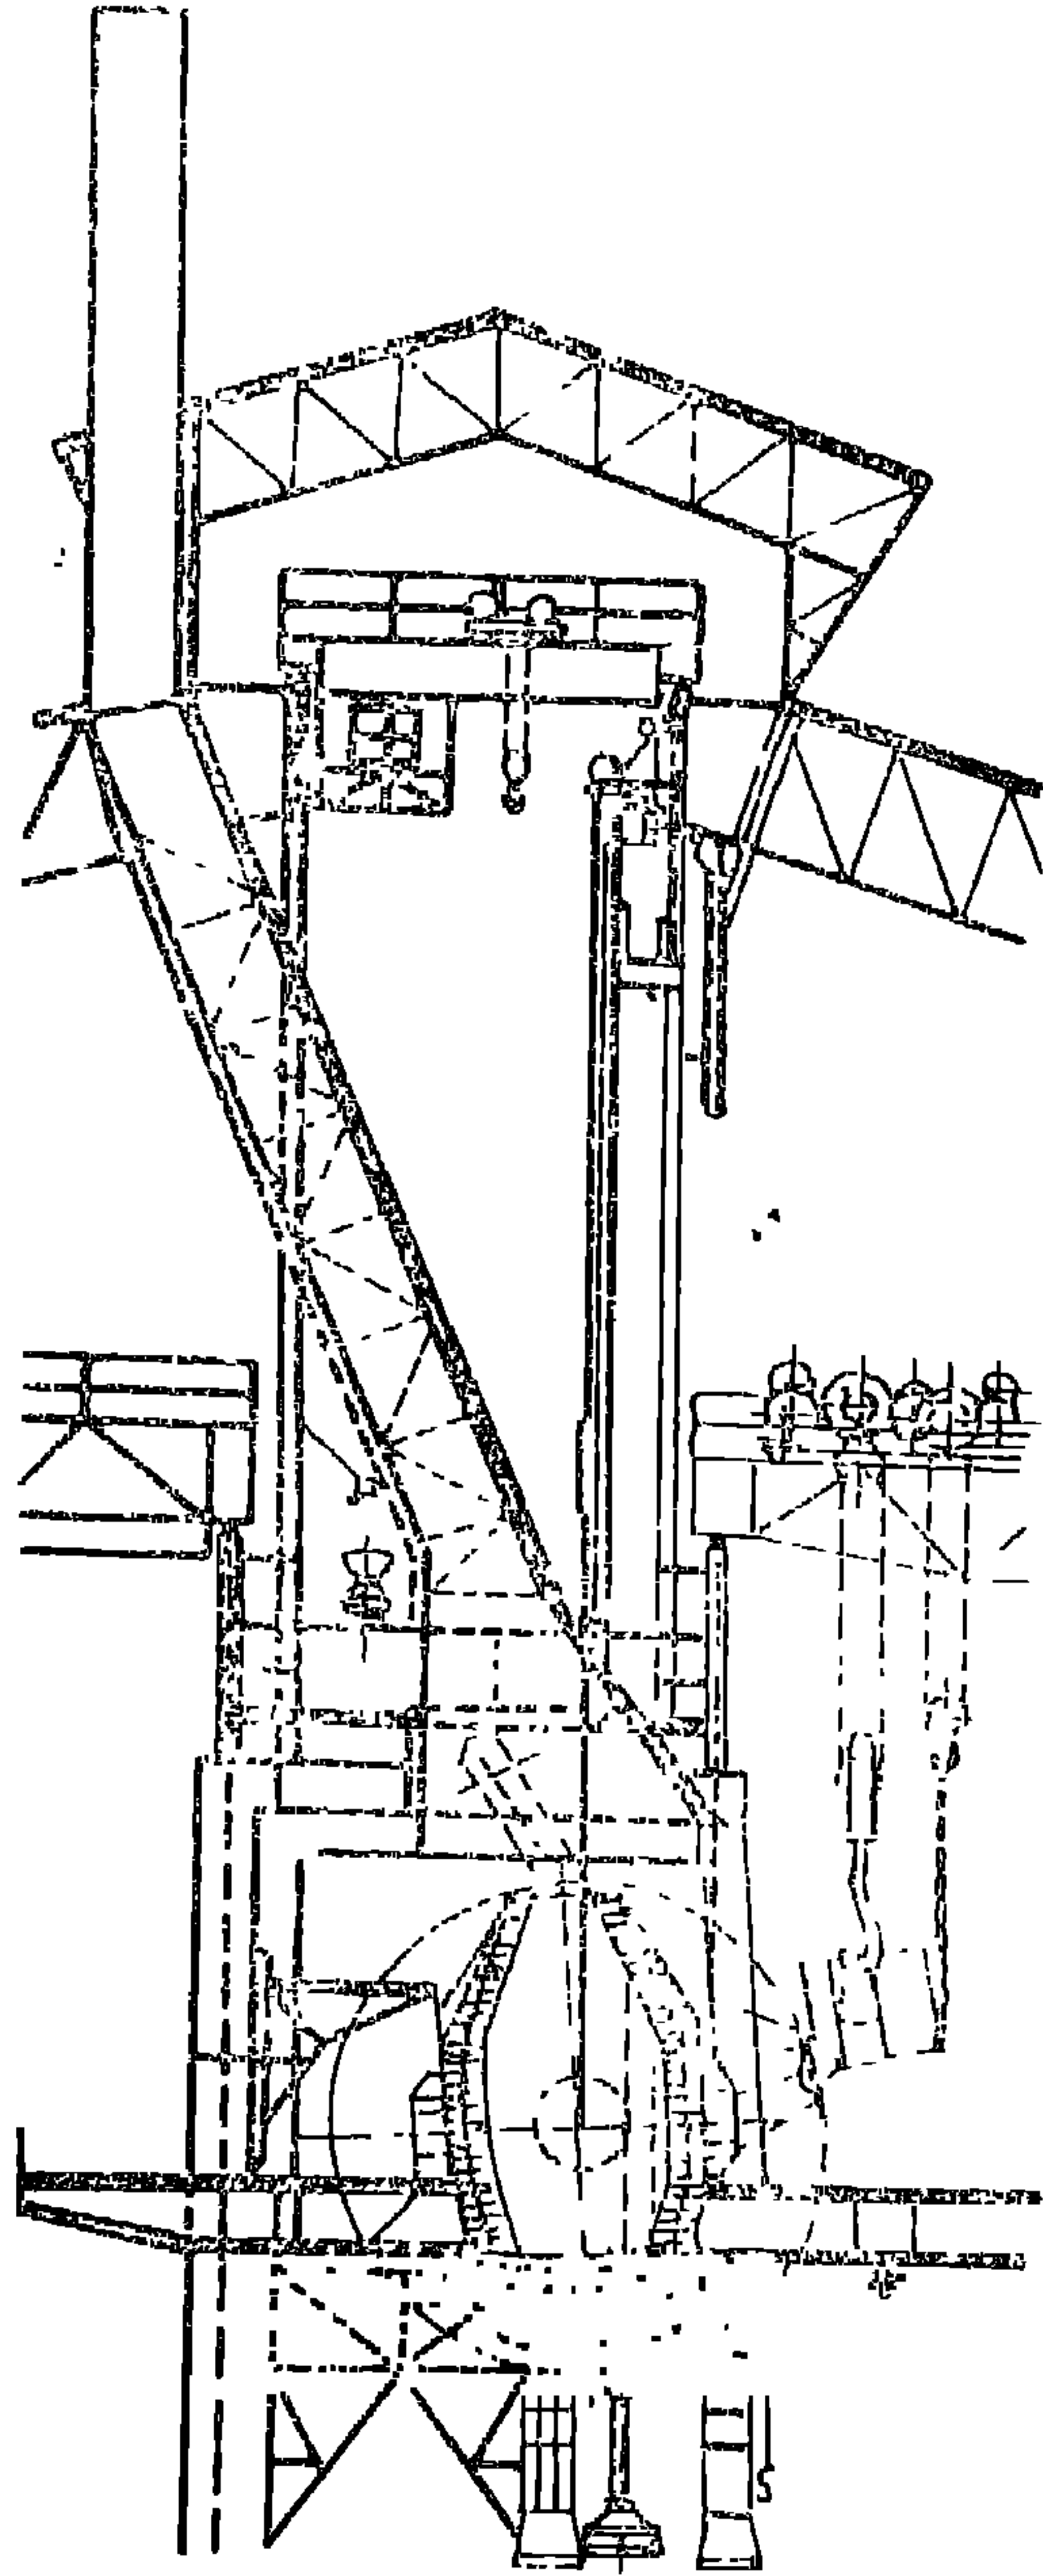

شكل (٣٥) : منظر عام لصنع صلب نه مجول بقصبه راسبه

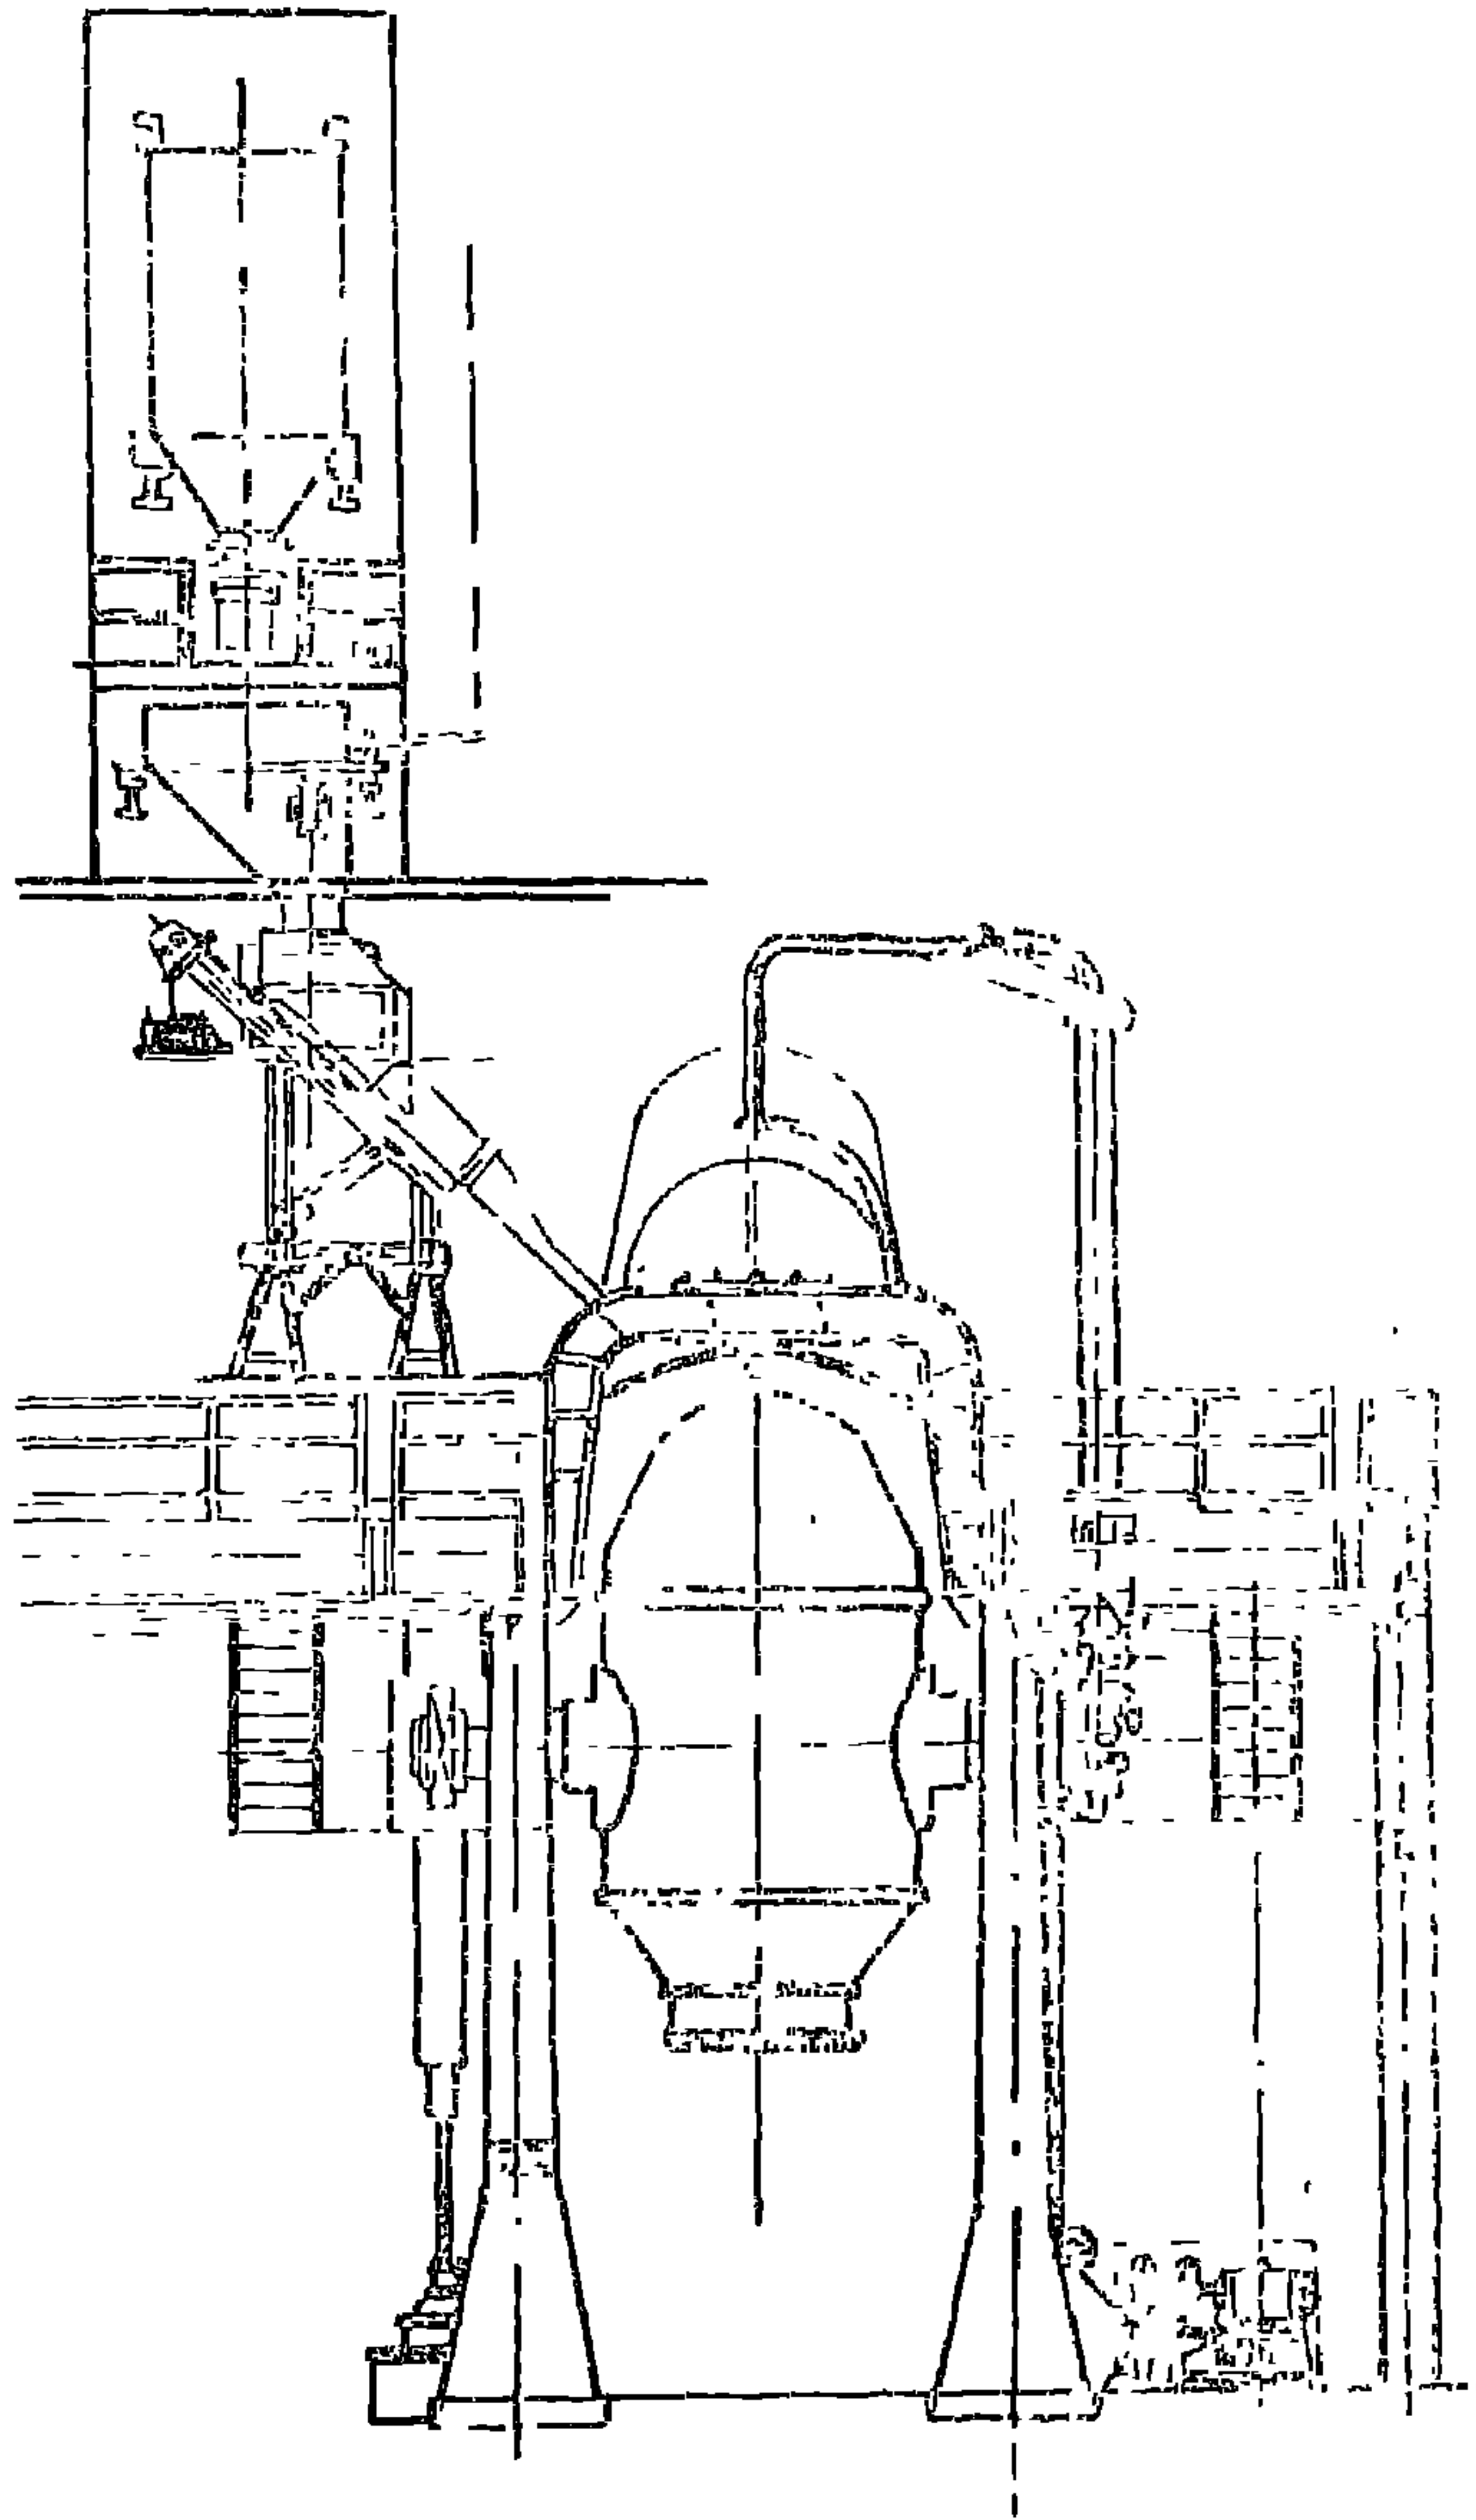


شكل (٣٦) : يبين منظرا عاما به قصبه على شكل حرف U

## ٤ - تصريف الشحنة

من الأمور التي تحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية أنه يجب وضع الشحنة بالمحصول بطريقة تكفل إضافة المواد الأخرى دون أن يكون هناك أى تأخير في ذلك سواء كانت إضافتها قبل إجراء عملية النفخ أو أثنائها .

ويجدر بنا أن نأخذ في الاعتبار زيادة كمية خام الحديد والمواد الصهارة عنها في الطرق الأخرى في تشغيل المحولات وتكون الإضافات للخام بواقع ٥-٨٪ لكل طن من الصلب الناتج ، والجير بواقع ٧-٩٪ واليوكسيت ٥-١٠٪ وفي بعض الأحيان يضاف بعض الفلوريت ( الفلورسبار ) لتسهيل ذوبان الجير . ونرى في شكل ( ٣٧ ) رسماً لأحد مصانع الصلب به ثلاثة محولات سعة كل منها ٢٦٥ طناً وتجرى عملية شحنها على النحو التالي .

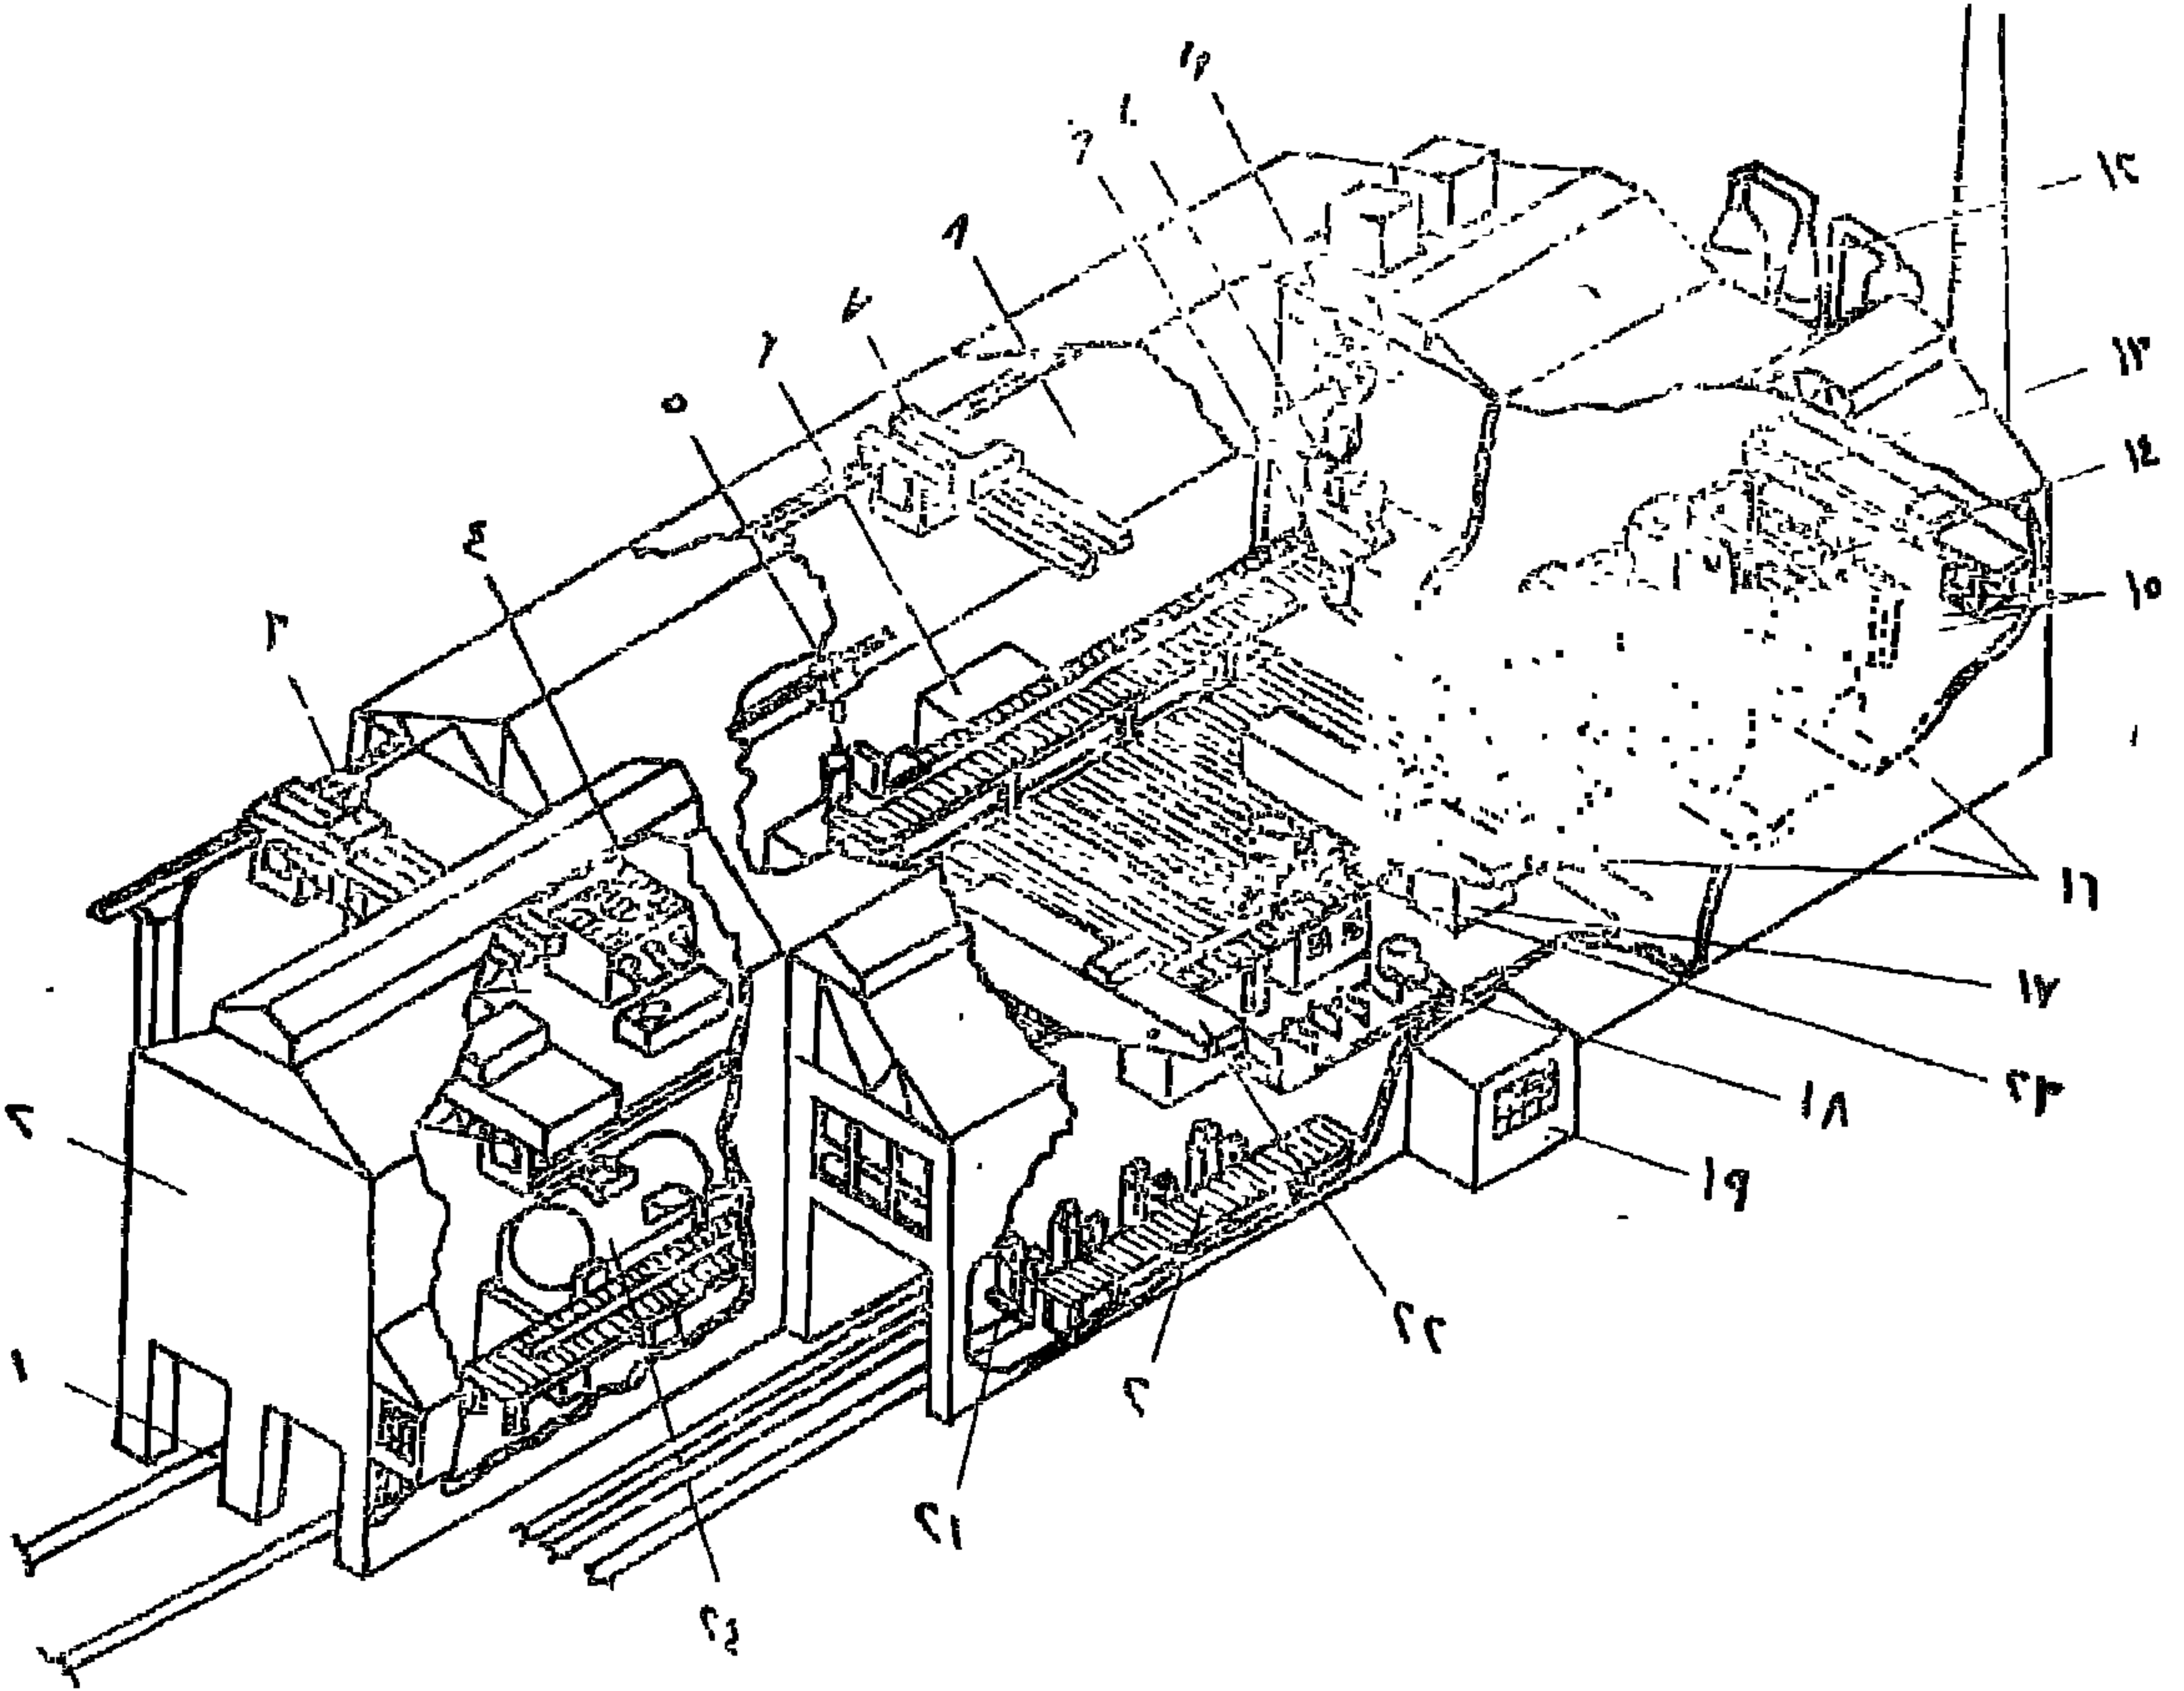

شكل (٣٧) : رسم تخطيطي لتسليم المحولات يضم ٣ محولات سعة كل منها ٢٦٥ طناً .


تشحن صوامع الجير والبوكسيت الموجوده فى مستوى الصاله  
بواسطة أوناش مناسبة .

بحمل ( وبنقل ) الجير والبوكسيت من الصوامع فى قواديس تسع  
ر ١ م ٣ ثم توضع على عربة تتحرك كهربائيا مارا بجميع المحولات-  
الثلاثة ثم تنقل الحمولة الى ونش ذى القضيبي الواحد .

ونوجد ثلاث صوامع واحدة للخام والثانية للجبر والأخيرة للبوكسيت،  
وتسحب الكمية اللازمة من كل صومعة حيث توزن ثم تشحن الى المحول  
بالاستعانة بفتحة شحن ( مسقط مواد ) ( انظر شكل ٣٦ ) .

ويجب توخى السهولة فى حركة اماله مسقط المواد لدرجة كافية  
حتى نتمكن من تفريغ المواد فى المحول بسرعة ويسر وتكفى اماله هذا  
المسقط لغاية ٣٨هـ لانجاز هذه العملية .

ويوضح شكل (٣٨) جهاز الاسقاط حيث يمكن استخدامه لشحن المواد

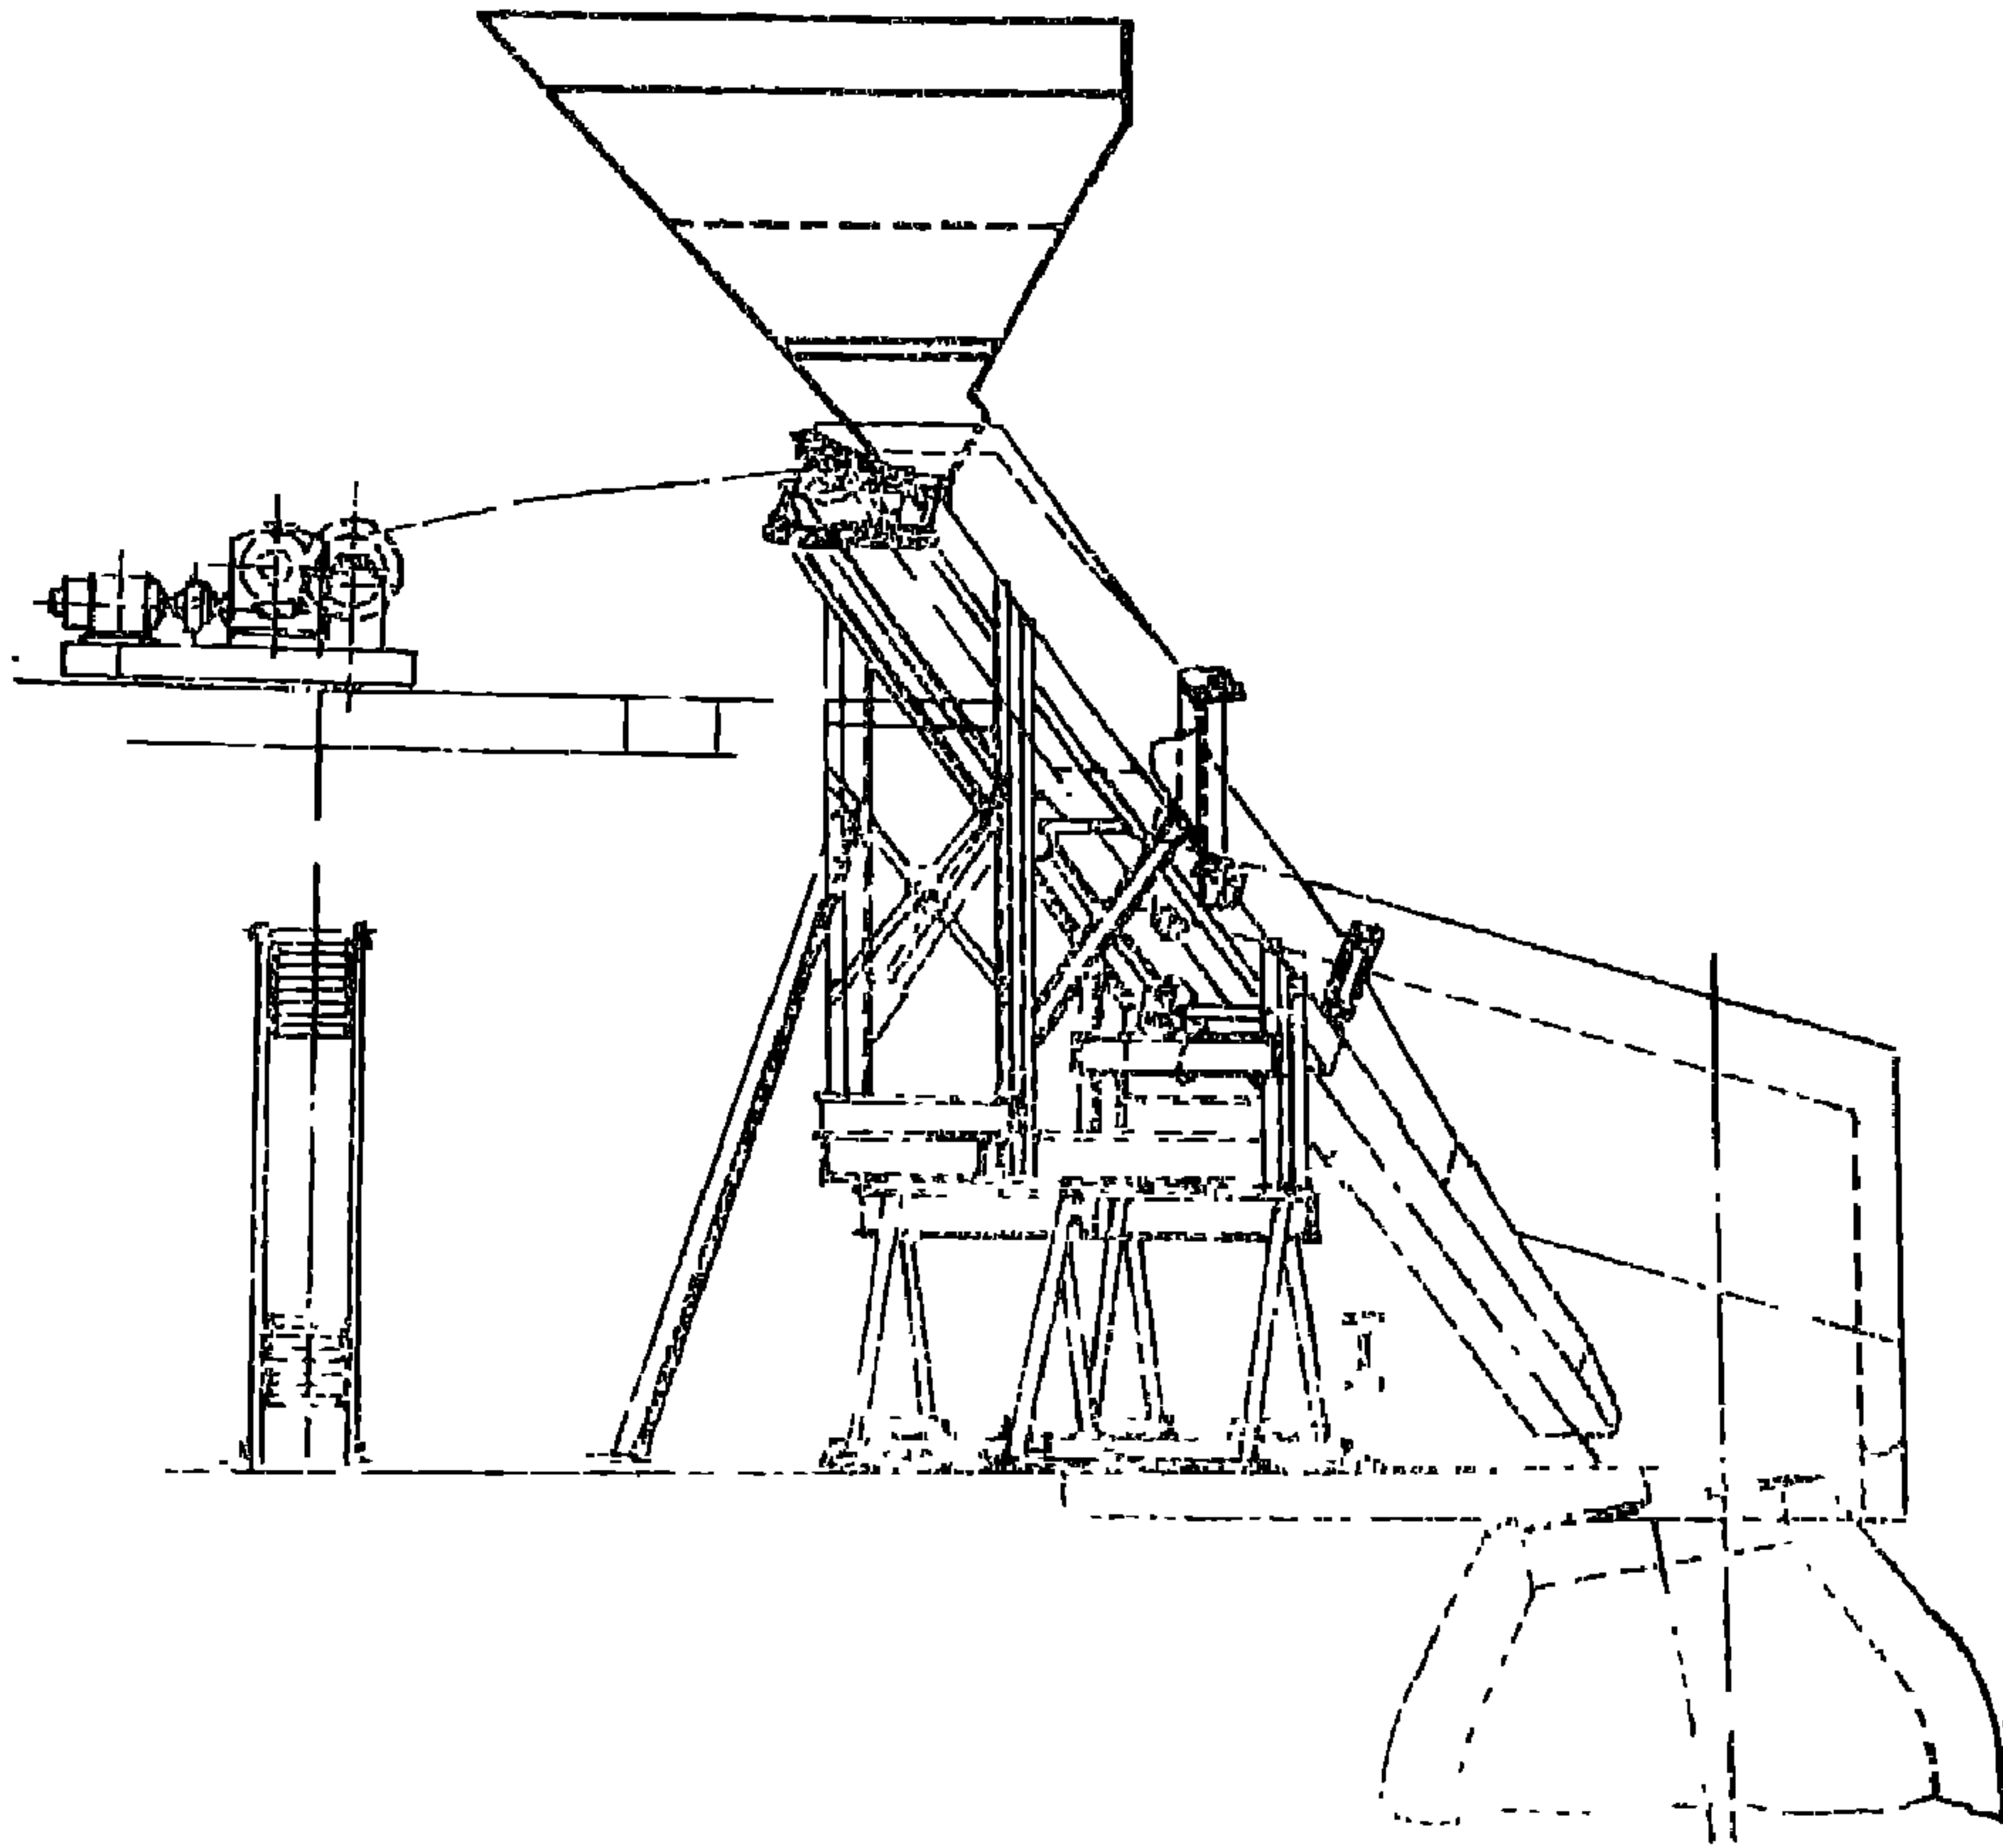

شكل (٣٨) : شوت ( مسقط ) متحرك يسقط المواد المختلفة فى المحول



المطلوبة في أى وقت أثناء النفخ دون أن يكون هناك ما يدعو لدوران المحول أو توقف ( إيقاف ) عملية النفخ . ويمد جهاز الاسقاط بواسطة ونش كهربى وحدافة تم يضبط فوق فوهة المحول لتفريغ حمولة تم يبعد عن منطقة الغازات الملتهبة المتصاعدة من المحول ويستخدم فى صنع نهاية المسقط نوع من الصاب ذى المقاومة العالية للحرارة . ويشغل هذا المسقط من غرفة المراقبة . وتسحب كمية الحديد الزهر المناسبة من الخلاط تم تنقل الى المحول فى عربة خاصة ثم تصب فى المحول اما باستخدام ونش علوى متنقل أو باستخدام عربة مزودة بجهاز لاساله البنادق وتنحرك العربة بواسطة الكهرباء ونوزن شحنة الحديد الزهر بميزان خاص مقام فى موقع الخلاط ومن المستحسن استخدام الونش العلوى المنحرك لنقل الحديد الزهر من الخلاط الى المحول نظرا لسهولة التحكم والسيطرة على حركة البودقة أثناء تفريغ الحديد الزهر مما يكون له أكبر الأثر فى تقليل الفاقد منه .

#### ٥ - أجهزة تنقية غازات المحولات

من الأمور البالغة الأهمية تنقية الغازات والأدخنة التى تتصاعد أثناء نفخ الحديد الزهر بالأكسجين الخالص من أعلا المحول .

ويصاحب تصاعد هذه الغازات أبخرة بنية داكنة تحتوى على كثير من الجزئيات الدقيقة لأكاسيد الحديد التى يجب ازالتها . ولقد بنيت الأبحاث التى أجريت على هذه الابخرة أن ٥٠ - ٨٠ ٪ منها تحتوى على جزئيات دقيقة حجمها حتى ٥٠ ميكرون ، وسببة ٥-١٥ ٪ حبيبات يزيد حجمها عن اميكرون . والجدول الآتى (٢١) يعطى النسب المثوية للتركيب الغازى المتصاعد مع غاز المحولات .

ح	م	س أ	ك أ	لو ٢	مغ أ	فو	كب
٦٠٧٤	٥٤٦	١٦٥	١٩٥	٠٠٠٠	٠٦	١٠٥	١٠٥
٦٦٠٠	٤٥	٨	٥٤	٩			
٦٥٤	٤٤٤	٨	٣٨	٩٨			

لا توجد بيانات


و يصل أكاسيد الحديد مكانة الصدارة في تحليل غبار المحولات اد  
 سميحود على أكبر نسبة منه ويتكون هذا الغبار أساسا بتبخر الحديد  
 في منطقة التفاعلات ( ٨-١٦٪ ) وتناكسد أبخرة الحديد والمنجنيز عند  
 تصاعدها مكونه دوائق من أكاسيدها تنسبر مع الغازات المتصاعدة .

وتنغير كمية هذه الأبخرة على مدى كبير يخضع لمعدل نفخ الأكسجين  
 وضغطه وارتفاع انبويه تمويل الاكسجين من سطح المعدن ( عمق منطقة  
 التفاعلات ) وأيضا حجم المحول .

ومن المدهش أن هذه الأبخرة نزن من ١٠-٥٠ كجم / م<sup>٣</sup> من غازات  
 المحول لتي تتصاعد بمعدل ٣٧ م<sup>٣</sup> / ثانية من محول سعة ٢٠ طنا أي أنه اذا  
 أخذنا متوسط مدة النفخ للصبية ١٥ دقيقة فإن كمية الغازات المتصاعدة  
 تبلغ ٦٣٠٠ م<sup>٣</sup> ويصبح متوسط كتلة الأبخرة المتصاعدة حوالي ٢٠٠ كجم  
 للصبية بواقع ١١ كجم لكل طن من الصلب وقد سجلت بعض احصائيات  
 متابعة لهذه العملية ارتفاع كتلة هذه الأبخرة الى ١٨ كجم طن من الصلب  
 الناتج

ويتدخل وضع المحول بالنسبة الى مدخنه الى حد كبير في تصعيد  
 الأبخرة وتنقية الغازات المتصاعدة .

وأحيانا يؤخذ في الاعتبار أثناء التصميم وضع المحول بجانب  
 المدخنة وفي مثل هذه الحالات ترتب رؤوس التبريد فوق فوهة المحول  
 بحيث توجه الغازات الى داخل المدخنة ويمثل شكل (٣٩) رسما لاجدى

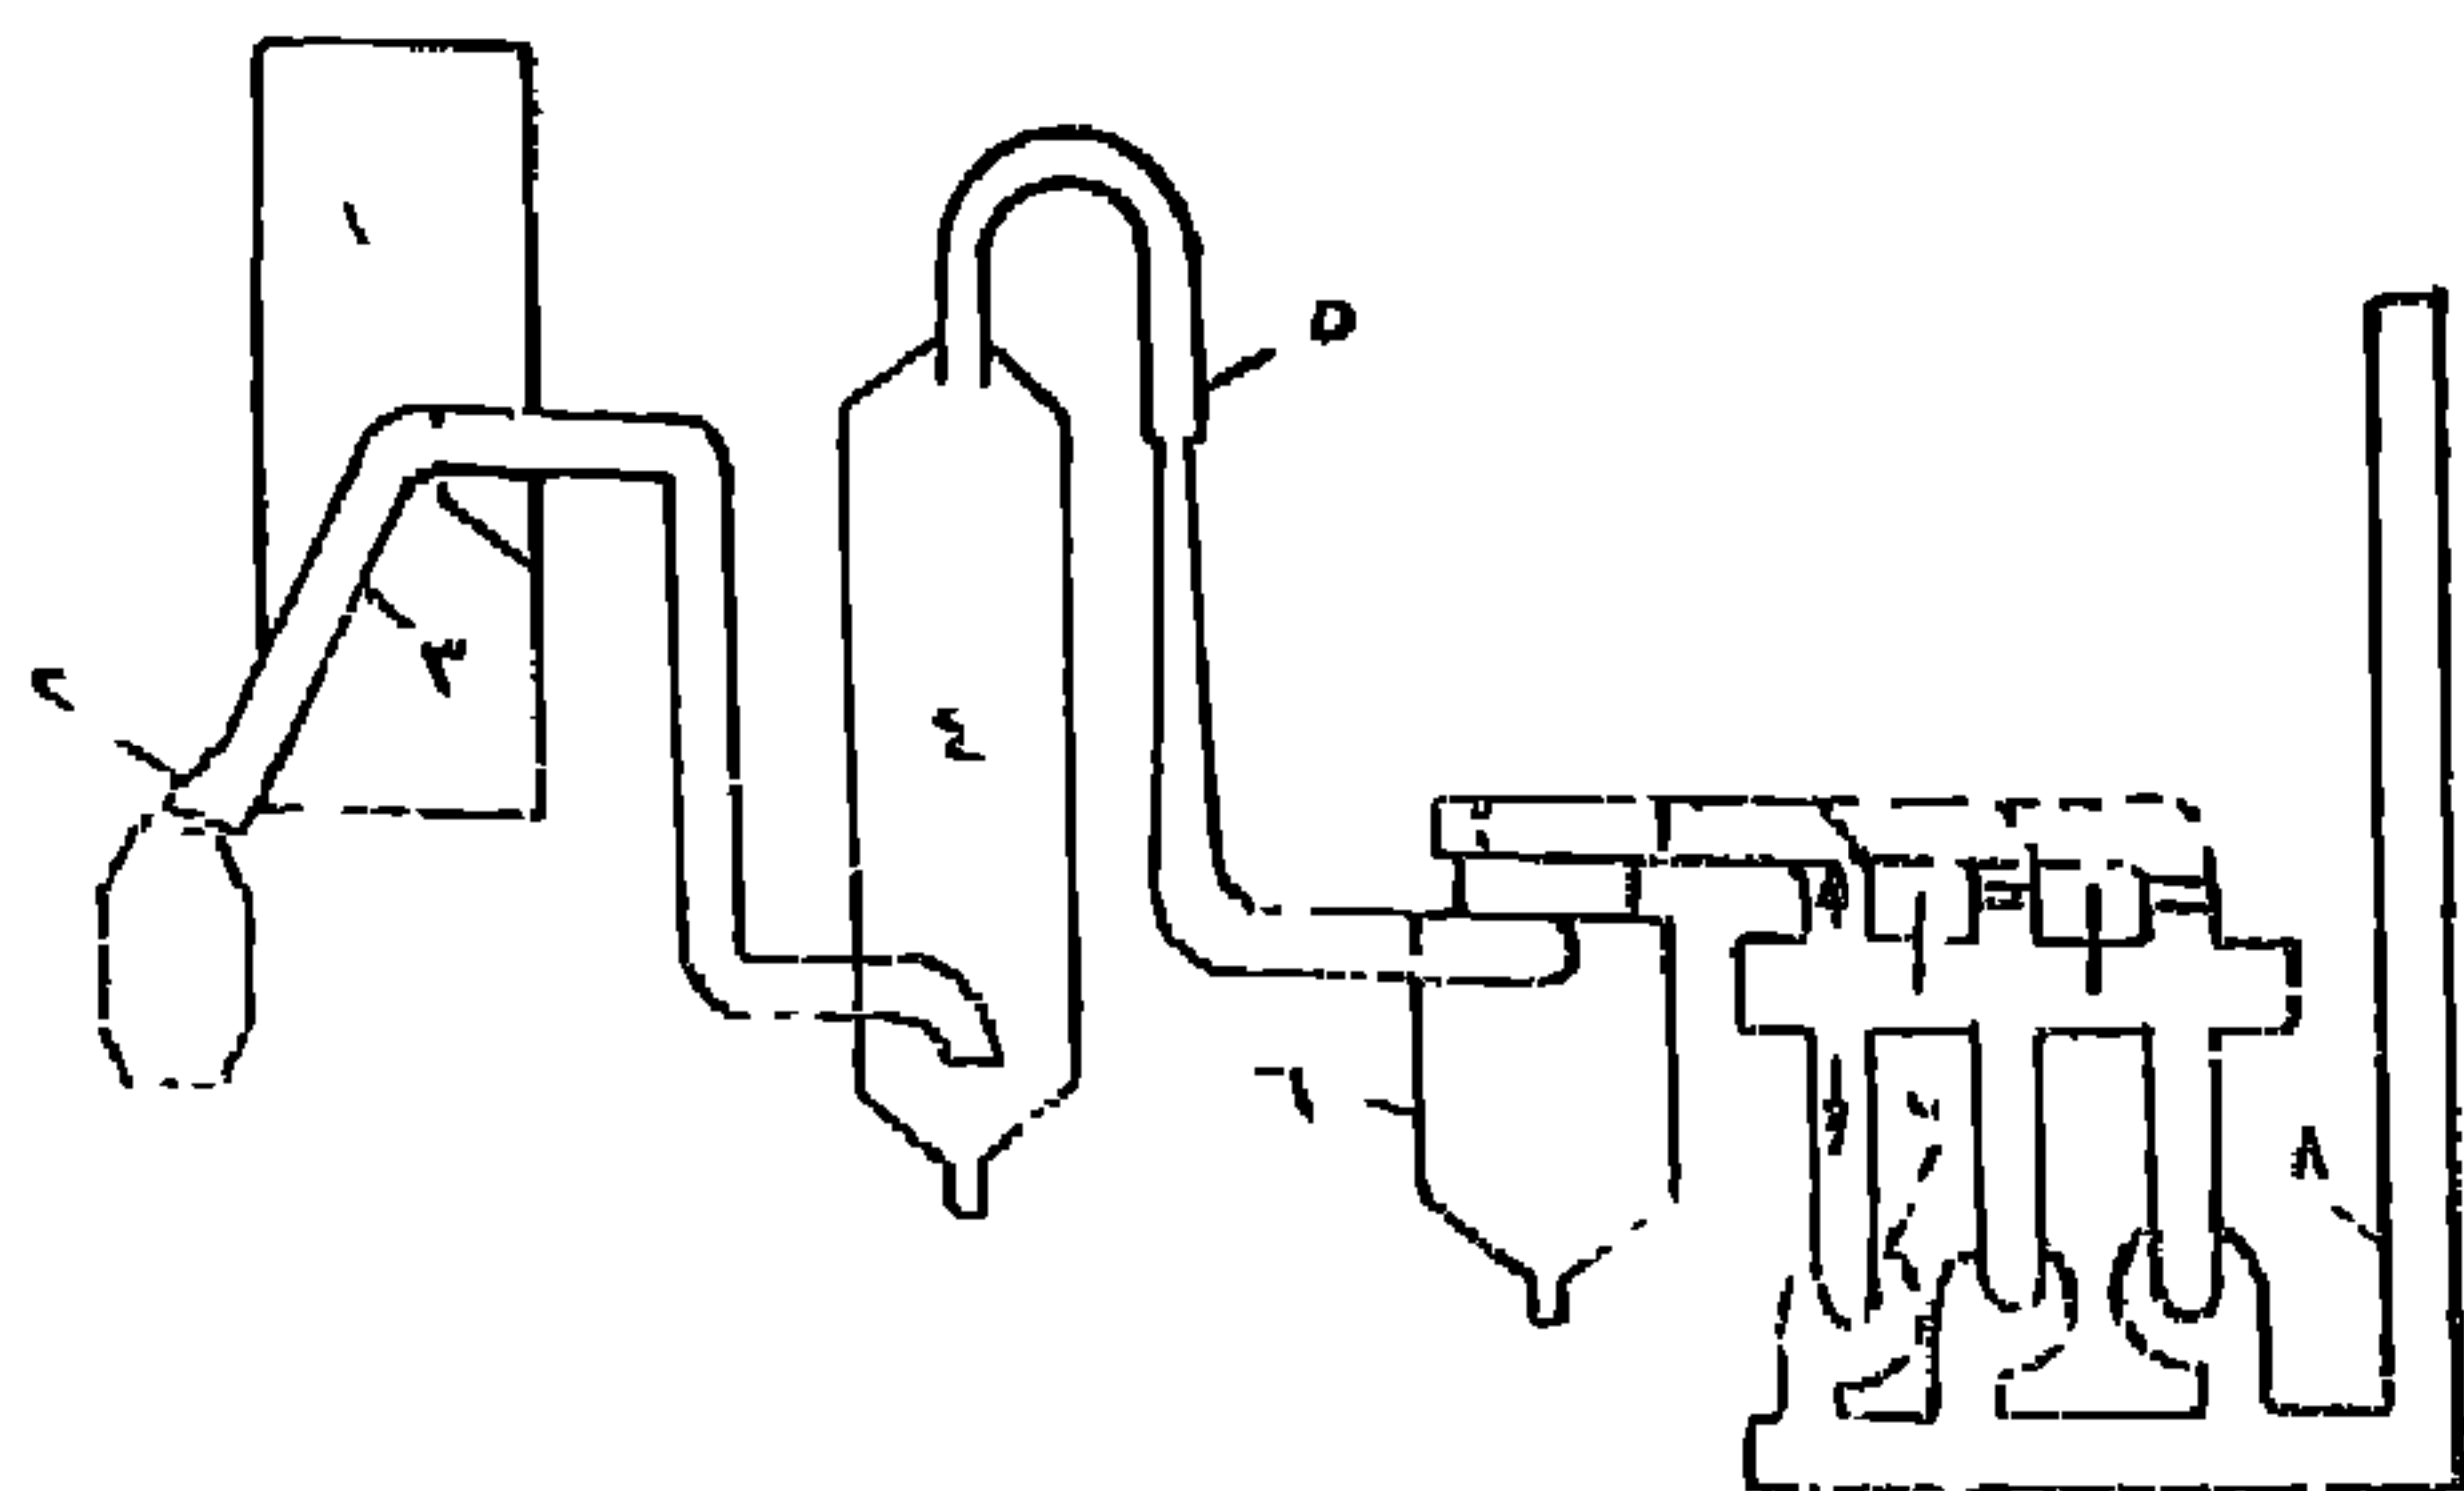

شكل (٣٩) : وحدة تنقية الغازات في مصنع للصلب يعوى ٣ محولات سعة كل منها  
 ٢٥٥ طنا .


- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| ١ - مدخنة               | ٢ - هوت ( غطاء ) يبرد بالمياه |
| ٣ - أنبوبة تبرد بالمياه | ٤ - جهاز غسل الغازات          |
| ٥ - أنبوبة فنتورى       | ٦ - سيكلون                    |
| ٧ - مصرف للغازات        | ٨ - الاقربة                   |



وحدات تنقيه غازات المحولات فى مصنع للصابون يضم ٣ محولات سعه كل منها ٢٥٥ طنا

ويوضع راس وأنبوبة مياه التبريد تأخذ الغازات المنصاعده من المحلول طريقها الى جهاز تنظيف حيث يتم غسلها بواسطة رذاذ الماء المنناثر من رشاشات موجودة به ونستهلك ٣٠٠ طنا من المياه كل ساعة فتترسب أحجام الغبار الكبيرة نسبيا بينما لا تترسب الأتربة فتمر مع الغازات الى انبوبة فنتورى ( لقياس معدل التدفق ) لها اختناق ونقوم بتشيتت الغازات الى أسفل ويوجد أيضا عند اختناق الأنبوبة رشاشات لرش الماء . وبمرور الغازات فى اختناق الأنبوبة تكتسب سرعة كبيرة وتجذب معها ذرات المياه فى جهاز لفصل الغبار الى حد كبير فتترسب دقائق الغبار .

وعندئذ ( تمص ) تسحب الغازات المنفاة بواسطة مضخات تصريف الى مدخنة ارتفاعها ٤٨ مترا وبهذا تنخفض كمية الغبار فى الغازات المنفاة الى حوالى ٥ راجم فى المتر المكعب منها وفى شكل (٤٠) رسم توضيحي لاحدى وحدات تنقيه غازات المحولات باحدى مصانع الصلب فى كندا وهى

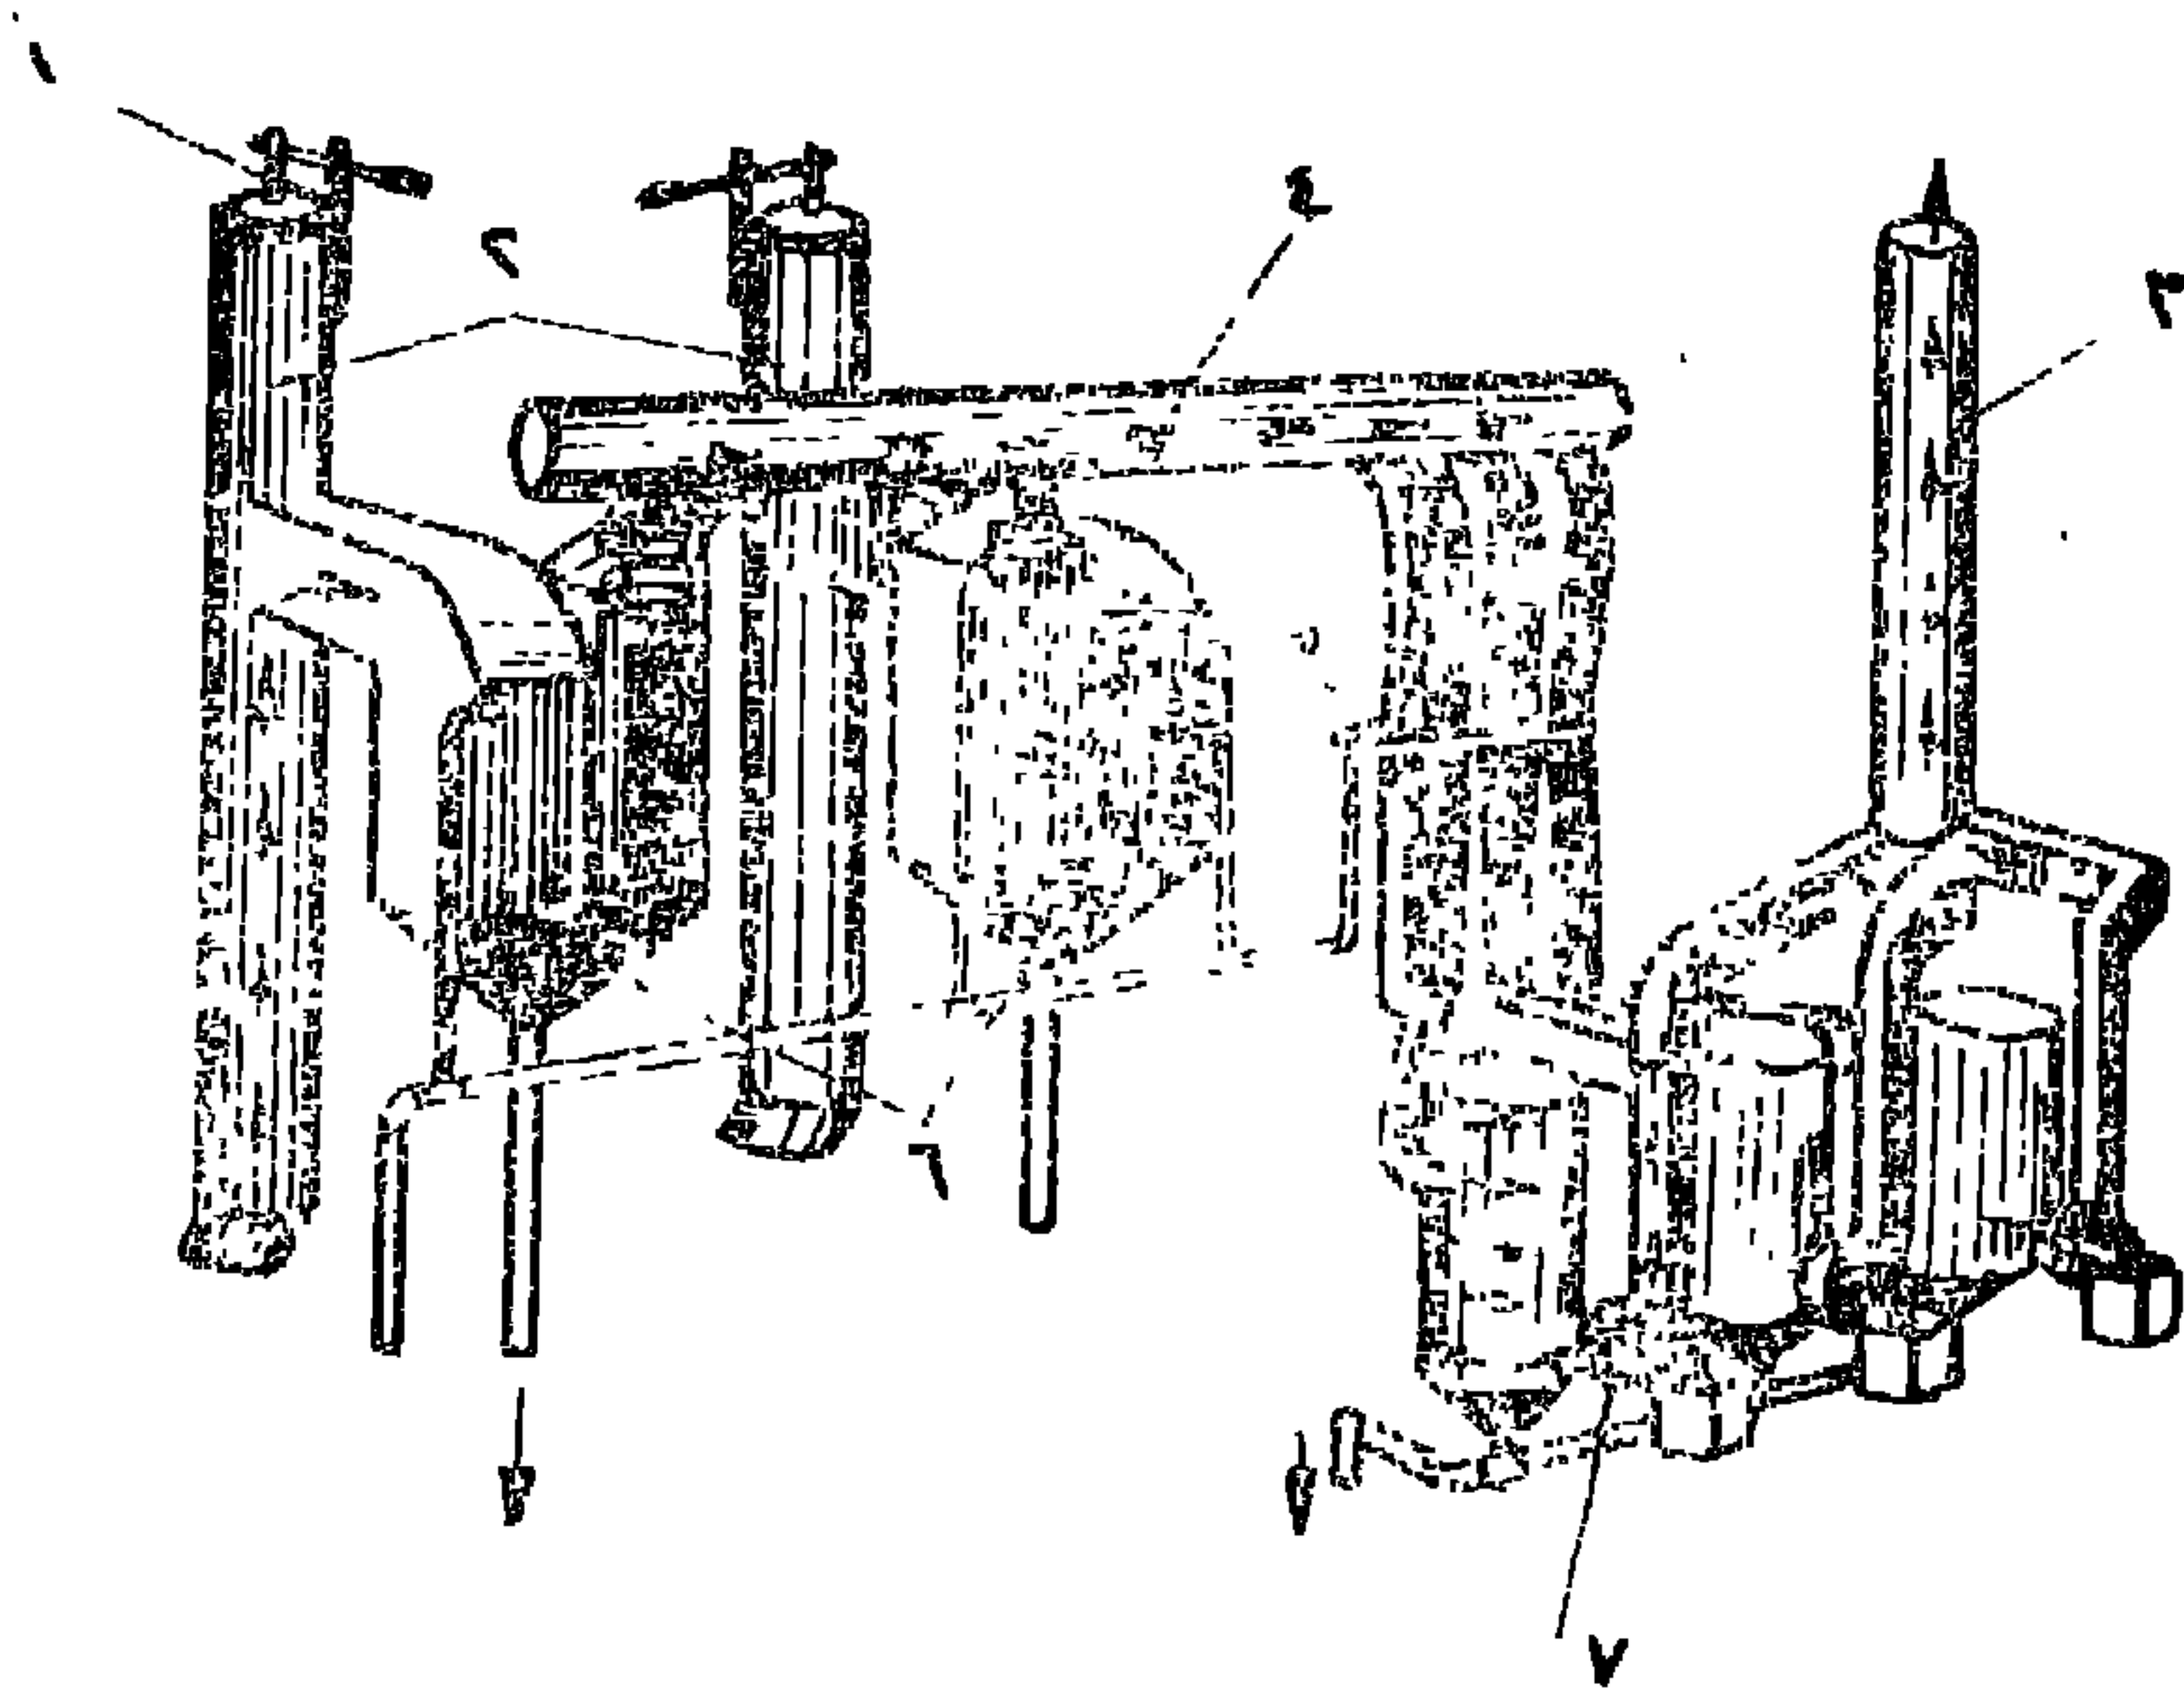

شكل (٤٠) : رسم توضيحي لاحدى وحدات تنقيه غازات المحول وجمع الغبار منها :

- |                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| ١ - صمام الأمان            | ٢ - مدخنة مبطنه                            | ٣ - مدخنة |
| ٤ - مجمع علوى              | ٥ - انبوبة فنتورى وبها رشاشات متوسطه الضغط |           |
| ٦ - حجرة تبريد عالية الضغط | ٧ - مروحة                                  |           |

مناسبة لمصنع ذى محولين سعة كل منهما ٤٠ طنا ويوجد فرق كل محول  
منهما كوة مياه التبريد المبطن بالطوب الحرارى ومدخنة ارتفاعها ٣٨ مترا .


وبسحب الهواء البارد فان درجة حرارة الغازات أسفل كوة التبريد  
لانزيد عن ٨٥ درجة مئوية وعند ارتفاع معين تنتقل غازات المحول منها  
من المدخنة الى حجرات مزودة برشاشات للمياه . تعمل تحت ضغط  
يعادل ١٠ر٥ ضغط جويا (مقيسا بمقياس الضغط) وتدفع هذه الرشاشات  
الماء رذاذا بمعدل ٩٧٥ لترا / دقيقة .

ومن غرف التبريد تدخل الغازات الى مجمع ثم تتوجه الى أنابيب  
فنتورى حيث تقابلها رشاشات توجد عند اختناق هذه الأنابيب ثم  
بوجه الغازات بعد ذلك الى ( سيفونات ارتفاعها ١ ر ٩ م وقطرها ٣٧ م  
( اثنان منها صالحان للعمل والثالث فى الصيانة ) وبعد ذلك تسحب هذه  
الغازات بواسطة مراوح بمعدل ٢٠٠ م ٣ / دقيقة وتطرد فى الهواء الجوى  
عند درجة حرارة أقل من ٦٠ درجة مئوية .

يتضح لنا الفرق الشاسع فى كمية الغبار الموجود بالغازات  
أولا وكمية فيها بعد الاستخلاص فنجد أن كمية الغبار أولا ١٦  
حجم / م ٣ ثم أصبحت ٥ر١ جم / سم ٣ ويعطينا تكاليف ( ٤١ ) صورة  
لاحدى وحدات تنقية الغازات الموجودة بالنمسا .

ويستفاد من كمية الحرارة التى تحملها الغازات المتصاعدة من  
المحولات منها فى تشغيل الغلايات وتعتبر كمية الحرارة هذه هائلة إذ  
تنخفض درجة حرارة الغازات من ١٧٠٠ - ١٨٠٠ درجة مئوية الى  
٥٠٠ درجة مئوية .

وتسحب الغازات بعد تبريدها بواسطة مضختي تصريف وتدفع  
الى مصائد الغبار التى تندى بالماء وفى الحال تترسب دقائق الغبار فى  
المصائد المنداة ثم تدفع أو يسمح بخروج الغازات الى الهواء الجوى . ويفتح  
صمام فتتجه على الفور غازات المحول الى المدخنة مارة بالرشاشات المبللة  
بالماء .

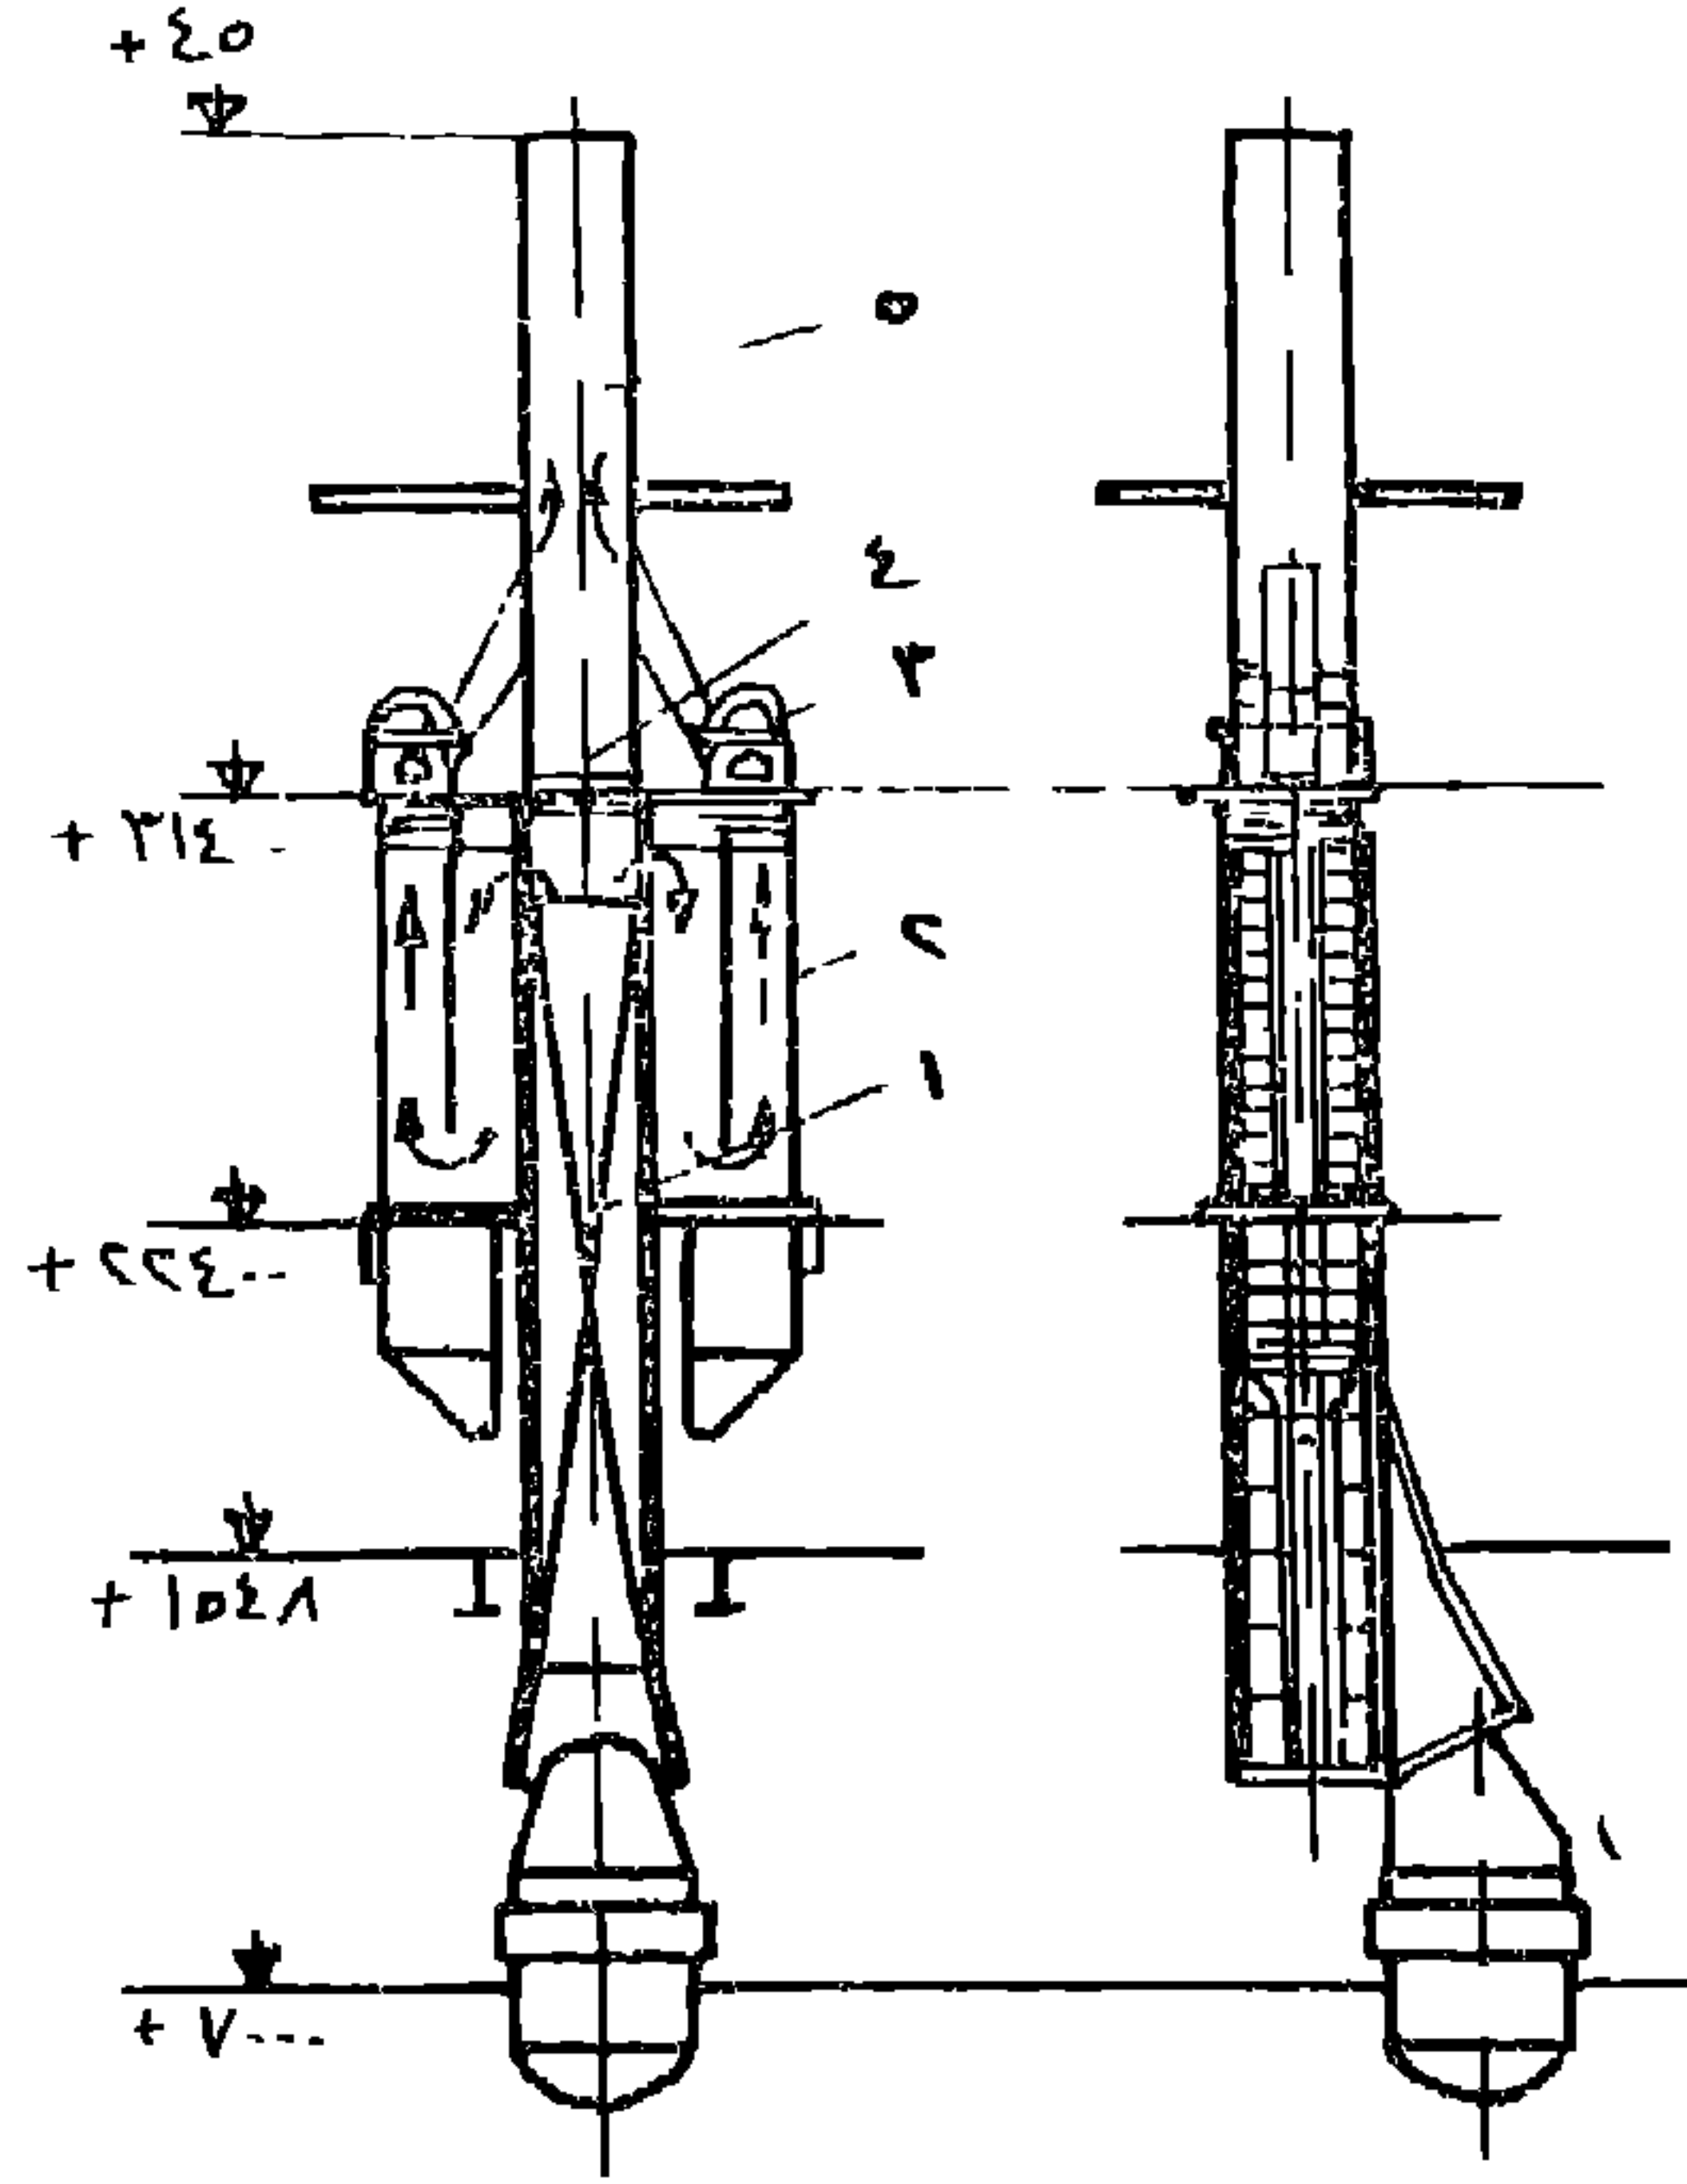

شكل (٤١) : جهاز جمع الأتربة واستغلال الحرارة المنطقة مع الغازات  
 ١ - غلاية تعمل بحرارة الغازات  
 ٢ - مرشح يعمل في وسط مبتل  
 ٣ - العادم  
 ٤ - صمام  
 ٥ - أنربة المحولات

وبهذه الطريقة تنقى الغازات لدرجة كبيرة فلا نحمل معها في النهاية  
 إلا كمية ضئيلة من الغبار لا تتعدى ١ - ٢٥ ر كجم/م<sup>٣</sup> .

يمثل جدول (٢٢) التحليل النمطي لغازات المحول على ارتفاع ٨-١ م  
 نحت عنق مدخنة المحول أثناء النفخ .

ويتضح من الجدول أن أول أكسيد الكربون هو أهم مكونات هذه  
 الغازات التي نحتوي على كمية من النتروجين ترجع الى عدم نقاوة الاكسجين  
 تماما ودخول نتروجين الهواء الجوى الى المحول ، كما أنه من المحتمل أن  
 يكون بعض النتروجين قد تسرب الى العينة المأخوذة بسبب عدم احكام  
 الوصلات .

جدول ( ٢٢ )

ملاحظات	النسبة المئوية المثوية لتركيب الغازات المتصاعدة من المحول						رقم العينة	
	ن <sup>٢</sup>	ك <sup>١</sup> ب <sup>١</sup>	ب <sup>٢</sup>	ك <sup>١</sup>	ب <sup>١</sup>	ك <sup>٢</sup>		
أخذت العينة ١ / بعد ٨ دقائق من بدء النفخ . أخذت العينة ٢ بعد ١٠ دقائق . أخذت العينة ٣ بعد ١٢ دقيقة . أخذت العينة ٤ بعد ١٢ دقيقة ومدّة النفخ الكلية ١٦ دقيقة معدل نفخ الأكسجين ٣٧٢ م <sup>٣</sup> /دقيقة ضغط الأكسجين ١٢ ضغط جوى ( مقياس الضغط )	٤٧	٦	٧	٨٩١	١٢٢	٣٧	١	٢٠٤٨٠
	٨٢	١٨	-	٨٣٢	٢	٤٨	٢	
	٤٦	٤٦	-	٨٦	١٥	٥٥	٢	
	٢٨	٢	١٥	٩١٥	١٦	٢٤	٤	
أخذت بعد ٤٥ ث ، ادقيقة من بدء النفخ . أخذت بعد ١٠ ، ٦ دقائق أخذت بعد ٤٠ ، ١٠ دقائق	٢٦	١	٢٢	٨١٥	٩	١٠٧	١	٢٠٤٨٣
	٤٩	٤	٢	٨١٦	٢٦	٤٢	٢	
	٤٢	٢	٤	٨٧	١٨٧	٦٢	٢	

ت ق				ت ق							
مدة النفخ الكلية ١٢ ٤٥				ت ق							
١٣		٧٥		١							
١١٥		٧١		٢							
١٢		٧٢		٣							
ت ق				ت ق							
أخذت العينة بعد - ٢ من بدء النفخ				٣ر٤	-	٣ر١	٨٠٧	١ر٤	١١ر٤	١	٢٠٤٨٥
» ٦ ٤٥ »				٣ر٦	٢ر	٤ر	٩١ر٢	١ر٦	٤	٢	
» ٩ ٢٠ »				٣ر٢	٣ر	٧ر	٩٢ر٦	٢	١ر٦	٢	
مدة النفخ الكلية ١٣ دقيقة											
خطا الاكسجين		معدل تدفق الاكسجين		رقم العينة							
ض ج (مقياس)		٣م / دقيقة									
١٢ر٥		٧٧		١							
١٢		٧٣		٢							
١١		٧١									

## ٦ - المواد الأولية

الحديد الزهر :

يستخدم حديد زهر الأفران المفتوحة في المحولات التي تطبق فيها طريقة النفخ العلوية بالأكسجين الخاص .

كب			فو			م		س
درجة الطهيد الزهر			درجة الطهيد الزهر			المجموعة		
٣	٢	١	ج	ب	أ			
لا يزيد عن			لا يزيد عن			(٢)	(١)	
٠٧ر	٠٥ر	٠٣ر	٣ر	٢ر	١٥ر	١٠١ر-١	لغاية ١٠ر	لغاية ٧٥ر٠
						١٧٥ر		




ويحدد التحليل الكيميائي للحديد الزهر سبر العملية وعمر البطانة والنتائج الفنية والاقتصادية للعملية .

وبمعرفة كمية السليكون في الحديد الزهر يتحدد مقدما حجم الخبث وما يحتويه من سليكا وبريادا حجم الخبث يشتد قذف الحديد خارج المحول ويرتفع استهلاك خام الحديد والجير .


ولزيادة السليكا ناير سىء على الحراريات القاعدية للبطانة كما تعوق ازالة كل من الفوسفور والكبريت من الصلب .

فى طريقة النفخ العلوية بالأكسجين لا يكون للسليكون المكانة الاولى فى الموازنة الحرارية ولهذا السبب يمكن تحويل الحديد الزهر اذا كانت نسبة السليكون به منخفضة ، أما المنجنيز فيقوم بدور فعال فى ازالة الكبريت ( شكل ٤٢ ) وفى حالة نفخ الحديد الزهر الذى يحتوى على كبريت ٠.٤٪ على الأكثر ويجب أن ترتفع نسبة المنجنيز الى ١.٥٪ اذا كانت نسبة الكبريت بين ٠.٦ - ٠.٦٥٪ أما اذا انخفضت هذه النسبة الى ٠.٥٪ فانه من الممكن أن تقل نسبة المنجنيز الى ١.٣٪ وفى نفس الوقت تضمن ازالة الكبريت بنجاح . ومن المستحسن أن تكون تحاليل الحديد الزهر واقعة تحت المجموعة (٢) اذا استخدمنا طريقة النفخ العلوية لتحويله الى صلب .

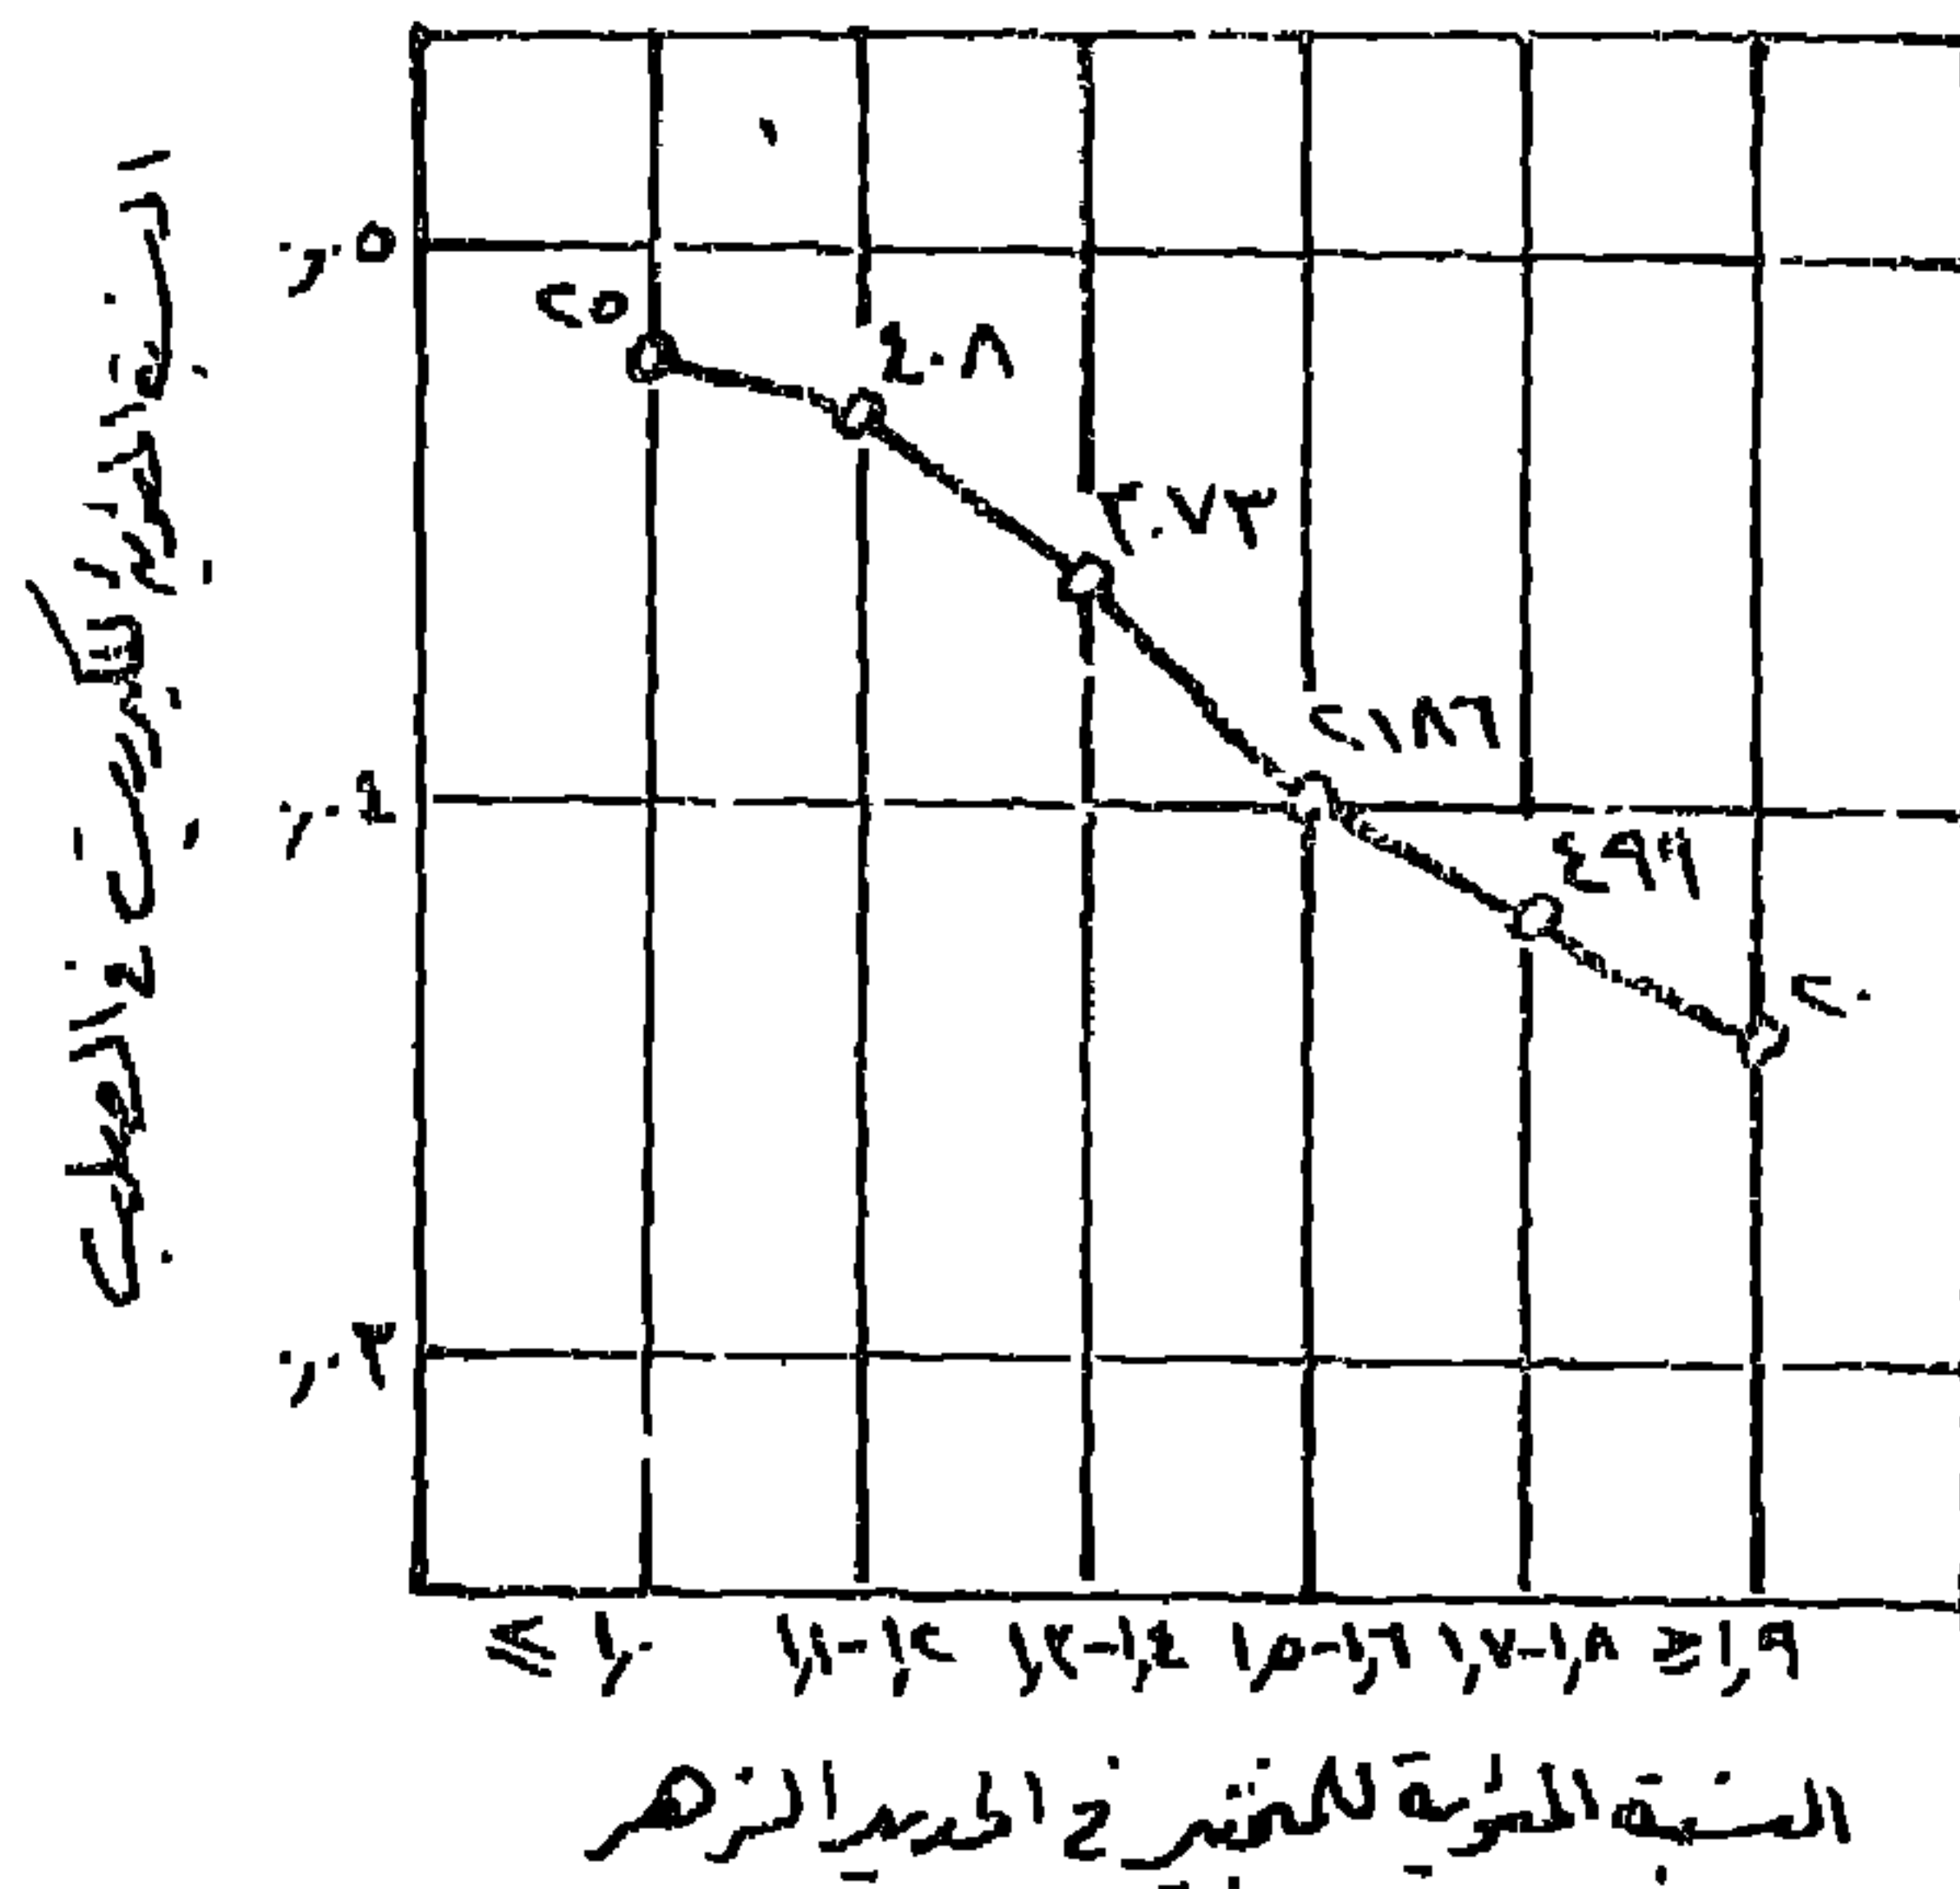

شكل (٤٢) : يبين العلاقة بين نسبة الكبريت فى الصلب وكمية المنجنيز التى بالحديد الزهر ( الأرقام المبينة على الخط البياني عند الدوائر تدل على عدد الصبات )

وبالنسبة الى كمية الكبريت بالحديد الزهر فقد وجد أن نسبتها  
 هنا يقع تحت قسمي (١) ، (٢) وتؤدي الزيادة في نسبة الكبريت بالحديد  
 الزهر الى ارتفاع نسبته في الصلب الناتج ( شكل رقم ٤٣ ) واذا كانت  
 نسبة الكبريت التي يسمح بها في الصلب الناتج هي ٠.٠٤٪ فانه يمكن  
 الحصول عليها بسهولة اذا احتوى الحديد الزهر على نسبة من الكبريت  
 لغاية ٠.٥٥٪ أما اذا كانت النسب التي يسمح بها في الصلب هي ٠.٥٪  
 أمكن نفع الحديد الزهر الذي يحتوى على نسبة من الكبريت لغاية ٠.٧٪  
 ولكن في هذه الحالة يجب أن يكون هناك مقابل من المنجنيز لا تقل نسبته  
 على ١.٣٪ .

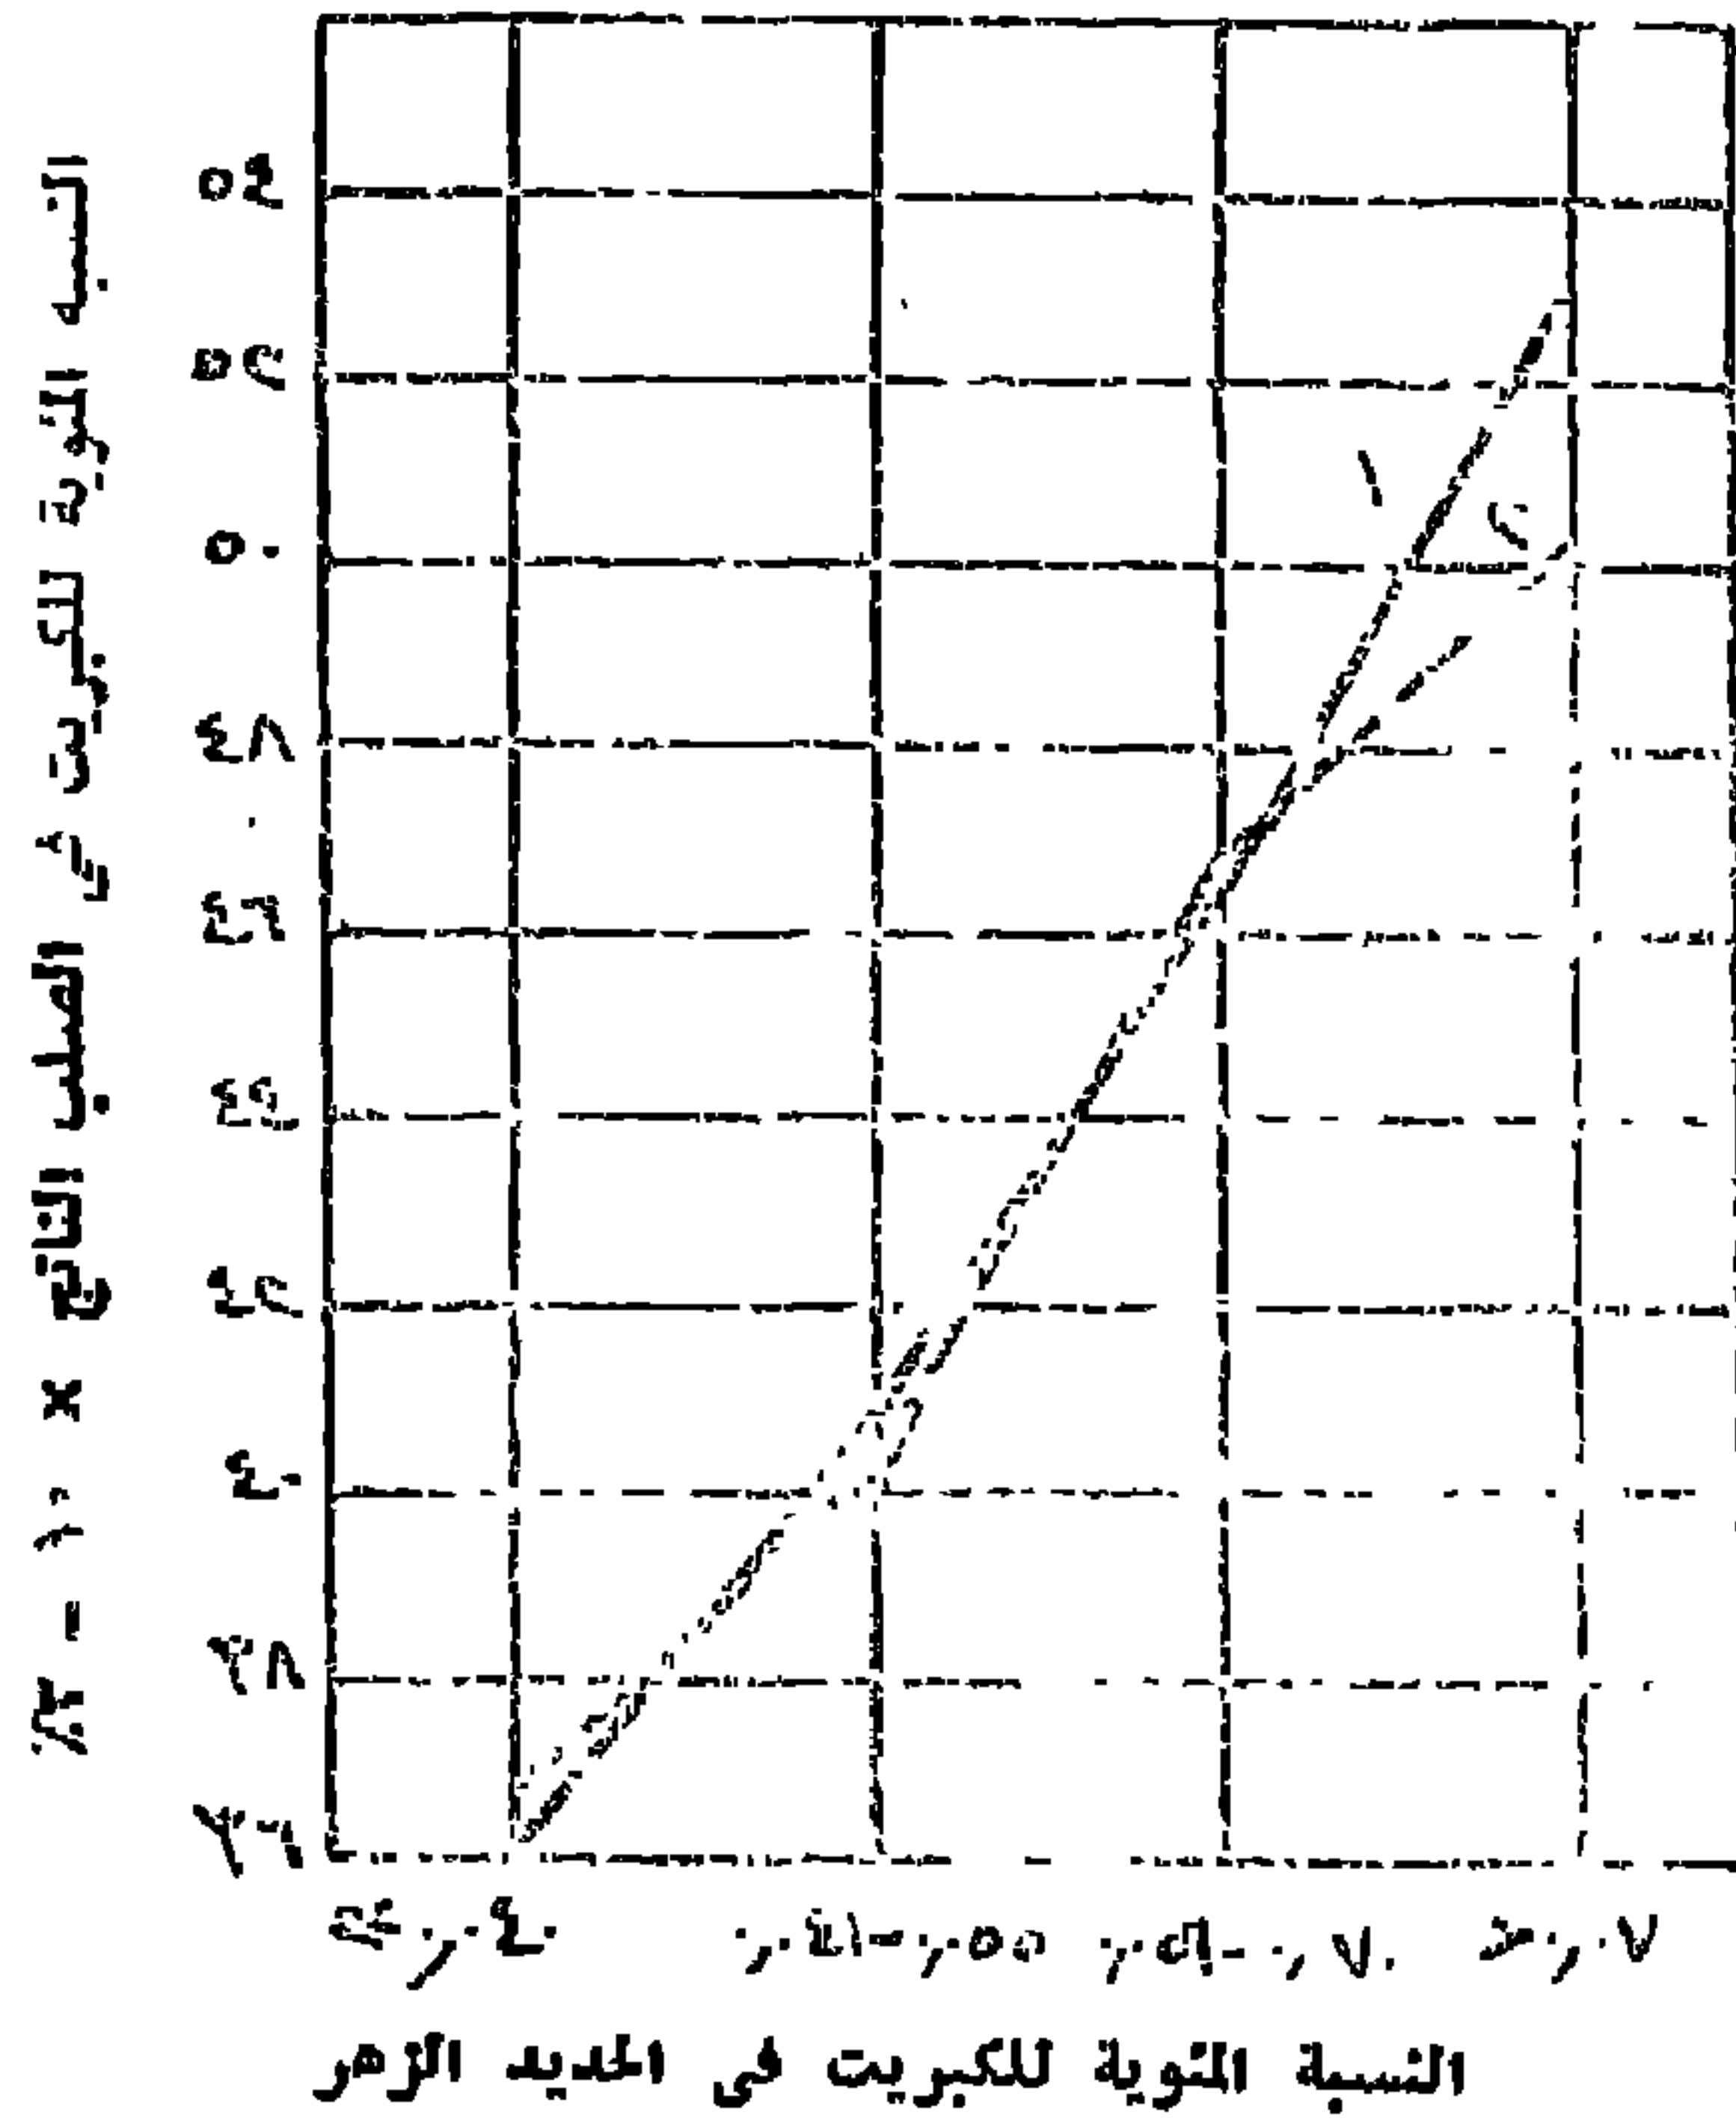

شكل (٤٣) بين العلاقة بين نسبة الكبريت في الصلب وكميته في الحديد الزهر  
 ١ - في حالة عدم ازالة الخبث      ٢ - في حالة ازالة الخبث

ومن المألوف عمليا ازالة الكبريت من الحديد الزهر باضافة الصودا  
 وغيرها من العوامل المزيلة للكبريت ويتم ذلك في بواق الحديد الزهر  
 بين الأقران العالية والمخلاط أو قبل شحن الحديد الزهر الى المحول وعندما  
 تتم ازالة الكبريت من الحديد الزهر في البودقة يجب ابعاد الخبث الكبريتي  
 المنكرو عن كل من المخلاط والمحول اذ تصل نسبة الكبريت بهذا الخبث

الى ٠.٠٩٪ ولهدا فانه مهما كانت النسبة التي تدخل المحول صغيرة فان ذلك يجعل ازالة الكبريت بالمحول عسرة .

وعندما يحتوى الحديد الزهر على نسبة من الفوسفور لغاية ٠.١٥٪ فانه يمكننا انتاج صلب به نسبة منخفضة من الكربون دون ازاله الخبث الاصلى أما اذا ارتفعت نسبة الفوسفور عن ذلك أى كانت بين ٠.١٦-٠.٢٥٪/ يجب ازالة الخبث الاصلى وضبط خبث جديد .

وفى مصانع الصلب بالاتحاد السوفيتى يستعمل الحديد الزهر الذى يحتوى على التحاليل الآتية فى طريقة العلوية :

ك	٣٩ - ٤٣
س	٥ - ٠.٠٨
م	١٣ - ١٧
كب	٠.٠٤ - ٠.٠٧
فو	٠.٠٨ - ٠.١٥

وفى النمسا يستخدم الحديد الزهر الذى يحتوى على نسبة عالية من المنجنيز ( ١.٥ - ٢.٧٪ ) وفى أحد المصانع تنخفض نسبة السليكون بالحديد الزهر كثيرا فلا تزيد عن ١ - ٣٪ وقد تصل الى ٢ - ١.٠٪ فى مصانع أخرى أما الكبريت فيقع بين ٠.٠٣ - ٠.٠٧٪ .

أما فى كندا فمتوسط تحاليل الحديد الزهر بمصانعه كما يأتى :

ك	٤٤
س	١٣
م	١٢
كب	٠.٢٥
فو	٠.١٢٥

ولم تواجه أية صعوبة ( فنية ) عند تحويل الحديد الزهر الذى يحتوى على ١.٨٪ فوسفورا .

#### الحردة :

يجب مراعاة خلو الحردة من الشوائب كما يجب أن تكون ذات أحجام صغيرة ويضاف الحردة فى المحول بواسطة أوناشر الشحن أو بالطريقة

العادية في صناديق بواسطة الأوناش ولما كانت بعض أجزاء من المحول عرضة للتهشم من جراء سقوط الكتل الكبيرة من الخردة فوقها فإنه من الواجب أن يراعى تحصينها بصفة خاصة بطوب متين .

وتتحدد كمية الخردة المضافة تبعا لنسبة السليكون بالحديد الزهر ودرجة حرارته وعادة تتراوح بين ١٥ - ٢٠٪ من وزن شحنة الحديد الزهر .

### الجير :

لنوع الجير أهمية خاصة في صناعة الصلب بطريقة النفخ العلوية ويجب مراعاة حفظ الجير من التلف ونعيبته فور حرقه وبحيث يكون متجانسا في التركيب الكيميائي ومتماثلا في أحجامه ومما هو جدير بالذكر أنه يجب ألا تزيد نسبة السليكا به عن ٢٥٪ وكنهاية قصوى لهذه النسبة ٤٪ .

ويجب ألا يزيد العائد من الجير أثناء نكلسيه بأى حال من الأحوال عن ١٠٪ كما يتحتم أن يكون الكبريت به أقل ما يمكن .

وقد تزداد نسبة الكبريت بالجير اذا تم تكليسها مع فحم الكوك في أفران الدست ، وقد تصل أحيانا الى نسبة ٣٪ مما يكون له أبعاد الأثر في ازالة الكبريت من الصلب .

وباستعمال الغاز الطبيعي في حرق الجير فان نسبة الكبريت به لا تتعدى ٣٪/ ويجب ألا يكلس الفحم مع الجير . وقد وجد أن أحسن الأحجام للكتل الجيرية وأنسبها هي ما تقع بين ٥٠ - ١٠٠ مم وقد يسمح بإضافة نسبة صغيرة من كتل الجير ذات الأحجام الصغيرة ٢٠ - ٥ مم .

وليس من المستحسن استعمال الجير الناعم لأنه سرعان ما يتناثر بعيدا خارج المحلول عند تسليط الأكسجين على الشحنة .

وللجير تأثير ملموس في سرعة تكوين الخبث فكلما قلت نسبة الجير الغير تام الاحتراق وكانت أحجامه متماثلة كلما زادت سرعة ذوبانه في الحديد وتكون خبث الجير الحديدي في وقت وأقصر . وتعتبر الفترة التي يتأخرها تكوين الخبث عاملا سيئا يضيع خلالها كثير من الحديد وتتأثر بطانة المحول وأنبوبة النفخ .

وإذا لم تكن طبقة الخبث كافية تنثر المعدن على أنبوبة النفخ ويؤدي ذلك الى ضياع بعض الوقت حتى يتمكن العامل من تنظيفها .

ولهذا يصبح خضوع مواصفات الجير لرقابة دقيقة أمرا حتميا وتحدد كمية الجير المضافة الى المحول أساسا بكمية السليكون الموجودة بالحديد الزهر وحامض السليسيك الموجود في الحام كما تتحدد تبعا للخام المتاح ويتسبب نقص الجير في انخفاض قاعدية الحث في حين لا تذوب الكميات الزائدة منه وتطفو كتلا من الحث .

هذا ويمكن تحديد الكمية المطلوبة من الشكل البياني ( شكل (٤٤) ) أو من الجدول ومن الرسم البياني تنعين كمية الجير اللازمة كما يابى :


تحدد نسبة السليكون في الحديد الزهر وتكن ٠.٦٪ على المحور الأفقى ويرسم خط رأسى من هذه النقطة ينقطع مع أحد الخطوط المائلة والتي تبين كمية الخام المضاف وتكن ٨٠٠ كجم ومن نقطة التقاطع هذه نرسم خطا أفقيا يعطى تقاطعه مع المحور الرأسى كمية الجير اللازمة وعمى فى حالتنا هذه تساوى ٩٠٠ كجم .

وتضاف كمية أخرى الى هذه الكمية لضبط الحث الثانى ويمرر تحديد حجم هذه الكمية الى الملاحظ الذى يقوم بالعمل اسنادا الى طبيعة الحث المتكون وكمية خام الحديد المضافة . ويتغير استهلاك الجير تبعا للتركيب الكيماى للحديد الزهر والطريقة المستخدمة للتبريد ( باضافة الحردة أو خام الحديد ) وتتراوح اضافة الجير بين ٤-٩٪ من وزن الشحنة . . ولقد أصبح الآن فى كثير من الأقطار كالاتحاد السوفيتى وغيره استبدال جزء من الجير بالحجر الجيرى أمرا معروفا .

#### خام الحديد - النفايات الحديدية :

عند اضافة خام الحديد الى شحنة الحديد الزهر مراعاة ألا تزيد نسبة السليكا فيها عن ٨٪ حتى لا يتضخم حجم الحث وتخلل قاعديته كما يجب أن ننعم بقدر الامكان الحامات ذات الأحجام الدقيقة حيث أنها سرعان ما تتطاير مع الغازات المتكونة أثناء النفخ خاصة اذا أضيفت أثناء النفخ .

ومن البديهي أن تكون نسبة الحديد به مرتفعة ( حوالى ٦٠٪ ) حتى تزداد الكفاءة الانتاجية للصلب النانج . وتعتبر النفايات الحديدية بديلا جيدا لخام الحديد اذ تتميز بانخفاض نسبة السليكون بها ( لغاية ٢٥٪ ) وارتفاع نسبة الحديد ( حوالى ٧٠٪ )

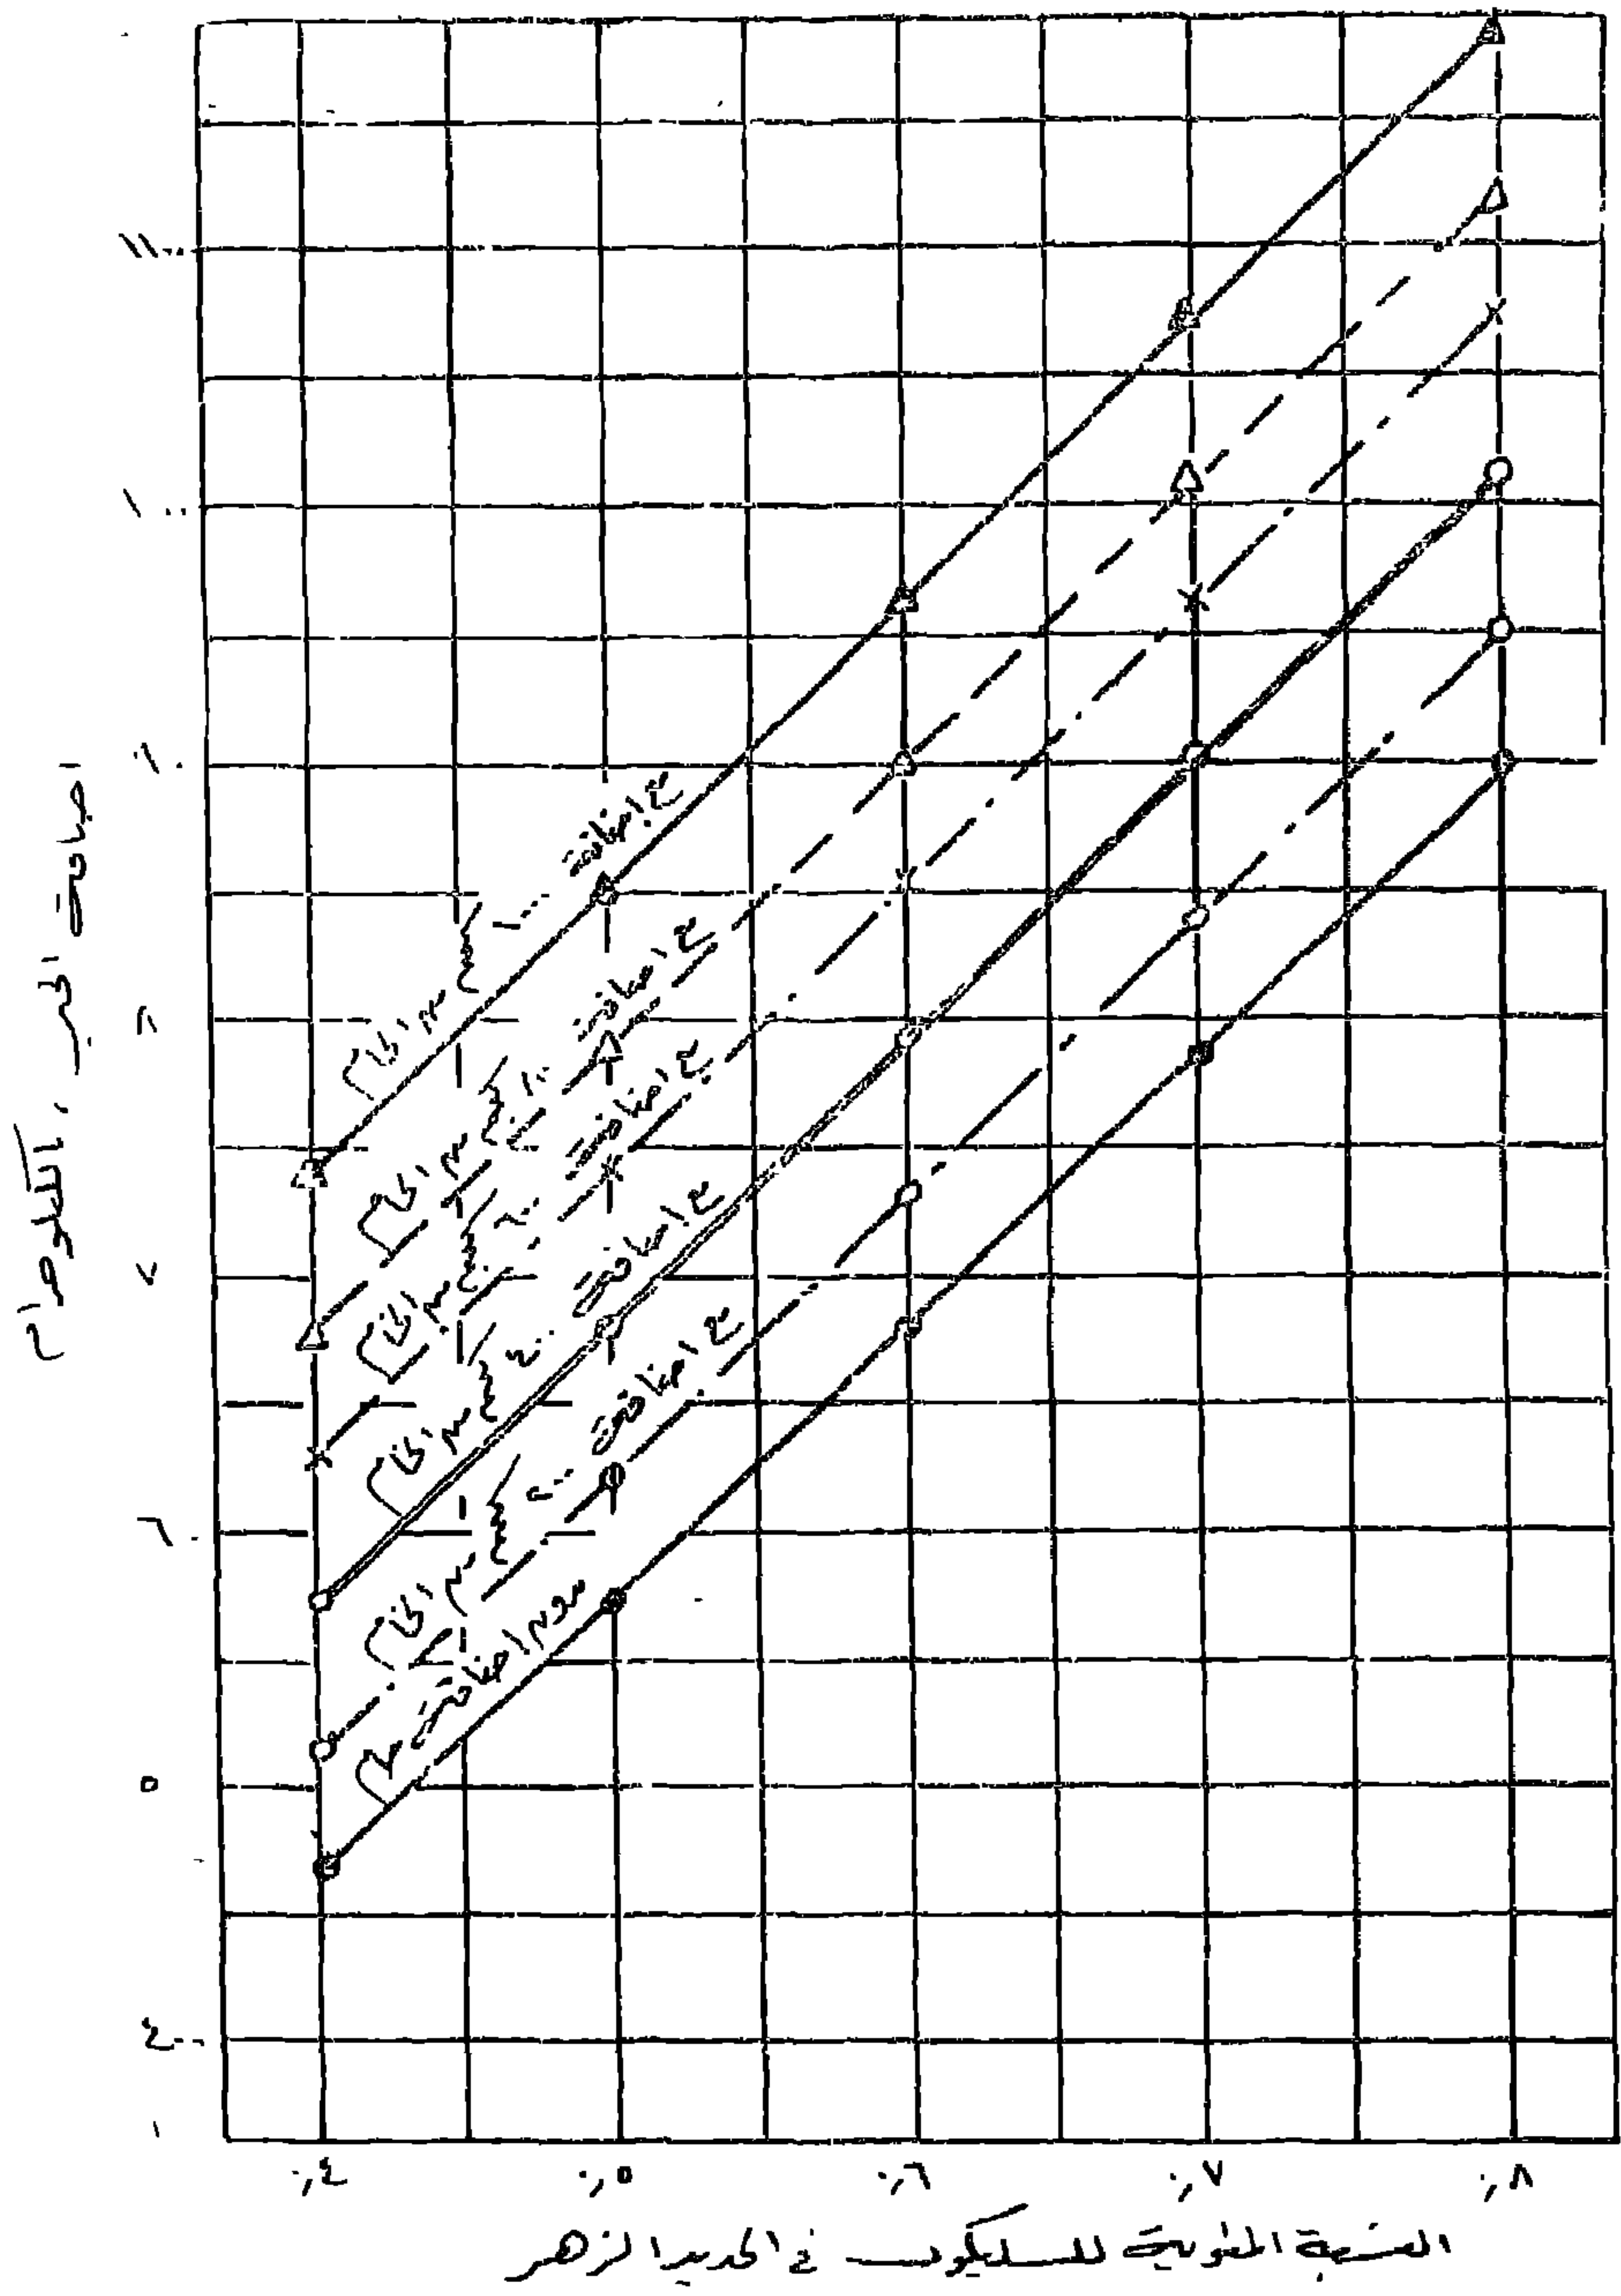

شكل (٤٤) : خطوط بيانية تحدد وزن البير الذي يجب اضافته في محول سعته ٢٠ طنا



واليك التحليل النمطي لهذه النفايات :

٥٨٪	ح أ
٣٥٦٪	
٧٠٪	ح ( الكلى )
١٧٥	س أ
٦٢	ل و أ
١٤	كا أ
٦	مغ أ
٤٢	م أ
آثار	فو
آثار	كب

ولكى تكون هذه النفايات صالحة للاستعمال يجب أن تتوافر بها بعض المواصفات ، فيجب أن تكون جافة حتى لا تلتصق بفتحة الشحن للمحول .

ويتوقف معدل اضافة خام الحديد على الطريقة المتبعة وعندما تسبب النفايات المعدنية في تبريد الشحنة تزود الشحنة بكمية من خام الحديد فخط حتى تزداد اكاسيد الحديد بالخبث مما يسرع باذابة الجير وفي هذه الحالة يكون استهلاك خام الحديد والنفايات المعدنية بمعدل ٧٠-١٠٪ .

وإذا لم تضاف النفايات المعدنية ( اضافة الخام فقط ) فان معدل اضافة الخام في هذه الحالة يكون عادة بواقع ٥-٧٪ من وزن الشحنة ويقوم العامل المنوط اليه القيام بمتابعة هذه العملية بتنظيم هذا المعدل استنادا الى تحاليل الشحنة ودرجة حرارة المحول ونسبة الكربون بالصلب الناتج ومعدل اندفاع الاكسوجين ودرجة حرارة الصبة السابقة حيث تتحدد طريقة التبريد .

ويستفاد كثيرا اذا استعملنا خامة الحديد التي سبق تركيزها وتكويرها . والتي تحتوى على ٦٥ - ٧٠٪ حديدا ، ١٥-٢٪ سليكا .

**البوكسيت والفلوريت ( الفلورسبار ) :**

حتى يتكون الخبث سريعا يضاف البوكسيت الى الشحنة بكمية تتراوح بين ٥-١٠٪ من وزنها ويكون العامل المحدد هو السليكون

الموجود بالحديد الزهر وللألومينا الموجودة بالبوكسيت تأثير كبير على تكوين الخبث .

وترتفع نسبة السليكا بالبوكسيت حتى ١٠٪ وأكسيد الحديد حتى ٥٥٪ أما باقى الشوائب فتتواجد بكميات ضئيلة ( من ٠.١-٣.٥ ٪ ونظرا لشراهة امتصاص البوكسيت لبخار الماء فانه يحتوى على نسبة عالية من الرطوبة ( لغاية ٢٠٪ ) .

ويتركب الفلوريت من الكالسيوم والفلور اذ أن قانونه الكيميائى هو كافل ٢ وتحتوى الأنواع الجيدة من الفلوريت على أكثر من ٩٢٪ من فلوريد الكالسيوم وتكون نسبة السليكا بها أقل من ٥٪ وترجع أهمية الفلوريت الى مساعدته على سرعة ذوبان الجير فى الخبث لتكوين مصهور الخبث القاعدى .

#### خام المنجنيز :

لقد وجد عمليا أنه فى بعض الأحيان تسهل عملية ازالة الكبريت باضافة خام المنجنيز وعند استعمال طريقة النفخ العلوية بالأكسجين الخالص يجب اضافة خام المنجنيز الذى يحتوى على أكثر من ٤٥٪ من المنجنيز وعلى أقل من ١٠٪ من السايكا .

### ٧ - مراحل النفخ - التفاعلات التى تحدث داخل المحلول

#### تكوين الخبث

تضاف الى شحنة الحديد بالمحلول المواد المختلفة اللازمة كالحردة والجير وخام الحديد والنفايات المعدنية أو قوالب الحجر الجيرى والبوكسيت . وقد تضاف مواد أخرى الى شحنة الحديد الزهر بعد صبها فى المحول . ثم يتبث المحلول بعد ذلك فى وضع رأسى وعندئذ تنخفض أنبوبة تمويل الأكسجين وتضبط فوهتها النحاسية على ارتفاع معين من سطح الشحنة ويسمح للأكسجين بالاندفاع الى الحديد .

وتعتبر المسافة بين فوهة الأنبوبة وسطح الحديد من أهم العوامل التى تؤثر فى سير عملية النفخ وظروف تكوين الخبث وكمية الحديد الضائعة وأيضا عمر الأنبوبة .

وفى البداية يندفع الأكسجين من فوهة الأنبوبة التى تكون على أقل ارتفاع حوالى ٧٠٠-٨٠٠ مم فوق سطح الحديد فى المحول ذى سعة

٢٥ طنا وبمعدل ٧٠-٨٠ م٣ من الأكسجين في الدقيقة وبهذا نضمن اعتدال الاحتراق .


ويجب ألا تنخفض الانبوبة أكثر من ذلك حتى لا تتاكل فوهتها سريعا اذ تتعرض لتأثير قطرات المعدن شديدة السخونة التي تتناثر عليها من منطقة التفاعلات فتستهلك في وقت قصير .

وباختراق تيار الأكسجين لطبقات شحنة الحديد يتأكسد الحديد أولا الى أكاسيد الحديد التي تقوم بعد ذلك بأكسدة العناصر الأخرى كالسليكون والمنجنيز والكربون والفسفور ولكن جزءا من هذه العناصر الموجودة بمنطقة التفاعلات يتأكسد مباشرة بانحاده بالأكسجين .

ونرى في شكل (٤٥) صورة نمطية لأكسدة الشوائب وتكوين الخبث لشحنة ٢٥٧ طنا من حديد زهر الافران المفتوحة تم تحويلها الى صلب بطريقة النفخ العلوية بالأكسجين خلال فوهة اسطوانية الشكل قطرها ٤٢ مم .

ففي خلال ثلاث دقائق من بدء النفخ يتأكسد كل السليكون متحولا الى سليكا ثم يتأكسد كل من المنجنيز والكربون والفوسفور في نفس الوقت وتسميز هذه الطريقة عن النفخ بالهواء حيث يبدأ الفوسفور في الأكسدة فقط في فترة ما بين النفخ عندما ينخفض الكربون في الصلب الى ٠.٤-٠.٥٪ في خلال الثلاث دقائق الأولى من النفخ عندما يأخذ كل من السليكون والمنجنيز في التأكسد بتأكسد الفوسفور بشدة بينما يكون معدل تأكسد الكربون في هذه الفترة أقل منها في الفترات التالية وفي هذه الفترة تكون كمية أكسيد الكالسيوم بالخبث غير كافية وتحدد الأكاسيد الحامضية كثنائي أكسيد السليكون وخامس أكسيد الفوسفور أساسا بالأكاسيد القاعدية كأكسيد الحديد وزو أكسيد المنجنيز وتتكون سليكات الحديد والمنجنيز ( ٢ح ٠س ٢م ٢٠س ٠ ) وفوسفات الحديد ( ٣ح ٠ف ٢ا ٠ ) وتصل قاعدية الخبث بعد ثلاث دقائق من بدء النفخ الى ٧٧٪ وترتفع الى أكثر من الواحد الصحيح بعد ستة دقائق من النفخ ولذا تنخفض أكاسيد الحديد به

ويزال الخبث بعد ٦ دقائق ، ١٠ ثوان من بدء النفخ وكقاعدة يزال الخبث بعد خمس أو ست دقائق من بداية النفخ ٠٠ وقبل ابعاد الخبث الأساسي بدقيقة أو دقيقتين ترفع أنبوبة تهويل الأكسجين الى ١٠٠٠ -

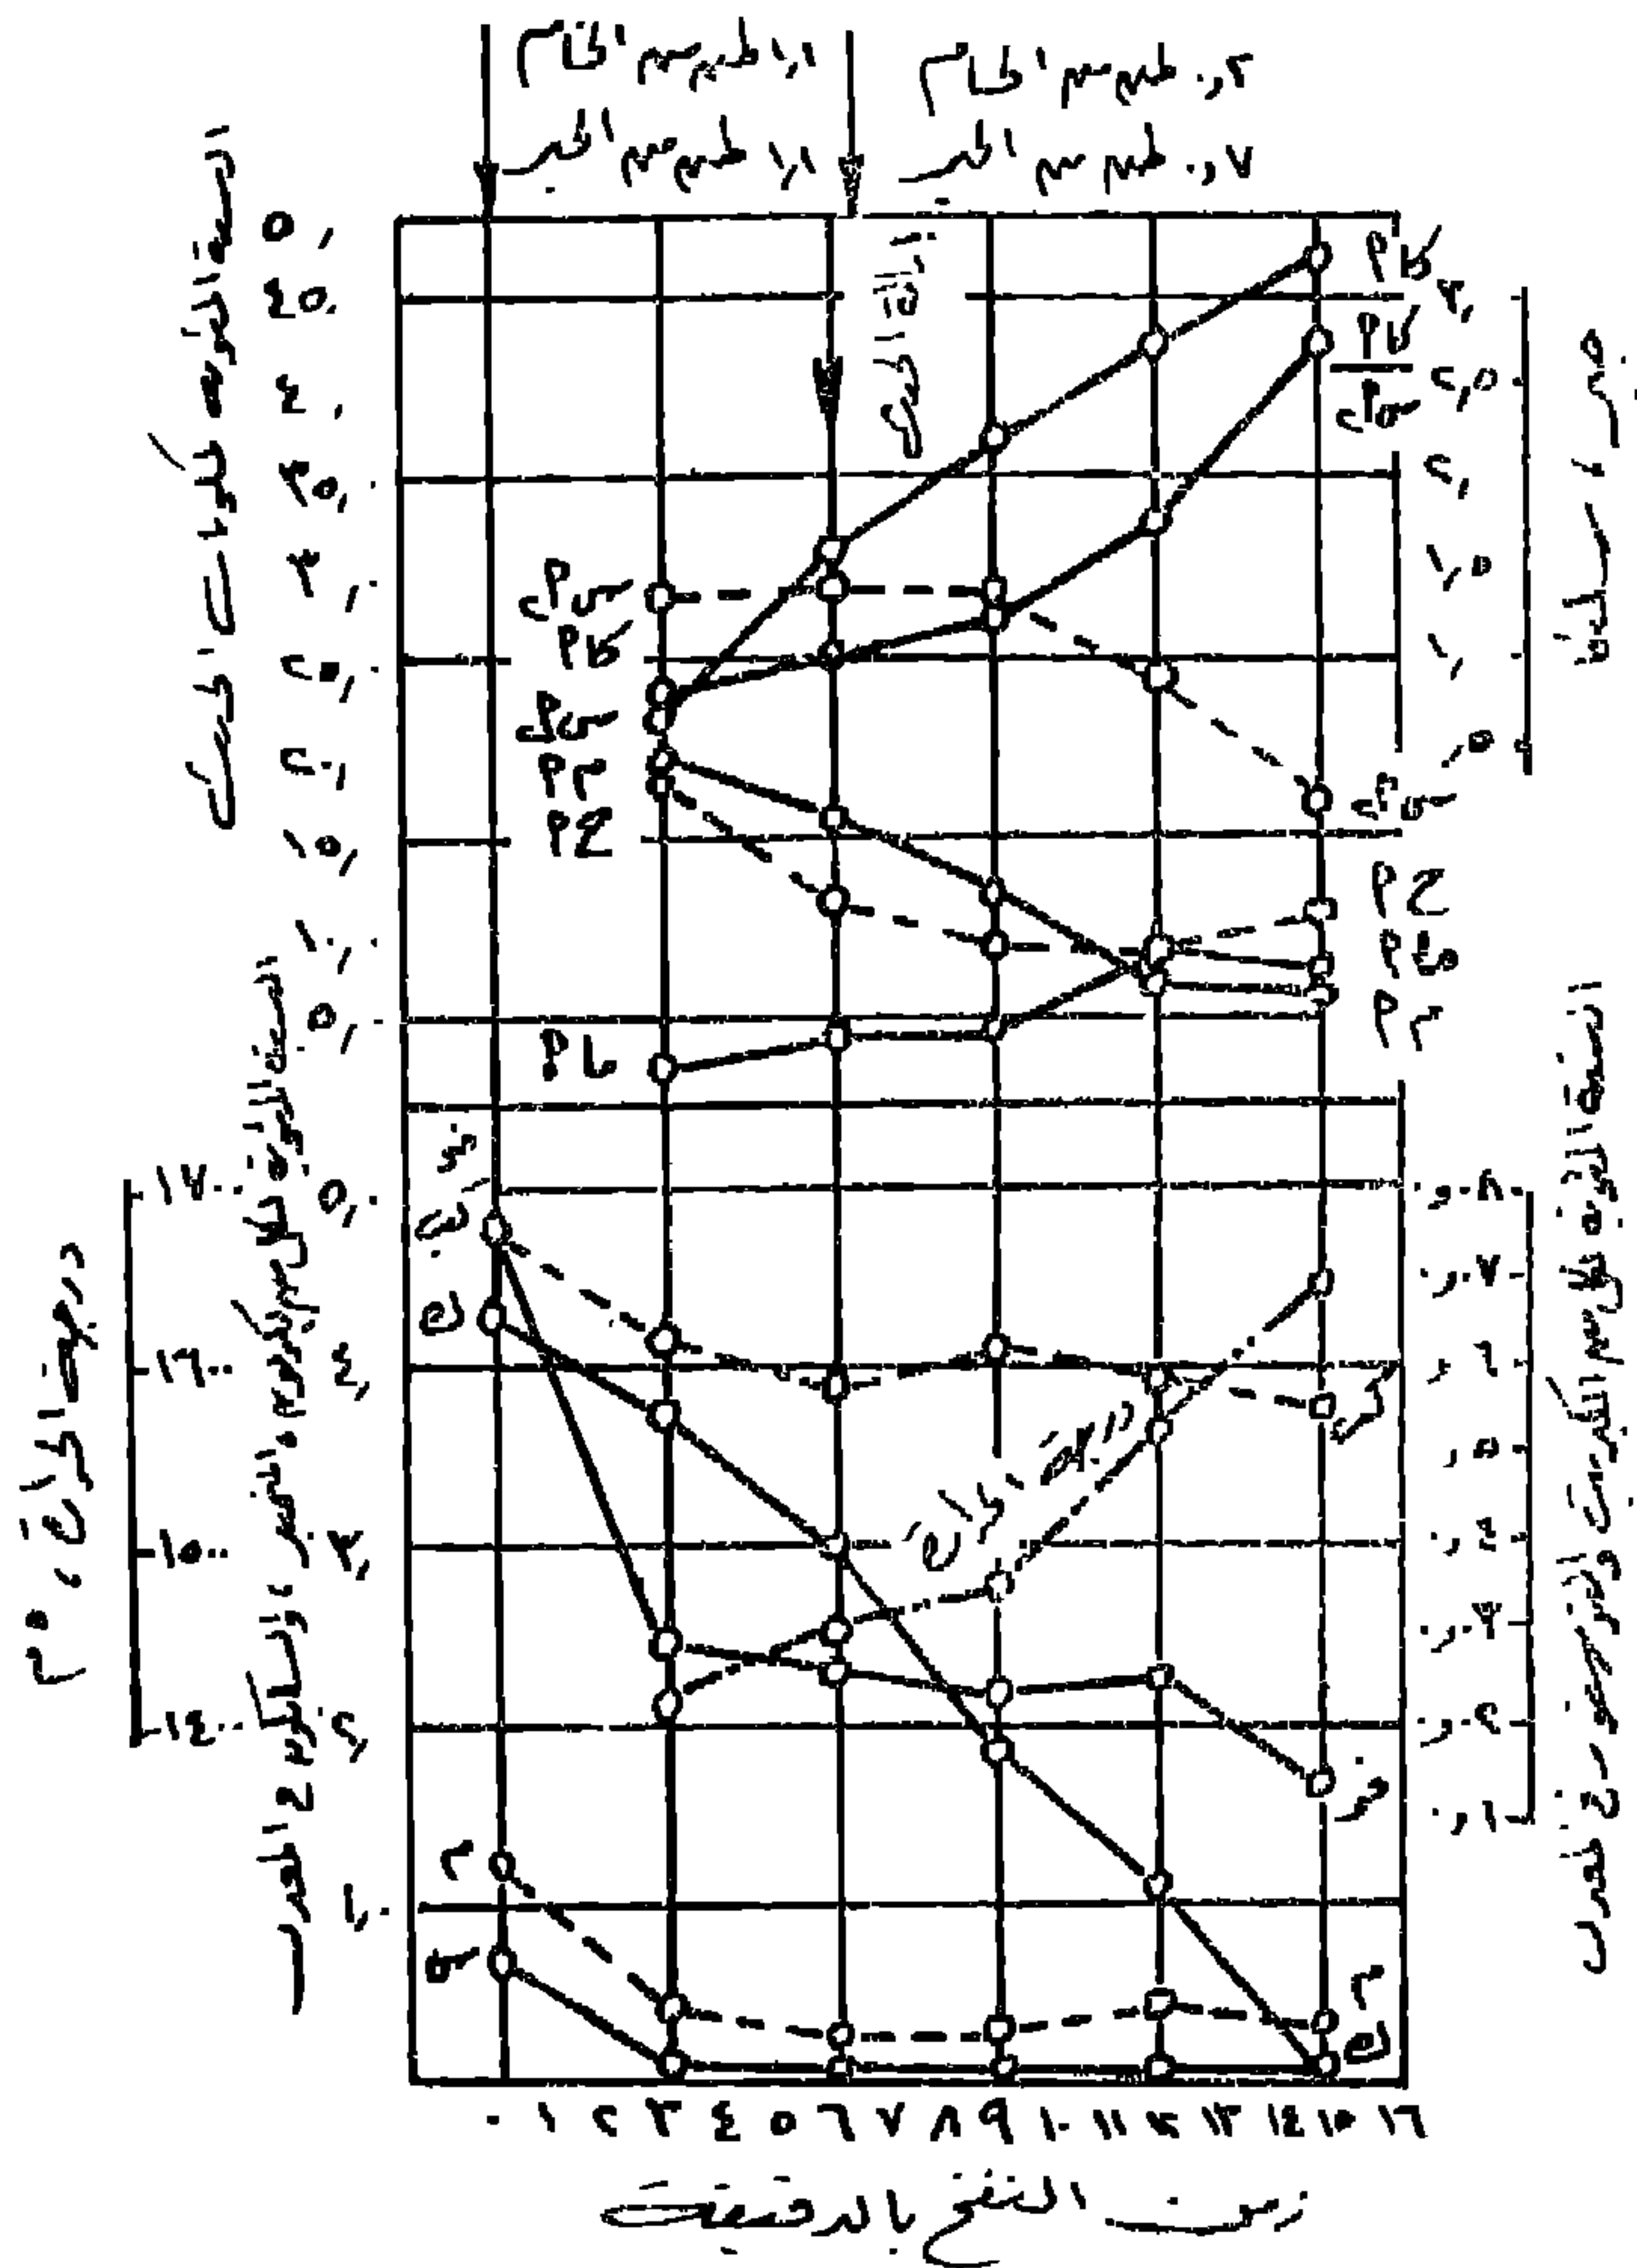

شكل (٤٥) : يبين التغيرات الكيميائية التي تطرأ على كل من المعدن والخبث أثناء فترة النفخ

١٢٠٠ مم فوق سطح الحديد أو يخفض تدفق الأكسجين مدة ونصف أو مرتين وهذا يتيح لتفاعلات الأكسدة عند السطح أن تبدأ فتزداد أكاسيد الحديد في الخبث ويزداد حجمه مما يساعد على انسكابه عند إمالة المحول

وبأخذ هذه الاعتبارات يضاف أحيانا بعض خام الحديد قبل إزالة الخبث بدقيقة أو بدقيقتين بهذا تنتهي الفترة الأولى .

بعد إزالة الخبث الأصلي يضاف الجير وخام الحديد واليوكسيت إلى المحول وتبدأ الفترة الثانية من فترات النفخ فتظل أنبوبة الأكسجين عند

وضعها العلوى لدقيقة أو دقيقتين حتى نزيد كمية أكاسيد الحديد في الخبث فيذوب الجير بسرعة ثم تعاد بعد ذلك الى وضعها الأصلي حتى نهاية عملية النفخ .

وفي هذه الفترة ينفرد الكربون بعملية الأكسدة وتنخفض كثيرا كمية أكاسيد الحديد بالخبث حيث يصل معدل أكسدة الكربون الى ٣٥ر٠٪ في الدقيقة . وتعمل الزيادة في درجة الحرارة بين الدقيقة التاسعة والدقيقة العاشرة على اخزال المنجنيز وقليل من الفوسفور .

ويعزى هذا الى انخفاض كمية أكاسيد الحديد بالخبث .

وفي الدقائق الأخيرة من فترة النفخ عندما تنخفض نسبة الكربون في الصلب الى ١ر٠٪ ترتفع كمية أكاسيد الحديد في الخبث وهذه الاكاسيد بدورها تؤكسد المنجنيز والفوسفور فتتخفض مقاديرها باطراد كلما اقتربنا من نهاية النفخ للحصول على صلب منخفض الكربون .

وطول فترة النفخ ترتفع قاعدية الخبث تدريجيا حتى تصل الى ٢٧٢ عند نهاية النفخ وتعتبر بطانة المحول التي تتركب من الكرومجنزيت المصدر الوحيد لأكسيد الماغنسيوم الذي يظهر في الخبث .

وعادة يتغير التركيب الكيميائي للخبث الأصلي ( الذي يتكون خلال ٦-٨ دقائق الأولى من فترة النفخ ) في الحدود التالية ويرجع هذا التغيير الى تركيب الحديد الزهر وظروف النفخ والاضافات الأخرى ( خام الحديد والجير والبوكسيت )

٢٧-٢٥	س أ ٢	جدول (٢٢)
٣٥-٣٢	كا أ	
١٣-١٢	كا:س أ ٢	
١٧-٦	ح أ	
١٦-١٠	م أ	
٥-٢٥	لو ٢ أ	
٥-٣	منغ ٢ أ	

ونبعا لكمية الخبث الأول الذي تمت ازالته والاضافات المختلفه كالجير والخبث والبوكسيت ، ظروف التشغيل ونسبة الكربون في الصلب الناتج يصير تحليل الخبث النهائي كما يأتي : -

٢٢ - ١٤	س ٢ أ
٥٠ - ٤٢	كا أ
٣٥٥ - ٢٥٥	كا أ : س ٢ أ
١١ - ٥	ح أ
١٤ - ٧	م أ
٧ - ٣	ل ٢ أ
٨ - ٤	مغ أ

### القواعد الخاصة لازالة الفوسفور

في مستهل عملية النفخ العلوي بالأكسجين يتأكسد الفوسفور سريعا وفي الواقع انه لا يمضى أكثر من ثلاث دقائق من بدء النفخ حتى يتم تأكسد الفوسفور كله .

ويساعد على ذلك تكوين مصهور خبث الجير الحديدى ( انظر شكل ٢٥ ) وتتوقف نسبة الفوسفور بالصلب على كمية أكسيد الحديدوز الموجودة بالخبث فنقل نسبة الفوسفور بالصلب بزيادة كمية أكسيد الحديدوز بالخبث كما هو مبين بالجدول ٢٤ الذى تم اعداده بطريقة احصائية على عدد كبير من الصبات نفخت بالاكسجين النقى من أعلا فى محول سعة ٢٥٥ طنا وكانت نسبة الفوسفور بالحديد الزهر ٠.١٪ .

ويمكن ازالة الفوسفور بسهولة برفع أنبوبة دفع الاكسجين وخفض ضغطه حتى يتأكسد الخبث جيدا كما أن اضافة خام الحديد تساعد على ازالة الفوسفور بنجاح .



النسبة المئوية لأكسيد الحديد في الخبث									
المجموع التكلي الخصبات	١٥٠١	١٣٠١	١١٠١	٩٠١	٧٠١	٥٠١	نفاية ٥		
٤٠٤٨	١٦١	١٦٣	٣٣٣	١٠٠٠	١٥٢٩	٦٨٠	١٨٢	عدد الخصبات متوسط النسبة المئوية للقوسفور	
	١٩٠١	٢٠٢١	٢٠٢٤	٢٠٢٦	٢٠٢٨	٢٠٣٢	٢٠٣٨		

ويبين جدول ٢٥ مدى ارتباط نسبة الترسفور في الصلب الناتج بقاعدة الخبث التي يحتوي على ٧ - ٩٪ من أكسيد الحديد ويحتوي الصلب على ١٤ - ٢٢٪ كرومينا .

قاعدة الخبث									
	٢٠٣	٢٠٢٧	٢٠٢٥	٢٠٢٦	٢٠٢٥	٢٠٢٢	٢٠١٧		
	٦٤	٢٦١	٢١٦٠	٩٧٦	٢٥	لغاية ٢٥	عدد الخصبات للقوسفور متوسط النسبة المئوية		
	٢٠٣	٢٠٢٧	٢٠٢٥	٢٠٢٦	٢٠٢٥	٢٠٢٢	٢٠١٧		

وبالتحكم في ظروف تشغيل النفخ يمكننا الحصول على صلب يحتوي على نسبة منخفضة من الفوسفور مهما كانت كمية الكربون به .  
فمثلا صلب القضبان الذي يحتوى على ٥٠ - ٣٧ر/ كربونا تتراوح نسبة الفوسفور به بين ٢٠ر - ٤٠ر/ وعادة ما يعصب الصلب الناتج من المحول خلال فتحة لمنع اختلاط الصاب بالخبث وذلك لتلافي اخنزال الفوسفور وعودته ثانية الى الصلب .

### ازالة الكبريت من الصلب

يسبب فعل القصر للخبث في اعاقه عملية ازاله الكبريت من الصلب ولهذا السبب يجب أن تكون كمية الكبريت في الحديد الزهر في حدود ضيقة جدا وبقدر الامكان ويزال الكبريت من الحديد الزهر بعد خروجه من الفرن العالى وقبل صبه في المحول .  
وفي أثناء النفخ تنخفض كمية الكبريت بالصلب في الدقائق الست الأولى ( انظر شكل ٤٥ ) ودرجة ازالة الكبريت خلال هذه الفترة تساوى

$$\text{درجة ازالة الكبريت} = \frac{١٠٠ \times (٠٠٥٨ - ٠٠٧٦)}{٠٠٧٦} = ٢٣٣ر/$$

وباضافة الجير بعد ازالة الخبث من المحول تزداد نسبة الكبريت زيادة طفيفة لاحتواء الجير على نسبة عالية من الكبريت ( ٢٣ر/ ) ثم ما تلبث هذه النسبة أن تنخفض ثانية ولا تتعدى درجة ازالة الكبريت النهائية ٢٦٣ر/ ولكي يزال الكبريت لدرجة كبيرة يلزم أن يكون الخبث ذا سيولة كبيرة وقاعديته عالية مع احتوائه على كمية اقل من أكاسيد الحديد كما تساعد الحرارة المرتفعة والتقليب الشديد للمعدن على ازالة الكبريت بنجاح وتوافر هذه الظروف مجتمعه عندما يستخدم الاكسجين في نفخ الحديد الزهر .

وبالرغم من ذلك تصادفنا أثناء ازالة الكبريت بعض المشاكل والصعاب نتيجة لتكون الخبث في وقت متأخر ( عند نهاية النفخ ) بالتركيب الكيماي المطلوب أو لعدم الوصول الى درجة الحرارة العالية والتي تناسب هذه العملية .

وبعض مكونات الخبث لها تأثير فعال وقوى في ازالة الكبريت ومن هذه المكونات السليكا وأكسيد الكالسيوم - قاعدية الخبث - وأكسيد المنجنيز .


يبين جدول (٢٦) تأثير قاعدية الخبث على كمية الكبريت بالصلب ودرجة ازالته من الحديد الزهر الذي يحتوى على ٠٦ - ٠٦٥ر/ كبريتا،  
١٣٥ - ١٥ر/ منجنيزا ، ٠٦ر/ سليكونا .

	قاعدة الخبث ٢١ / ١٤ / س ٢١						
	٢٦ر	٢١ر ٢٥ر	٢٦ر ٢	٢١ر ٢٥ر	٢٠ر حتى		
يحتوي المديد الزهر على ٠.٦ - ٠.٦٥ % كرب، ٥ - ١ % م على حوالي ٠.٦ % س صلب فوار به ٠.٧ - ٢ / ك	١٩٣	٨٦٤	٣٥٨٣	١٨٥١	٥٩	عدد الصينات	
	٢٠٣٧ر	٢٠٣٨ر	١٣٤١ر	٢٥٤٤ر	٢٠٤٧ر	النسبية المثوية للكبريت	
	٤١٣٣	٣٩٧٨	٢٥	٢٠٠٢	٢٥٣٤	درجة ازالة الكبريت	

وبالرغم من ذلك فان درجة ازالة الكبريت عندما تصبح قاعدية الخبث ٢٦ - ٣٠ أى فى الحدود المألوفة ويرجع ذلك الى ارتفاع لزوجة الخبث مع ارتفاع قاعديته ويعطى الخبث ذو القاعدية ٢٦ - ٣ اذا كانت سيولته كبيرة - نتائج أفضل .

**التاثير الناتج عن اضافة البوكسيت والفلوريت اثناء ازالة الكبريت :**  
 يعطى شكل (٤٦) فكرة عن التغيرات التى تطرأ على كل من الصلب والخبث لشحنة وزنها ٢٥٥ طنا بعد اضافة البوكسيت اليها وهذه البيانات توضح لنا ما يأتى :

١ - اضافة البوكسيت يسرع من تكوين الخبث وتتعدى قاعديته الواحد الصحيح وفى غضون دقيقتين و ١٠ ثوان ( بينما لا تتعدى هذه

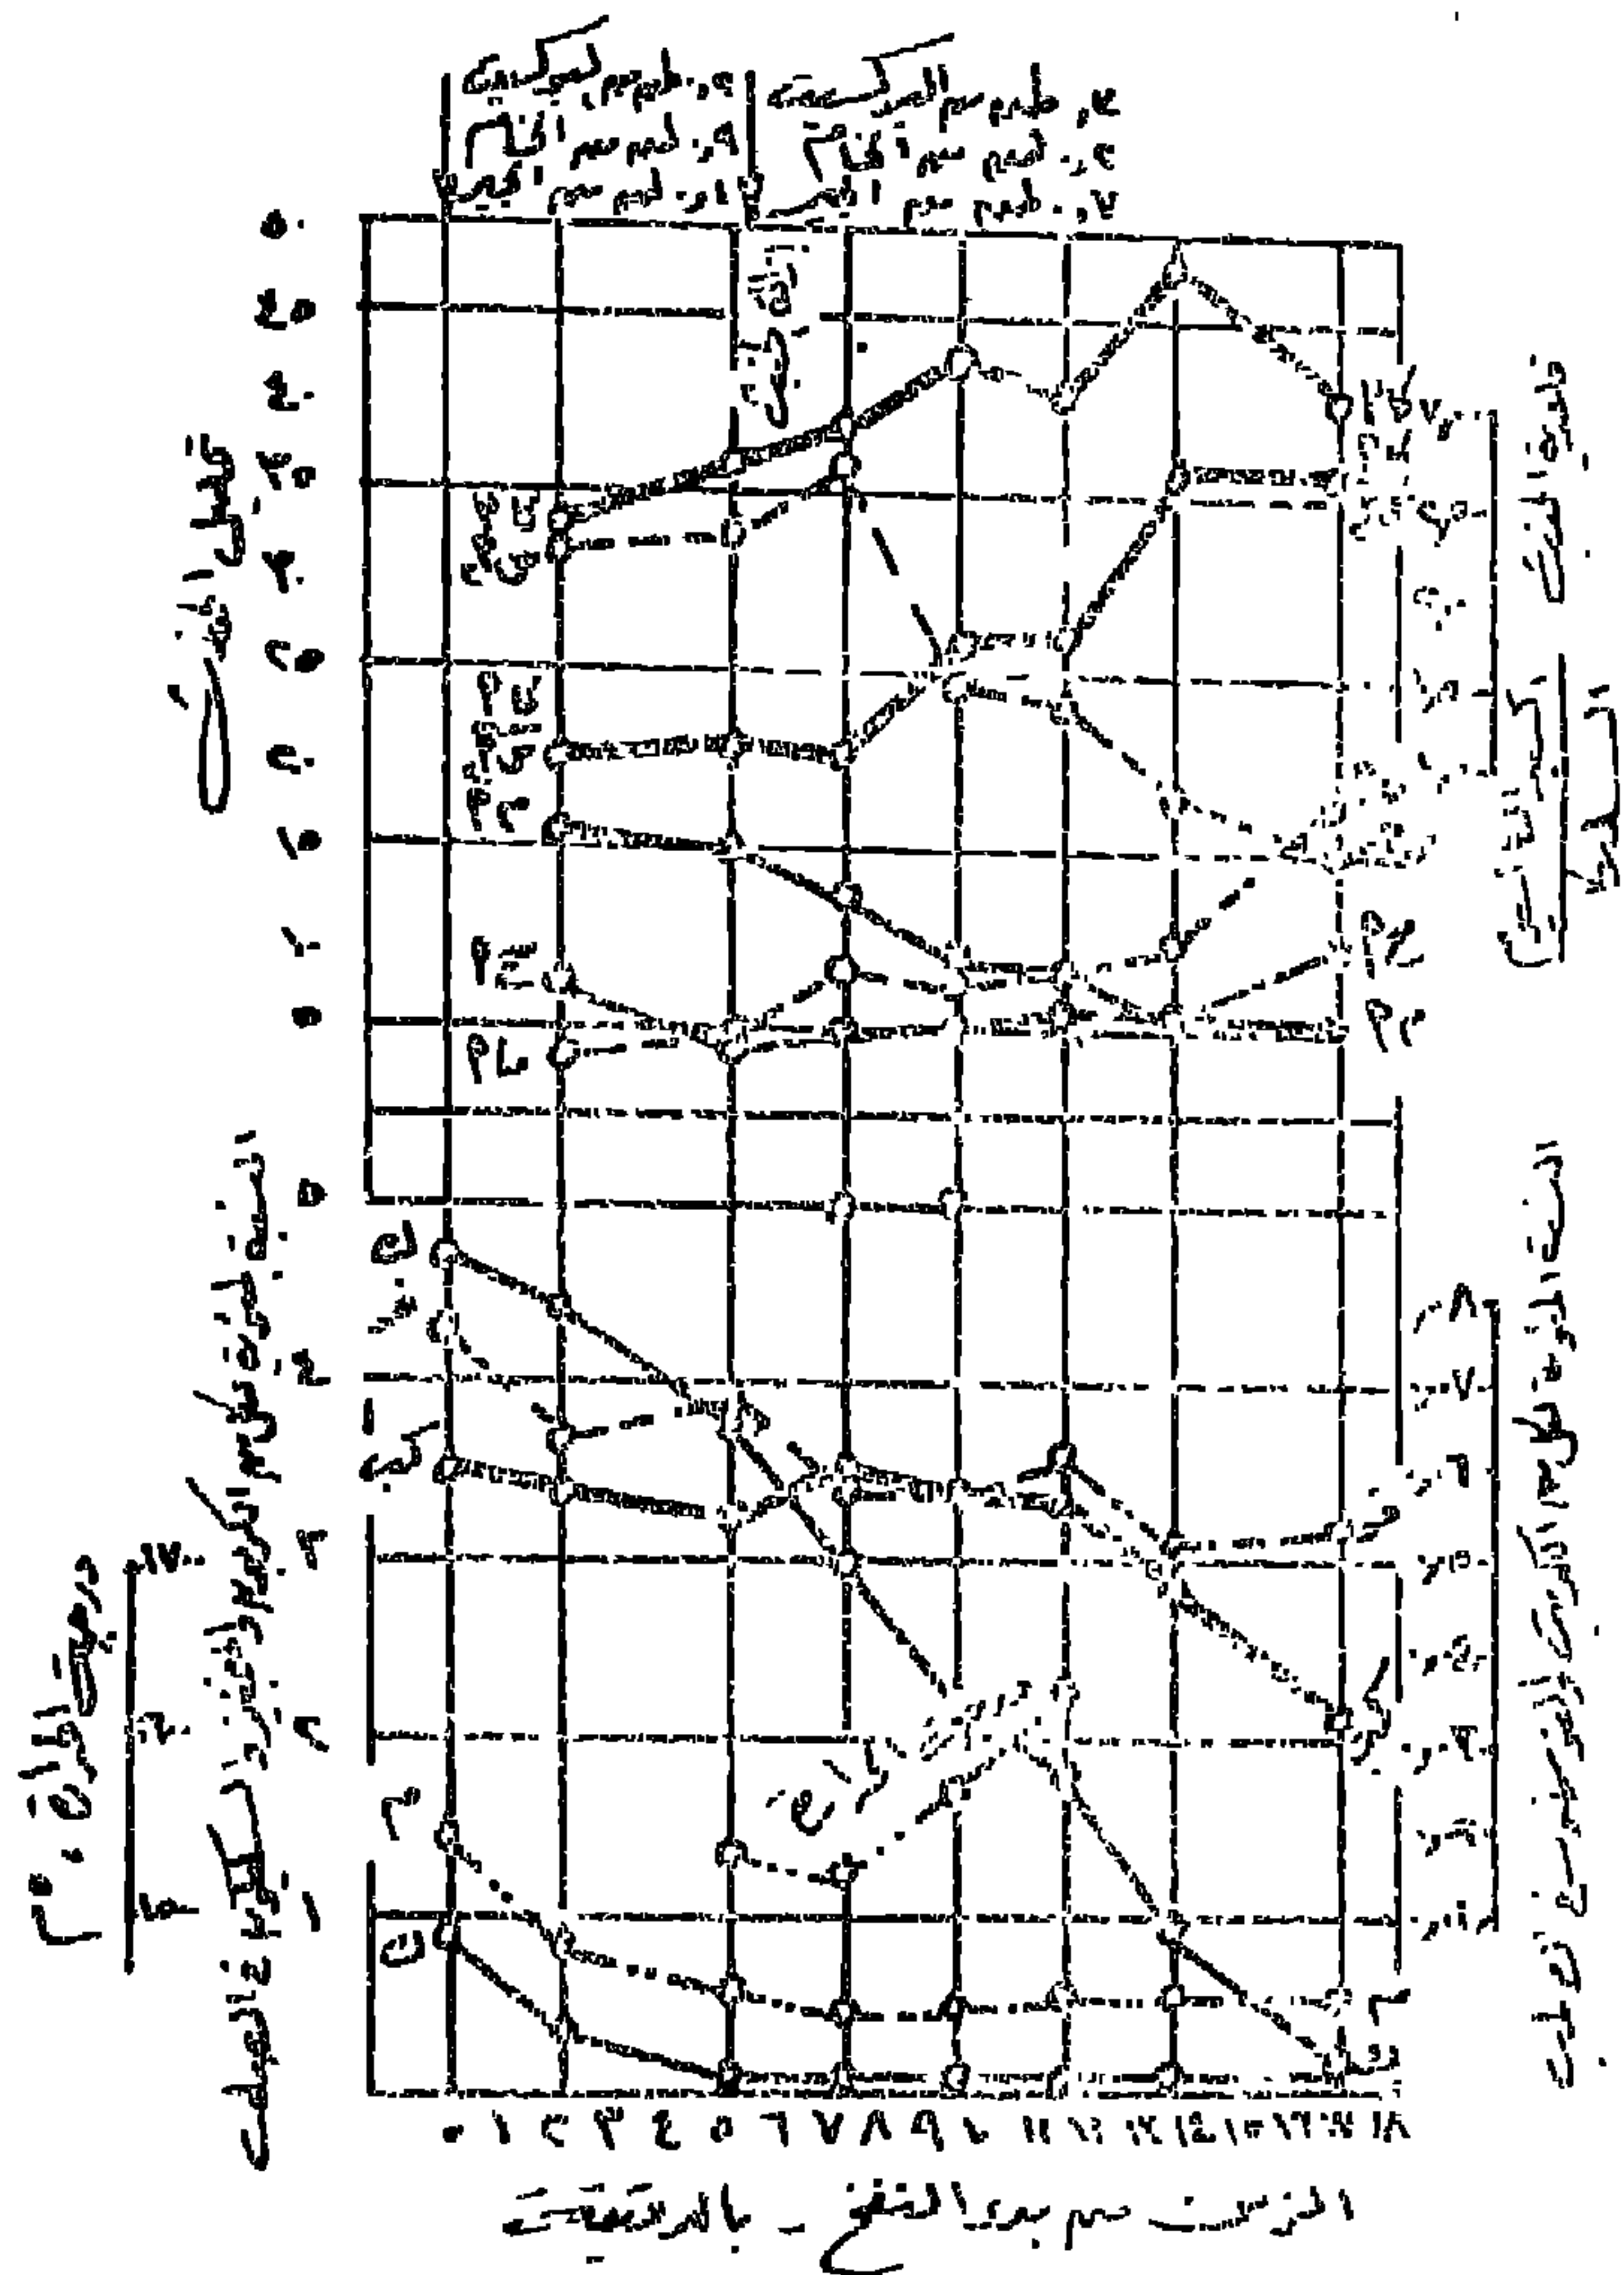

شكل (٤٦) : التغيرات التى تطرأ على التركيب الكيميائى لكل من المعدن والخبث اثناء التسخين مع اضافة البوكسيت

انفاغدية ٧٧ وفى وقت يزيد عن ذلك بثلاث دقائق اذا لم يضاف البوكسيت الى الشحنة ( انظر شكل ( ٤٥ ) وبعد ٩ دقائق و ٣٣ ثانية تقفز القاعدية الى ١٧٣ و تصبح ٢٦٥ قبل نهاية النفخ بثلاث دقائق و ١٥ ثانية فى وجود لو ٢ أ ٣ بنسبة ٦٢ - ٥١٪ وكانت سيولة الخبث مرضية . وفى خلال هذه المدة تنخفض كمية الكبريت فى الصلب من ٠٤٧ ر الى ٣٣٪ وبذلك تصبح درجة ازالة الكبريت الكلية ٤٥٪ وبدون اضافة البوكسيت يتكون الخبث بنفس القاعدية السابقة عند نهاية النفخ فقط ولا تنجح ازالة الكبريت بدرجة عالية ويحتوى مثل هذا الخبث على ٣٤٢٪ لو ٢ ا ٣ فقط .

٢ - يعرقل انخفاض نسبة أكسيد الحديد بالخبث من فاعليته فى ازالة الفوسفور .

٣ - تزداد كمية الماغنيزيا ( أكسيد المغنسيوم ) فى الخبث باستمرار وتبلغ هذه الزيادة ذروتها أثناء الدقائق الثلاث و ١٥ ثانية الأخيرة من فترة النفخ .

٤ - لا يكون لاضافة البوكسيت أى تأثير على تأكسد كل من السليكون والمنجنيز والكربون .

ويجب ربط كمية البوكسيت المضافة بنسبة السليكون الموجود بالحديد الزهر واذا كانت كمية السليكا بالخبث عالية عمل البوكسيت على زيادة السيولة فيزداد ناكل حراريات البطانة بالمحول .  
ويضاف البوكسيت بالطريقة الآتية فى أحد مصانع الصاب بالاتحاد السوفيتى :-

١ - اذا احتوى الحديد الزهر على عنصر السليكون لغاية ٠٧٪ وعنصر الكبريت لغاية ٠٧٪ وأضيف ٠٤٪ من البوكسيت أولا قبل النفخ ثم يضاف ٠٦٪ بعد ازالة الخبث أما اذا أضيفت كل الكمية دفعة واحدة قبل النفخ فانه يلزم اضافة البوكسيت بواقع ١٪ من وزن الحديد الزهر .

٢ - وفى حالة احتواء الحديد الزهر على عنصر السليكون لغاية ٠٥٪ وزيادة الكبريت عن ٠٧٪ يضاف ٠٨٪ بوكسيت قبل النفخ ثم يضاف ثانية ١٢ بعد ازالة الخبث .

٣ - اذا زادت نسبة السليكون بالحديد الزهر عن ٠٧٪ لا يضاف البوكسيت خلال الفترة الأولى من فترات النفخ بل يضاف أثناء الفترة الثانية بنسبة ١٪ .

وبتثبيت العوامل الأخرى فان درجة ازالة الكبريت تزداد باضافة البوكسيت كما فى الجدول التالى :

النسبة المئوية للكبريت في الحديد الزهر

				لغاية ٥٠٥ ر	
٥٠٨ - ٥٠٧١ ر	٥٠٧ - ٥٠٦١ ر	٥٠٦ - ٥٠٥١ ر			
٤١٦٦	٢١٨٨	٢٥٢٢	١٨٢٦		درجة ازالة الكبريت باضافة ١٪ من الكبريت
٢٩	٢٣٥٥	٢١٩٩	١٣٢٦		درجة ازالة الكبريت بدون اضافة البوكسيت



ويلاحظ ان درجة ازالة الكبريت بزيادة بارنفاغ نسبتته في الحديد الزهر . من هذه البيانات يتضح أن اضافة اليوكسييت تعمل على ازالة الكبريت من الصلب بسهولة كما تساعد على سرعة ذوبان الجير وتكوين خبث ذي سيولة عالية وقاعدية مناسبة .

ولضمان ازالة الكبريت بدرجة كبيرة يضاف الى الشحنة كمية من الفلوريت بمعدل ٥ كجم لكل طن من الحديد قبل ازالة الخبث الأول وتقل هذه الكمية الى ٢ كجم لكل طن اذا أضيف الفلوريت بعد ازالة الخبث . .

وفي هذه الحالة ترتفع درجة ازالة الكبريت الى أكثر من ٣٥٪ . .  
انخفضت كميته بالحديد الزهر ٠٠ فنجد أنها تبلغ ٣٩٪ اذا احتوى الحديد الزهر على كبريت بنسبة ٠٣ - ٠٥٣٪ مما يتيح أمامنا الفرصة لصناعة الصلب من الحديد الزهر الذي يحتوى على كبريت ٠٢٨٪ وبدون اضافة الفلوريت فان درجة ازالة الكبريت لمثل هذا النوع من الحديد الزهر لا يزيد عن ١٨٦٪ .

#### **تأثير وجود أكسيد المنجنيز في الخبث على كمية الكبريت في الصلب :**

يبين جدول ٢٨ تأثير أكسيد المنجنيز م أ في الخبث على كميته الكبريت في الصلب مع العلم بأن قاعدية الخبث ٢٦ - ٢ ، ويحتوى الحديد الزهر على ٠٦ - ٠٦٥٪ منه كبريتا .

التسمية اللغوية لأكسيد المنجنيز في النخب

النخب	الأكسجين	الأكسجين	الأكسجين	الأكسجين	الأكسجين	الأكسجين	الأكسجين	عدد النخب	متوسط كمية الأكسجين	درجة إزالة الأكسجين
١٥ر١	١٥ - ١٣ر١	١٢ - ١١ر١	١١ - ١٠ر١	٩ - ٧ر١	٧					
١٦ر٨	٤٥٦	١٩٣١	٣٩٦٨	١٤٠٠	٨٨					
١٠ر٣	٣٠٣٦	٣٠٣	٣٠٤	٣٠٤٢	٣٠٤٦					
٤٤ر٥	٤٢ر٩	٩٩ر٨	٤٦ر٥	٣٣ر٤	٢٧					
٨١٠١	١٦٨	٤٥٦	١٩٣١	٣٩٦٨	١٤٠٠	٨٨		عدد النخب		
									متوسط كمية الأكسجين	
										درجة إزالة الأكسجين

يتضح من الجدول السابق أن ارتفاع نسبة أكسيد المنجنيز بالخبث تزيد من درجة ازالة الكبريت وباستبعاد الخبث الأول يستبعد جزء كبير من أكسيد المنجنيز عن المجموعة أولا يشترك في ازالة الكبريت من الصلب ويصبح المتبقى منه في الخبث الجديد ( بعد ضبطه ) ٦ - ٨ / ( انظر شكلي ٤٥ - ٤٦ ) وبهذا نحقق درجة ازالة الكبريت المنشودة .


ولهذا السبب فانه لتخفيض نسبة الكبريت بالصلب يضاف الفيرومنجنيز الى المحول بعد ازالة الخبث لتعويض كمية أكسيد المنجنيز المفقودة مع الخبث .

### اضافة خام المنجنيز في المحولات

لرفع كمية أكسيد المنجنيز في الخبث يمكن اضافة الخام الغني بالمنجنيز في المحول بعد ازالة الخبث الأصلي منه . ونرى في شكل (٤٧) سلوك شحنة أضفتم اليها خام المنجنيز بنسبة ١٦٪ من وزنها بعد أن تم استبعاد الخبث من المحول .

وبالرغم من وجود أكسيد المنجنيز بكمية كبيرة في الخبث نظرا لانخفاض قاعدية فان كمية الكبريت في الصلب لا تنقص قبل ازالة الخبث . وبعد ازالة الخبث ترتفع قاعدية الخبث في الوقت الذي تزداد فيه كمية أكسيد المنجنيز باضافة خام المنجنيز مما يساعد على ازالة الكبريت فتتقص نسبته من ٠.٥٥ ر. الى ٠.٤٢ ر. ثم أخيرا الى ٠.٣٨ ر.

ويلاحظ ارتفاع كمية أكسيد المنجنيز في الخبث النهائي لاضافة خام المنجنيز بعد اجراء عملية الخبث .

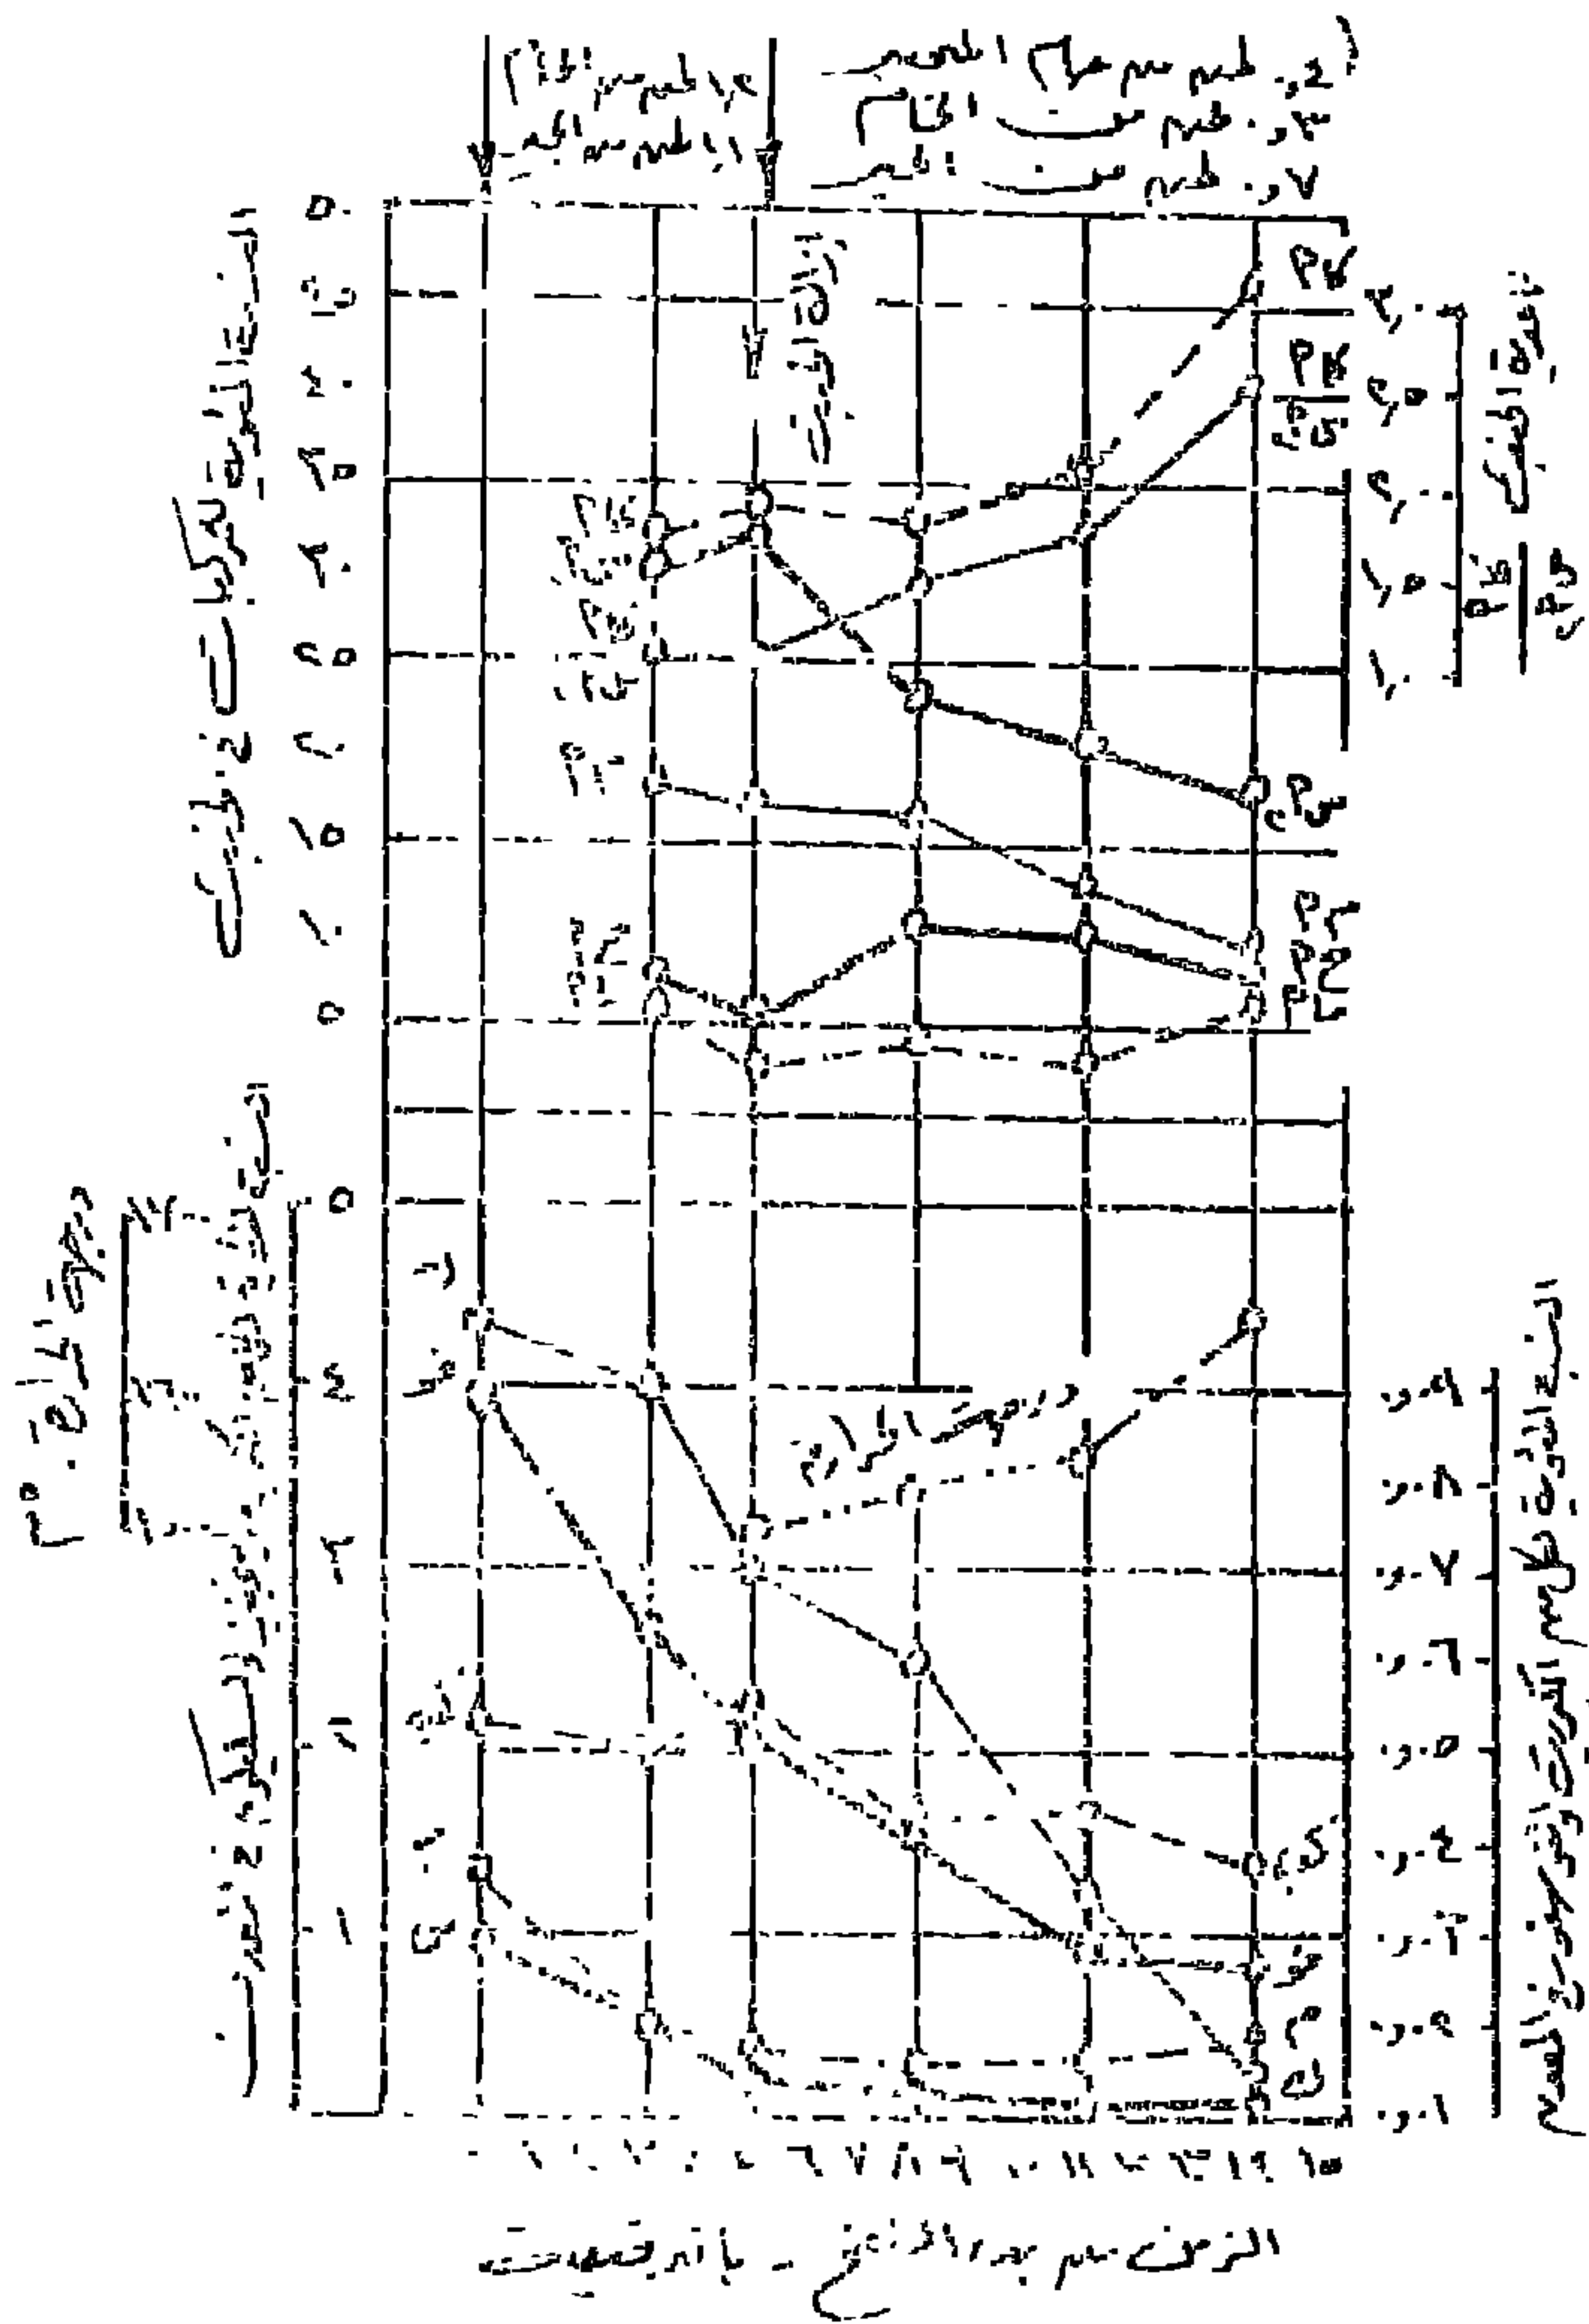

شكل (٤٧) : التغير في التركيب الكيميائي في كل من المعدن والخبث خلال فترة النفخ ، وذلك عند اضافة خام المنجنيز

كما يشاهد بالمقارنة من التذبذب الذي يطرأ على كمية أكسيد المنجنيز في الخبث باستخدام خام المنجنيز أو بدون استخدامه ( جدول ٢٩ ) .

النسبة المئوية لأكسيد المنجنيز في الخبث

١٥	١٤ - ١٢	١١ - ٩	٨		النسبة المئوية لعدد الصببات : دون استخدام خام المنجنيز باستخدام خام المنجنيز
٦	١٠ و ٨	٧ و ٤	٩ و ٢		
٣٠ و ٤	٣٩ و ٢	٢١ و ٨	٨ و ٧		

وكقاعدة اذا لم يكن هناك اضافته من خام المنجنيز فان كمية اكسيد المنجنيز فى الخبث تقع بين ٩ - ١١٪ أما اذا أضيف خام المنجنيز فان الفرق الكبير فى كميته يقع بين ١٢ - ١٥٪ .

وكثيرا ما يساعد وفره أكسيد المنجنيز فى الخبث على ازالة الكبريت من الصلب وقد لوحظ أن ٦٣٪ من الشحنتات التى أضيفت اليها خام المنجنيز فى الفترة الثانية قد احتوت فى النهاية على كبريت تصل نسبته الى ٠.٤ ر/ بيما لا يتعدى عدد الصببات بهذه النسبة من الكبريت عن ٤ ر/ ٣٤٪ اذا تم النفخ بدون اضافة خام المنجنيز اليها .

ومن هذا ينصح ان اضافة الخام الغنى بالمنجنيز بعد الخبث الأول فى طريقة النفخ العلوية بالأكسجين الخالص وتحسن كثيرا من عملية التخلص من الكبريت .

وحتى نحصل على نتائج طيبة عند صناعة صلب ذى كبريت منخفض من الحديد الزهر بنفخه بالأكسجين الخالص يلزم لنا ما يأتى : --

١ - اذا كان المطلوب عدم تعدى نسبة الكبريت بالصلب عن ٠.٤ ر/ فانه يجب ألا يزيد نسبته فى الحديد الزهر عن ٥٥٪ كما يجب ألا تقل نسبة المنجنيز عن ١٥٪ .

واذا زادت نسبة الكبريت بالحديد الزهر عن هذه النسبة كان لزاما علينا التخلص منه فى البواشق بواسطة رماد الصودا ( صودا آش ) أو غيرها .

٢ - يراعى أن تكون سيولة الحبث عالىة وقاعدته مناسبة فى وقت مبكر بقدر المستطاع أى قبل الدقائق الخمس الاخيرة من فترة النفخ وبمساعدة على هذا اضافة البوكسيت .

٣ - يجب أن يحتوى الخبث فى الفترة الثانية على كمية كافية من أكسيد المنجنيز واطافة الخام الغنى بالمنجنيز كقيلة بتحقيق ذلك بعد التخلص من الخبث الأول .

٤ - من الأهمية بمكان أن تكون درجة الحرارة عالية حتى نتخلص من الكبريت بنجاح .


### ضبط درجة حرارة الشحنة أثناء النفخ

يتأثر عمر بطانة المحول بالتغيرات التى تطرأ على درجة الحرارة داخله كما تنعكس ظروف الحرارة على وجود المعدن وكمية الحديد الضائعة .



ويسخن الحديد الزهر بالأكسجين الخالص سوف لدينا كمية كبيرة من الحرارة كانت نضيع مع الشروجين الساخن في حالة نفخ الحديد من أسفل المحول بالهواء فقط .

وقد وجد ان كمية هذه الحرارة الصائغة مع الغازات المتصاعدة من محولات بوماس وبسمر حيث يتم النفخ خلال القاعده وبالتهواء تبلغ حوالي ٢٣ - ٢٩٪ وتنخفض هذه النسبة اذا ما تم النفخ بالأكسجين الخالص الى ٦ - ٨٪ وتسخن الحرارة الفائضة في صهر كمية كبيرة من الخردة أو خام الحديد وتتحدد هذه الكمية سلفا بمعرفة درجة الحرارة التي وصلت اليها الشحنة وكمية السليكون الموجودة بالحديد الزهر كما أن التشغيل المستمر للمحول يؤدي الى رفع درجة حرارة بطانة المحول ويعطى الفرصة لزيادة كمية المبردات المضافة ( الخردة والخام ) وفي شكل (٤٨) نرى العلاقة التي تربط بين كمية المبردات المضافة ومقدار السليكون بالحديد الزهر . ولما كان دور هذه الاضافات هو تبريد الشحنة لذلك فانها تضاف دون تسخين ، وفي الظروف التي تستخدم فيها النفايات الناتجة عن عمليات الدرفلة وغيرها - يراعى استغلالها بالكامل في تشغيل المحولات .

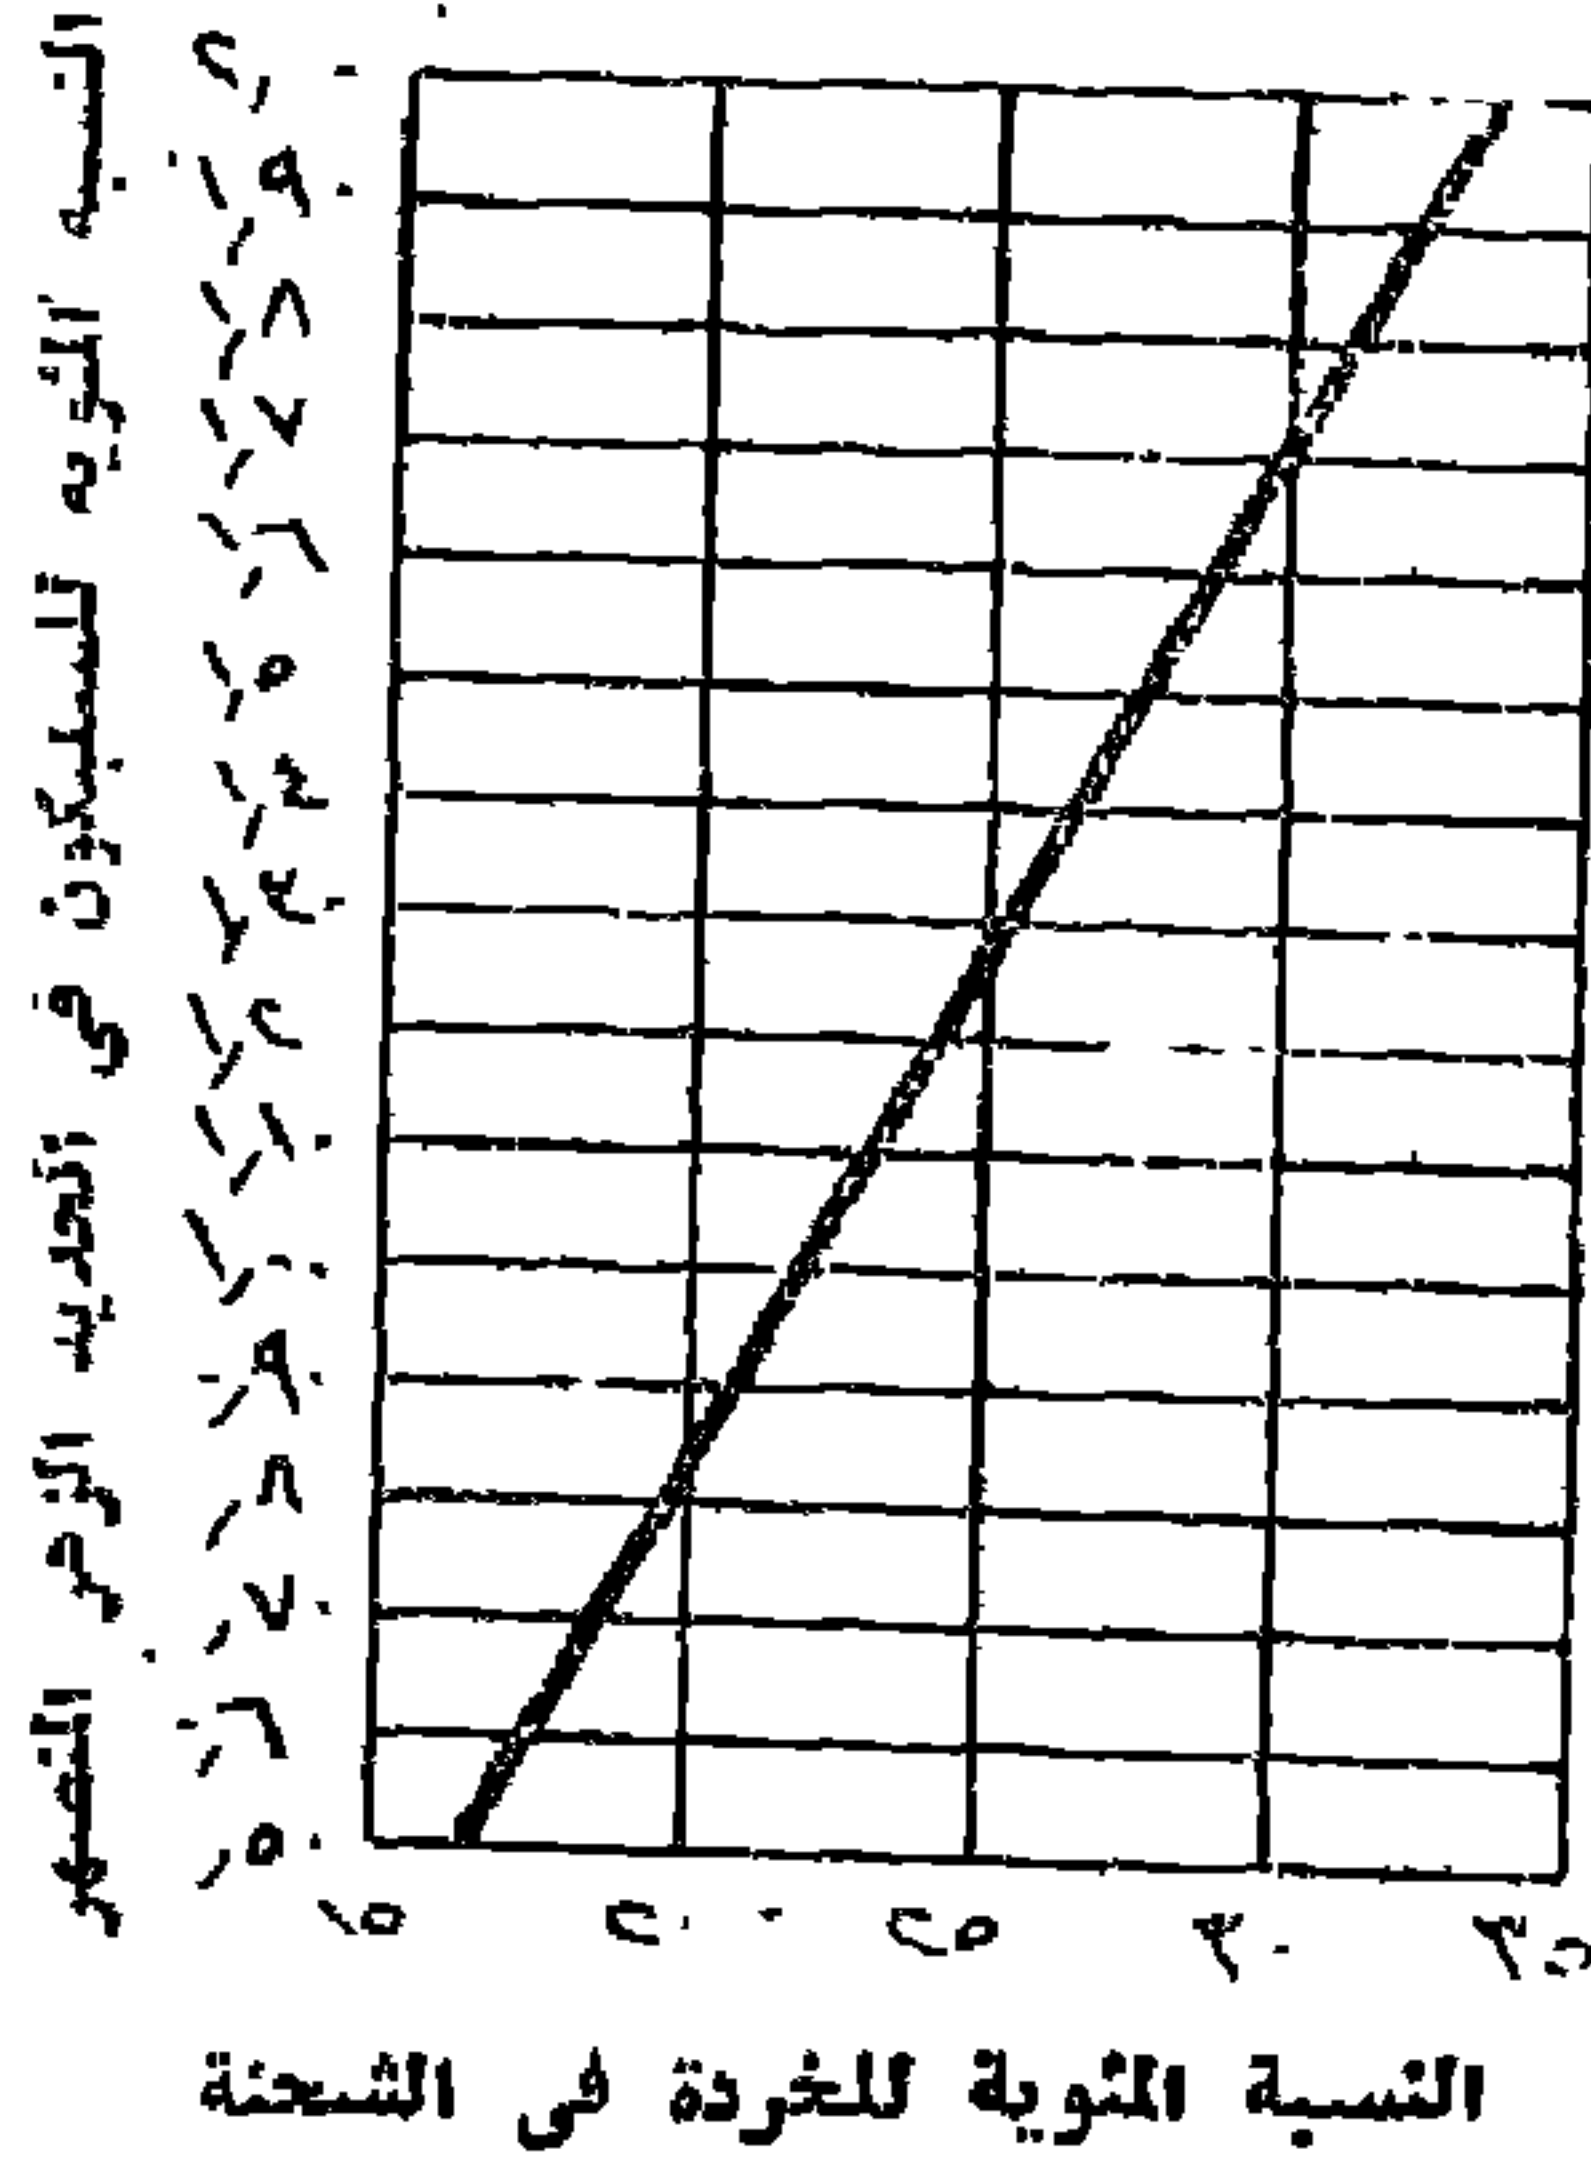

شكل (٤٨) : بين العلاقة بين كمية الخردة المضافة ونسبة السليكون في الحديد الزهر .

استخدام خام الحديد كعامل مبرد :

يضاف خام الحديد منفردا لأغراض التبريد قبل النفخ أو أثناء الفترة الثانية بعد التخلص من الخبث الاصلى ٠٠ ويتحدد وزن الخام

المضاف بكمية السليكون الموجودة بالحديد الزهر فيضاف بنسبة ٤ - ٤٣٪ إذا كانت نسبة السليكون ٠٤ - ٠٦٪ ويضاف بنسبة ٤٨ - ٦٠٪ إذا كانت نسبة السليكون ٦١ - ٠٨٪ .

وقد يضاف الخام في الفترة الثانية بعد ازالة الخبث وعلى دفعة واحدة مع الجير والبوكسيت أو على عدة مرات طوال الفترة الثانية .

ولكن اضافة الخام دفعة واحدة فور ازالة الخبث لا ضمن تبريدا مناسبيا كما ينبغي واطفائه كمية كبيرة من الخام بسبب تبريدا للمعدن فور شحنها وتوفر من اخزال الحديد . وعندما نشحن الشحنة بعد اضافة كميته الخام بدقة ونصف أو دقيقتين تبدأ تفاعلات بين الخام وعنصر الكربون الموجود بالمعدن مع تناثر المقذوفات الحديدية خارج المحول .

وبمقارنة اضافة الخام الى المحول في الفترة الثانية دفعة واحدة واطفائه على ثلاث دفعات متساوية بين كل دفعة والأخرى ٢ - ٢٥ دقيقة نجد أن الكفاءة الانتاجية في الطريقة الثانية قد بزاد بنسبة ١٥ - ٢٪ نتيجة لانخفاض كمية الحديد الضائعة كمقذوفات واختزال الخام عن آخره ، وانخفاض عدد الصبات التي تصل الى درجة التسخين المفرط فتبلغ حرارتها قبل صبها الى ١٦٥٠ درجة مئوية وبذلك تؤدي البطانة عددا من الصبات أكبر .

من هذا تتضح المميزات العديدة الناتجة عن اضافة الخام على عدة دفعات .

وفي الفترة الأولى يضاف الخام وتتغير كميته تبعا لمقدار السليكون بالحديد الزهر وظروف التشغيل ويكون في حدود ٧٠٠ - ١٢٠٠ كجم ويزال الخبث بعد ٥ - ٦ دقائق من عملية النفخ ثم يقوم العامل باضافة خليط الخام والجير والبوكسيت بوزن ٣٠٠ - ٦٠٠ كجم ويترك تقدير كميته الخام للملاحظ الذي يقوم بمراقبة العملية ويكون التقدير على أساس درجة الصبة بعد ازالة الخبث اذا قيست أو على درجة حرارة الصلب النهائية للصبة السابقة .

### استخدام الماء في التبريد :

تتخفض درجة حرارة الشحنة اضافة الخام خاصة اذا اضيفت على عدة دفعات وفي بعض الأحيان يستخدم الماء لتبريد الشحنة وبذلك يقل تأثير الحرارة الشديدة على بطانة المحول ويستخدم الماء رذاذا بواسطة

تيار الاكسجين الذى يوجهه الى منطقة التفاعلات فيبردها . وفى احدى وحدات صناعة الصلب يدفع الماء الى المحول سعة ٢٥ر٥ طن بعد بدء النفخ بدقيقة وبمعدل ٢٥ - ٥٠ لتر كل دقيقة لمدة دقيقتين ويقوم الملاحظ بتحديد كمية الماء تبعا للظروف الموجودة .

وفى الفترة النانية يصبح معدل سريان الماء ٢٠ - ٤٠ لترا/دقيقة لمدة ست دقائق ويبدأ دفع الماء بعد ضبط الخبث وبعد خفض أنسوبة النفخ اى بعد دقيقة أو دقيقتين من بدء النفخ فى الفترة الثانية .

وقد تزداد مدة سريان مياه التبريد ولكن يجب ألا يتأخر إيقاف سريانها قبل نهاية النفخ بدقيقتين وعلى وجه العموم فان كمية المياه اللازمة لتبريد الشحنة تنحصر بين ١٨٠ - ٣٠٠ لترا .

ومن حجرة المراقبة يقوم الملاحظ المخصص بتنظيم معدل سريان المياه وغيرها من الأعمال الملحقة بها . وبواسطة عمليات التبريد هذه تنخفض نسبة الشحومات ذات التسخين المفرط حيث تبلغ درجة حرارتها ١٦٧٠ درجة مئوية فأكثر فتبلغ النسبة من ٢٩ الى ٧٨٪ كما يزداد أداء البطانة لعدد كبير من الصبات فيزداد عمرها ١٥ - ٢٠٪ .

ولكن استعمال المياه لأغراض التبريد لا يخلو من بعض العيوب :

١ - يساعد على فقد كمية هائلة من الحرارة لتصعيد الماء ، كان من الممكن الاستفادة منها لاختزال كمية من خام الحديد وصهر مقدار من الخردة .

٢ - شدة التناثر ( القذف ) خارج المحول نتيجة لتأثير الماء المؤكسد على الشحنة .

٣ - لا يمكن استعمال الماء كعامل مبرد فى صناعة الصلب الكربونى اذ ان استعمالها يؤدي الى ارتفاع نسبة الهيدروجين فى الصلب مما يتسبب فى ظهور العيوب الطبقية به .

وفى حالة عدم اضافة الخردة فانه لتبريد الشحنة يجب اضافة الخام والنفايات المعدنية على عدة مرات تنظم بحيث تشمل الفترة الثانية كلها ويجب أن تنتهى الاضافات قبل نهاية النفخ بدقيقتين أو ثلاث ويمكن تبريد الشحنة لدرجة كافية باضافة قوالب الحجر الجيرى .

### قياس درجة حرارة المعدن :

من الأمور التى يجب مراعاتها قياس درجة حرارة المعدن بانتظام من وقت لآخر ويتم ذلك بغمس ازدواج حرارى فى المعدن فيعطى درجة الحرارة المباشرة وبهذا نعمل على تنظيم الحرارة طوال مدة النفخ .

وفى حالة ازاله الخبث الاول فانه يحسم فياس درجة الحرارة خلال هذه الفترة وبمعرنة درجة الحرارة المقاسة يتمكن الملاحظ من تقدير كمية الاضافات التى يجب اضافها لتبريد الشحنة فى الفترة الثانية .

وينوقف درجة حرارة المعدن على التركيب الكميائى للحديد الزهر فاذا فيست بعد ازالة الخبث بعد ٨ - ١٠ دقائق من بدء النفخ فانها تتراوح بين ١٥٦٠ - ١٥٨٠ درجة م كما ان درجة حرارة الحديد الزهر عند سحبه فى المحول وكمية خام الحديد التى يضاف قبل النفخ لها تأثير فى درجة الحرارة المقاسة . ونصل درجة الحرارة ١٥٠٠ - ١٥٥٠ درجة مئوية اذا قبست بعد ازالة الخبث الاول بعد ٥ - ٦ دقائق من بدء النفخ .

وعادة تصل درجة حرارة الصلب عند صبه من المحول الى ١٦١٠ - ١٦٥٠ درجة مئوية ( كل القياسات قد أخذت بواسطة الازدواج الحرارى من التنجستن والمولينويوم ) ولصب الصلب عند درجة حرارة منتظمة اهمية كبيرة اذ يكفل لنا الحصول على كتل ذات جودة عالية ولهذا فانه من الاهمية بمكان قياس درجة الحرارة على فترات منتظمة .

ولاشك فى أن اليسر والسهولة فى فياس درجات الحرارة بسرعة ودقة كافية من الأمور التى يجب أن نهتم بها .

ويجرى تبريد جهاز قياس درجة الحرارة بالماء لحمايته من التلف ولقياس درجة الحرارة يدار درع الجهاز حتى يقفل فوهة المحول وبعد أخذ درجة الحرارة يزاح الدرع جانبا حتى لا يعوق العمل .


## ٨ - الطرق المختلفة للنفخ بالاكسجين من اعلا

### التشغيل دون ازالة الخبث الاصلى :

تتطلب ازالة الخبث الذى يتكون أولا عددا من العمليات الاضافية التى تستغرق من ١٥٥ - ٢٥٥ دقيقة وفى هذه الحالة يوقف دفع الاكسجين وترفع أنبوبة نسليط الاكسجين عن المحول ثم بامالة المحول ينسكب الخبث وبعد ذلك يعاد وضع المحول وتنخفض الأنبوبة ويستأنف النفخ ثانية . وبهذه الطريقة يفقد كثير من المعدن مع الخبث كما يفقد بعض منه نتيجة لامالة المحول .

وقد لا يزال الخبث فى صناعة الصلب ذى الكربون المنخفض اذا احتوى الحديد الزهر على فوسفور بنسبة ١٥٪ كحد اقصى حتى تنخفض نسبة الفوسفور بالصلب الناتج .

وفي شكل (٤٩) نرى التغيرات التي تطرأ على تركيب كل من المعدن والخبث طوال فترة النفخ لشحنة احتفظت بالخبث المتكون دون ازالة الخبث الأول ، حيث صبت شحنة نزن حوالى ٢٥٦ طنا ، وقد أضيفت اليها جميع المواد المنفصلة قبل بدء النفخ بست دقائق ، ٢٥ ثانية .

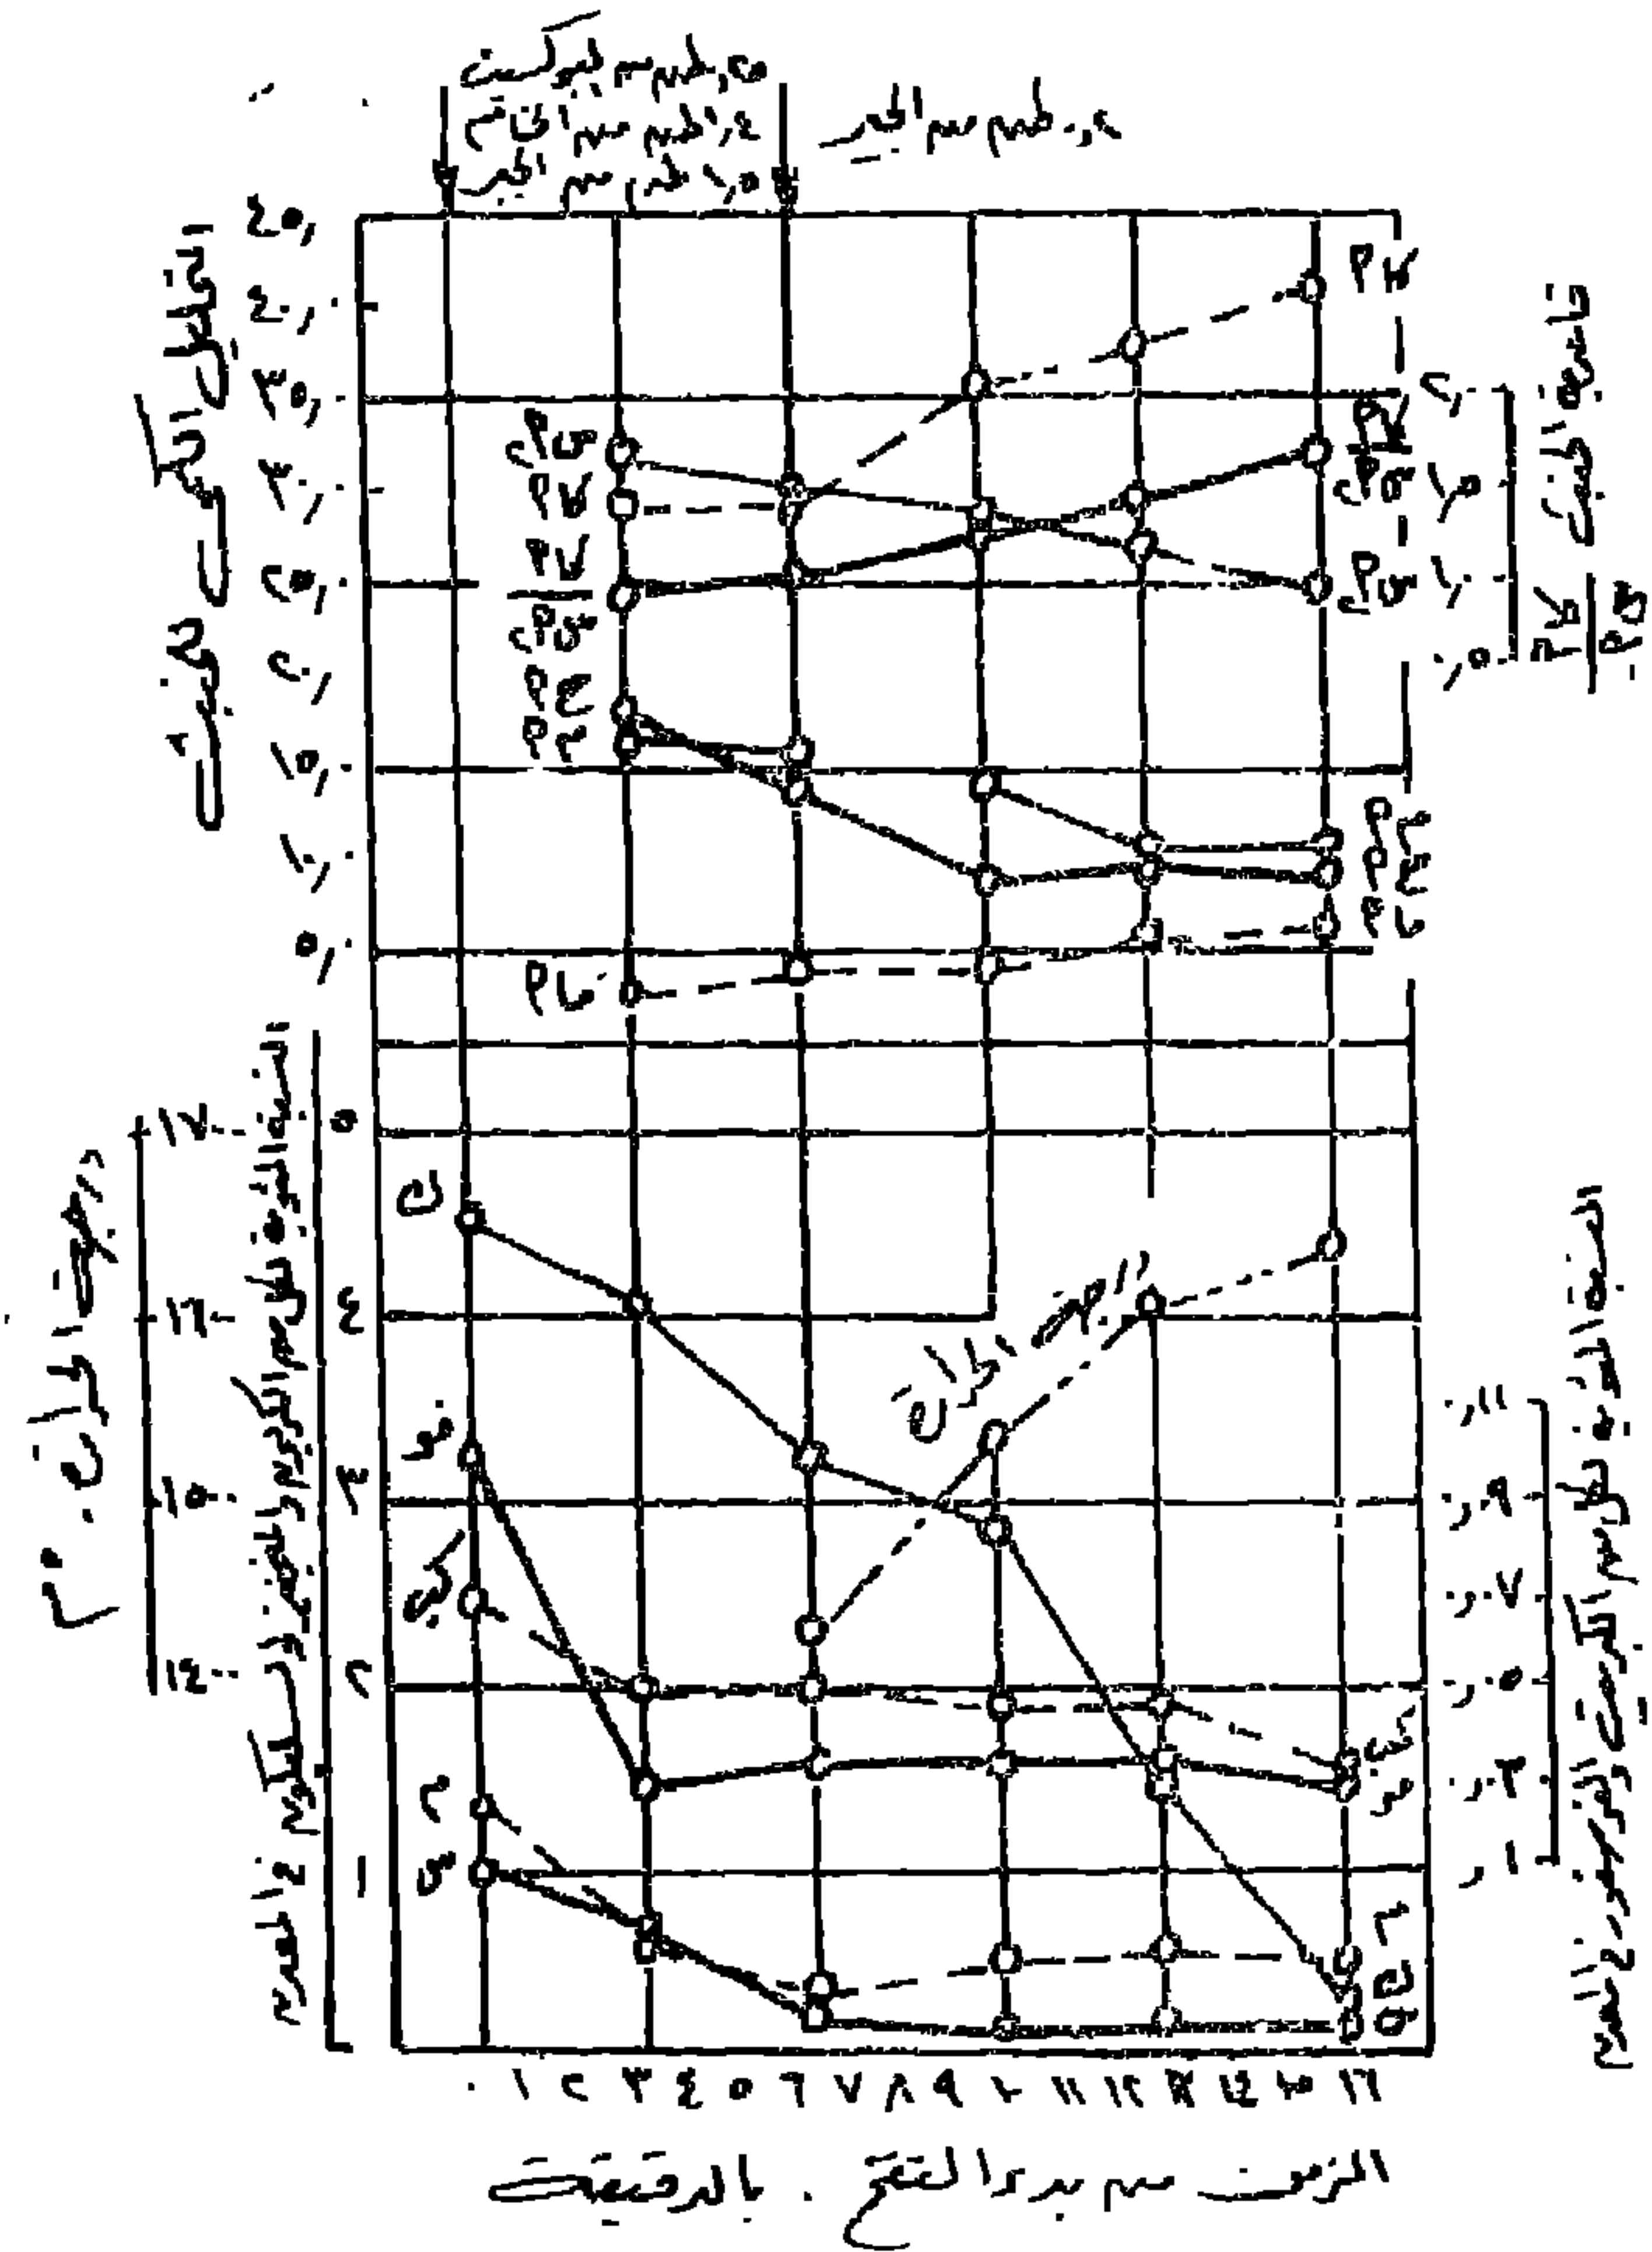

شكل (٤٩) : تغير التركيب الكيمائى فى كل من المعدن والخبث اثناء النفخ دون ازالة الخبث الاصل

وتكفل لنا عدم ازالة الخبث الاولى درجة عالية من التخلص من الفوسفور والكبريت وبنفس الطريقة التي يتكون بها الخبث الثانى يتكون الخبث فى هذه العملية .



ويعزى انخفاض قاعدية الخبث النهائي الى ارتفاع نسبة السليكون  
في الحديد الزهر .

ولوفرة أكسيد الحديدور خلال ٦٥ دقائق الاولى من النفخ تأثير  
كبير في ازالة الفوسفور ويساعد أكسيد المنجنيز على التخلص من  
الكبريت بدرجتها حتى نحصل في النهاية على صلب ذي درجة عالية  
من المتانة . وقد أثبتت سنوات طويلة من الخبرة صلاحية هذه الطريقة  
لصنع الصلب العوارذي النسبة المنخفضة من الكربون دون ازالة الخبث  
الاولى .

وفي أحد المصانع تحقق الآتي نتيجة لعدم ازالة الخبث الأولى :

- ١ - ارتفاع الكفاية الانتاجية للصلب الناتج .
- ١ - ارتفاع الكفاية الانتاجية للصلب الناتج لانخفاض نسبة الضائم  
من المعدن أثناء ازالة الخبث بحوالى ٥٠٪ .
- ٢ - قصر مدة النفخ بحوالى ١ - ٢ مما يزيد من السعة الانتاجية  
للمحول .
- ٣ - زيادة طفيفة في نسبة الفوسفور بالصلب الناتج ولكنها على  
وجه العموم أقل من ٠٤٪ .
- ٤ - احتفاظ المحول بأعمار بطانته المقدرة .

#### التشغيل باستعمال قوالب الخام والحجر الجيري :

نحل قوالب الخام والحجر الجيري في الاستعمال محل الخام والجير  
للاسرار في تكوين الخبث وتنظيم درجة الحرارة اذ أن اختزال أكاسيد  
الحديد وتحلل الحجر الجيري تستنفذ كمية هائلة من الحرارة .

وتضاف هذه القوالب الى المحول اما قبل شحن الحديد الزهر به واما  
أثناء عملية النفخ واستنادا الى كمية أكسيد الكالسيوم بهذه القوالب فإنه  
يتحدد الموقف فاذا لم تكن هذه الكمية كافية كان لزاما علينا اضافة كمية  
أخرى من الجير حتى نعوض النقص في المواد الصهارة .

ويعطينا جدول (٣٠) النتائج التي تحصل عليها من جراء العمل  
باستعمال قوالب الخام والحجر الجيري وباستعمال الخام والجير .



التحليل الكيمياءى للقوالب كما ياتى :

٣ ر ٣	سأ ٢
٣٥ر٤٥	كا أ
٣٢ر٤٤	ح ٢ أ ٣
٧٢ر	مغ أ
٩٥ر	أو ٢ أ ٣
١٩ر	م أ
٦ ر ٠	ح أ
٠٣ر ٠	غو

المشحونات	وزن الحديد الزهر اللازم لاننتاج طن من الصلب ( بالطن )		الكفاية الانتاجية للصلب %		التحليل الكيميائي للحديد الزهر %				مدة النفخ/دقيقة/ثانية		الاضافات لكل ١ طن من الصلب - كجم				
	بالطريقة العادية	بالتعمال القوي	بغض النظر عن حام الحديد	مع حساب خام الحديد	س	ر	م	با	الجير ( أكسيد الكالسيوم )	خام الحديد	الكلي	المحتوى	الحجر الجيري ( كربونات الكالسيوم )	خام الحديد	البوكسيت
	١٠٠	١١٢	٩٠	٨٩	٠.٧٨	١.٤٨	٠.٥	٠.٨	١٩ - ١٥	٧٠	٨٢	١٠٤	٣٧	٢٤	٥
	١٠٥	١١٣	٩٠	٨٩	٠.٧٨	١.٤٨	٠.٥	٠.٨	١٩ - ١٥	٧٠	٨٢	١٠٤	٣٧	٢٤	٥

وكقاعدة يمكن أن يقال أن جميع الصببات التي أضيفت إليها قوالب  
الخام والحجر الجيري تكون ذات حرارة منخفضة إذ تشكل الصببات ذات  
الحرارة العالية نسبة ٤٪ منها في حين تبلغ النسبة ١٠٪ باستعمال  
الخام والجير ٠٠ ولعل أهم السمات التي تختص بها الصببات المضاف إليها  
هذه القوالب هو سرعة تكوين الخبت السائل ذي القاعدية الكافية .

ويوضح جدول (٣١) التركيب الكيميائي للخبت مأخوذة لصبتين  
بمد ٣ ، ٥ دقائق من بدء النفخ .

جدول (٣١)

التراكيب الكيميائية للخبث /٠

التراكيب الكيميائية للخبث /٠										عدد العينات
فوم أ هـ	لوم أ م	أ م	خ م أ م	ح أ	مغ أ	كا س	أ كا	س م	زمن أخذ العينة بعد بدء النفخ ( دقيقة )	
٠٢٣	—	٢٠٥٢	١٨	٣٧٨	٣٨٧	١	٣٢٥٢	٣٢٧٦	٢٥	١
٠٨٦	—	١٩٦٤	٧٤	٤٩٧	٤٤٣	١٠٧	٣٢٨١	٣٠٤٦	٥	٢
٠٧٣	٢١٨٠	٢١١٩	١١	٧٠٠	٢١٢	١	٣٢٥٧	٣١٧٨	٢	٢
٠٧١	٢٦٧	١٨٥٦	٧٨٧	٦٤٨	٢٢٨	١١٥	٣٥٠٤	٣٠٣٣	٥	١

وإذا أخذنا متوسط التحاليل لعدد من الصببات التي نستعمل فيها هذه القوالب نجد أنها لا تختلف عن تلك التي يستعمل فيها الخام والجير ونفس الشيء يقال بالنسبة لكل من الكبريت والفوسفور إذا احتوت هذه القوالب على ٣٥٪ فأكثر من أكسيد الكالسيوم فإنه لا يكون هناك حاجة لإضافة الجير حتى تصح قاعدية الخبث مناسبة .

كما سبق نجد لهذه القوالب دورا هاما في تنظيم درجة حرارة الشحنة ولقد وجد أنه بزيادة الاضافات ٢٠٠ - ٣٠٠ كجم من القوالب التي تحتوي على ٣٥٪ كا أ ( حجر جيرى ) ، ٢٢ر٤٤٪ ح ٢ ، ٣١ ، ٩٪ ح أ تنخفض درجة الحرارة قبل الاختزال من ٢٠ - ٢٥ درجة م ( متوسط استهلاك القوالب ٢٣٠٠ كجم لكل شحنة وزنها ٢٢ طنا ) .

وإذا اكتفينا بأضافة القوالب فقط دون اضافة الجير فان عدد الصببات ذات الحرارة الشديدة ( فوق ١٦٥٠ درجة م ) لا يزيد عن ٥٪ فقط من العدد الكلى بينما لا تقل هذه النسبة عن ٣٠٪ في حالة عدم استخدام هذه القوالب ولنفس الحديد الزهر .

ويمثل شكل (٥٠) العلاقة بين كمية كل من الكبريت والفوسفور المتبقى في الصلب وقاعدية الخبث في حالة استبدال الخام والجير بالقوالب . وبهذا الاستبدال نحصل على المميزات الآتية :

١ - سرعة تكون الخبث .


٢ - تحقيق قاعدية الخبث المطلوبة مع قلة كمية الاضافات المكونة له الامر الذى يؤدي الى صغر حجم الخبث .

٣ - ارتفاع سيولة الخبث دون اضافة البوكسيت او اضافة جزء ضئيل منه .

٤ - زيادة الكفاية الإنتاجية للصلب بسبب قلة الفاقد في الخبث السائل .

٥ - تبريد الشحنة باستغلال جزء من الحرارة في تحلل الحجر الجيرى .

٦ - انعدام وجود الجير الناعم .

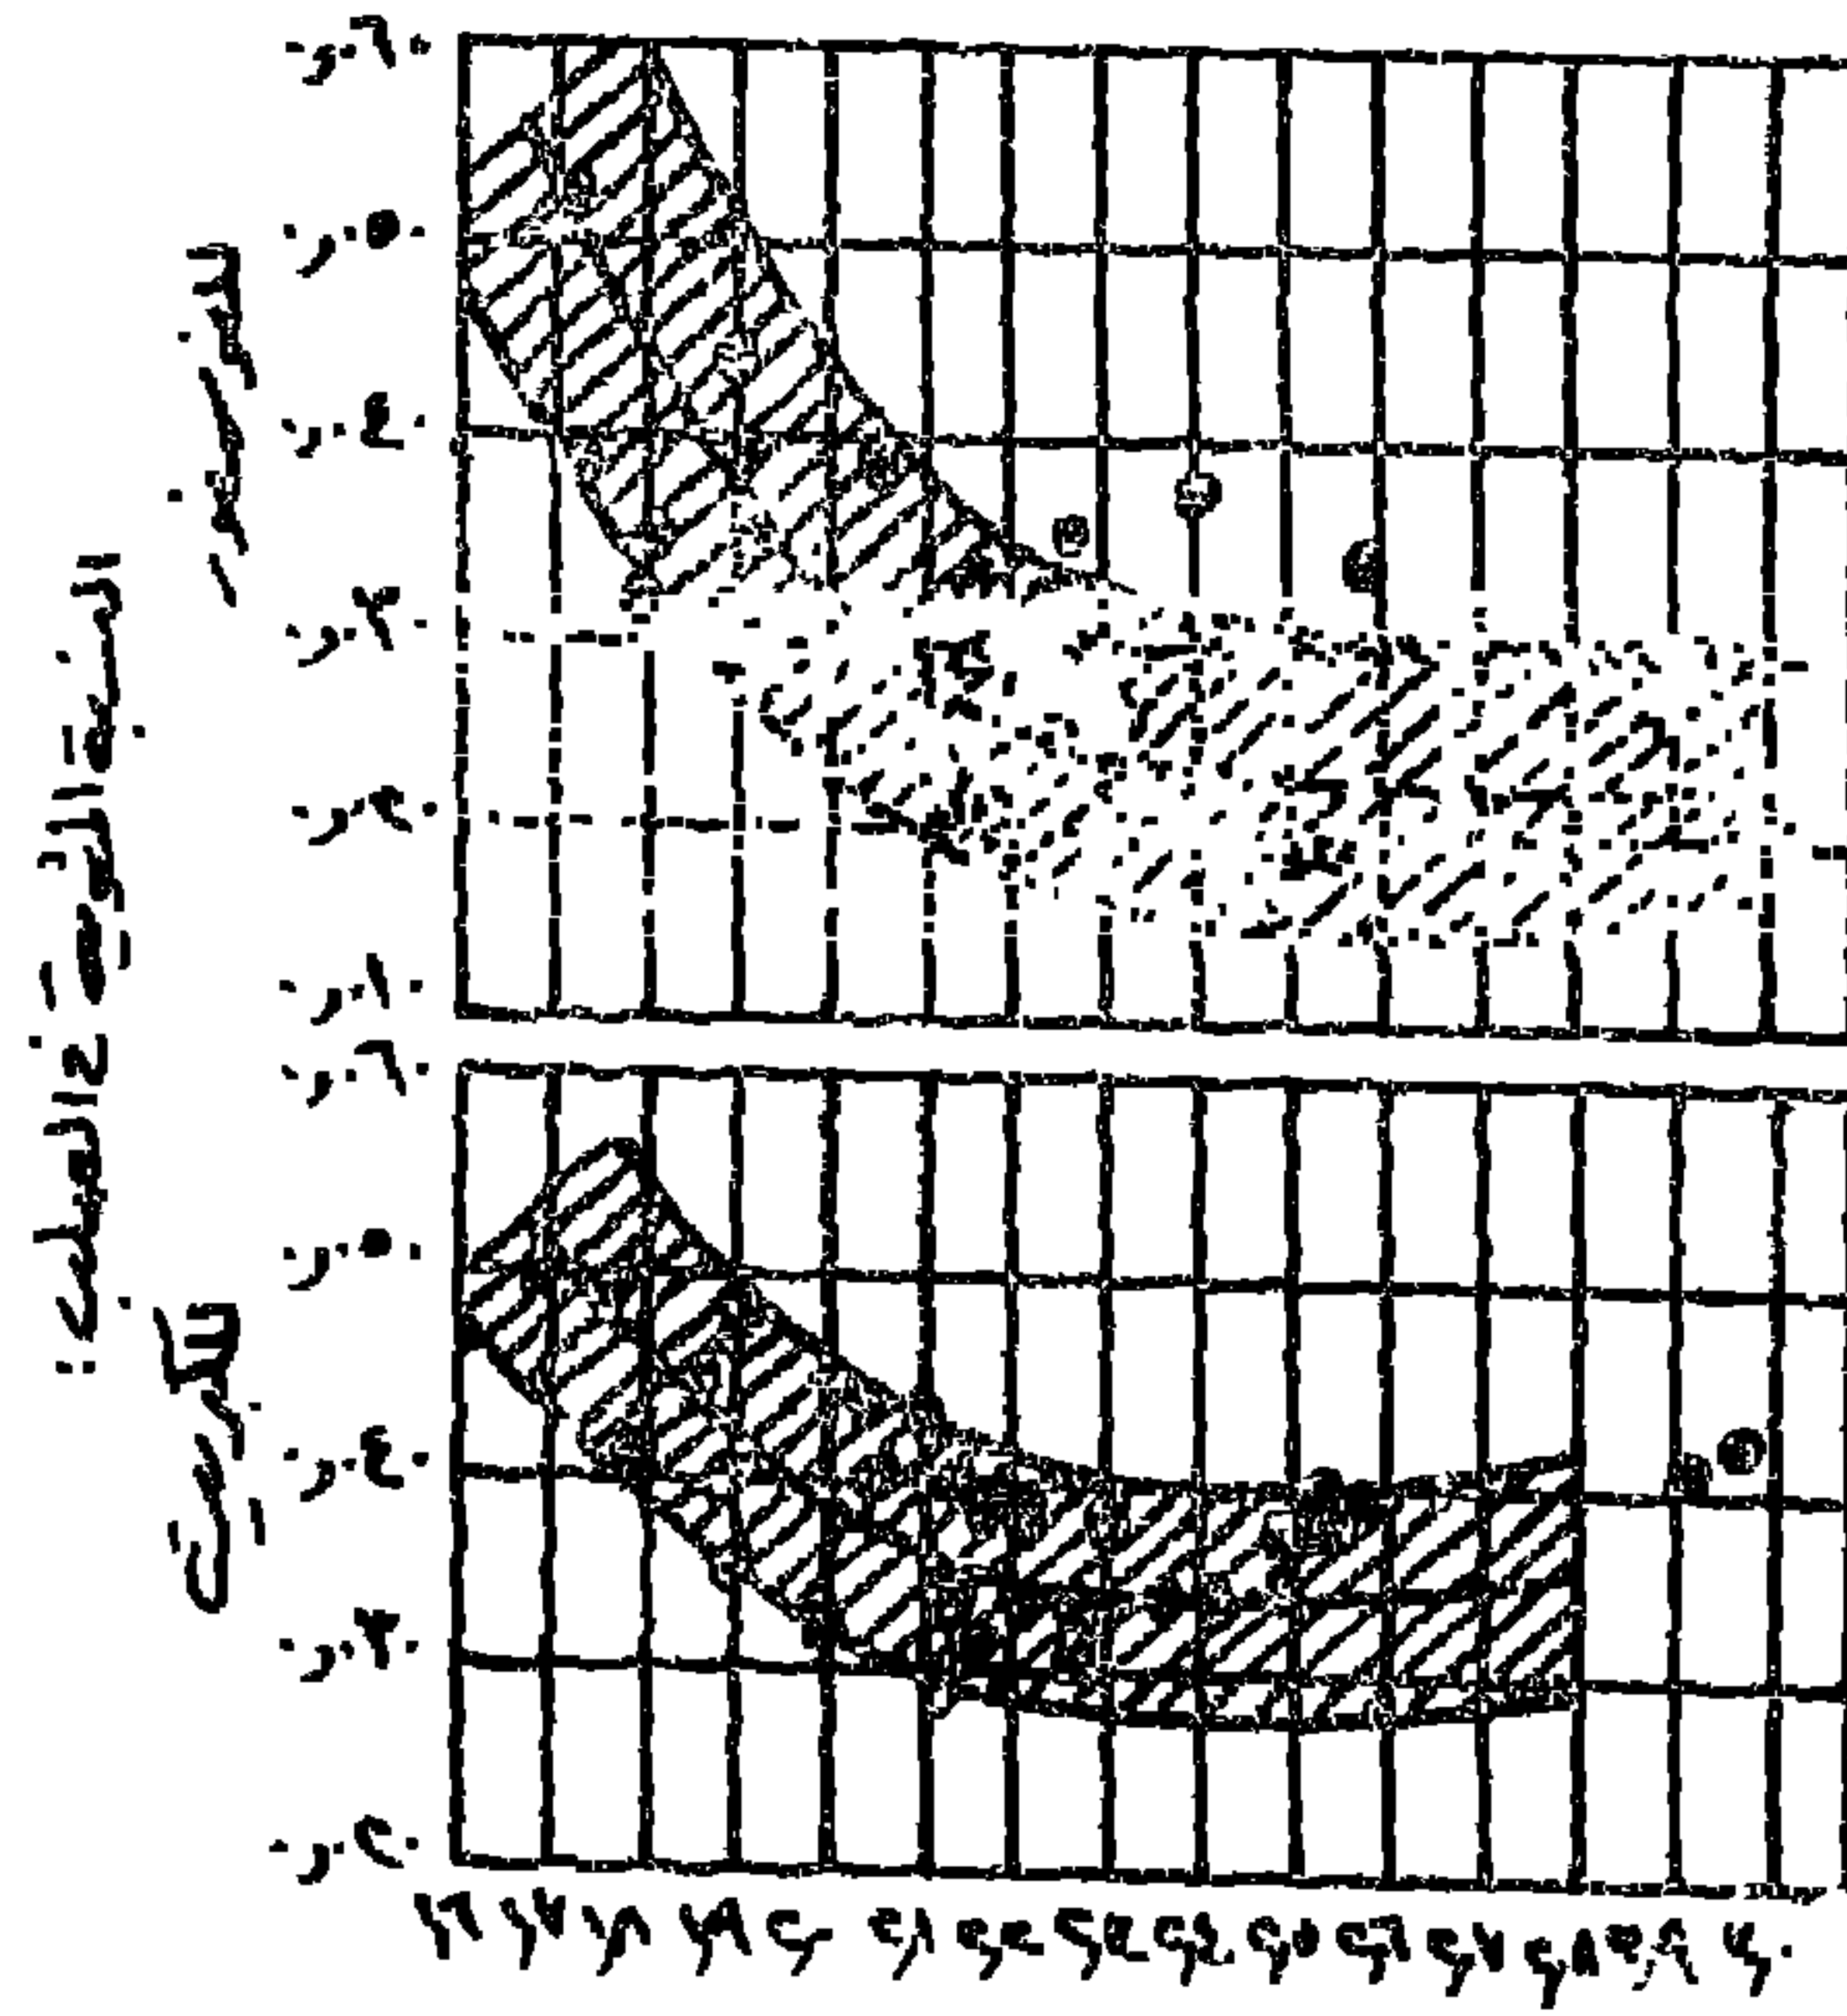

شكل (٥٠)

#### اعادة استخدام الخبث المتخلف عن الصبة السابقة :

من المفيد علميا ان تبقى بالمحول بعض الخبث الناتج عن الصبة السابقة ويستغل هذا الخبث للاسراع في تكوين الخبث والاقتصاد في استهلاك الجير .

وفي هذه الحالة يضاف الى المحول ثلاثة ارباع (٠.٧٥) الكمية المعتادة من الجير وخام الحديد بعد شحن الحديد الزهر به ثم يبدأ النفخ بالطريقة المألوفة .

ولقد اثبتت هذه الطريقة نجاحا مؤكدا فيتكون الخبث سريعا وبالقاعدية المناسبة ٠٠ وفيما يلي نظام تقريبي لتكوين الخبث عندما تبقى بالمحول ٢ طنا من الخبث السابق ، تركيبه الكيميائي كالآتي :



١٨٩١	س آ ٢
٤٤٦٥	ك أ
٢٣٦	ك أ : س آ ٢
١٠١٠	ح أ
١٠٢٨	م أ
١٩٤	ح آ ٣

ويشحن الى المحول الحديد الزهر الذى يزن ٢٥٥ طنا وتركيبه الكيماثى هو :

٤ ر	٣	ك
٦٨ ر		س
٥٢ ر		م
٠٦٣ ر		ك ب
٠٩٨ ر		فو
٠٠٥٦ ر		ن

ثم يضاف بعد ذلك ١٠٠٠ كجم من خام الحديد ، ٩٠٠ كجم من الجير ( بدلا من ١٢٢٥ كجم ) ، ١٠٠ كجم من البوكسيت وينتظر مدة ٥ دقائق بعد بدء النفخ ثم يزال الخبث وعندئذ يضاف ثانية ٤٠٠ كجم من الخام ، ٥٠٠ كجم من الجير .

جدول (٣٣)

النسبة المئوية لاحتويات ( مركبات ) الجيث										
١ ١٥	٢ مغ	٣ لو	٤ م	٥ ح	٦ ح	٧ ح	٨ س	٩ س	١٠ س	الزمن اعتبارا من بدء التفخ دقيقة/ ثاوية
١٦٥	٥٣٢	٤٤٢	١٠٨	١٦٣	١٠٦	٢٧٦٣	٣٦٦٨	٥ -		
٢٣٣	٦٨٤	٥٠٥	١٠٠٢	٢١	٩٨٥	١٩٦	٤٢٧٣	١٠ -		
٢٨	٨٠٥	٥٣٨	٩١٢	١٠٤٣	٧٢٣	١٧٦	٤٨٣١	١٤	٤٥	خبت نهائى

ويوضح جدول ٣٢ التغييرات التي تطرأ على تركيب الخبث أثناء النفخ وقد كانت درجة ازالة الكبريت ٤٠٪ ، ودرجة ازالة الفوسفور حوالى ٨٠٪ ( فى صناعة الصلب الفوارضى الكربون المنخفض ) .

يشحن الحديد الزهر الى المحول الذى به جزء من الخبث المتخلف عن الصبة السابقة مع تناثر بعض الخبث والحديد الزهر خارج المحول .

وكقاعدة فانه من الممكن ملاحظة هذه الظاهرة بعد الصببات التى تحتوى على نسبة صغيرة من الكربون لغاية ٠.٧٪ ( فترة ما بعد النفخ ) ويحتوى مثل هذا الخبث على كميات وفيرة من أكاسيد الحديد التى تتفاعل بسده مع الكربون الموجود بالحديد الزهر .

ومما هو جدير بالذكر أنه باستخدام الخبث المتخلف عن الصببات السابقة يجب ازالة الخبث المتكون أولا وأكبر من ذلك فان ضخامة حجم الخبث فى المحول سوف تؤدي الى زيادة قذف الحديد خلال الفترة الثانية .

### ظروف النفخ

تؤخذ العوامل الآتية فى الاعتبار عند تحديد ظروف التشغيل «النفخ» حجم المحول النوعى ، وقابلية البطانة للاسمرار فى التشغيل ، وفترة نكون الخبث ، ومقاومة الطرف النحاسى لأنبوبة الاكسجين ، وكمية القذف وترتبط مدة النفخ بمعدل دفع الاكسجين فتقل بزيادة كمية الاكسجين المندفعة بالمحول فمثلا اذا كان دفع الأكسجين تحت ضغط يعادل ١٠ ضغطا جويا ( مقاسا بمقياس الضغط ) وزاد معدل سريانه من ٦٠ الى ٦٥ - ٧٠م<sup>٣</sup>/دقيقة لشحنة من الحديد الزهر وزن ٢٠ طنا فى محول حجمه ١٦م مكعب تنخفض مدة النفخ دقيقة ، ٨ ثوان .

ويعادل هذا الانخفاض فى الوقت ١٠٪ من الوقت الكلى . وفى المتوسط فان مدة النفخ لشحنة الحديد الزهر التى وزن ٢٥٥ طنا فى محول حجمه ٢٠م<sup>٣</sup> تبلغ ١٦ دقيقة و ٢٠ ثانية اذا كان معدل سريان الاكسجين ٧٠ - ٨٠م<sup>٣</sup>/دقيقة .

ويجب ألا يغيب عن الحسبان أن لهذا المعدل حدا أقصى فكلما زاد معدل دفع الاكسجين زاد قذف المعدن خارج المحول مما يترتب عليه نقص فى الكفاءة الانتاجية له ويتيح لنا الكبر النوعى لحجم المحول فرص دفع الأكسجين بمعدل أكبر .

ولقد وجدنا عمليا أن ضبط وضع أنبوبة دفع الاكسجين فوق سطح المعدن يكفل لنا المعدل المطلوب وتكوين الخبث وأيضا المحافظة على الأنبوبة .

وفي العادة ينبت ارتفاع الأنبوبة بحوالى ٧٠٠ - ٨٠٠ مم عن سطح المعدن في محول سعته من ٢٠ - ٤٠ طنا وعند ضبط الخبث فى نهاية الفترة الأولى وبعده اضافة الجير ترفع الأنبوبة الى ١٠٠٠ - ١١٠٠ مم فوق سطح المعدن وتظل عند هذا الارتفاع لمدة دقيقتين .

ومن البديهي أنه بتتابع عملية النفخ تتآكل بطانة المحول باستمرار مما يؤدي الى زيادة حجم المحول ونتمكن من زيادة الشحنة ( الحديد الزهر بالمحول ) وفي هذه الحالة لا يغير ارتفاع أنبوبة الاكسجين عن سطح المعدن .

وقد تتدخل بعض الاعتبارات الخاصة فلا نتمكن من زيادة وزن شحنة الحديد الزهر بالمحول بالرغم من نآكل بطانة المحول بصفة مسهورة وفي هذه الحالة يجب خفض ارتفاع الأنبوبة حتى نحافظ على المسافة بينها وبين سطح المعدن ثابتة دائما .


ويتأثر بدرجة ملحوظة عملية النفخ بحجم وشكل الفوهات التي يندفع خلالها غاز الاكسجين الى المحول وبهذا يجب مراعاة أن يلباق ضغط الاكسجين عند خروجه من فوهات الضغط المطلوب مع تحقيق نفس المعدل .

وإذا أنخفض معدل الأكسجين فإنه ينبت قطر الفوهات وينتسب ضغط تيار الاكسجين وتقل تفاعلات الاكسدة عند سطح المعدن وبذلك تطول مدة النفخ عندما يسلب الأكسجين بواسطة الفونية ذات الاختناق . ويحتوى الخبث على وفرة من أكاسيد الحديد مما يساعد على سرعة ذوبان الجير وينكون الخبث بالقاعدية المطلوبة مبكرا وبذلك يزال الفوسفور بنجاح .

ولهذا أهميته الكبرى فى صناعة الصلب الكربونى وفي شكل (٥١) نرى بيانيا التغيير الذى يطرأ على كمية الفوسفور بالصلب وكمية أكاسيد الحديد فى الخبث الأولى والنهائى عند نفخ الحديد الزهر ذى تركيب ( نمطى ) وقد استعملت فيه طريقة النفخ بنوع خاص من الفونيات بالطريقة الاسطوانية مع تثبيت كل من : - معدل الاكسجين ، وضغطه ، وارتفاع الأنبوبة عن سطح المعدن .

وتشير البيانات الى أن الخبث يكون أكثر تأكسدا باستعمال هذا

النوع الخاص من الفونيات هذا الى أنه باندفاع الأكسجين خلال الاختناق الموجود بالأنبوبة يؤثر على مسافة كبيرة من سطح المعدن فيتكون كبر من أكسيد الحديدوز ولهذا فان درجة ازالة الفوسفور تكون عالية .

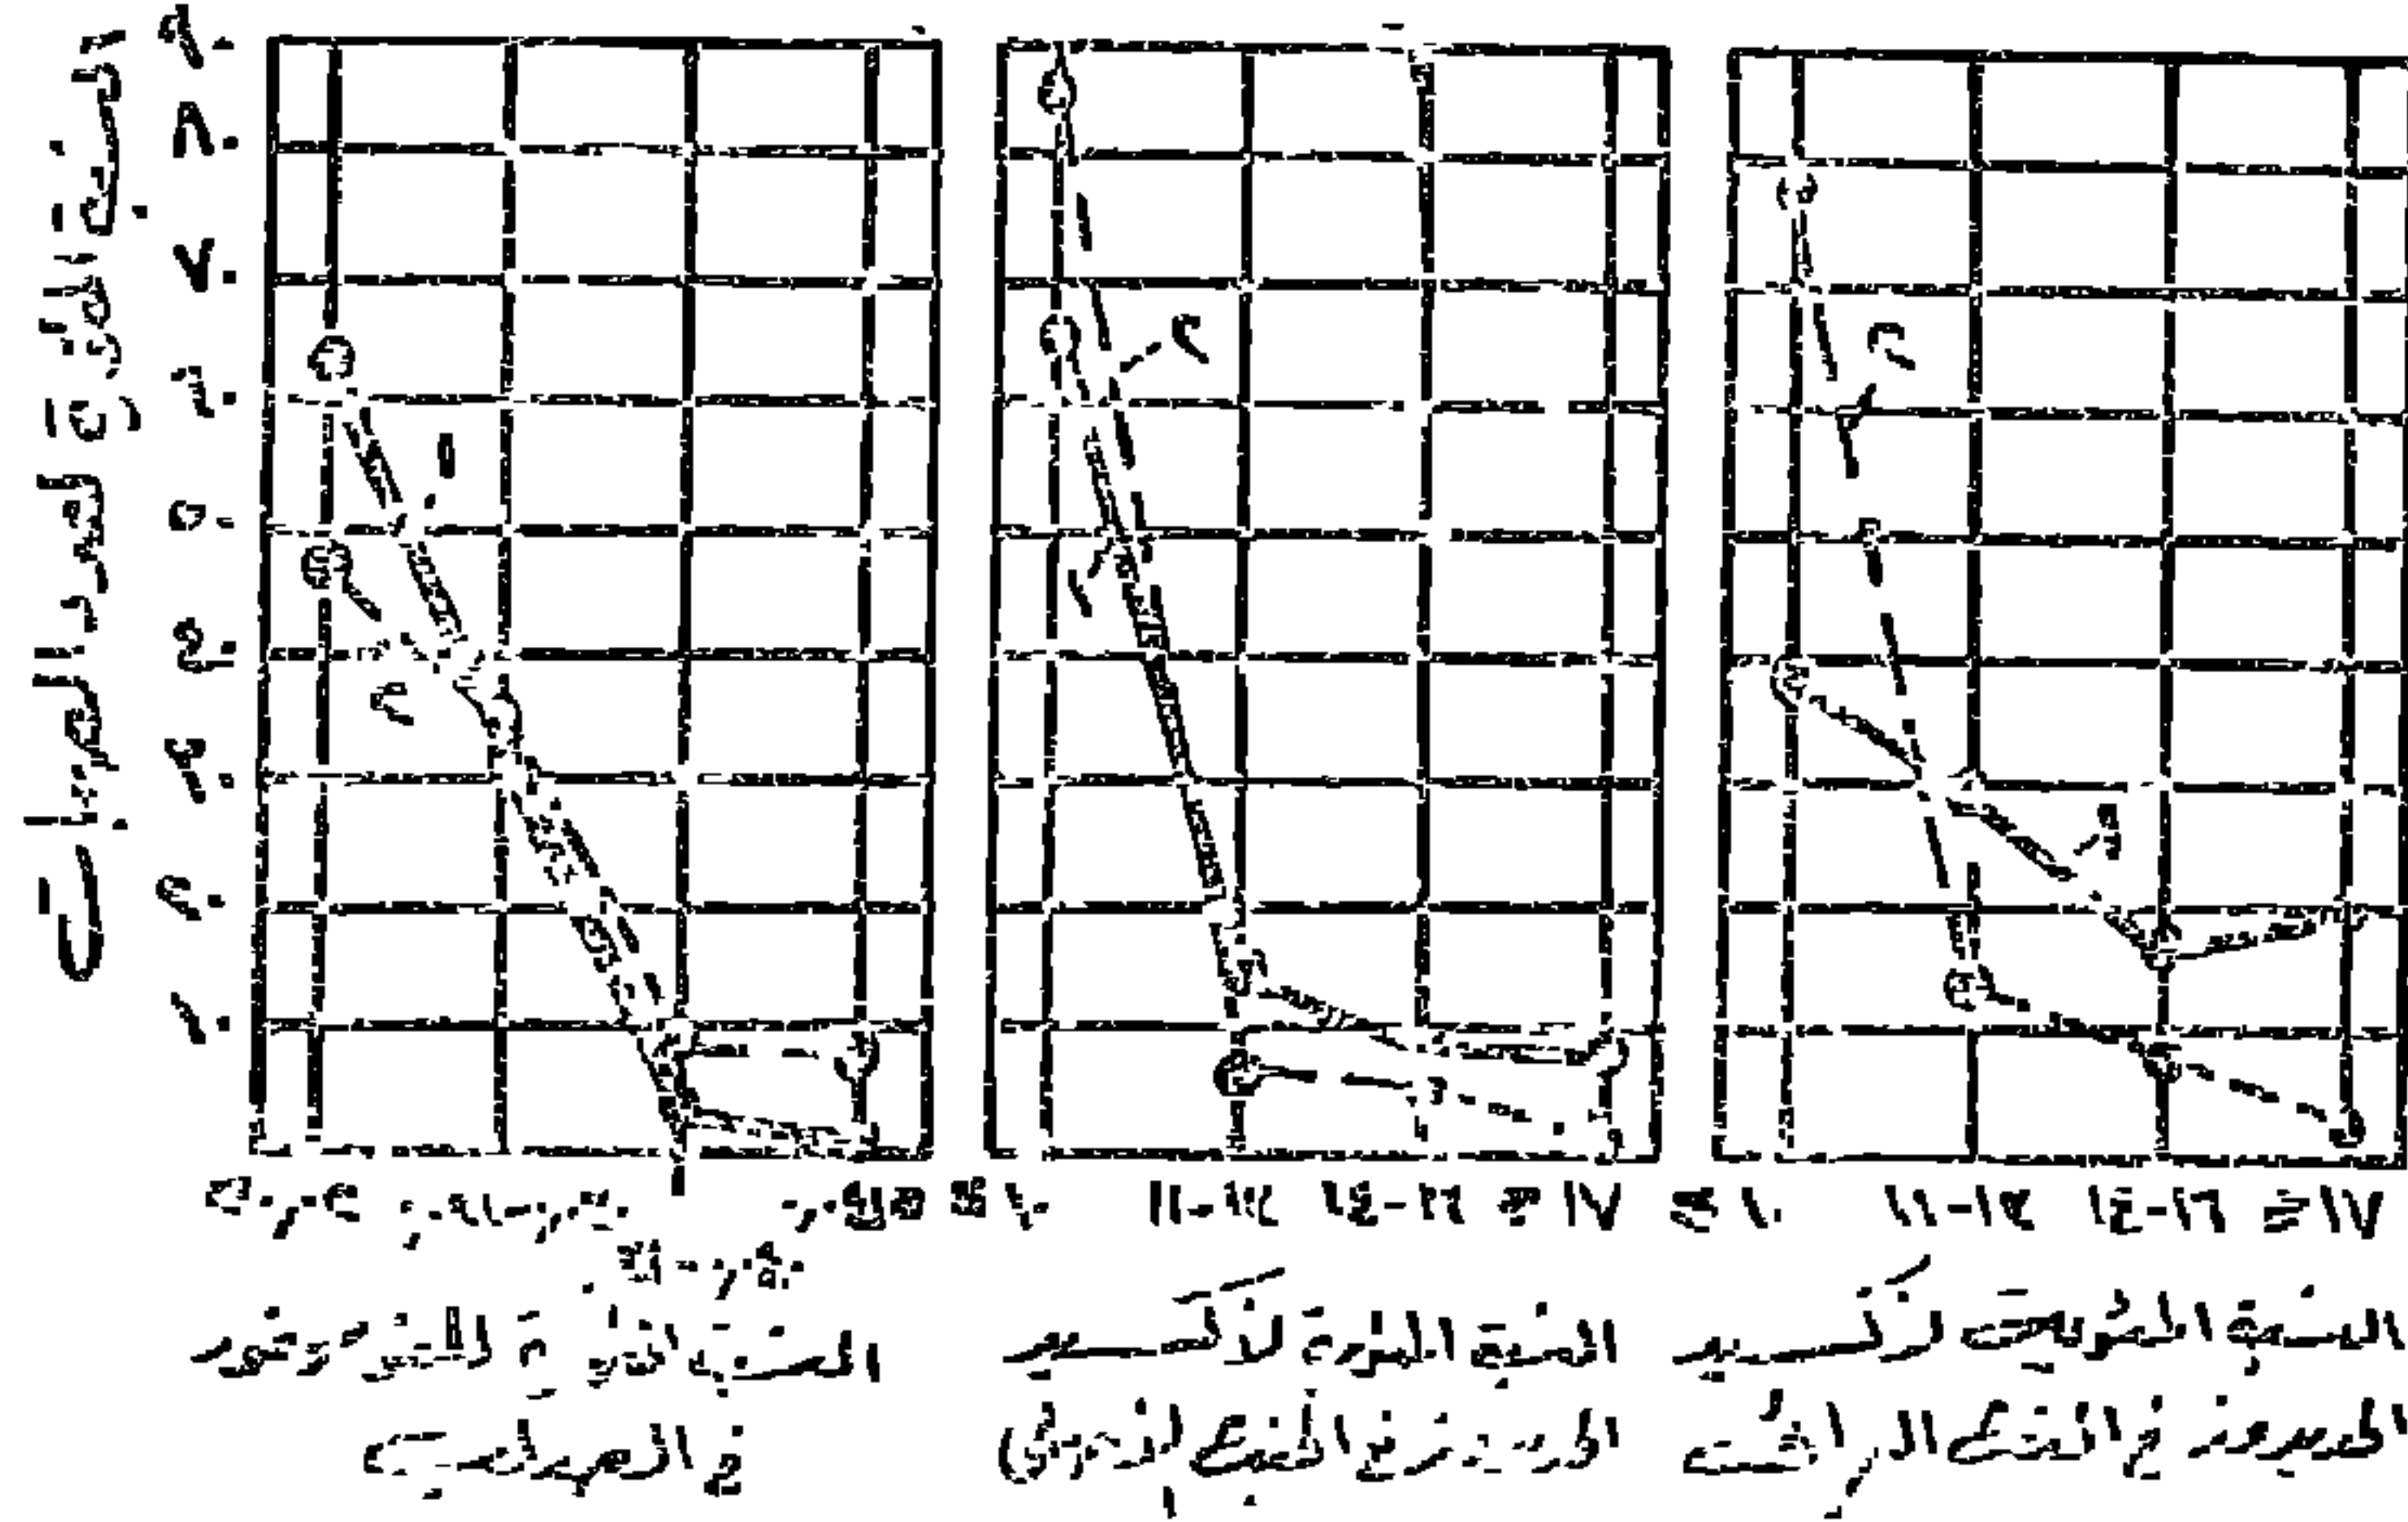

شكل (٥١) : تذبذب ( تغير ) نسبة الفوسفور في الصلب ، وأكسيد الحديدوز في الخبث الأصلي والخبث النهائي

وتتوقع مقدما أن زيادة سماك طبقة الخبث تفقد تيار الأكسجين جزءا كبيرا من الطاقة المركبة فتقل سرعته ولا ينفذ الا لعمق صغير وعالسه تفكمش منطقة التفاعلات ويهبط معدل تأكسد الكربون . فتزداد أكاسيد الحديد بالخبث ويتكون الخبث الفعال سريعا .

ومن الناحية الاخرى سرعان ما يمتص هذا الخبث الأكسجين الذي يستغله في أكسدة الحديد المحجوز به مما يضادف من أكسدة الخبث . . . ومن هنا يتضح أن لزيادة سماك طبقة الخبث نفس التأثير لزيادة المسافة بين الأنبوبة و سطح المعدن .

### نفخ الحديد الزهر الفسفوري بالأكسجين من أعلا

انتشرت صناعة الصلب بنفخ الحديد الزهر بالأكسجين الخالص من أعلا انتشارا واسعا ويجرى النفخ في محولات ذات بطانة قاعدية ويحتوى الحديد الزهر الذى يحتوى على نسبة عالية من الفوسفور الى صلب

باستخدام هذه الطريقة ، وباتخاذ بعض الاجراءات الخاصة فى النفخ أثبتت هذه التجارب نتائج ايجابية طيبة .

بضبط وضع الأنبوبة فوق سطح المعدن ، ومعدل اندفاع الأكسجين وضغطه بحيث ينخفض معدل تأكسد الكربون فتزداد تبعا لذلك كمية اكاسيد الحديد بالخبث ويزوب الجير فيه سريعا .

وإذا اندفع تيار الأكسجين بسرعة معتدلة يوجه معظمه الى الخبث وفى هذه الحالة تتأخر أكسدة الكربون وتصبح الظروف ملائمة لازالة الفوسفور جيدا .

ومما تجدر ملاحظته فى العمالية السابقة أن تيار الاكسجين لا يكون له أى اتصال مباشر مع المعدن ولذلك تزال الشوائب مع الخبث اذ يؤثر تيار الأكسجين على الخبث الذى بدوره يؤثر على المعدن .

ولتحقيق ما سبق يجب أن يكون تيار الأكسجين عريضا باختيار الضغط مباشرة عليها . . لذا فإن كمية النتروجين الممتصة فى الصلب لا تتوقف أساسا على درجة نقاوة الأكسجين ويزال الفوسفور بنفس المعدل الذى يتأكسد به الكربون .

يدفع الاكسجين تحت ضغط منخفض ورفع الأنبوبة بعيدا عن سطح المعدن فيتأكسد الفوسفور بمعدل ٢.٠٪ فى الدقيقة بينما يكون هذا المعدل ٧.٠٪ فى الدقيقة اذا كان ضغط الأكسجين عاليا والانبوبة على ارتفاع صغير من سطح المعدن .

وتعتبر كمية أكاسيد الحديد فى الخبث ومعدل أكسدة الكربون من العوامل الحوية ( الأساسية ) لازالة الفوسفور اذا كان هذا أمرا مرغوبا .

ومن الأهمية بمكان ألا ينعدى معدن أكسدة الكربون عن ٢٥٪ فى الدقيقة وقد يزداد هذا بعد ازالة الفوسفور اذا كان هذا أمرا مرغوبا .

ومن الأمور البالغة الأهمية أن نأخذ فى الاعتبار الكبر النسبى فى حجم المحول النوعى حيث يشتد قذف المعدن خارجه نتيجة لزيادة عمليات التأكسد .

ويمكن أن يقل القذف اذا لم يزد عمق السطح الخالص للمعدن عن ٤٠٠ مم ومع هذا فان الكفاية الانتاجية للصلب الناتج بهذه الطريقة تكون أقل من تلك لمحولات توماس المعنادة فكلما زادت نسبة أكسيد الحديدوز فى الخبث بمقدار ٤٪ قلت الكفاية الانتاجية بما يساوى ١٪ وتستمر بطانة المحول لنفخ ٨٠ - ١٠٠ شحنة ويلاحظ أن مدة النفخ تكون أطول ٤ مرات عن مدة النفخ السفلى بالهواء .



وقد أمكن التغلب على الصعوبة الرئيسية التي تصادفنا عند نفخ الحديد الزهر ذى الفوسفور المرتفع فأجريت التجارب لنفخ هذا الحديد باستخدام ثلاث أنابيب لدفع الاكسجين بدلا من واحدة ووضعت هذه الأنابيب متماثلة على محيط فوهة المحول وبهذا يصبح النأكسيد أكثر انتظاما . ومن الممكن استغلال احدى هذه الأنابيب لأكسدة الكربون بينما تستغل الأخرى لآزالة الفوسفور ويجرى نظام التشغيل كما يلي : -

تخفض الأنابيب أولا الى مسافة ٣٠٠ - ٥٠٠ مم عن سطح المعدن ثم يبدأ النفخ لمدة ١٠ دقائق ( لشحنة تزن من ٧ - ١٠ طن ) يضاف أثناءها كميات صغيرة من الجير الى الشحنة وبعد ذلك ترفع الأنابيب الى ارتفاع ٦٠٠ - ١٠٠٠ مم وتبدأ ازالة الفوسفور وفى خلال ثمان دقائق تنخفض نسبة الفوسفور الى ٠.١٪ بينما كان يمل فى البداية حوالى ١.٧ - ٢.٠٪ وتصبح نسبة الكربون ٠.٥٪ عندئذ يزال الخبث المتكون ويضبط الخبث الجديد ثم تنخفض أنبويتان فقط لآتمام أكسدة الكربون بينما تظل الثالثة كما هى : -

وتستغرق كل هذه العمليات حوالى ٢٥ دقيقة بحيث يتم فى النهاية أكسدة الفوسفور تماما فى نفس الوقت مع الكربون .

وقد طبقت الطريقة السالفة الذكر فى عدة تجارب أجريت على شحنات من الحديد الزهر الفوسفورى بين ٤ - ٤.٥ طنا وكان الصلب الناتج محتويا على نسبة من الفوسفور أقل من ٠.٣٪ وغالبا كانت هذه النسبة أقل من ٠.٢٪ وكانت نسبة النتروجين ٠.٢ - ٠.٦٪ ويجب مراعاة ألا يقل حجم المحول النوعى عن ٣م<sup>٣</sup>/طن من الشحنة ويفضل أن يكون هذا الرقم بين ١.٢ - ١.٥ م مكعب طن حتى ننفادى شدة القذف اذا كان الخبث غنيا بأكسيد الحديدوز .

وبالرغم من المزايا التى تتمتع بها هذه الطريقة فانها لا تخلو من بعض العيوب منها التباطؤ فى أكسدة الكربون طول فترة النفخ وقصر عمر البطانة .

وقد لا يحتاج الى ازالة الخبث عند صناعة الصلب من الحديد الزهر الذى يحتوى على نسبة من الفوسفور لغاية ٠.٥٪ وبمقارنة نفخ الحديد الزهر ذى الفوسفور المنخفض والحديد التوماسى بالأكسجين من أعلا فى نفس المحول نجد أن مدة نفخ الأخير تزداد بمقدار ١٢ دقيقة بينما ينخفض الانتاج اليومى من ١٣٢٠ طنا الى ٩٦٠ طنا ويرتفع استهلاك كل من الخام والجير وفى نفس الوقت ينخفض معدل عمر البطانة من ٢٥٠ - الى ١٦٠ صبه وعندئذ يصبح الصلب الناتج باهظ التكاليف .

ولقد أكدت التجارب التي أجريت في الاتحساد السوفينى أنه  
بالامكان انتاج الصلب المطاوع الفوار الذى يحتوى على فوسفور لا تتجاوز  
نسبته ٠.٥٪ ، فينخفض النتروجين من الحديد الزهر ( تحليله الكيمياى  
هو ) •

ك	٣ر٢ - ٨ ر
م	٠ر٦٥ - ٠ر١٧
س	٢ ر - ١ر
و	١ر٤ - ٧ ر
كب	١ ر - ١ر٤

وباستعمال الصودا يزال حوالى ٥٠ - ٥٠٪ من كمية الكبريت  
الموجودة بالحديد الزهر ويضاف فيه الجير حوالى ٦ - ٧٪ الى المحول قبل  
شحنه بالحديد الزهر ثم بعد ذلك ٥ - ٧ دقائق يضاف ٦ر٥٪ من الجير  
ثانية بعد ازالة الخبث •

ويستعمل فى أغراض التبريد كل من الخردة وخام الحديد ، ويصل  
معدل استهلاك الأوكسجين ٦٢ - ٨٠ م لكل طن من الحديد الزهر ،  
وبهذا المعدل تستغرق الشحنة التى تزن ٧ - ٨ طنا حوالى ١١ - ١٥  
دقيقة ويبلغ استهلاك الجير ١٢ - ١٤٪ وقد أزيل الفوسفور فى نفس  
الوقت مع الكبريون ، وتم ذلك بضبط ارتفاع الأنبوية ومعدل اندفاع  
الأوكسجين •

فمثلا كانت نسبة الفوسفور ٠.٤٢٪ عند الدقيقة ١١ عندما كانت  
نسبة الكربون ٠.٨٤٪ ودرجة حرارا المعدن ١٥٤٠ درجة مئوية وكانت  
قاعدية الخبث حوالى ٢ ويحتوى على ١.٨٣٪ منه أكاسيد حديد، ٠.٨٢٧٪  
خامس أكسيد الفوسفور •

كان القذف فى هذه التجارب على أشده مما أدى الى قلة الكفاية  
الانتاجية للصلب الناتج وقد أجمعت كل التجارب على أنه من الممكن  
من ناحية المبدأ تحويل الحديد الزهر الفوسفورى الى صلب وذلك بنسخه  
بالأوكسجين الخالص ومن أعلا •

ولكن عيب الطرق المتبعة فى هذا الصدد أنها لا تعطى نتائج طيبة  
بالقدر الكافى بين النواحي الفنية والاقتصادية •

وهؤخرا وبعد سلسلة من التجارب قامت بها جمعية الفلزات  
بفرنسا ، دخلت الى ميدان الصناعة الطريقة الجديدة لتحويل الحديد



## ٩ - صناعة أنواع الصلب المختلفة

### وجودة الصلب

تستخدم طريقة النفخ العلوي بالأكسجين عمليا لصنع الصلب الكربوني بنوعيه من الفوار والمخمد ، كما تستخدم أيضا في صنع عدد من السبائك الفولاذية ٠٠ ولقد أسهمت هذه الطريقة اسهاما كبيرا في انتاج معظم انواع الصلب فنجد ان غالبية أنواع الفولاذ المسكلة قد تم صنعها بهذه الطريقة فعلا .

فمن هذا الصلب تصنع الصفائح الرقيقة والألواح التي تم درفلها على البارد لصنع هياكل العربات والألوان المدرفلة على البارد وعلى الساخن اللازمة لأغراض التشكيل بالبتق . ( العوارض ، الكهرات على شكل المجرى - الكوع - الالكترودات - أسلاك البرق « التلغراف » - حديد التسليح والقضبان ٠٠ الخ ) .

ومن الطبيعي أن صناعة كل نوع من أنواع الصلب المختلفة لها قواعدها الخاصة بها .

### صناعة صلب القضبان :

لصناعة الصلب المستخدم في عمل قضبان الأوناش ينبغي أن تنوافر فيه التحاليل الآتية : -

ك	٥ ر - ٧٣ ر٠
م	٦ ر - ١
س	١٥ ر - ٣ ر
كب	أقل من ٠٥ ر
نو	أقل من ٠٥٥ ر

ومن التجارب العملية وجد أنه يمكن الحصول على صلب القضبان بالتحاليل السابقة بتوفير الظروف الآتية : -

١ - استعمال الحديد الزهر الذي يحتوى على عنصر السليكون حتى ٧ر٠٪ والمنجنيز أكثر من ١٥ر٪ ولا تزيد نسبة الكبريت به عن ٠٦ر / .

٢ - يجب أن تكون كمية أكاسيد الحديد بالخبث مناسبة حتى يتكون جيدا وتزداد درجة ازالة الفوسفور والكبريت ( ولتحقق هذا

الغرض ، يضبط الخبث مرتين خلال النفخ حيث ترفع أنبوبة دفع الأكسجين ) .

٣ - ارتفاع درجة حرارة الشحنة لدرجة كافية وبحيث لا تصل بالصلب الى درجة التسخين المفرط تلافيا لارتداد الفوسفور اليه ثانية .

ويجب أن نعلم أن ازالة الفوسفور من صلب القضبان ليست بالأمر الصعب فنادرا ما تزيد نسبته عن ٠.٥٪ في صببات هذا النوع من الصلب وتتميز هذه الصببات اما بسخونها الشديدة ( درجة حرارتها قد تصل الى ١٧١٥ درجة مئوية ) مصحوبة باختزال حاد في المنجنيز الى ٠.٧ - ١.٤٪ واما بانخفاض في كمية أكاسيد الحديد في الخبث ( ٤٧ - ٦٣٪ ) وفي هذه الحالة يتحتم ازالة الخبث الأولى .

ويتوقف النفخ عندما تصل نسبة الكربون الى ٠.٥٧ - ٠.٦٣٪ ثم يستأنف فترة ما بعد النفخ حسب يكون استهلاك الأكسجين بمعدل ٢٠ - ٢٥ م لكل ٠.١٪ كربونا .

لتنظيم درجة حرارة الصلب حتى لا يصل الى درجة التسخين المفرط يضاف اليه كمية من الخام أثناء النفخ ويجب أن تكون درجة حرارته قبل نزع الأكسجين منه بين ١٦١٠ - ١٦٥٠ م .

تضاف الاضافات النازعة للأكسجين الى الصلب في البودقة وأهمها الألومونيوم الذي يضاف بمعدل ١٥٠ جم لكل طن من الصلب ويجب أن لا تزيد كمية الألومونيوم المضافة عن هذا الحد حتى نحافظ على سيولة الصلب . ويوضح الجدول الآتي مقارنة بين نسبة تشبع صلب القضبان المصنوع بطرق مختلفة بالغازات ، تبعا لاختلاف الطرق .

حجم غاز الهيدروجين في ١٠٠ حجم ( سم <sup>٣</sup> )	النسبة المئوية للغازات		طريقة صنع الصلب
	٢١	٢٢	
٣٣	٢٠٠٢٨	٢٠٠٠٨ - ٢٠٠٠٣	النفخ العلوي بالأكسجين
٣٨	٢٠٠٢١	( في المتوسط ٠٠٠٦ )	الفرن المفتوح
٤٩	٢٠٠٦٦	٢٠١٨	صلب بسم



وتتراوح قوة الشد النهائية لصلب القضبان المصنوع في المحولات بين ٧٤ر٢ - ٩٧ر٤ كجم / مم ٢ ويمكن أخذ الرقم ٨٣ر٩ كجم / مم ٢ كمتوسط لها . ويمكن وضع البيانات الخاصة بقوة الشد النهائية في جدول كالآتي : -

جدول ( ٣٤ )

النسبة المئوية في عدد الصبات	قوة الشد النهائية كجم / مم ٢
١٩ر٣	٨٠
٤٠	٨٥ - ٨٠ر١
٣٢ر٢	٩٠ - ٨٥ر١
٧ر٩	٩٥ - ٩٠ر١
٠ر٦	٩٥ر١

وتبلغ متوسط الشد النهائية لصلب القضبان المصنوع في محولات بسمر والذي له نفس التركيب الكيميائي حوالى ٨٨ر٨ كجم / مم ٢ ويصل متوسط نقطة الخضوع لصلب القضبان المصنوع في المحولات الى ٤٧ كجم / مم ٢ .

من هذا نرى أن خواص المتانة لصلب القضبان المصنوع في حالة الصلب المصنوع بطريقة النفخ السفلية بالهواء وذلك لاحتوائه على نتروجين أقل . وتقل مطيلية صلب المحولات بعض الشيء عن تلك لصلب بسمر ولكنهما يشتركان في نفس الاستطالة التي تبلغ لكليهما حوالى ١١ / ، وبمقارنة الاختزال في مساحة مقطع كل منهما نجد أنها تساوى ١٨ر٤٪ لصلب المحولات ، ١٦ر٧٪ لصلب بسمر . أما قوة تحمل الصدمات لصلب المحولات فتفوق نظيرتهما لصلب بسمر وبالارقام يمكن مقارنتهما في جدول (٣٥) .

جدول ( ٣٥ )

درجة الحرارة م°					
٦٠ -	٤٠ -	٢٠ -	صفر	٢٠ ÷	قوة تحمل الصددمات
١٠٨	١١٥	١٤١	١٨٢	٢٢٣	متوسط
١٦٢ - ٨٧	١٢٥ - ١١	١٦٤ - ١١٧	٢٢٥ - ١٤٣	٢٧٧ - ١٩٦	الحدود التي تقع بينها

ويصل متوسط الكفاية الاناجية للقطاعات الخفيفة - قضبان ( وزن المتر الطولي ٥٢ر٧ كجم ) ٩٢ر٣ %

وترجع العيوب الظاهرية الموجودة في صلب القضبان المصنوع في المحولات الى أسباب متعددة وليست هذه العيوب من خواص هذا الصلب . ويتأثر البنبان الماكروسكوبى لصلب القضبان الى حد بعيد بدرجة الحرارة ودعدل الصب ( معدلات الصب والتبريد ) وسيولة الصلب وأيضا على ارتفاع الصلب في القوالب .

ولقد أعطت النجارب النى أجريت لصنع صلب القضبان بتطبيق طريقة النفخ العلوية بالأكسجين نتائج مرضية وكانت خواصه الميكانيكية حسنة .

وعليه فان المقاومة النهائية للصلب تتراوح بين ٨٤ - ٩٥ر٥ كجم/مم<sup>٢</sup> اذا كان تركيبه الكيميائى كالاتى : -

٠ر٦٥ - ٠ر٧٦ % ك ، ٠ر٦ - ٠ر٧٨ % م  
٠ر١٨ - ٠ر٢٧ % س ، ٠ر٢٣ - ٠ر٤٥ % كب  
٠ر١٤ - ٠ر٤١ % فو

وتتراوح الاستطالة النسبية له بين ٦ - ٩ % واختبار الصلادة البرينيلية ٢٢٩ - ٢٨٥ ، اختبارات الانحراف بالتصادم ( بالرفع ) ٤٧ - ٥٥ سم ( الصادم الأولى ) .

#### ١٠ - صناعة الصلب الذى يحتوى على نسبة عالية من الكربون بكرينة الحديد الزهر المنصهر

تعتبر الطريقة المثلى لصناعة مثل هذا الصلب هى ايقاف النفخ عند نسبة الكربون المنشودة ثم زيادتها مباشرة باضافة الانشراست الحرارى أو قحم الكوك الى البودفة فى حالة زيادة النفخ قليلا . وتمتاز هذه الطريقة بقصر زمن النفخ فيطول عمر البطانة وينخفض الاستهلاك النوعى للأكسجين كما أن كلا من الصلب والخبث يكون أقل عرضة للتأكسد ولهذا يقل استهلاك المواد النازعة للأكسجين ( ويطول عمر البطانة ) .

وبالرغم من هذا فقد نضطر أحيانا الى إعادة نفخ الصلب لسبب أو لآخر وعندئذ نلجأ الى اجراء عملية الكرينة عليه باضافة مصهور

الحديد الزهر • ويضاف الحديد الزهر من الخلاط مباشرة اذا كانت نسبة المنجنيز المسموح بها فى الصلب أعلى من ٠.٥٪ أما اذا كان مطلوباً أن تكون نسبة المنجنيز أقل من ٠.٥٪ ( كما فى صلب العدد والآلات ) فانه فى هذه الحالة يعاد نفخ الصلب حتى تصل نسبة الكربون الى ٠.٥ - ٠.٧٪ وعندئذ يتكون حديد زهر خالص منخفض المنجنيز يصهر فى أفران الدست أو واسطة حديد زهر يعالج ، بالأكسجين فى البودقة بالاستعانة بالمواد المخيثة •

ولصناعة الفولاذ الذى يحتوى على نسبة منخفضة من المنجنيز يزال الخبث الأولى المتكون تماماً ثم يضبط الخبث الجديد بحيث يكون مؤكسداً حتى تتلاقى اختزال المنجنيز •

عند كربنة الصلب بواسطة الحديد الزهر من الخلاط مباشرة يوقف نفخ الأكسجين عندما تصل نسبة الكربون الى حوالى ٠.٨٪ ويستحسن أخذ عينة من الصلب لتحديد كل من الكربون والمنجنيز بدقة وتقاس درجة الحرارة بواسطة الازدواج الحرارى •

عند أخذ العينة يزال  $\frac{1}{4}$  الخبث المتكون ثم يضاف الجير بعد ذلك وتسخن كمية الحديد الزهر بحذر حتى نحول دون حدوث أى تفاعل شديد قد يحدث ، داخل المحول •

بعد اضافة الحديد الزهر تؤخذ عينة من المعدن وتقاس درجة الحرارة ثم تضبط التحاليل باضافة الاضافات كالفرومنجنيز الذى يضاف الى المحول والفحم ذى الأحجام الصغيرة الذى يضاف فى البودقة •

وفيما يلى طريقة حساب كمية الحديد الزهر التى تضاف الى الصلب لاجراء عملية الكربنة •

يشحن المحول بثلاثين طناً من الحديد الزهر ويفرض أن الكفاية الانتاجية له = ٩١٥٪ فان :

تحاليل الصلب المطلوب هي : - ٤٥٪ كربون ، ٧٪ منجنيز

وزن الصلب الناتج بالمحول فى نهاية النفخ = ٢٧٥ طناً •

تحاليل الحديد الزهر بالخلط : - ٤٢٪ كربون ، ١.٨ منجنيز ، ٠.٨٪ فوسفور ، ٠.٥٪ كبريت

التركيب الكيميائى للصلب قبل اجراء الكربنة عليه هو : -

٠.٨٪ كربون ، ٤٢٪ منجنيز ، ٠.١٨٪ فوسفور ، ٠.٣٩٪ كبريت

كمية الكربون المطلوب اضافتها = ٤٥ ر - ٠.٨ ر = ٣٧ ر /  
 أو كمية الكربون = ٠.١ ر × ٢٧٥ × ٠.٣٧ = ١٠.٢ ر طنا  
 ومن واقع التجارب وجد أن وزن الكربون المستفاد فعلا من الحديد  
 الزهر = ٧٠ %

$$\text{إذا : وزن الكربون المطلوب فعلا} = \frac{١٠٠ \times ١٠.٢}{٧٠} = ١٤.٦ \text{ ر طنا}$$

$$\text{إذا : وزن الحديد المطلوب اضافته للحصول على ١٤٦ كجم} = \frac{١٠٠ \times ١٤٦}{٤٢} = ٣٤٧.٠ \text{ كجم}$$

ولكن هذه الكمية تحوى على مقدار من المنجنيز = ٠.١ ر ×  
 ٣٤٧.٠ = ١٣٨ × ٦٢٥ كجم

$$\text{أو بنسبة فى الصلب} = \frac{٦٢٥}{١٠} \times \frac{١٠٠}{٢٧٥٠٠} = ٠.٢٣ \%$$

وتصبح نسبة المنجنيز فى الصلب = ٠.٤٢ + ٠.٢٣ = ٠.٦٥ %  
 ويصبح التصحيح لهذه النسبة لازما .

$$\text{يحتوى الحديد الزهر كمية من الفوسفور مناظرة لنسبة} = \frac{١٠٠ \times ٠.٨ \times ٣٤٧.٠ \times ٠.١}{٢٧٥٠٠} = ٠.١ \%$$

## ١١ - صناعة الصلب ذى العناصر السبائكية المنخفضة


والمستخدم فى تسليح المباني

ك	٢ - ٢٩ ر
م	١٢ - ٦ ر
س	٦ - ٩ ر
كب	أقل من ٠.٥ ر
فو	أقل من ٠.٥ ر

يصنع هذا النوع من الصلب بسهولة بنفخ الحديد الزهر  
 بالأكسجين من أعلا للحصول على نسبة المنجنيز المطلوبة ويضاف له  
 الفيرومنجنيز وهو فى المحول وتحسب الكمية المستفادة من المنجنيز على  
 أنها حوالي ٧٠ - ٧٥ % منه فقط .

ويشترط في الفيرومنجنيز المضاف أن يكون كنلا ( أى عد مسحق ) .

وبعد اضافة كمية الفيرومنجنيز بحسب تحريك المحول مرتين او ثلاث ثم يتب في وضع رأسى لرفع نسبة السليكون الى النسبة المطلوبة ونضاف الى البودرة الكمية اللازمة من الفيروسليكون الذى يحتوى على ٥٥٪ أو ٧٥ / منه سليكونا ثم يضاف الالومونوم بعد ذلك فى البودرة أيضا بواقع ٥٠٠ جم لكل طن من الصلب .

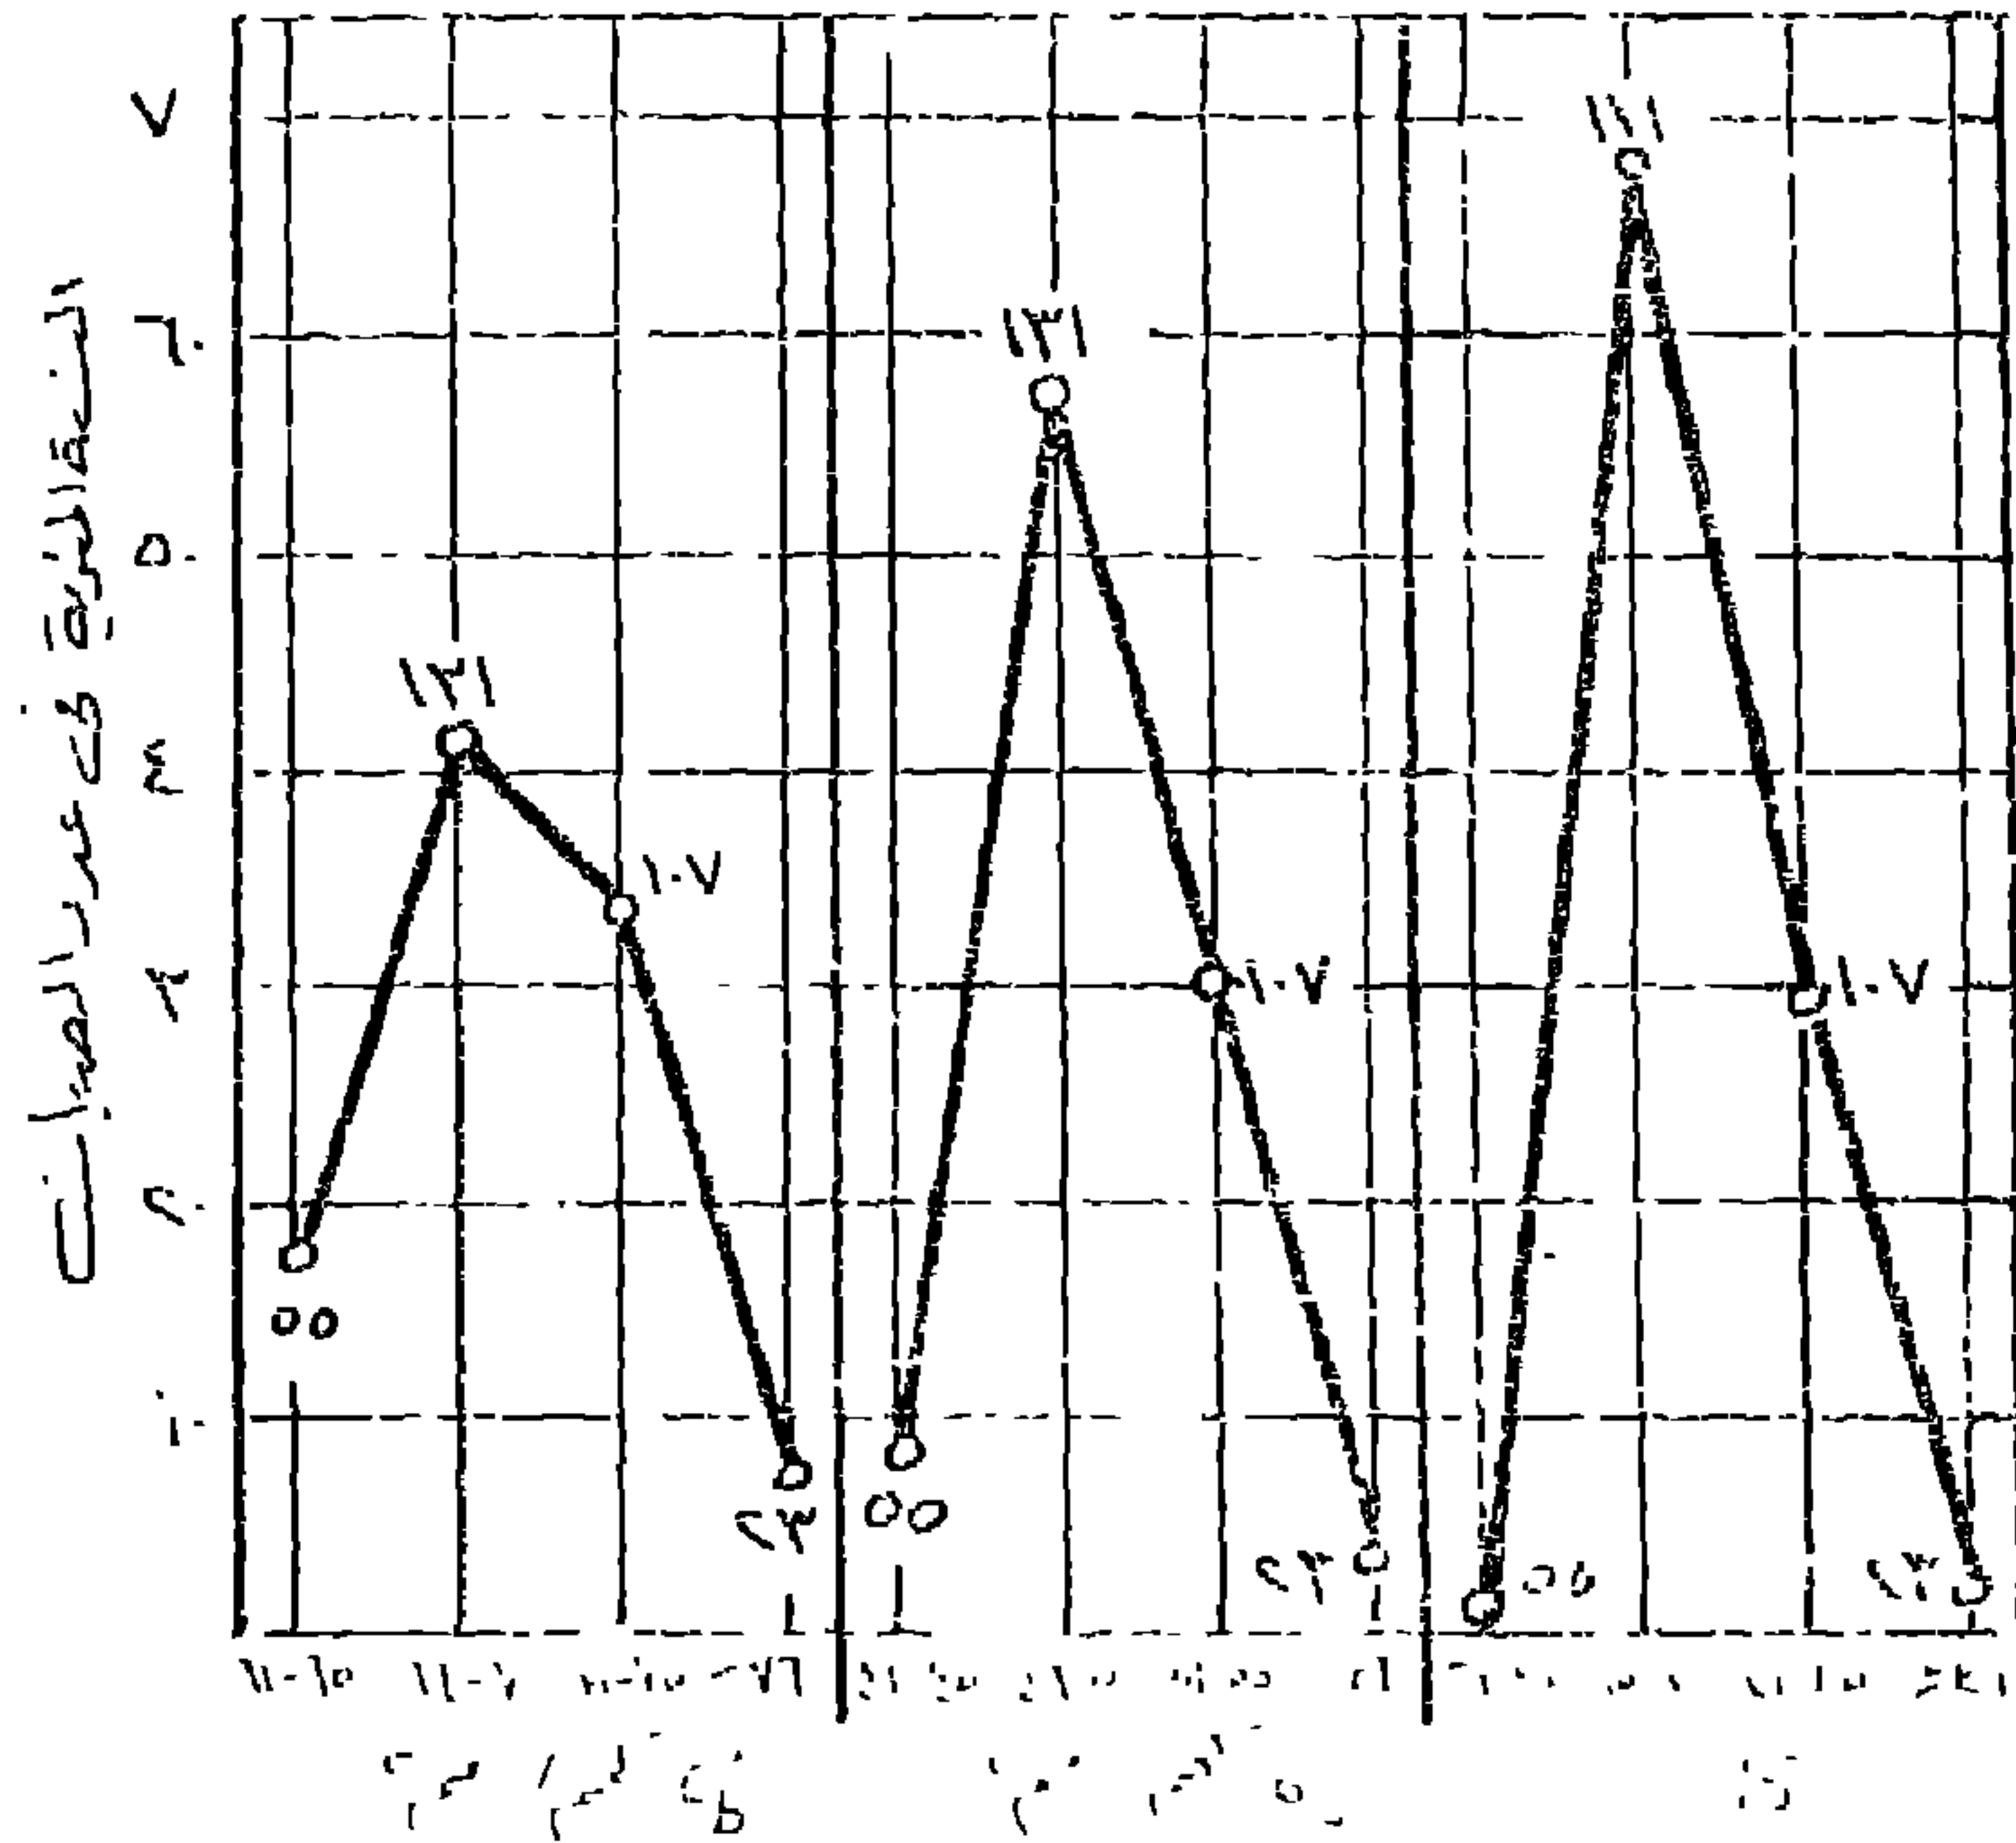

شكل (٥٢) : تغير الخواص الميكانيكية عند اجراء تجارب الشد على حديد التسليح المصنوع فى المحول - درجته

ويحتوى هذا النوع من الصلب على بعض الغازات بكميات متفاوتة فنجد ان نسبة الاكسجين به ٠.٠٠٢ - ٠.٠٠٤ ٪ ( فى المتوسط ٠.٠٣٥ ٪ )  
 ٠.٠٠٧ - ٠.٠٠٩٥ ٪ نتروجينا ( فى المتوسط ٠.٠٠٨ ٪ ) ٢٢٢ - ٢٣٨ جم  
 من الهيدروجين فى كل ١٠٠ جم ( فى المتوسط ٣٢٢ سم ٣ لكل ١٠٠ جم ) .

وترى فى شكل ( ٥٢ ) التذبذب فى الخواص الميكانيكية لحديد التسليح المشكل والمصنوع فى المحولات .  
 التركيب الكمئى لهذا النوع من الصلب يبين فى جدول ٣٦ .



جدول ( ٣٦ )

النسبة المئوية للعناصر						نوع الصلب
فو	كرب	س	م	كرب		
٠٠٤	٠٠٤	٠٠٣	٠٠٥ - ٠٣٥	لغاثة ار٠	مستخدم في صناعة القضبان المستديرة	
٠٠٤٥	٠٠٥	٠١٢	لغاثة در٠	لغاثة ار١	مستخدم في صناعة أسلاك البرق	

## صناعة الصلب الفوار المستخدم لتصنيع القضبان وأسلاك البرق :

ولهذا السبب فانه من الضروري ألا يزيد نسبة الكبريت بمصهور الصلب عن ٠.٣٧ر/ وقد تصادفنا أحيانا بعض العقبات فى سلسل الحصول على هذا النوع من الصلب بنسبة منخفضة من الكبريت .

وعند اجراء الاختبارات الميكانيكية على أسلاك البرق المصنوعة من صلب الافران المفتوحة وقطرها ( ٦٥ مم ) يجب أن تتحمل هذه الأسلاك ما لا يقل عن عشرة ثنات دون انهيار ، كما يجب أن لا تقل مقاومتها للشد عن ٣٢ كجم / مم ٢ ولا تزيد مقاومتها الكهربائية عن ١٢٣ر٠ أوم لكل ١ مم طولى منها ، ١ مم ٢ من مساحتها .

وتفى أسلاك البرق المدرفلة من صلب المحولات بكل المواصفات السابقة ويمكنها تحمل اختبارات النى حتى ٩ - ١٥ ثنية قبل ان تنكسر .

وتبلغ قوة التحمل النهائية ٣٣٩٩ - ٤١٥ كجم/ مم ٢ وتكون عادة ٣٥ - ٣٩ كجم/ مم ٢ ( الحوالى ٦٤٧ر/ من مجموع الصبات ) أما المقاومة لسريان الكهرباء فتبلغ ١٠٦ ر - ١٣٢ ر أوم وغالبا ما يصل هذا الرقم لمعظم الصبات الى ١١١ر٠ - ١٢٠ر أوم .

### جدول ٣٧

نسبة العناصر			نوع الصلب	
لا يزيد عن		م		ك
فو	كب			
٠.٠٤٥	٠.٠٥	٠.٠٣ - ٠.٠٥	٠.٠٩ - ٠.١٤	١
٠.٠٤٥	٠.٠٥	٠.٠٣ - ٠.٠٥	٠.١٤ - ٠.٢٢	٢

### جودة الصلب الفوار المصنوع في المحولات

يحظى الصلب الفوار المصنوع في المحولات بطريقة التنفخ العلوية بالأكسجين بتطبيقات واسعة في حياتنا العملية فمنه تصنع جميع أنواع الفطاعات المختلفة وألواح الصاج والكل نصف المشكلة والركيب الكيميائي لصلب المحولات والأفران المفتوحة مبين في جدول ٣٧ .

ويمكن معرفة كمية العارات المتكونة في هذا الصلب الفوار من جدول ٥٠ ( حيث أن درجة نقاء الأكسجين ٩٨.٦٪ ) .

### جدول ( ٣٨ )

نسبة الهيدروجين	العنصر		نوع الصلب
	ن	أ	
سم ١٠٠/٣ جم			
١.٨ - ٣.٦	٠.٠٠٤ - ٠.٠٠٦	٠.٠٠٣ - ٠.٠٠٧	١
١.٣ - ٣.٢	٠.٠٠٦ - ٠.٠٠٢٨	٠.٠٠٣ - ٠.٠٠٦	٢
٠.٥ - ٧.٧	٠.٠٠٤٥ - ٠.٠٠٨٥	٠.٠٠٢ - ٠.٠٠٦	٣

من جدول ( ٣٨ ) يوضح لنا أن صلب المحولات الفوار ليس أقل شبيهاً بالعازات من صلب الأفران المفتوحة .

ومن الطبيعي أن ترتبط كمية النروجين الموجودة بالصلب بدرجة نقاء الأكسجين المدفوع إلى المحول كما في جدول ( ٣٩ ) .

جدول ( ٣٩ )

السببة المتوية للمسروجين في الصلب	درجة نقاوة الاكسجين /
٠٠٠٦٢ - ٠٠٠٩٨ ر	حتى ٩٠
٠٠٠٩٢ - ٠٠٠٦٥ ر	٩٢ - ٩٠ ا
٠٠٠٧٢ - ٠٠٠٥٦ ر	٩٤ - ٩٢ ا
٠٠٠٧٠ - ٠٠٠٥٥ ر	٩٦ - ٩٤ ا

أى ان كمية النتروجين الموجودة بالصلب تنخفض بارتفاع درجه نقاوة الاكسجين حتى اذا ما وصلت درجة النقاوة الى ٩٩ر٤٪ انخفضت نسبة النتروجين في الصلب الى اقل من ٠٠٠٢٥ ر٪ .

من الصعب الحصول على صلب يحتوي على نتروجين بسببه اقل من ٠٠٠٠٨ ر٪ في المتوسط باسعمال اكسجين درجه نقائه ٩٢٪ .

وتتأثر خواص الصلب كثيرا بالتغير في سببة النتروجين فالتغيير في حدود + ٠٠٠١ ر٪ يؤثر على سلوك الصلب المستخدم في أغراض التشكيل المختلفة كالسبق والسحب خاصة اذا كان المقطع أقل من ١ مم ٠٢ .

ويعطى القطاعات المشكلة المصنوعة من الصلب الفوار مقاومة للتشد تقى بالمواصفات القياسية والفنية التي تتوافر في صلب الأفران المفتوحة .


يستخدم الصلب المصنوع في المحولات في سنتى الأغراض الصناعية كالعوارض والكمرات المجرى والمرافق ( الكيعان ) والواح الصاج . ومقاومة هذا النوع من الصلب للصدمات عند درجات الحرارة المختلفة + ٢٠ درجة مئوية ، صفر م ، - ٢٠ م ، - ٤٠ م ، - ٦٠ م أكبر من الصلب المصنوع في الأفران المفتوحة المستخدم في نفس الأغراض ( كما في شكل ٥٣ ) .

ومن الجدول يمكن مقارنة مقاومته للصدمات ( كجم / سم ٢ ) لكثاته أبعادها ٨٠ × ٨٠ من صلب المحولات ومن صلب الأفران المفتوحة درجه ٣ عند درجات الحرارة المختلفة .

جدول ( ٤٠ )

درجة الحرارة °م						نوع الصلب
٦٠ -	٤٠ -	٢٠ -	صفر	٢٠ +		
١٦٦ - ١٦٦	١٠٤ - ١٠٥	١٠٦ - ١٠٥	١٦٤ - ١٠٩	١٨ - ٨		صلب المحولات
٥٩ - ٥٩	١ - ١٦٦	١٠٥٨ - ٨	١٩ - ٢٥٧	١٩١ - ٦٨		صلب الأفران المتفحفة

ولعل مدهد احمده سواده على معدرة طريفه السعخ العلويه  
 بالاكسجين على انساخ الجديده من انواع الصلب المحنله وفي الوف نفسه  
 فان الحواص الميكانيكية وخواص التشغيل لها تضارخ نظيرها لصلب  
 الافران المصوحة كم أن صلب المحولات يمنار بسهوله لحامه بالكهرباء  
 ويمكن سحبه من المضبان المدلفنة قطر ٦٥ مم الى أسلاك مختلفه الأبعاد  
 والأقطار حتى أقل من ١ مم ، دون الحاجة الى عميات تخمر وسيطة .

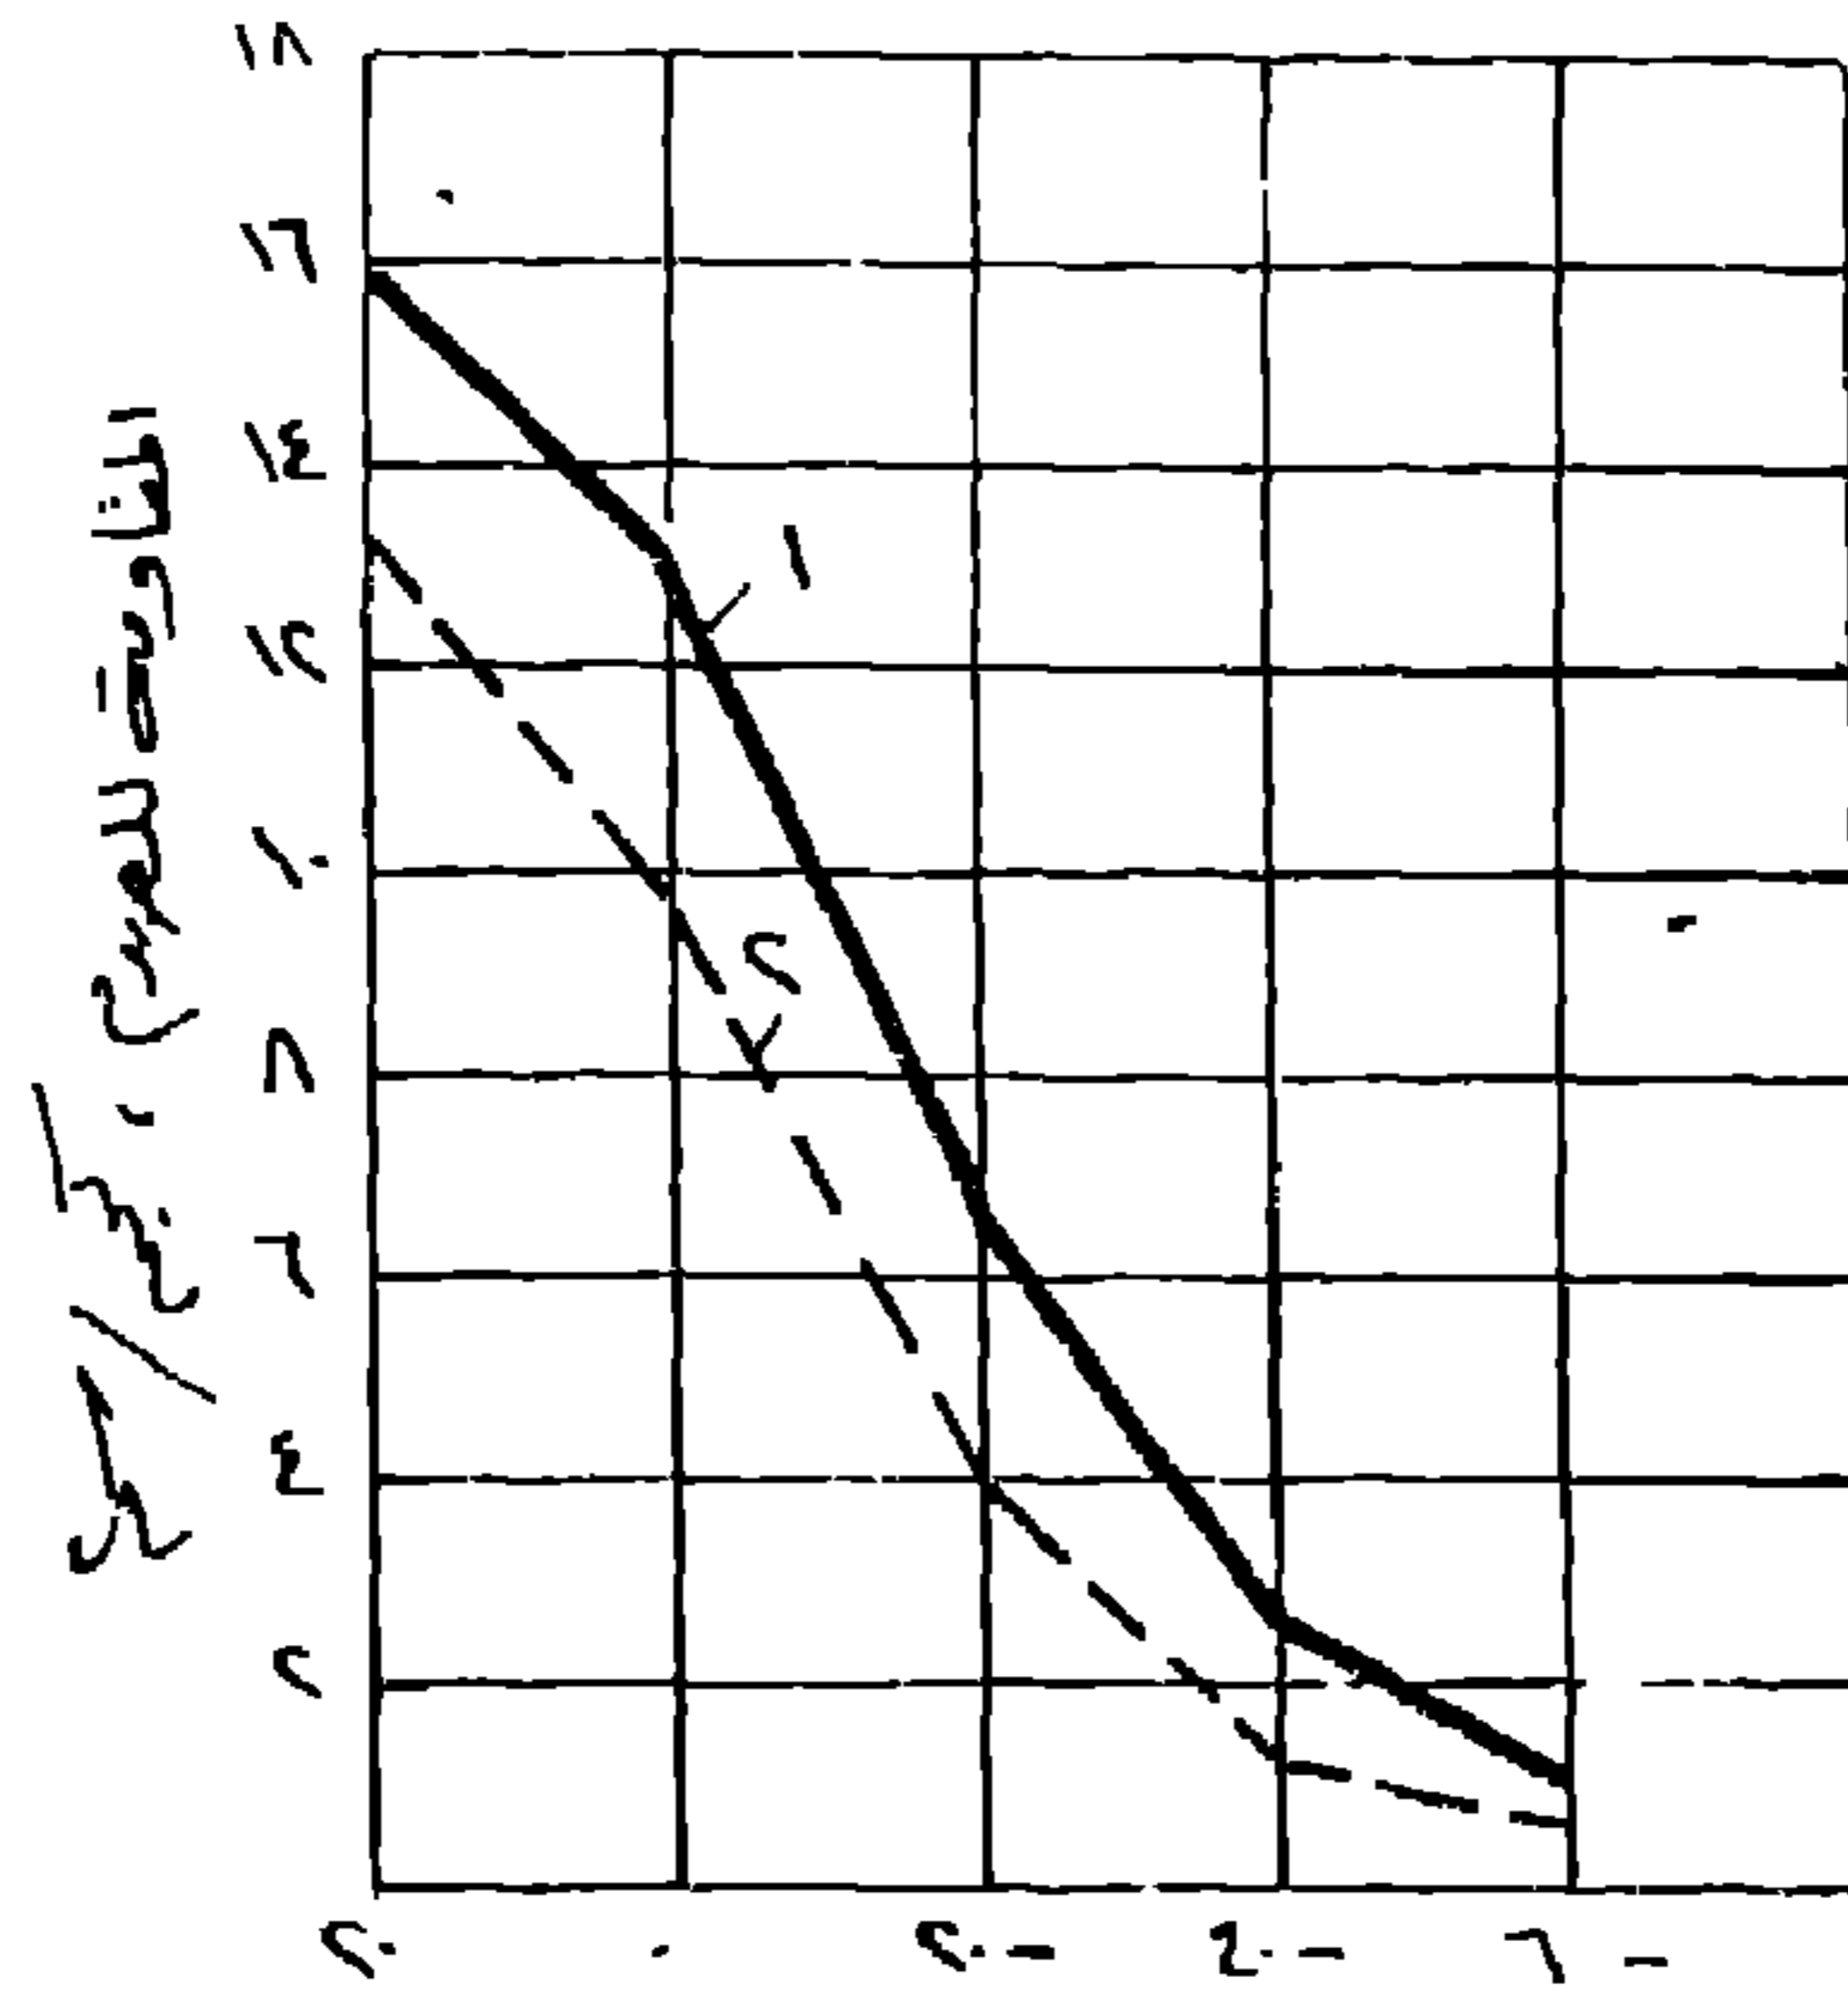

شكل (٥٣) : مقاومه الصدم لصلب درجه ٣ :

١ - صلب المحولات عند درجات حراره مختلفه

٢ - صلب الافران المفتوحه



## ١٢ - الموازنة المادية والحرارية في طريقة النفخ العلوية

### بالأكسجين

لسهولة الحسابات تعتبر الموازنة المادية لـ ١٠٠ كجم من سحاحة الحديد الزهر وقد وضعت البيانات الأولية اللازمة لحساب الموازنة المادية في الجدول الآتي :-

جدول ( ٤١ )

النسبة المئوية للعناصر الموجودة بالحديد الزهر					
ك	م	س	كب	فو	
٢٤٣ر	٦ر	٧٧ر	٥٥ر	٨٣ر	الحديد الزهر
١٢ر	٥ر	آ٧ر	٤٣ر	٢٩ر	الصناب النانج
٣١ر	٧٩ر	٧٧ر	١٢ر	٥٤ر	نسبة العناصر المأكسدة

ويضاف لمبه من الخام بنسبه ٦٪ كما يضاف البوكسيت بواقع ١٪ ولتفرص ما يأتي : ٩٠٪ من كمية الكربون الكليه نناكسد الى اول أكسيد الكربون ، ١٠٪ الى ناي أكسيد الكربون ، كمية الفاسد من الحديد في العخب بنسبه ٥ر١٪ منها ١٪ يحول الى ح أ والباقى الى ح ٢ آ٣ .

• كمية الفاسد من الحديد في الغبار ( الدخان ) ١٪ .

• وزن البطانه المسيلكة تعادل ٢٪ من وزن الحديد الزهر .

• تركيب البطانة : ٦٩ر٦٪ أكسيد ماغنسيوم ، ١٠٪ أكسيد كروم

• وجدول ٤٢ يعطى نحابلل المواد المستهلكة في عملية النفخ :-

( ٤٣ ) جدول جديد

النسبة المئوية للتربة للمركبات										
م	٢٠١٦	كف	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	الفراد
١	١٠٩٢	١٦٦٥	١٠١٠	٤٥٣٤	-	-	٢٠١٧	٨٣١٧	١١٠٧	الخبث
٢	-	٢٠٢٣	١٤٤٦	٩٥	٥٣٥	-	١٠٣٥	٨٣١٧	١١٠٧	النظام
٣	-	١٤	٤٧٤	-	-	-	١٠٣٥	١٠٣٥	٢٣٤٢	النمو كستيت

ودعنا نفرض ان الكبريت برال من الصلب الناتج على هيئة كبريتيد المنجنيز الذى يتحول الى كبريتيد الكالسيوم كما كتب ، فبزال ٠١٢ ر/ من الكبريت وينحد هذا بكمية م من المنجنيز

$$= 0.12 \times \frac{55}{32} = 0.21 \text{ ر كجم}$$

حيث : ٥٥ = الوزن الذرى للمنجنيز

، ٣٢ = الوزن الذرى للكبريت

وزن المتبقى من المنجنيز = ٧٩ ر - ٠٢١ ر = ٧٦٩ ر كجم

وينحد هذه الكمية من المنجنيز بالاكسجين

### حساب وزن الأكسجين اللازم لأكسدة الحديد

#### والشوائب الموجودة بالحديد الزهر

يتأكسد ٢٣١ ر كجم من الكربون فى كل ١٠٠ كجم من الحديد الزهر ،  
١٠٪ منها يتحول الى أول أكسيد الكربون :

$$= 90 \times 231 = 20790 \text{ ر كجم}$$

و ١٠٪ منها يتحول الى ثانى أكسيد الكربون :

$$= 10 \times 231 = 2310 \text{ ر كجم}$$

وزن الأكسجين اللازم لأكسدة الكربون الى أول أكسيد الكربون :

$$= \frac{16}{12} \times 23100 = 30800 \text{ ر كجم}$$

حيث :

١٦ = الوزن الذرى للأكسجين

١٢ = الوزن الذرى للكربون

ويكون وزن أول أكسيد الكربون = ١٧٥ ر + ٣٨٧٦ ر = ٤٠٤٩ ر كجم

كجم

وسوف نطبق هذه الطريقة لحساب أوران الاكسجين اللارمة لأكسدة

الشوائب الأخرى وجدول (٤٣) يعطى البيانات الخاصة بأكسدة الشوائب

الأخرى

جدول ( ٤٣ )

وزن المركبات المتكونة . كجم	وزن الأكسجين المطلوب . كجم	القانون الكيميائي للمركبات المتكونة	النسبة المئوية
٩٠٠٤٩	$٩١٧ = \frac{١٦}{١٢} \times ٣٨٧٩$	ك أ	ك ٣٨٧٩
١٥٨١	$١١٥ = \frac{٢٢}{١٢} \times ٥٣١$	ك أ	ك ٤٣١
١٦٥٠	$٨٨ = \frac{٢٢}{٢٨} \times ٧٧$	س أ	س ٧٧
٠٩٩٢	$٢٢٣ = \frac{١٦}{٥٥} \times ٧٦٩$	م أ	م ٧٦٩
٠١٢٤	$٧ = \frac{٨٠}{٦٢} \times ٥٤$	و ب	و ٥٤
٠٧١٥	$٢١٥ = \frac{٤٨}{١١٢} \times ٥١$	ح ب	ح ٥١
١٢٨٦	$٢٨٦ = \frac{١٦}{٥٦} \times ١$	ح أ	ح ١
١٤٣	$٤٣ = \frac{٤٨}{١١٢} \times ١$	ح ب	ح ١
٠٢٣	-	ك ب	م ٢١
	٨٤٢٤		الضائع ٤٢٤

ونحايل الأكسجين في المحول كما يأتي : ٩٨٦ / أكسجينيا ،  
١٤٪ نتروجينا .

$$\text{إذا : كمية الأكسجين اللازمة} \times \frac{100 \times 8424}{986} = 8540 \text{ كجم}$$

$$\text{أو} \frac{854}{143} = 597 \text{ م}^3$$

حيث : ١٤٣ = وزن المتر المكعب من الأكسجين

ويحتوى ٨٥٤ كجم من الأكسجين المنفوخ على ٨٤٢ كجم من  
الأكسجين ، ١٢ كجم من النتروجين .

كما أن جزءا من الأكسجين يحصل عليه من خام الحديد إذ  
يختزل ٩٠٪ من الخام إلى عنصر الحديد والباقي ( ١٠٪ ) إلى أكسيد  
الحديدوز فاذا أضيف ٦ كجم من الخام الذى يحتوى على ٨٣١٧ /  
ح ٢ أ ٣ فان ٩٠٪ منها تختزل وتعطى كمية من الأكسجين :

$$= \frac{48 \times 8317 \times 0.9 \times 6}{160 \times 100} = 134 \text{ كجم}$$

والباقي الذى يختزل إلى أكسيد الحديدوز يعطى كمية من  
الأكسجين :

$$= \frac{16 \times 8317 \times 0.1 \times 6}{160 \times 100} = 0.5 \text{ كجم}$$

إذا : الوزن الكلى للأكسجين = ١٣٤ + ٠.٥ = ١٣٩ كجم

وبافتراض أن المستعمل فعلا من هذا الأكسجين يعادل ٩٠٪ منه

$$= 90 \times 97 = 87.3 \text{ م}^3$$

إذا : كمية الأكسجين اللازمة = ٨٧ - ٥٩٧ = ٥١ م<sup>٣</sup>

أى أن الطن من الحديد الزهر يتطلب ٥١ مترا مكعبا من الأكسجين .

### حساب وزن الجير :

ربط السليكا س ٢١ بأكسيد الكالسيوم لتكوين سليكات الكالسيوم  
٢٢ كإ . س ٢١ يستلزم ١١٢ كجم من أكسيد الكالسيوم لكل ٦٠ كجم من

السليكا ( ١١٢ = ضعف الوزن الجزيئى لأكسيد ، ٦٠ = الوزن الجزيئى للسليكا ) أى أن ١ كجم من السليكا يلزمه  $\frac{112}{60}$  كجم من أكسيد الكالسيوم .

وفى حالتنا هذه نجد أن وزن السليكا المتكونة من أكسدة السليكون الموجود بالحديد الزهر = ١٦٥ كجم .

ولتخبيث هذه الكمية فان وزن أكسيد الكالسيوم اللازم لهذه العملية

$$= 165 \times \frac{112}{60} = 308 \text{ كجم}$$

ويحتوى الجير على ٠.٨ كجم من السليكا يلزم لها وزنا من أكسيد

$$\text{الكالسيوم} = 0.8 \times \frac{112}{60} = 149.5 \text{ كجم}$$

إذا : وزن أكسيد الكالسيوم المتبقى فى الجير منفردا =

$$= 95340 - 14950 = 93845 \text{ كجم}$$

وبحسب كمية أكسيد الكالسيوم اللازمة للاتحاد بالسليكا الموجوده بنخام الحديد كما يأتى :

وزن الخام المضاف ٦ كجم ، يحتوى الخام على ١١.٧٪ منه سليكا .

أى أن وزن السليكا به =  $0.1 \times 6 \times 11.7 = 7$  كجم

وزن أكسيد الكالسيوم اللازم للاتحاد بهذه السليكا

$$= 7 \times \frac{112}{60} = 131 \text{ كجم}$$

ويحتوى البوكسيت على كمية من السليكا وزنها :

وزن السليكا الموجودة بالبوكسيت =  $0.1 \times 1 \times 2342 = 234$  كجم

وزن أكسيد الكالسيوم اللازم لها =  $234 \times \frac{112}{60} = 43$  كجم



وزن أكسيد الكالسيوم اللازم لتثبيت خامس أكسيد الفوسفور الى  
( كما أ؛ فو ٢ أه

$$= 0.124 \times \frac{224}{142} = 0.196 \text{ كجم}$$

حيث :

$$224 = 4 \times \text{الوزن الجزيئي لأكسيد الكالسيوم}$$

$$142 = \text{الوزن الجزيئي لخامس أكسيد الفوسفور}$$

وزن أكسيد الكالسيوم اللازم لتحويل كبريتيد المنجنيز الى كبريتيد  
الكالسيوم .

$$= 0.23 \times \frac{56}{87} = 0.118 \text{ كجم}$$

حيث :

$$56 = \text{الوزن الجزيئي لأكسيد الكالسيوم}$$

$$87 = \text{الوزن الجزيئي لكبريتيد المنجنيز}$$

$$= \text{إذا : الوزن الكلي لأكسيد الكالسيوم اللازم}$$

$$= 0.37 + 0.196 + 0.118 + 1.31 + 3.08 = 5.054 \text{ كجم}$$

ويجب مراعاة أن نكون هناك وفرة من أكسيد الكالسيوم في الحث  
ولذلك فان الكمية اللازمة من أكسيد الكالسيوم قد قدرت بستة  
كلو جرامات .

إذا : وزن الجبر بالتحاليل السابقة الذي يجب اضافته =

$$= \frac{6 \times 100}{93845} = 6.4 \text{ كجم}$$

حساب مركبات الجير :

$$\text{س}^2 : 0.1 \times 6.4 \times 0.8 = 0.512 \text{ كجم}$$

$$\text{لو}^2 : 0.1 \times 6.4 \times 1 = 0.64 \text{ كجم}$$

$$\text{كأ} : 0.1 \times 6.4 \times 95.34 = 61.0144 \text{ كجم}$$

### مركبات البطانة المستهلكة :

$$\text{منغ أ : } 0.1 \times 2 \times 69.6 = 13.92 \text{ كجم}$$

$$\text{كروم أ : } 0.1 \times 2 \times 10 = 2 \text{ كجم}$$

### مركبات خام الحديد :

يخزن 90% من خام أكسيد الحديد ح ب أ إلى الحديد ويختزل الباقى (10%) إلى ح أ

$$\text{وزن الحديد المخزن} = \frac{112 \times 83.17 \times 9 \times 6}{160 \times 100} = 316.3 \text{ كجم}$$

حيث :

$$6 \text{ كجم} = \text{وزن الخام المضاف}$$

$$9 \text{ كجم} = 90\% \text{ من الاختزال}$$

$$83.17\% = \text{نسبة أكسيد الحديد في الخام}$$

$$\frac{112}{160} = \text{وزن الحديد الموجود في 1 كجم من أكسيد الحديد}$$

وزن أكسيد الحديدوز ح أ الناتج من اختزال ح ب أ والتي تتحول إلى الحث

$$\text{وزن الحديد} = \frac{12 \times 83.17 \times 1 \times 6}{160 \times 100} = 35 \text{ كجم}$$

$$\text{وزن ح أ} = \frac{72}{56} \times 35 = 45 \text{ كجم}$$

$$2 \text{ س أ : } 7 \text{ كجم}$$

$$3 \text{ لو أ : } 0.1 \times 1.46 \times 6 = 0.88 \text{ كجم}$$

$$\text{كا أ : } 0.1 \times 95 \times 6 = 0.57 \text{ كجم}$$

### مركبات البوكسيت :

$$2 \text{ س أ : } 23 \text{ كجم}$$

$$3 \text{ لو أ : } 0.1 \times 47.4 \times 1 = 4.74 \text{ كجم}$$

ويمكن وضع التركيب الكيميائي المختب في جدول كالاتى :

جدول ( ٤٤ )

النسبة المئوية	المجموع الكلي كجم	من البطانة	من اليوكسيت	من الجير	من خام الحديد	من تاكسيد الحديد والشوائب الموجودة في الحديد الزهر	الكمونات
١٨٦٢	٢٦٦٣١	-	٦٣	٠٠٥١	٧	١٦٥	٢١ سن
٤٢	٦٠٥٧	-	-	٦	٠٠٥٧	-	٤٣
٤٢	٦٦٢٦	-	٤٧٤	٠٠٦٤	٧٨٨	-	٢١ لو
١٢	١٧٧٢٦	-	-	-	٠٤٥	١٢٨٦	٢١ ح
٤٩	٧١٥	-	-	-	-	٧١٥	٢١ ح
٦٩	٩٩٢	-	-	-	-	٩٩٢	٢١ م
٩٥	١٣٨٠	١٣٨	-	-	-	-	منغ
١٤	٠٢	٢	-	-	-	-	٢١ ك
٥٩	١٢٤	-	-	-	-	٠١٢٤	٢١ فو
%١٠٠	١٤٩٤٦١						

### تركيب الغازات المتصاعدة من المحول

وزن ثاني أكسيد الكربون المتكون ١٥٨١ رجم ، وزنه الجزئي = ٢٤

إذا : ١٥٨١ رجم من كـ٢ يحتوى على  $\frac{١٥٨١}{٤٤} = ٠.٣٦$  رجم جزئى كيلو جرام

ولكن الجزئى الكيلوجرامى من أى غاز يشغل حيزا قدره ٣٢٢٤م

إذا : تركيب الغازات حجما لكل ١٠٠ رجم من الحديد الزهر =

$$\text{كـ٢} : ٠.٣٦ \times ٢٢٤ = ٨١ \text{ رجم} \quad / ١٠$$

$$\text{كـ١} : \frac{٩٠.٤٩}{٢٨} \times ٢٢٤ = ٣٧٢٤ \text{ م} \quad / ٨٨٨$$

$$\text{ن ٢} : \frac{٠.١٢}{٢٨} \times ٢٢٤ = ٠.٩٦ \text{ م} \quad / ١٢$$

$$\text{المجموع} \quad ٣٨١٤٦ \text{ م} \quad / ١٠٠$$

وعمليا تحتوى الغازات المتصاعدة من المحول على كمية معينة من الأكسجين والنيتروجين الناتجين من تحلل الرطوبة الموجودة بالمواد أو التى تدخل المحول مع الأكسجين أو التى تتسرب خلال أنبوبة تمويل الاكسجين .

### حساب وزن الصلب الناتج

تحسب أوزان الحديد الناتج عن اختزال أكسيد الحديد الخام والبوكسيت كما يلى :

يحتوى الخام على ٨٣١٧٪ ح ٢ ( يهمل الحديد الموجود فى أكسيد الحديدوز ) ويضاف الخام بمعدل ٦ رجم :

$$\text{إذا : وزن ح ٢} = ٠.١ \times ٨٣١٧ \times ٦ = ٤٩٨ \text{ رجم}$$

ويحتوى البوكسيت على ١٠٣٥٪ من ح ٢ وتكون اضافته بمعدل ١ رجم

$$\text{إذا : وزن ح ٢} = ٠.١ \times ١٠٣٥ \times ١ = ٠.١ \text{ رجم}$$

$$\text{إذا : وزن ح ٢ الكلى} = ٤٩٨ + ٠.١ = ٥٠٨ \text{ رجم}$$

$$\text{كمية الحديد الموجود فى ح ٢} = \frac{١١٢}{١٦٠} \times ٥٠٨ = ٣٥٦ \text{ رجم}$$

وزن الحديد المخنزل ( ٩٠٪ منه ) = ٣٥٦ × ٠.٩ = ٣٢٢ كجم

ويتصيد الخبث بعضا من الحديد ٠.٠ ولقد وجد عمليا أن كمية الحديد المتصيدة في الخبث النهائي الناتج بهذه الطريقة ( طريقة النفخ العلوية بالأكسجين ) تتغير من صبة لأخرى وتتوقف على لزوجة الخبث ومتوسط هذه الكمية في خمسين تجربة ٦٩٪ من وزن الخبث ، ويبلغ وزن الخبث الناتج ١٤٤٦١ كجم من الحديد الزهر .

إذا : اكل ١٠٠ كجم من الحديد الزهر يفقد كمية من الحديد =

$$= ١٤٤٦١ \times ٦٩ \times ٠.١ = ١ \text{ كجم}$$

وزن العناصر الضائعة = ٨٤٢٤ كجم

إذا : وزن الصلب الناتج = ١٠٠ + ٣٢٢ - ٨٤٢٤ = ٩٣٧٧٦ كجم

ويمكن ننسيق الموازنة المادية في جدول كما يأتي :

#### جدول ( ٤٥ )

الشحنة / كجم	وزن الناتج / كجم		
حديد زهر	١٠٠٠٠	صلب منصهر	٩٣٧٧٦
أكسجين	٨٥٤	غازات	١٠٤٦١
خام الحديد	٦٠٠	خبث	١٤٧٤٠
جير	٦٤	حديد ضائع في الخبث	١٠٠٠
البوكسيت	١٠٠	مقدوفات ، حديد ضائع كأبخرة داكنة مع الغازات المتصاعدة .	٣٩٦٣
بطانة	٢٠٠		
المجموع الكلي	١٢٣٩٤	-	١٢٣٩٤

## الموازنة الحرارية

للسهولة نعتبر ١٠٠ كجم من شحنة الحديد الزهر أساسا في حساباتنا للموازنة الحرارية .

### الحرارة الداخلة :

$$1 - \text{كمية الحرارة الداخلة مع الحديد الزهر :} \\ = 100 ( 0.178 \times 1200 + 0.25 + 52 ) ( 1250 - 1200 ) \\ = 27850 \text{ سعرا}$$

حيث :

$$1200 = \text{درجة انصهار الحديد الزهر ، درجة مئوية} \\ 178 \text{ ر} = \text{السعة الحرارية للحديد الزهر قبل نقطة الانصهار ،} \\ \text{سعرا / كجم}^{\circ}\text{م}$$

$$52 = \text{الحرارة الكامنة للانصهار}$$

$$0.25 = \text{السعة الحرارية للحديد الزهر المنصهر}$$

$$\text{سعرا / كجم}^{\circ}\text{م}$$

$$1250 = \text{درجة حرارة الحديد الزهر عند صبه في المحول}^{\circ}\text{م}$$

### ٢ - كمية الحرارة الناتجة عن تيار الأكسجين :

يدفع الأكسجين الى المحول عند درجة حرارة ٣٠ درجة مئوية .

والسعة الحرارية للأكسجين عند هذه الدرجة = ٠.٢٣

$$\text{سعرا / كجم}^{\circ}\text{م}$$

$$\text{إذا : كمية الحرارة الداخلة مع الأكسجين} = 0.23 \times 30 \times 8954 =$$

$$59 \text{ سعرا}$$

### ٣ - كمية الحرارة الناتجة من احتراق الكربون :

عند احتراق ١ كجم من الكربون الى أول أكسيد الكربون تبعث

$$2452 \text{ سعرا}$$

عند احتراق ١ كجم من الكربون الى ثاني أكسيد الكربون تبعث

$$8137 \text{ سعرا}$$

$$\text{إذا : } 8137 \times 0.431 + 2452 \times 3.879 = 13000 \text{ سعرا}$$



٤ - كمية الحرارة الناتجة عن احتراف السليكون الى السليكا تم احاد السليكا باكسيد الكالسيوم لتكوين ٢ كا٠س٠أ ٢ وتتساعد نتيجة لتأكسد ونخبين ١ كجم من السيلكون كمية من الحرارة = ٧٤٢٨ سعرا  
 $٧٧ \times ٧٤٢٨ = ٥٧٢٠$  سعرا

٥ - كمية الحرارة الناتجة عن تأكسد الفوسفور ونخبته لتكوين ( كا ) ؛ فو٢ وتتساعد كمية من الحرارة لكل ١ كجم من الفوسفور = ٨٥٥٠ سعرا  
 اذا  $٠٠٥٤ \times ٨٥٥٠ = ٤٦٢$  سعرا

٦ - كمية الحرارة المتصاعدة عن تأكسد المنجنيز :  
 $٧٦٩ \times ١٧٥٨ = ١٣٥٠$  سعرا

٧ - كمية الحرارة المنبعثة نتيجة لتأكسد الحديد الضائع في الحبت :  
 عندما يتأكسد ١ كجم من الحديد الى ح١ سطلق كمية من الحرارة = ١١٩١ سعرا  
 عندما يتأكسد ١ كجم من الحديد الى ح٢ ٣ سطلق كمية من الحرارة = ٢٠٧٦ سعرا

اذا ، كمية الحرارة =  $١ \times ١١٩١ + ٠٥ \times ١٧٦٩ = ٢٠٧٦$  سعرا

٨ - كمية الحرارة الناتجة من تأكسد الحديد الذي ينطلق مع غاز المحول على هيئة يقد الحديد الضائع في الغبار مع الغازات بحوالي ١٪ وعندما نتأكسد هذه الكمية الى الذي يعتبر أهم مكونات الغبار المتصاعدة من المحول ينبعث كمية من الحرارة =  $١ \times ١٧٦٩ = ١٧٦٩$  سعرا

### الحرارة المستنفذة

١ - الحرارة الموجودة بالصلب المنصهر

$$= ٧٧٦٩٣(١٦٧) + ١٥٠٠ \times ٦٥ + ٢(١٦١٠ - ١٥٠٠) = ٣١٧٠٠ \text{ سعرا حيث :}$$

١٦٧ = السعة الحرارية للصلب قبل أن ينصهر

سعرا / كجم °م

٦٥ = الحرارة الكامنة للانصهار

سعرا / كجم °م

٢ر = السعة الحرارية للصلب المنصهر

سعر / كجم م<sup>٥</sup>  
درجة مئوية  
١٥٠٠ = درجة انصهار الصلب  
١٦١٠ = درجة الحرارة التي يصب عندها الصلب من المحول  
درجة مئوية

٢ - الحرارة الموجودة بالخبث :

$$= ١٤ر٤٦١ ( ٠ر٢٩٤ \times ١٦١٠ + ٥٠ ) = ٧٥٦٠ \text{ سعرا}$$

حيث :

سعر / كجم م<sup>٥</sup>  
سعر / كجم  
٠ر٢٩٤ = السعة الحرارية للخبث  
٥٠ = الحرارة الكامنة لانصهار الخبث

٣ - كمية الحرارة التي تحملها الغازات معها .

درجة حرارة الغازات فور خروجها من المحول = ١٤٠٠ درجة  
مئوية وعند هذه الدرجة تكون السعة الحرارية لكل من أول أكسيد الكربون  
والنتروجين = ٠ر٣٢٩ درجة سعرا / م<sup>٣</sup> درجة مئوية والسعة الحرارية  
لثاني أكسيد الكربون = ٠ر٥٣٤ سعرا / م<sup>٣</sup> درجة مئوية .

$$\text{اذا : كمية الحرارة} = ١٤٠٠ ( ٠ر٣٢٩ \times ٧ر٢٤ + ٠ر٥٣ \times ٠ر٨١ ) = ٣٩٧٠ \text{ سعرا}$$

٤ - كمية الحرارة المسنغلة في احترال خام الحديد :

يخترل ٩٠٪ من خام الحديد واليوكسيت الى ح بينما يخترل الباقي  
١٠٪ الى ح أ

ويلزم لاختزال ١ كجم من ح ٢ أ الى ح كمية من الحرارة = ١٧٦٩ سعرا  
اذا : كمه الحرارة اللازمة لاختزال ٣ر٢ كجم من الحام =  
= ١٧٦٩ \times ٣ر٢ = ٥٦٥٠ سعرا

ويلزم لاختزال ١ كجم من الحديد من ح ٢ أ الى ح أ ٦٠٧ سعرا وفي  
حالتنا هذه يخترل ٣٥ كجم من الحديد في ح ٢ أ الى ح أ

$$\text{اذا : الحرارة المسنغلة} = ٠ر٣٥ \times ٦٠٧ = ٢١٢ \text{ سعرا}$$

اذا : الحرارة الكلية اللازمة لاختزال الحديد =

$$= ٥٦٥٠ + ٢١٢ = ٥٨٦٦ \text{ سعرا}$$

ويمكن وضع جميع البيانات الخاصة بالموازنة الحرارية في جدول  
كما يأتي :

جدول ( ٤٦ ) الحرارة الداخلة

النسبة المئوية	سعر	بنود مصادر الحرارة
٥٣ر١	٢٧٨٥٠	كمية الحرارة بمصهور الحديد الزهر
٠ر١	٥٩	كمية الحرارة بالاكسجين
٢٥ر٠	١٣٠٠٠	الحرارة الناتجة من تأكسد الكربون
١٠ر٩	٥٧٢٠	الحرارة الناتجة عن تأكسد وتخبث السليكون
٠ر٩	٤٦٢	الحرارة الناتجة عن تأكسد وتخبث الفوسفور
٢ر٦	١٣٥٠	الحرارة الناتجة عن تأكسد المنجنيز
٤ر٠	٢٠٧٦	الحرارة الناتجة عن تأكسد الحديد الضائع في الخبث
٣ر٤	١٧٦٩	الحرارة الناتجة عن تأكسد ونخبث الحديد الضائع في الغبار مع الغازات
%١٠٠	٥٢٢٨٦	المجموع الكلي

الحرارة المستنفدة

النسبة المئوية	سعر	بنود استنفاد الحرارة
٦٠ر٦	٣١٧٠٠	كمية الحرارة بمصهور الصلب
١٤ر٤	٧٥٦٠	كمية الحرارة بالخبث
٧ر٦	٣٩٧٠	كمية الحرارة في غازات المحول
١١ر٣	٥٨٦٢	كمية الحرارة المستغلة لاختزال الحديد
٦ر١	٣١٩٤	كمية الحرارة الضائعة بالإشعاع وغيره من طرف فقد الحرارة الأخرى ( وتوجد بالفروق )
%١٠٠	٥٢٢٨٦	المجموع الكلي

## ١٣ - تخطيط مصنع الصلب والمعدات اللازمة

### لصناعة الصلب بطريقة النفخ العلوية بالأكسجين فى المحولات

تتبع نفس المبادئ الأساسية عند تخطيط مصنع الصلب بطريقة النفخ العلوية بالأكسجين كما فى مصنع محولات نوماتس . وهناك الى جانب العناصر الأساسية عناصر اخرى خاصة لازمة لهذه الطريقة فهى تتطلب منلا رفع وخفض أنبوية الأكسجين بانتظام .


ولقد كان من جراء متطلبات اضافة كميات كبيرة من الخردة والجير والحام قبل وأثناء عملية النفخ واجراء تنقية الغازات المتصاعدة ، ظهور بعض الصعوبات فى تحديد مكان المحول وتنظيم مكان الأجهزة المختلفة بمقارنتها بمحولات نوماتس .

وفيما يلى وصف لتخطيط وتنظيم بعض الوحدات حيث ينفخ الحديد الزهر بالأكسجين من أعلا المحول . يمثل شكل ٥٤ المقطع المستعرض لاحدى وحدات المحولات التى تسع ٣٠ طنا ويرى فى الشكل مكان خال لمحول ثالث ويوجد بالقسم خلاط سعة ١٠٠٠ طنا ويمد اثنين من الأفران المفتوحة بالحديد الزهر .

ويقوم بشحن الحديد الزهر بعد وزنه فى المحول ونش علوى منحرك حمولة ١٠٠ طن


كما يوجد عدد من الأوناش الأخرى المساعدة تقوم بالاضافات المطلوبة لشحنة المحول والأعمال الاضافية المطلوب أداؤها داخل الوحدة ثم يضاف الجير وغيره من الاضافات الأخرى الى المحول خلال مسقط مائل عن منسوب تشغيل المحولات .

ويستخدم لرفع وخفض أنبوية دفع الأكسجين ونش كهربائى يثبت فوق السطح العلوى ويدار من حجرة المراقبة ويستعمل جهاز هيدروليكى لامالة المحول .

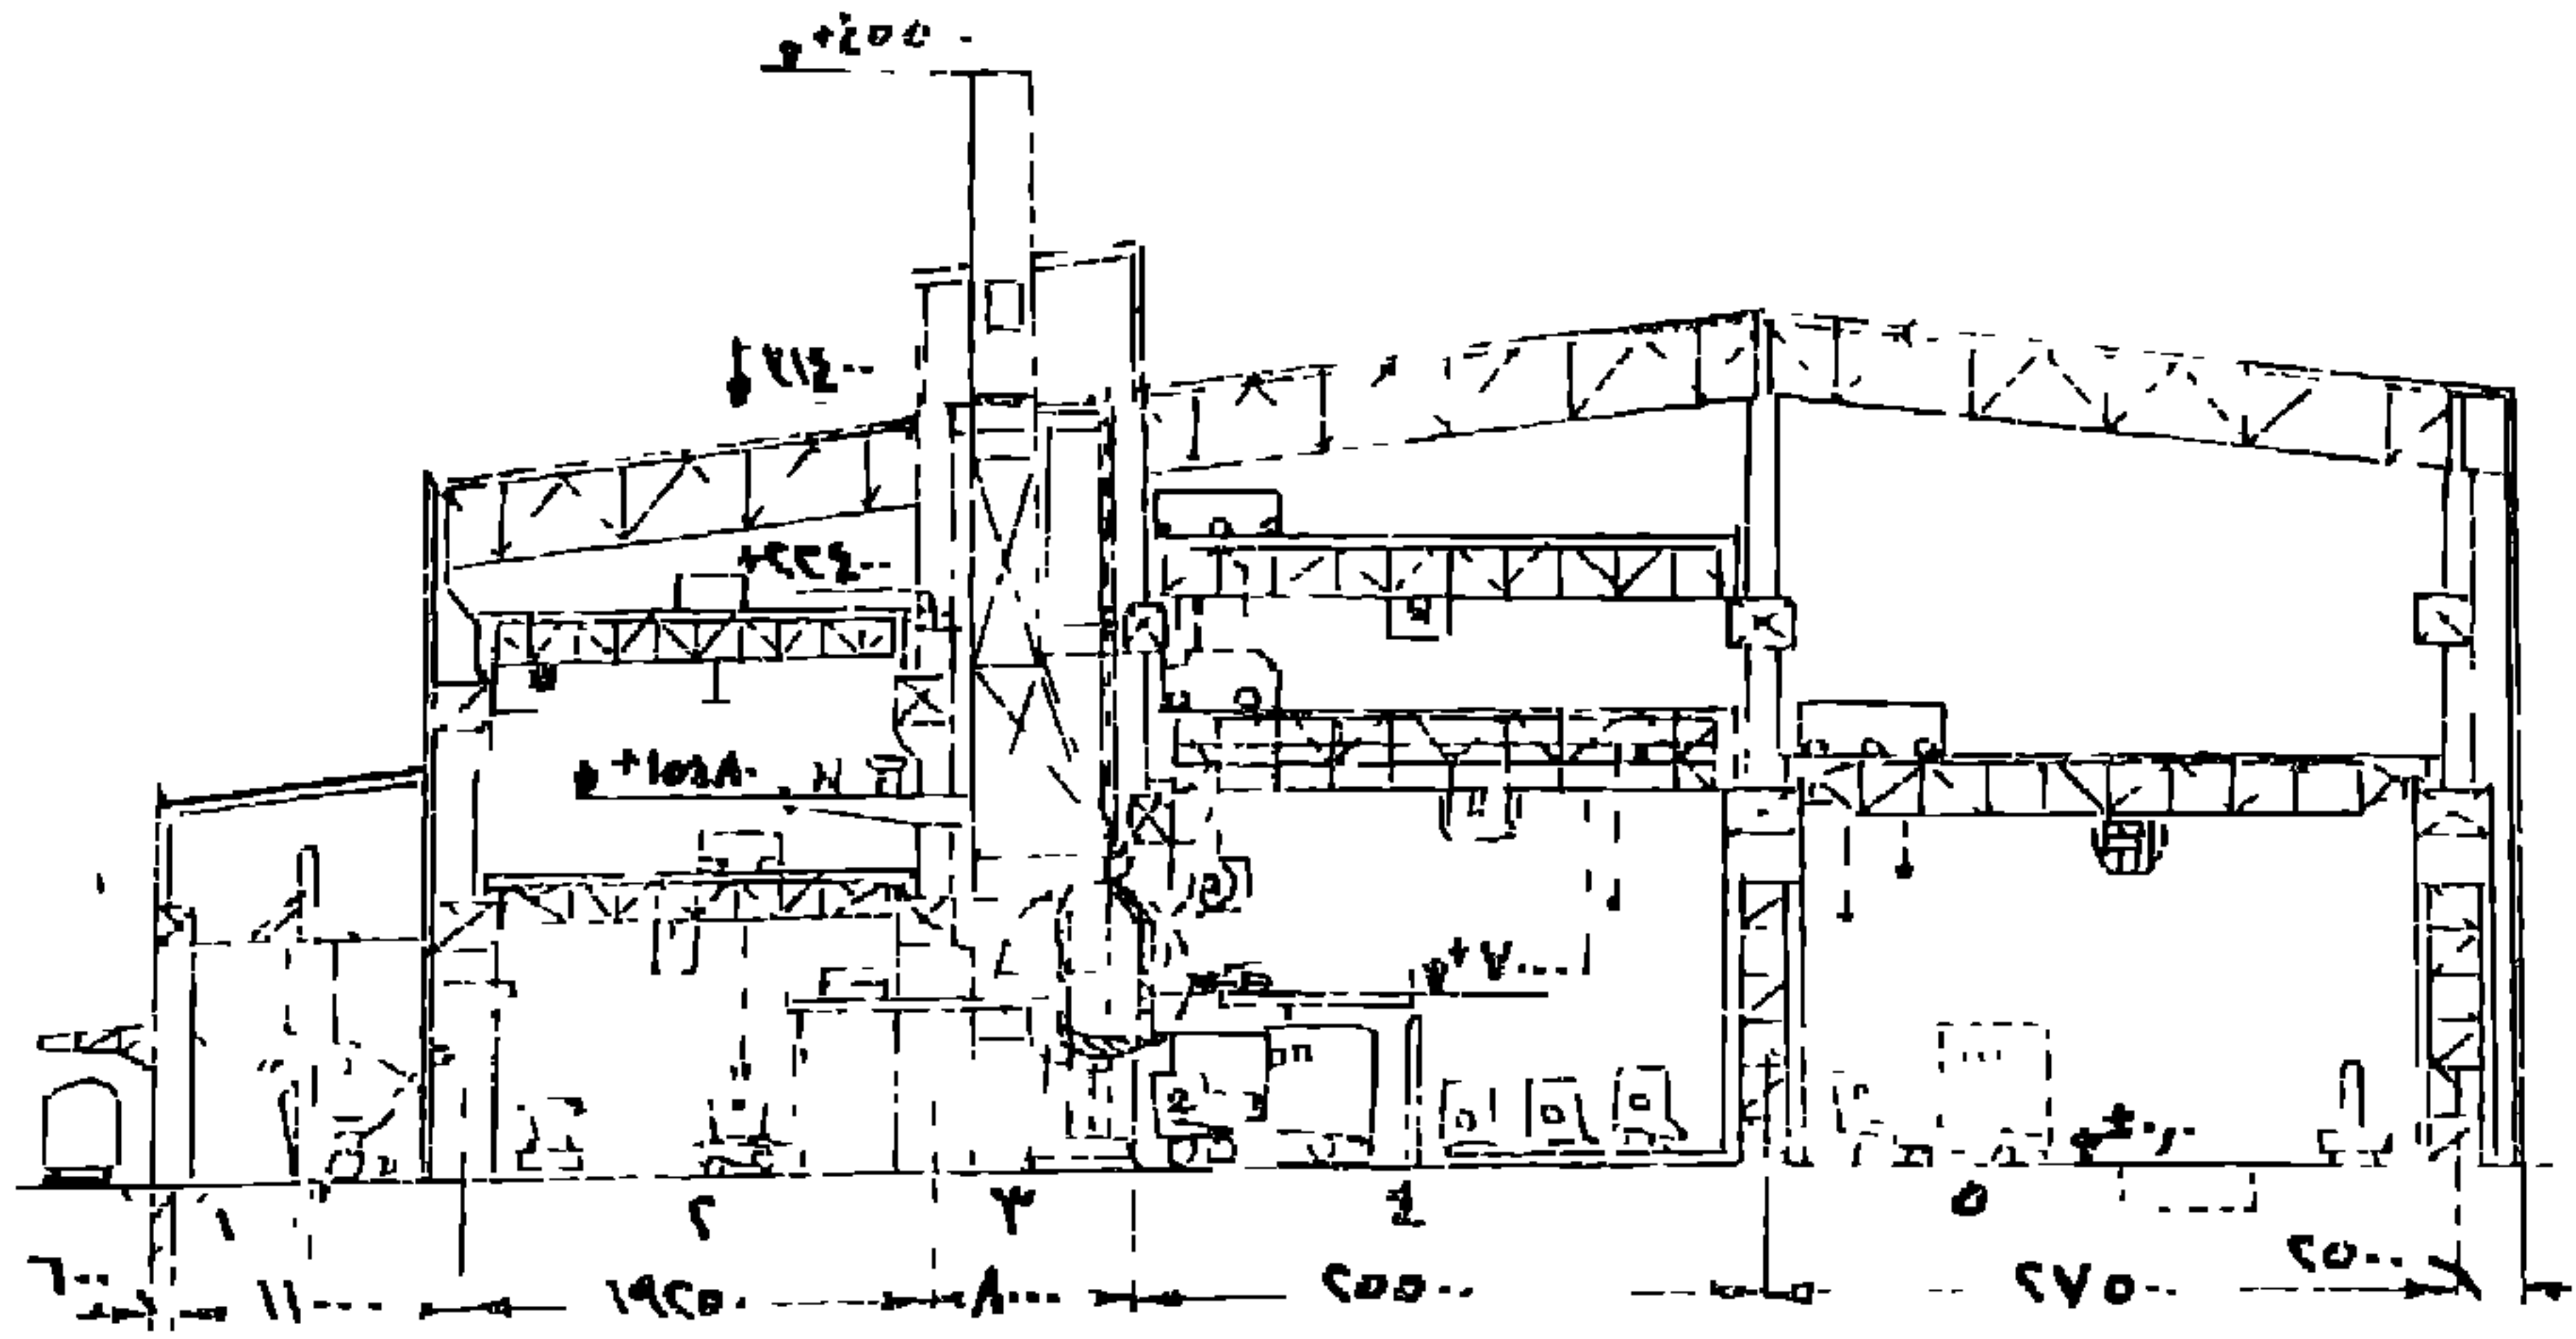


شكل (٥٤) : منظر المنطق المستعرض في مصنع الصلب بواسطة المحولات ،  
وبه محولات سعة كل منها ٣٠ طنا

ويوجد قسم خاص لصناعة الطوب الحراري من الدولوميت المقطرن ٠٠  
ويبلغ مصنع الصلب ٦٤ مترا طولا ويرتكز على أعمدة المسافة بينها ١٦  
مترا ٠٠ ونرى في شكل ( ٤١ ) رسما لوحدة تنظيف غازات المحول  
من الأتربة كما يوضح الشكل ( ٥٥ ) المقطع العرضي للمحول وخنادق  
الصب ٠

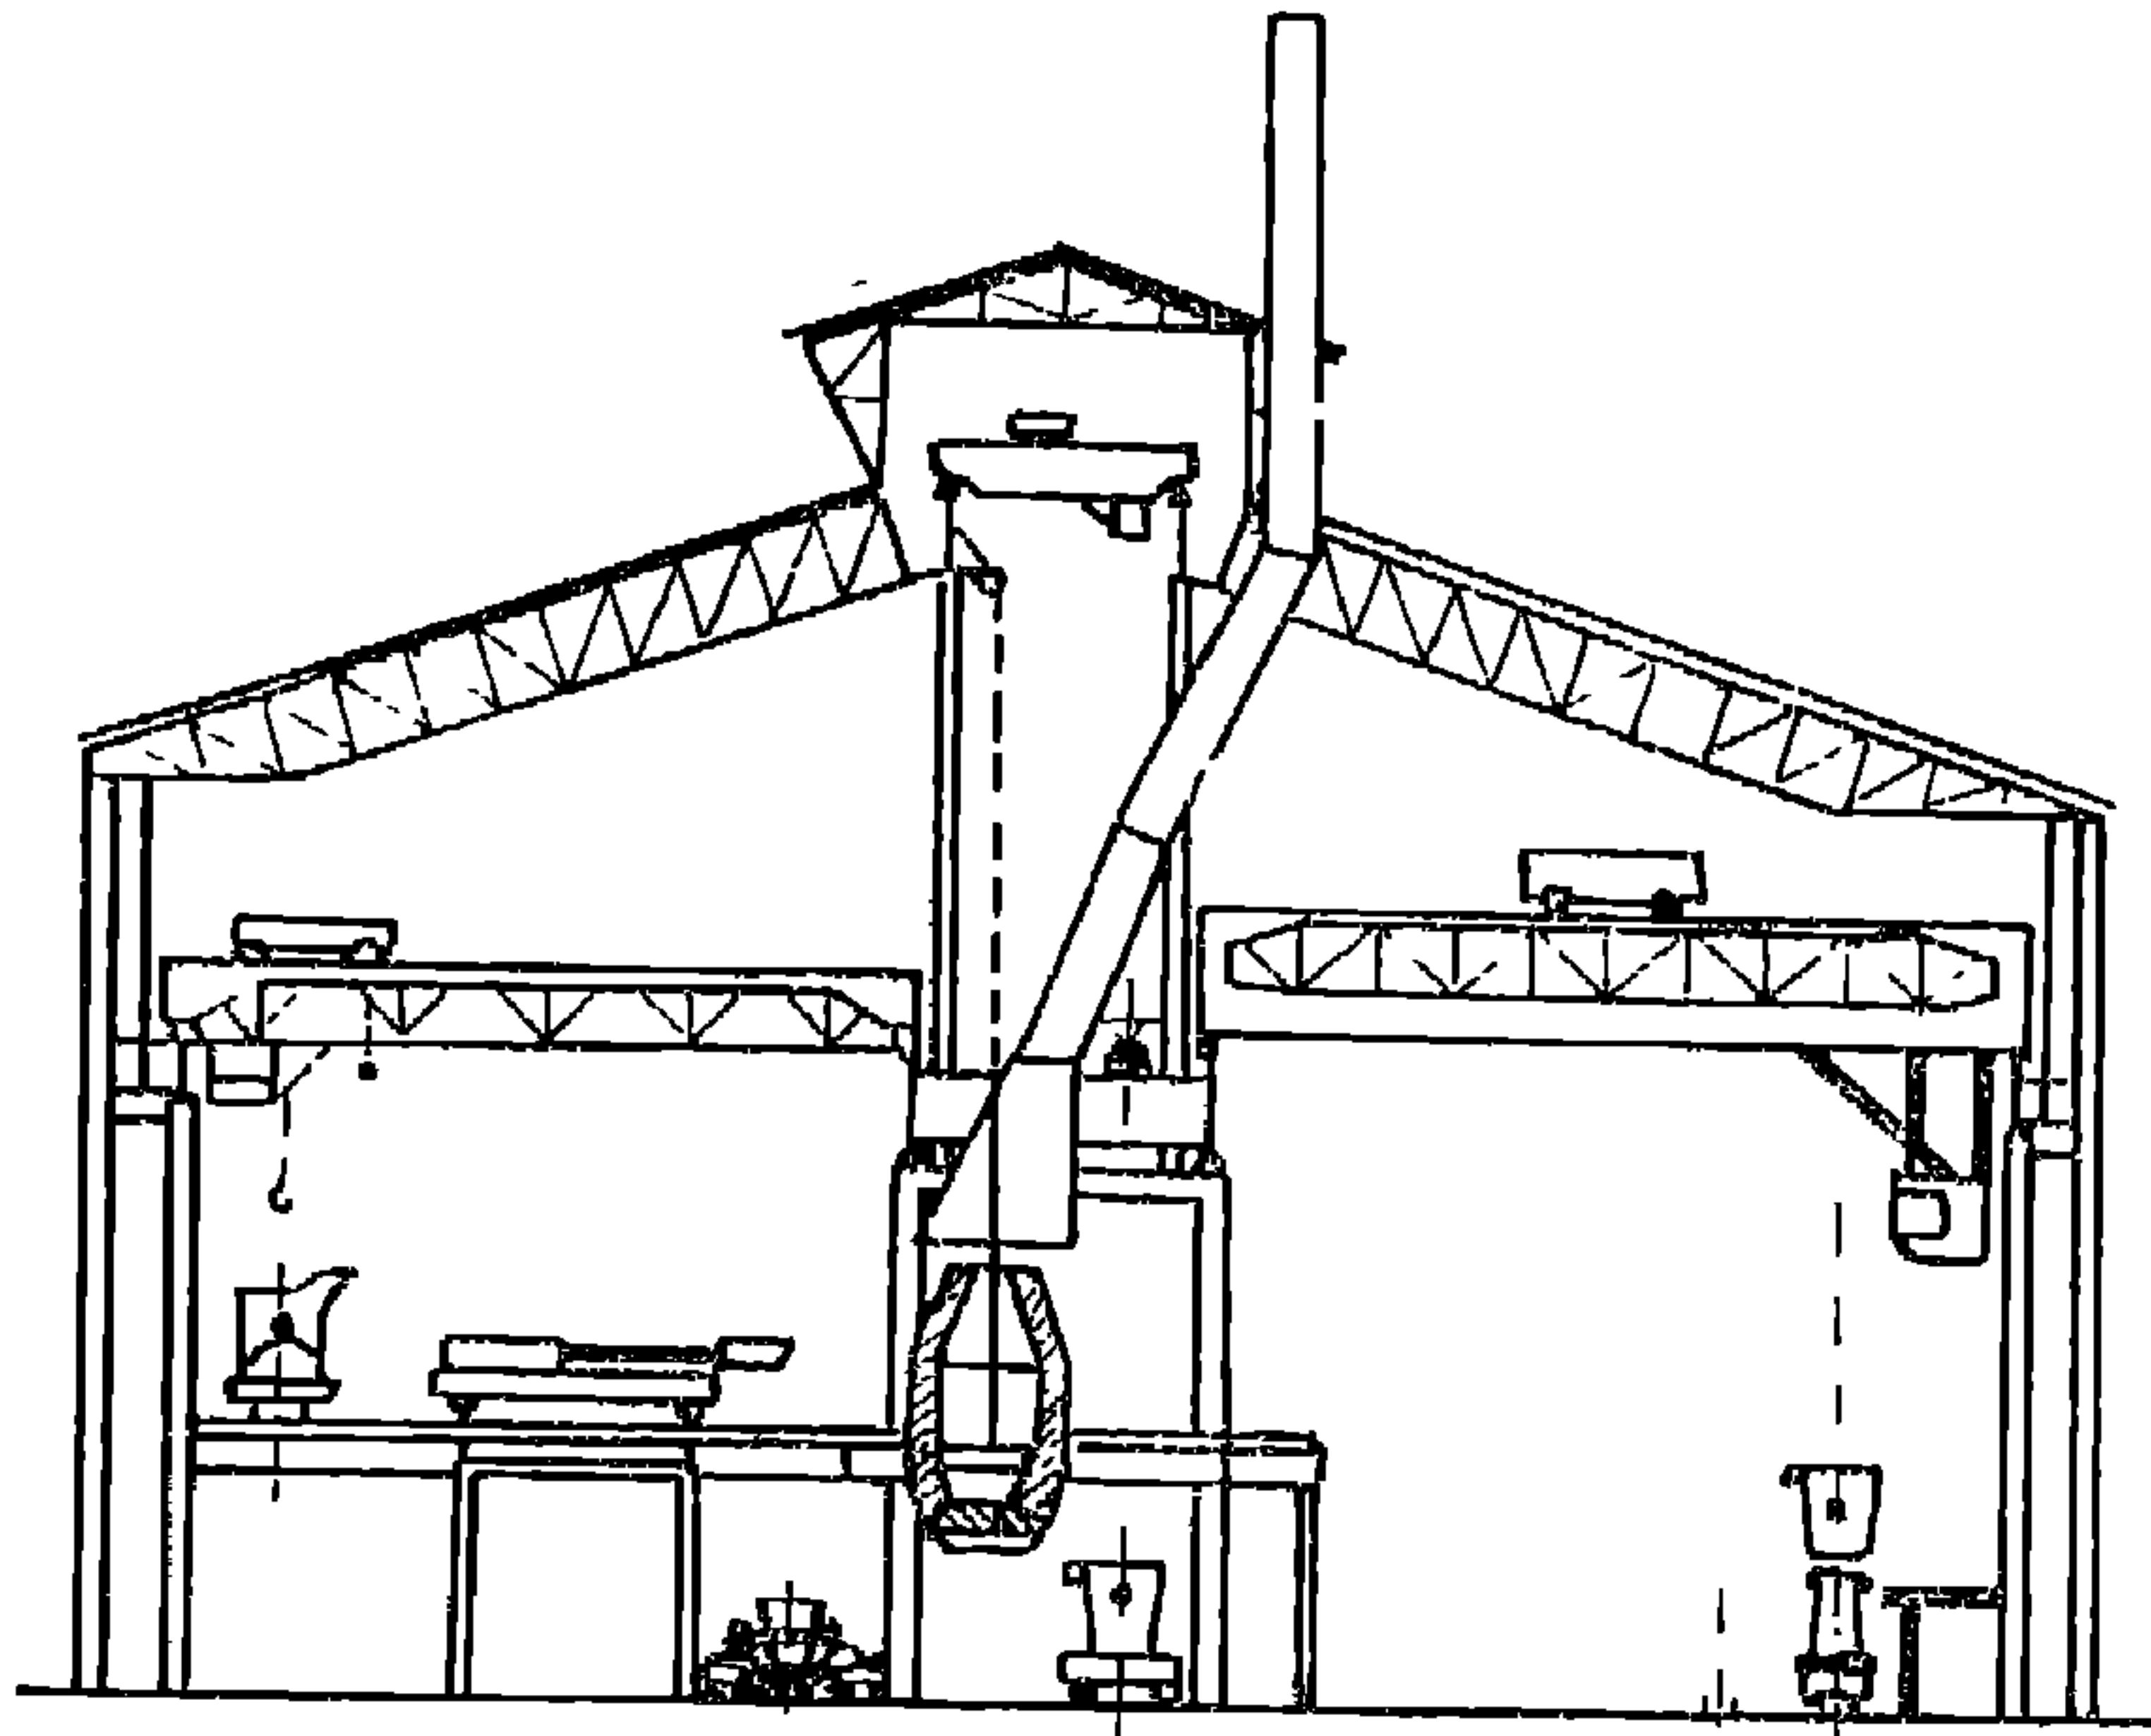

شكل (٥٥) : قطاع مستعرض في مصنع الصلب ، ويرى به قسم المحولات وقسم الصلب ٠

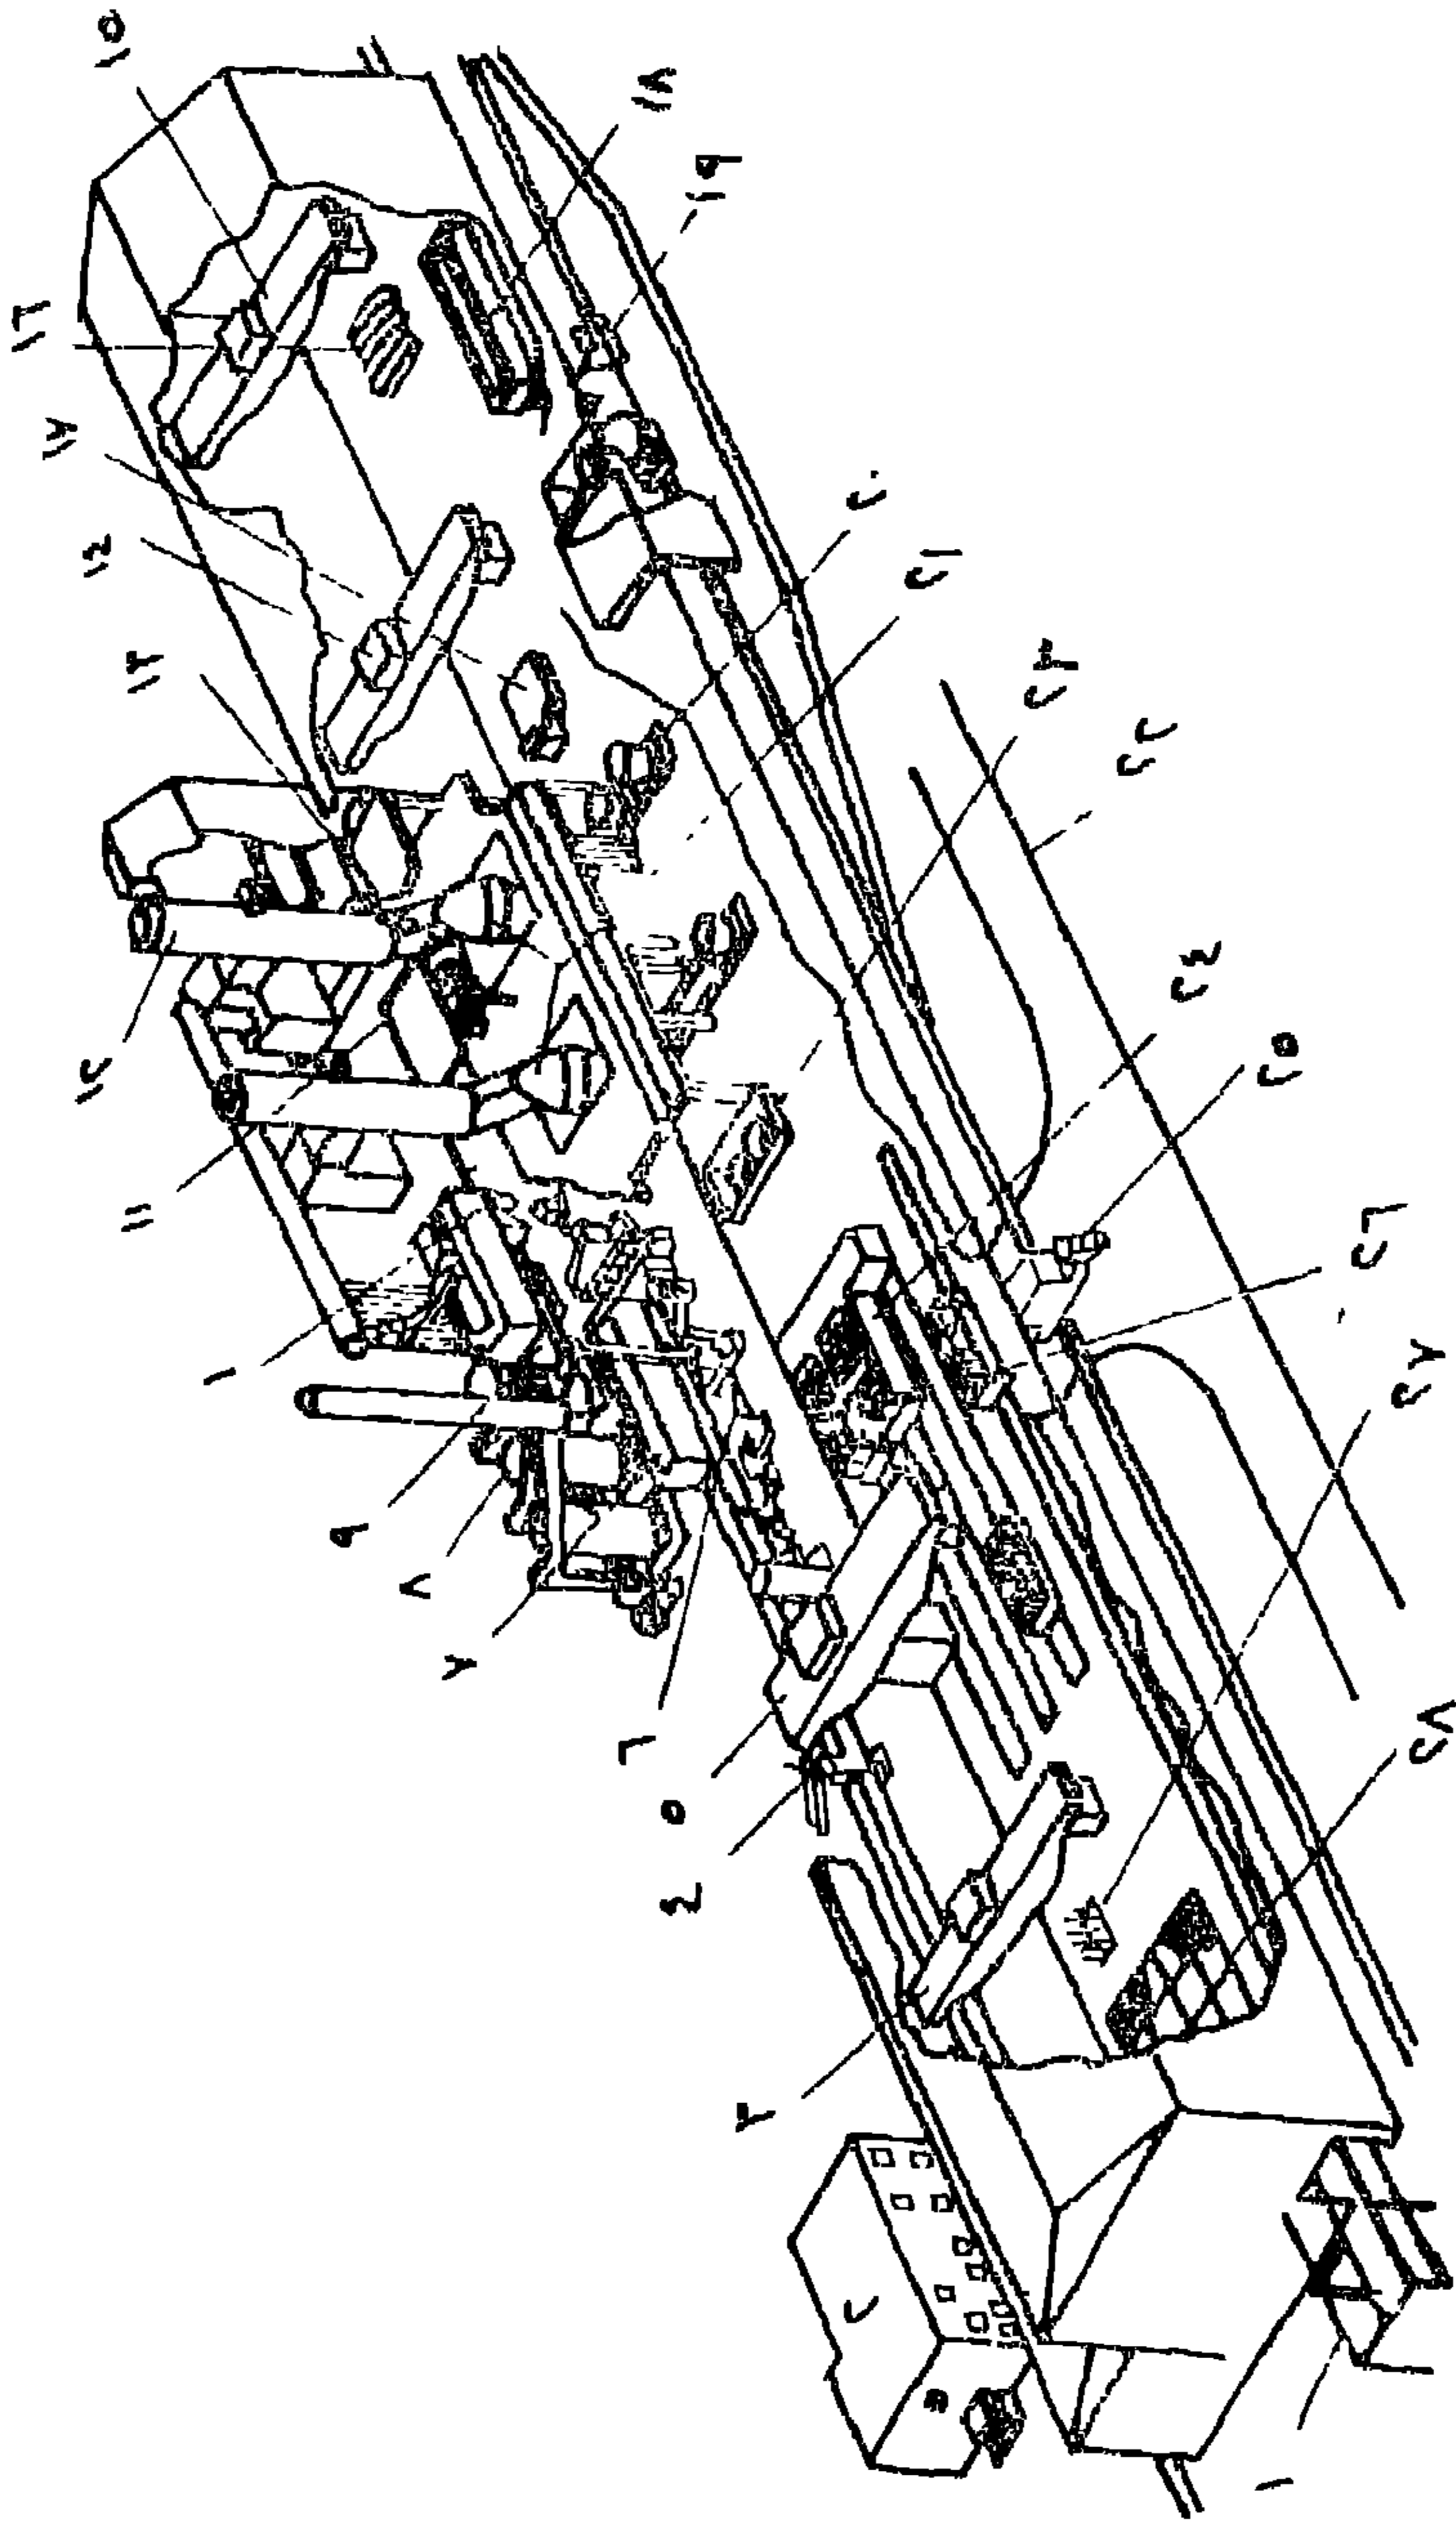

شكل (٥٦) : تخطيط لصنع الصلب يعمل به محولان سعة كل منهما ٤٠ طنا



## أجهزة القياس التي تستخدم في مصنع الصلب

تجهز مصانع الصلب الحديثة بمجموعة كبيرة من أجهزة القياس المختلفة التي تستخدم لقياس الكم والضغط ودرجة حرارة هواء النفخ ( هواء ، أكسجين ، بخار ماء ، ثاني أكسيد الكربون ) التي تدخل المحول في وحدة زمنية واستهلاك وضغط درجة حرارة المياه المستخدمة في أغراض تبريد أنبوبة الأكسجين في طريقة النفخ العلوية ودرجة حرارة المعدن وكمية المياه والطاقة الكهربائية المستغلة في تنقية الغازات المتصاعدة من المحول من درجة حرارة وكمية الغازات المارة خلال العادم ٠٠٠ الخ .  
و تصميم ومبادئ تشغيل هذه الأجهزة ( أجهزة قياس التدفق ، قياس الضغط ) .


ولما كانت عملية النفخ سنغرق وقتا قصيرا فانه أصبح من المتعذر ضبط عمليات التشغيل المختلفة بالاسعانة بالحاليل الكيميائية حتى باستخدام أحدث الأجهزة الموجودة في عصرنا الحديث والتي تمتاز بدقتها وسرعها الفائقة لأن أخذ عينة يحتاج الى توقف النفخ مما يتسبب في ضياع الكثير من الوقت . ولهذا السبب بذلت المحاولات العديدة في السنوات الأخيرة لمتابعة سير عملية النفخ أو إيقافها عن طريق الملاحظة والاسعانة في ذلك بالأجهزة المختلفة ، وكذلك بالتغيير الذي يطرأ على شعلة اللهب المنبعثة من فوهة المحول كدليل صادق على الحالة الراهنة للمعدن داخل المحول .

ويمكن الحصول على الانتاج المطلوب بطريقة ثابتة باستعمال حديد رعدى تركيب كيميائي ثابت ودرجة حرارة مقاربة لنفس ظروف التشغيل المتماثلة وفي هذه الحالة يمكن إيقاف النفخ عند لحظة محددة ومعروفة ( عند نسبة معينة من الكربون في الصلب ) .

ونحدد هذه اللحظة بأجهزة مختلفة تستخدم لقياس شدة استضاءة شعلة اللهب ( بواسطة الخلية الكهروضوئية ) . ونظرا لأهمية الأجهزة المختلفة نورد فيما يلي مبادئ استعمال بعض هذه الأجهزة التي تستخدم للملاحظة ( المراقبة ) سير العملية من خارج المحول ومن ثم تتقرر اللحظة التي يحتم عندها إيقاف النفخ .


والخلية الكهروضوئية جهاز يستخدم لقياس الطاقة الضوئية للهب حيث يتحول الى طاقة كهربائية ويقوم جهاز تسجيل خاص بتدوين التيار الكهربائي السارى في هذه الخلية الكهروضوئية وتركيبها مبين بشكل

(٥٧) ويراعى ألا يكون هناك أى عائق بين الشعلة والخلية الكهروضوئية كالأوناش والقاطرات مثلا كما يجب أن يكون استعمالها بعيدا كل البعد عن أشعة الشمس ويرى فى شكل (٥٨) منحنى درجات الانصهار كما يدونه جهاز الخلية الكهروضوئية فعند تأكسد السليكون تكون شعلة اللهب ضعيفة التوهج ( أقل اضاءة ) وذات طاقة ضوئية صغيرة اللهب كما هو موضح فى الرسم وعندما تصل نسبة الكربون الى ١٥٪ ( نقطة أ ) تهبط ( تضعف ) شدة توهج اللهب سريعا ( نقطة ب ) حتى تصبح نسبة الكربون ٥-٠٦٪ ثم يتتابع التناقض فى الطاقة الضوئية للهب .

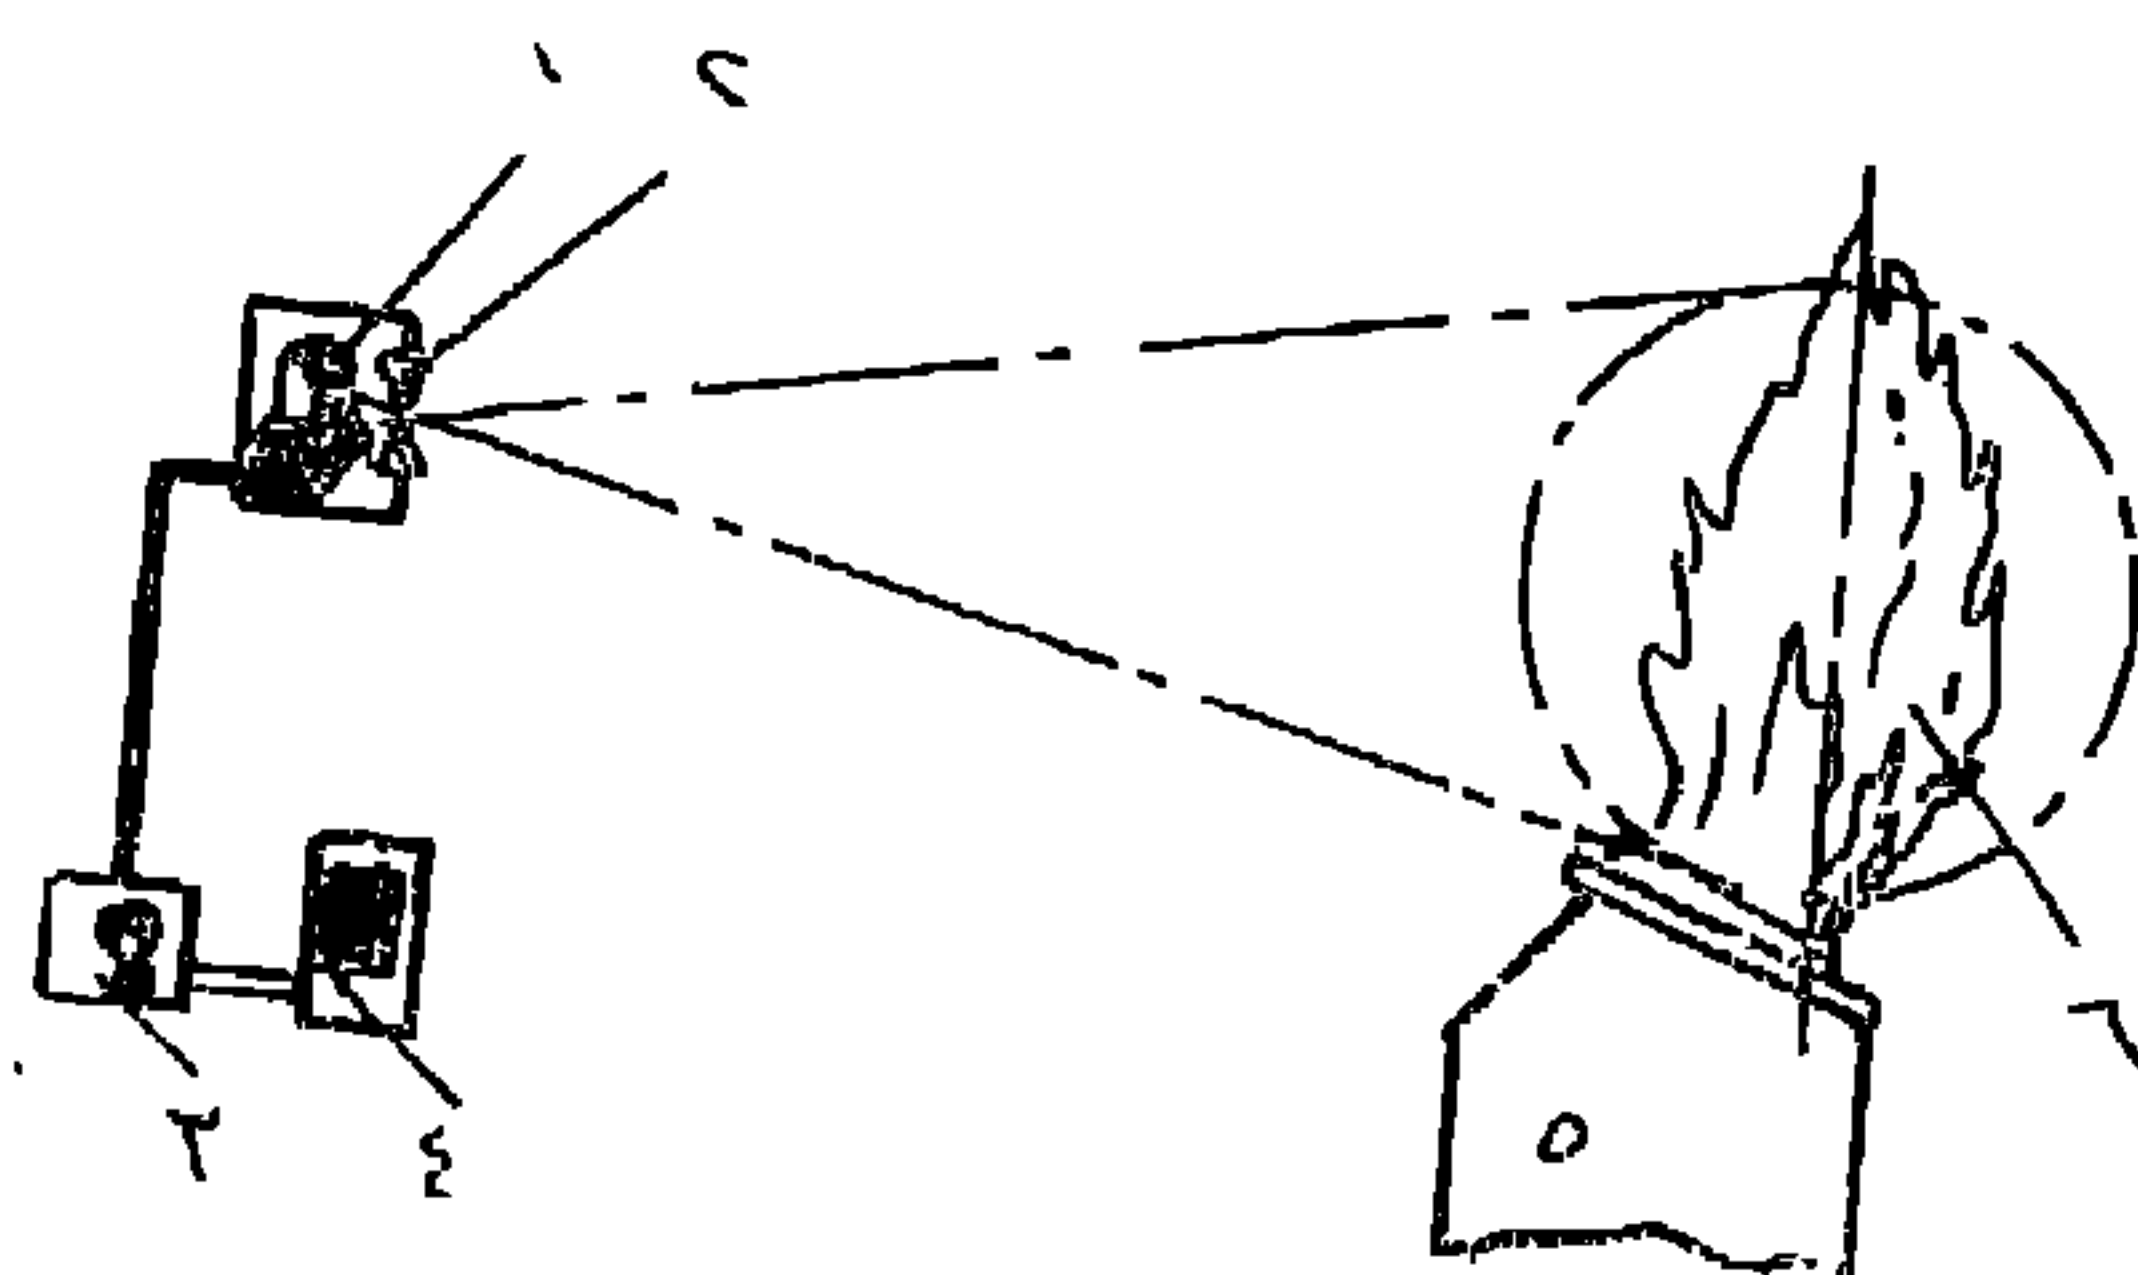

شكل (٥٧) : تنظيم وضع الخلية الكهروضوئية :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| ١ - خلية كهروضوئية | ٢ - مرشحات     |
| ٣ - مضخم ( مكبر )  | ٤ - جهاز تسجيل |
| ٥ - المحول         | ٦ - شعلة اللهب |

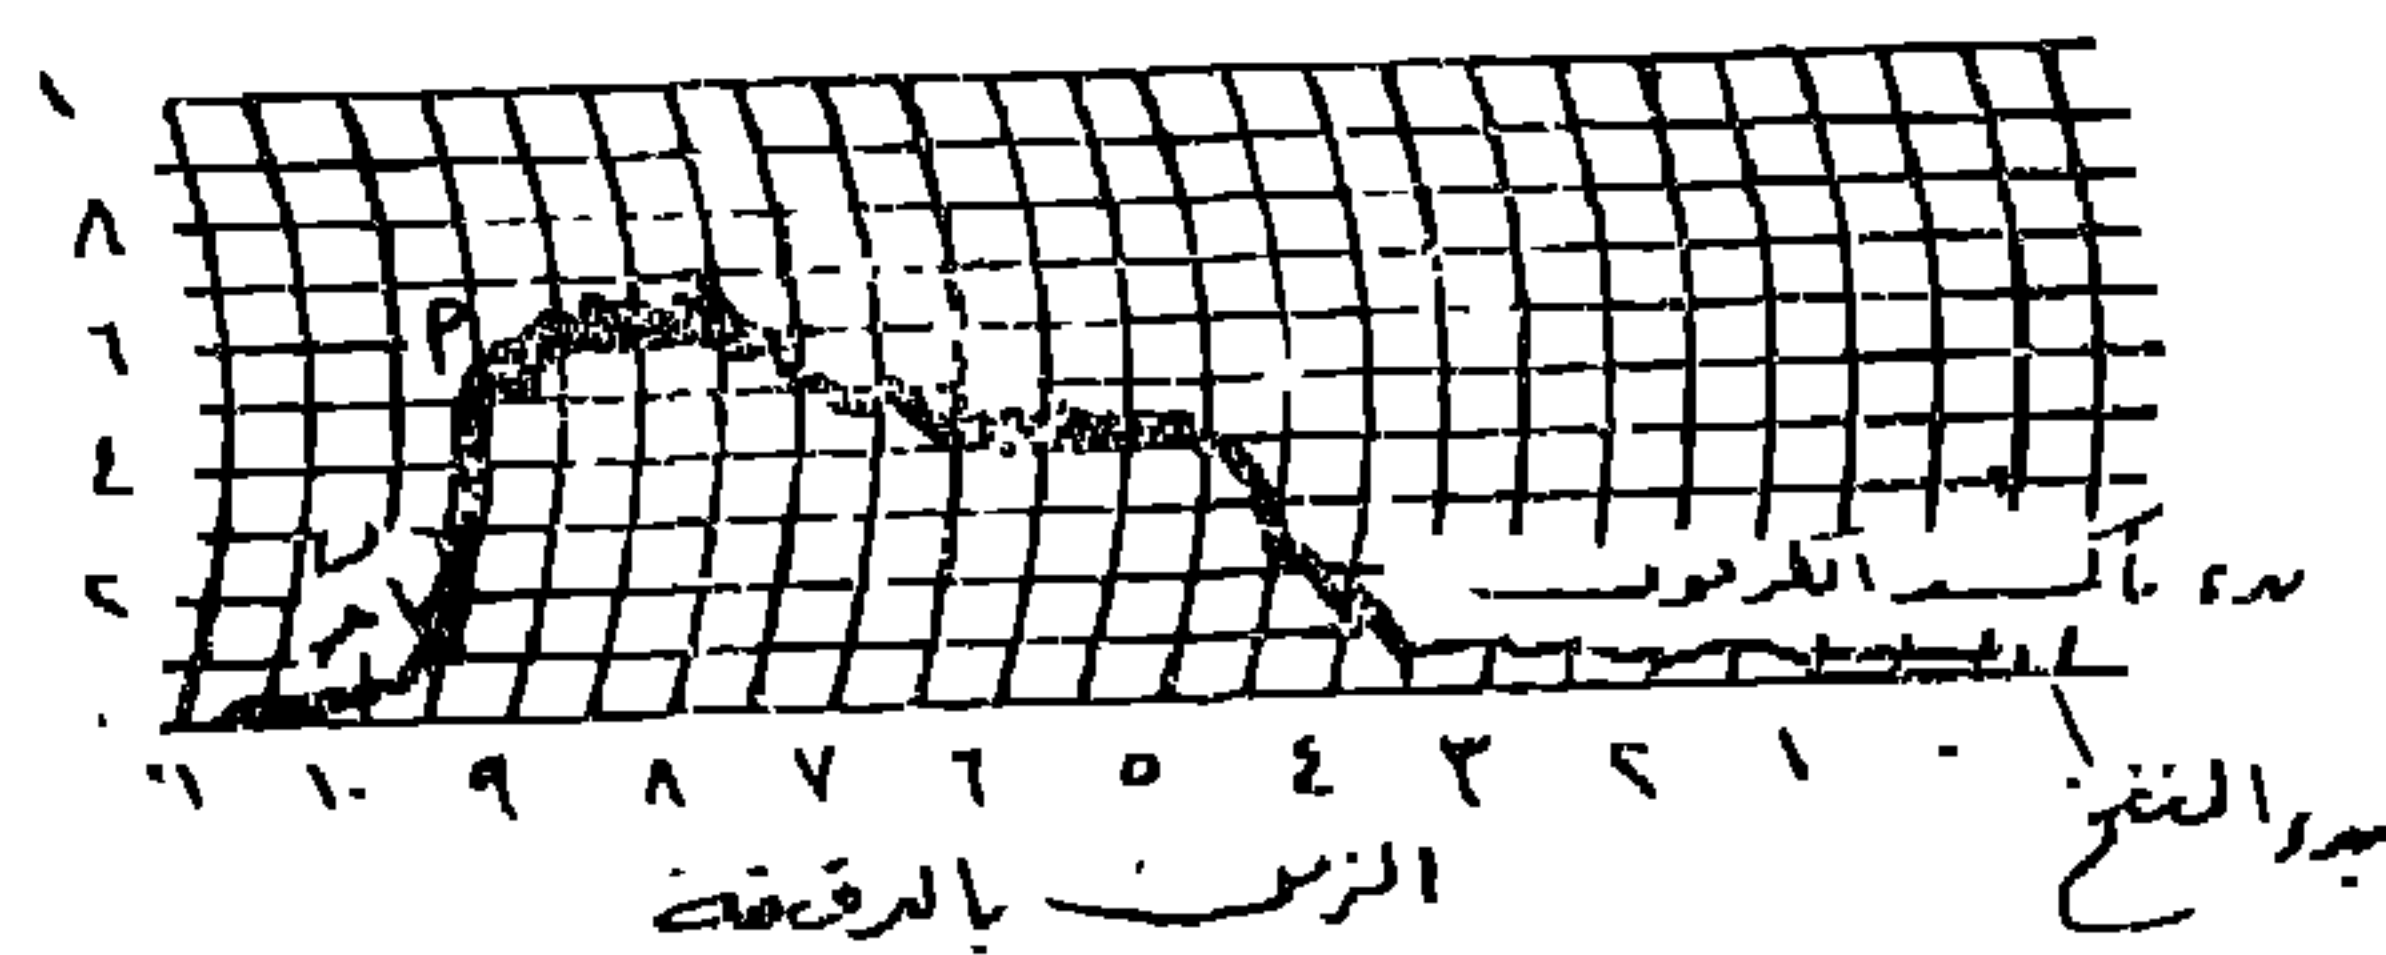

شكل (٥٨) : شريط تسجيل لمبة فى محول بسمه نم اخدها بواسطة الخلية الكهروضوئية

بالوصول الى نمطه (ب) ناسى الى نهاية عملية النفخ حيث يجب ايقافه ويمثل الجزء ب - ج على المنحنى فترة امالة المحلول على المنحنى . أما اذا كان المراد توقف النفخ عندما تصبح نسبة الكربون ١٢-٠ ر٪ فيجب امالة المحلول عند نقطة أ وبامالة المحلول بطريقة مطابقة للرسم البياني للخلية الكهروضوئية يصبح الفولاذ الناتج من الصببات المختلفة أكثر

تجانسا كما تقل كمية الغازات الذائبة به كالأكسجين والنيتروجين نتيجة لقصر فترة ما بعد النفخ وكثيرا ما تطول هذه الفترة في حالة الاعتماد على انهاء النفخ بالنظر فقط .

ويمكن أن يلحق بالخلية الكهروضوئية جهاز لاصدار اشارة صوتية أو صوتية عند اللحظة التي يتحتم عندها ايقاف النفخ . وعلى سبيل المثال زودت احدى الوحدات لصناعة الفولاذ سهل القطع في محولات بسمر بهذا الجهاز وكانت النتائج سيئة اذ انخفضت نسبة الكربون بالصلب بعد النفخ عن ٠.٠٨٪ بينما في حالة ايقاف النفخ بمجرد النظر لا تتعدى نسبة الصببات التي لها نفس هذه النتائج عن ٣٦.٣٪

وبواسطة الخلية الكهروضوئية ترسل اشارة لامالة المحول في اللحظة التي يبلغ عندها التيار الكهربائي للخلية الكهروضوئية قيمته العظمى والتي تناظر على الرسم البياني ٠.٩-١.١٪ كربونا . وبهذه الطريقة ينخفض عدد الصببات التي تحتوى على نسبة منخفضة من الكربون الى ١٠.٥٪ أى الى أكثر من ثلاث مرات .

بامعان النظر فى شعلة اللهب المنبعثة من محول توماس أثناء فترة تاكسد الفوسفور نجد أن عند لحظة معينة تأخذ شفافية الشعلة فى التناقض حتى تصل الى حد أدنى ثم تزداد ثانية بحدة وتظل قصيرة وثابتة قبل نهاية النفخ كما هو ممدون بالمقطع المستقيم لشفافية اللهب .

عند بداية هذا المقطع تكون نسبة الفوسفور المناظرة ٠.٣ ر - ٠.٦ ر٪ وتتوقف على درجة الحرارة وبمثل شكل (٥٩) منحنيات الشفافية لشعلة



شكل (٥٩) : الخط البياني الذى يوضع تغير شفافية شعلة اللهب عند فوهة المحول

اللهب عند درجات الحرارة المنخفضة ( ١٥٨٢°م ) ، والعالية ( ١٦٤٥ درجة مئوية )

من الشكل نرى أن نقطة ب وهي الحد الأدنى للشفافية تناظر نسبة من الفوسفور في الصلب لا تتعدى ٠.١٪ وتظهر هذه النقطة على الرسم البياني قبل نهاية النفخ بنصف دقيقة وبالوصول الى هذه النقطة يصبح من الممكن امالة المحلول وايقاف النفخ ( اذا كان دوران المحلول الى الوضع الأفقى بطيئا ) وباستمرار النفخ أكثر من ذلك تنخفض نسبة الفوسفور بالصلب انخفاضاً ضئيلاً بينما تزداد كمية الحديد المفقودة كثيراً . أما اذا أخذ المحلول وضعه الأفقى سريعاً فان نقطة ج تكون أكثر ملاءمة لانتهاء النفخ .

بايقاف النفخ عند نقطة ج في وحدات صناعية مختلفة نحصل على صلب تختلف نسبة الفوسفور به من ٠.٢٥-٠.٣٥٪ عند درجة حرارة حتى ١٥٩٠ درجة مئوية ، ٠.٣٥-٠.٤٥ عند درجة حرارة من ١٥٩٠-١٦١٠ درجة مئوية ، ٠.٤٥-٠.٦٪ للصببات ذات درجة الحرارة العالية التي تزيد عن ١٦١٠ درجة مئوية . وتبلغ النسبة الحد الأقصى عندما تصل درجة حرارة الصلب الناتج الى درجة التسخين المفرط ( فوق ١٦٥٠ درجة مئوية ) .

وبسهولة يمكن تقدير درجة الحرارة أثناء النفخ من منحنى الشفافية لشعلة اللهب فكلما انخفضت درجة الحرارة كلما كان ميل المنحنى أكثر حدة قبل نقطة ج .

مما سبق يتضح لنا أنه بواسطة منحنى الشفافية تتحدد اللحظة التي ينحتم عندها ايقاف النفخ دون الرجوع الى طمعة الطريقة المستخدمة .

ب ولقد ظهرت طريقة لتحديد لحظة ايقاف النفخ وازضافة المبردات بمعرفة كمية الأكسجين التي دخلت الى المحلول منذ بدء النفخ وتقدير الكمية المطلوبة لنفخ طن واحد من الحديد الزهر بالخبرة والحسابات فمثلا يلزم حوالى ٣م٢٤٠ من الهواء أو ٣م٥٠ من الأكسجين حتى قبل اعادة النفخ لتحويل طن واحد من الحديد من الحديد الزهر الذى يحتوى على ٣.٨٪ ، ٠.٢٥٪ ١.١٥ م ، ٢.١٪ فو لكى نحصل على صلب بالتحاليل الآتية .

٠.٥٪ ك ، ٠.١٥٪ م ، ١.٦٪ فو

وتحت نفس الظروف فانه يلزم حوالى ٧٥ م ٣ من الاكسجين طوال  
فترة النفخ

اذا كمية الهواء اللازمة لنفخ ٣٥ طنا من الحديد الزهر حتى قبل اعادة  
النفخ = ٢٤٠ × ٣٥ = ٨٤٠٠ م ٣

ومنه تحدد كمية الهواء المنفوخ عند أية لحظة من فترة ما قبل  
اعادة النفخ من ٨٤٠٠ م ٣ وعلى سبيل المثال :

حجم الهواء المنفوخ حتى قبل اعادة النفخ بزمن قدره « ن » دقيقة =  
ح = ٨٤٠٠ - أن

حيث : أ حجم الهواء الداخلى الى المحول فى الدقيقة م ٣

أما اذا كانت الشحنة أقل من ٣٥ طنا ، فان كمية الهواء المنفوخ تقل  
تبعا لذلك .

وقد نم رسم خطوط بيانية لتعيين اللحظة التى يتحتم عندها ايقاف  
النفخ واطافة المبردات وعلى سبيل المثال : المطلوب تحديد اللحظة المناسبة  
قبل اعادة النفخ بدقيقتين لاطافة المبردات الى شحنة من الحديد الزهر  
وزنها ٣٠ طنا مع العلم بأن معدل استهلاك الهواء ٥٠٠ م ٣ / دقيقة ٠٠  
من الصعب أن نحدد هذه اللحظة باستمرار النفخ حيث أنها تعتمد على  
شدة النفخ وتستخدم هذه الخطوط البيانية لمعرفة حجم الاكسجين المنفوخ  
الى المحول قبل هذه اللحظة .

يرسم خط رأسى من الشكل الثانى على مقياس الزمن قبل اعادة النفخ  
فيقطع الخط المناظر لحجم النفخ الذى يساوى ٥٠٠ م ٣ / دقيقة فى نقطة  
ثم من هذه النقطة يؤخذ خط أفقى فيتقاطع مع الخط المناظر لشحنة المحول  
وهى ٣٠ طنا فى نقطة يكون مسقطها الأفقى هو حجم الاكسجين المنفوخ  
( الخط المنقط من الخطوط البيانية ) .

وعندما يبين مقياس التدفق حجم الاكسجين هذا تتبين لحظة الاضافات  
وتأتى لحظة التوقف عندما يبين مقياس التدفق الحجم المحدد الذى دخل  
المحول .


ويمكن اعداد مجموعة من هذه الخطوط البيانية بحيث تشمل التحاليل



الكيميائية المألوفة للحديد الزهر • وتصلح هذه الطريقة لاي نوع من أنواع النفخ •

وعند نفخ الحديد الزهر بالأكسجين من أعلا المحول يزود مقياس التدفق بجهاز لنعين كمية الأكسجين المستعملة منذ بدء النفخ عند أية لحظة •

وتحدد لحظة التوقف من قراءات الجهاز واستهلاك الأكسجين اللازم لأكسدة ١ر٠٪ ك • هناك طريقة أخرى لمراقبة الانصهار بمعرفة درجة حرارة الشعلة ويرى في شكل (٦٠) تنظيم الأجهزة المستخدمة لقياس درجة حرارة الشعلة فتوضع لمبة قياسية مع بيرومتر ضوئي يضيء بهذه اللامية في ناحية من الشعلة ثم يوجه بيرومتر آخر الى الشعلة فيستقبل الطاقة الضوئية المنبعثة من كل من الشعلة واللمبة مختزقة شعلة اللهب • فاذا كانت الطاقة الضوئية الكلية التي يستقبلها هذا البيرومتر مساوية للطاقة الضوئية التي يستقبلها البيرومتر الموجه الى الللمبة العبارية كان ذلك دليلا على أن درجة حرارة الشعلة مساوية لدرجة حرارة فتيلة الللمبة وعندما تتساوى قراءتا كلا البيرومترين يتحرك مؤشر الجلفانومتر المتصل بالمؤشر المناظر مشيرا الى صفر التدريج •

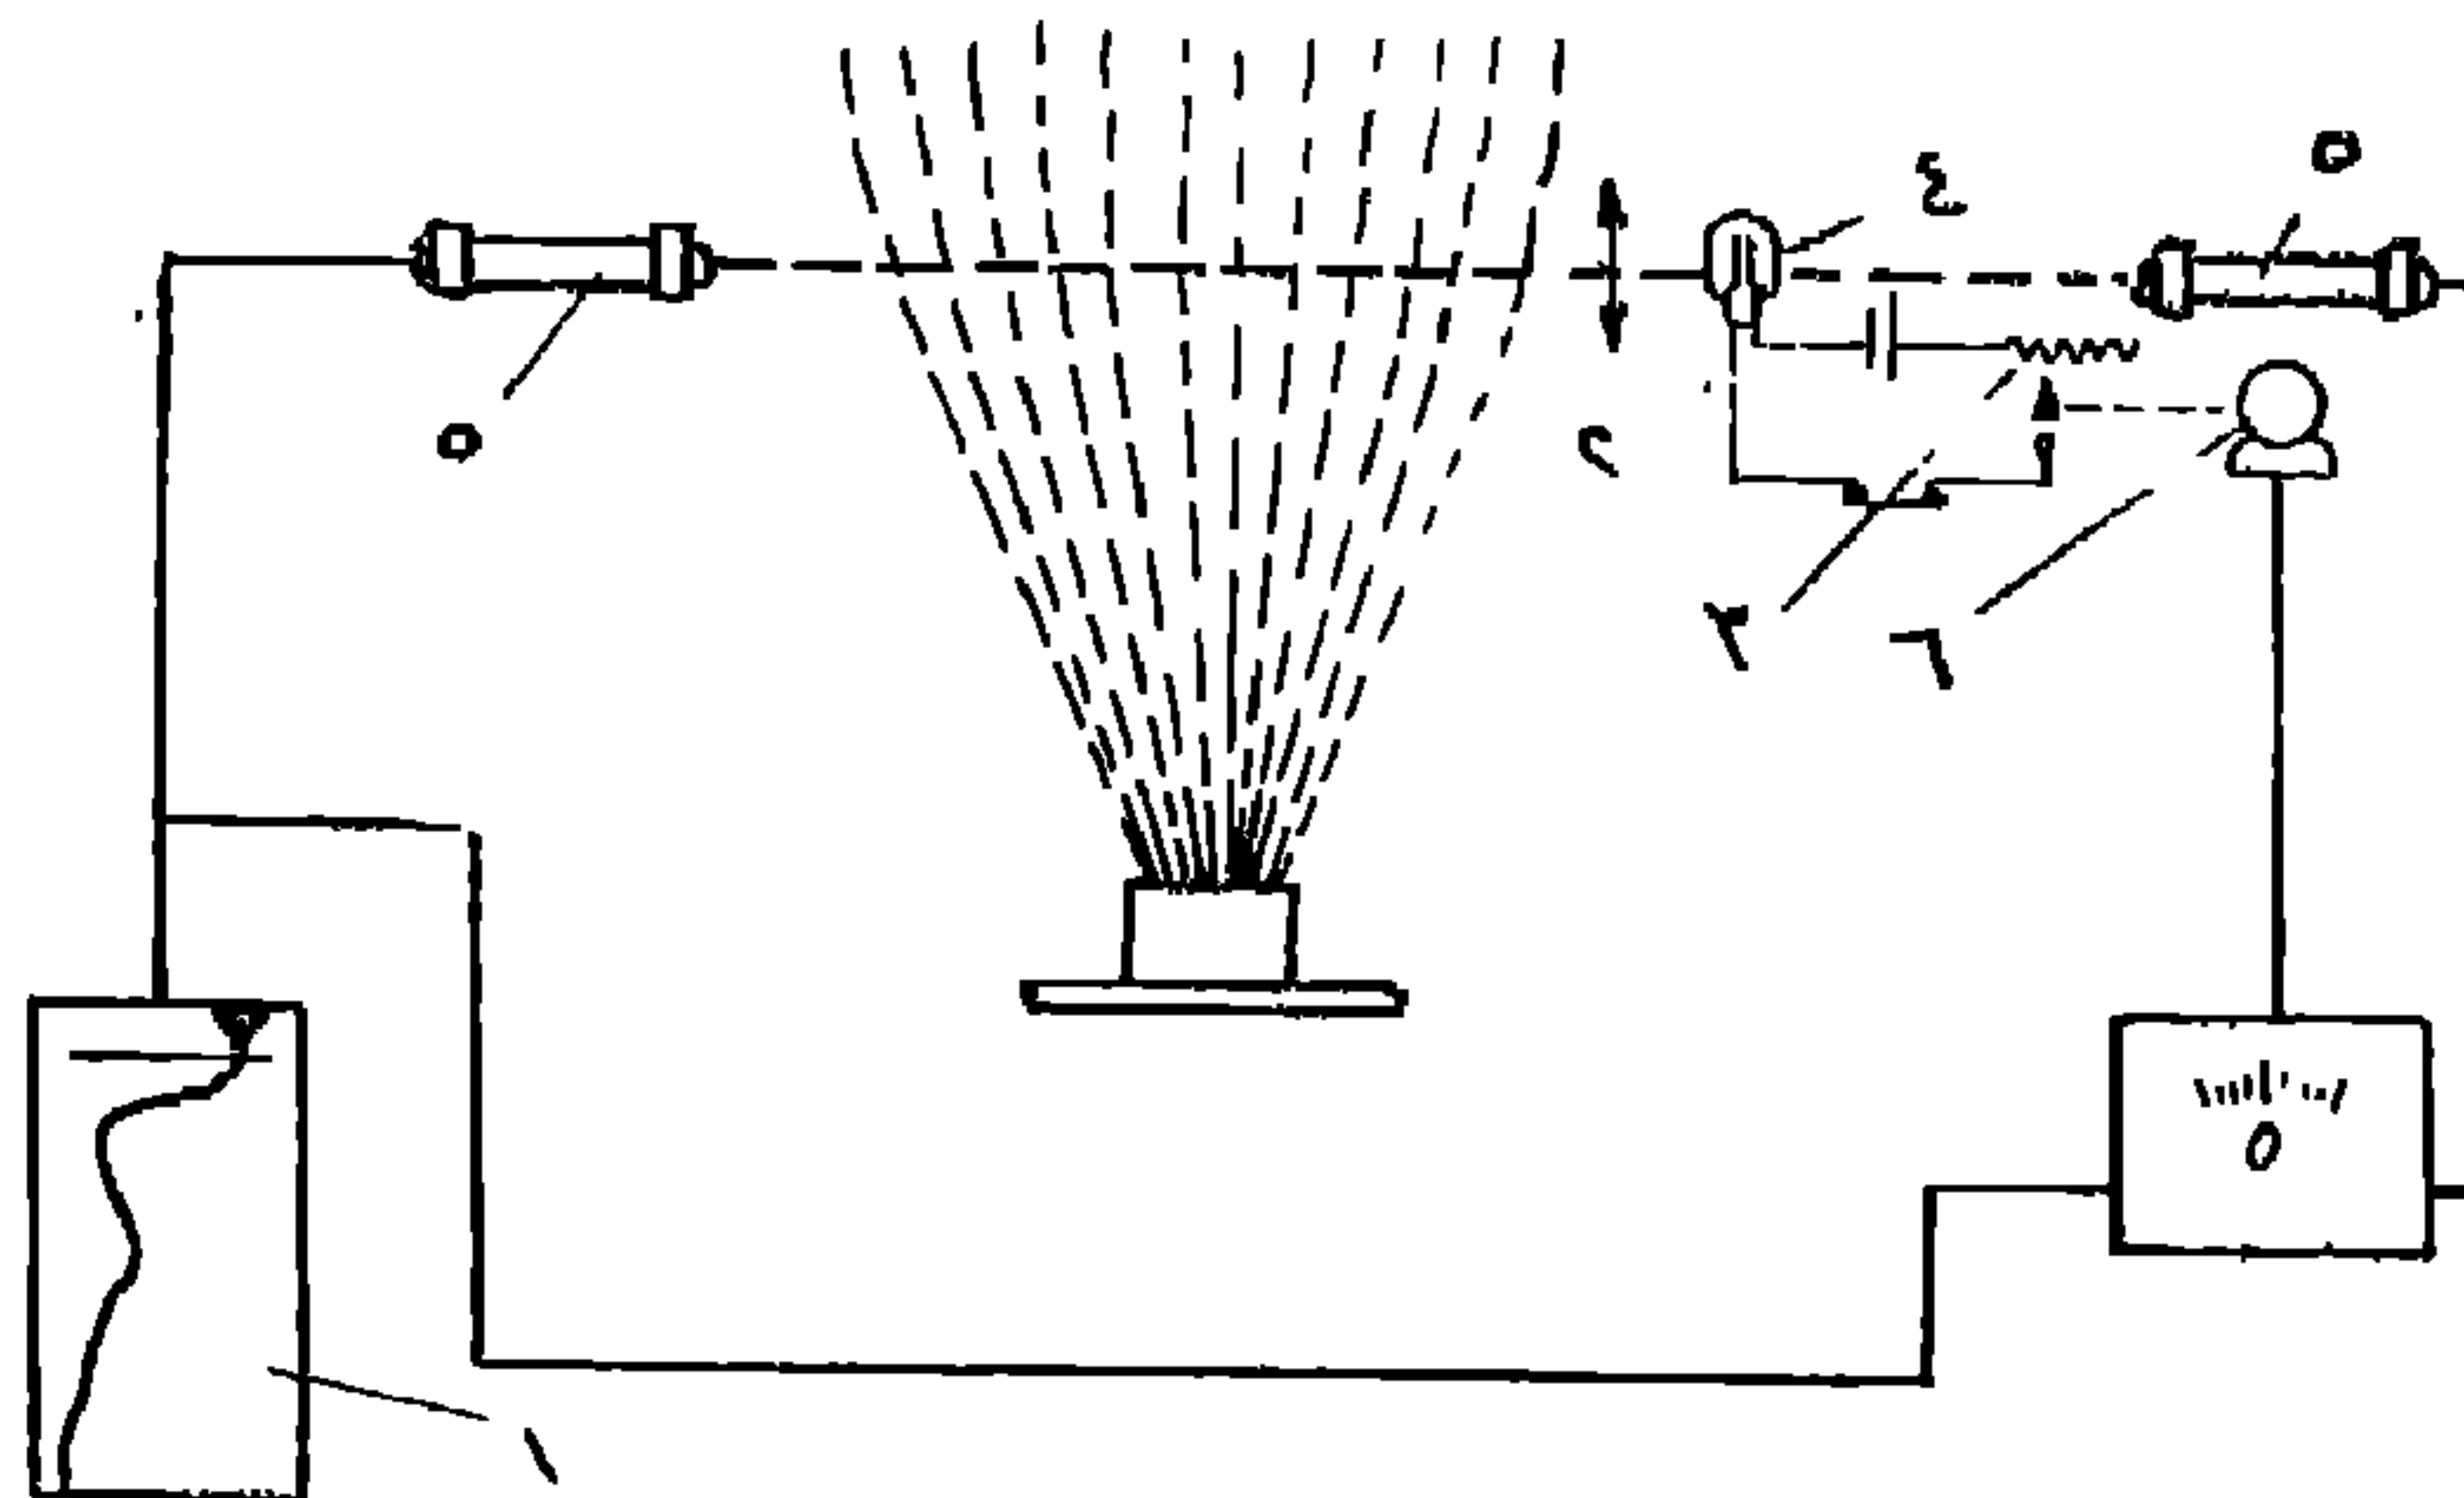

شكل (٦٠) : تنظيم لقياس درجة حرارة اللهب


- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| ١ - جهاز تسجيل درجة الحرارة | ٢ - الشببة      |
| ٣ - ترموستات                | ٤ - لمبة عيارية |
| ٥ - بارومترات               | ٦ - موتور مؤازر |

أما اذا كانت الطاقة المستقبلة من الللمبة أكبر أو أقل من الطاقة المستقبلة من الشعلة ومأخوذة منه بواسطة البيرومتر الآخر فان المؤشر ينحرف عن الصفر الذي بدوره سوف يغير منزلق الترموستات بطريقة



أو بأخرى . . الأمر الذي يؤدي الى زيادة أو نقص درجة حرارة الفتيلة حتى تتساوى الفراءان في كلا البيرومترين ويقوم جهاز تسجيل بتدوين درجة الحرارة التي حددت بهذه الطريقة . . ولقد وجد أن درجة حرارة الشعلة في محول توماس تكون أقل من درجة حرارة المعدن بثمانية درجات مئوية وذلك أثناء فترة ازالة العوسهور في نهاية النفخ وقد سغير درجة الحرارة هذه قليلا في المصانع المختلفة تبعا لظروف الانتاج ولكنها تبقى دائما ثابتة في معظم الأحوال اذا كانت الظروف واحدة في نفس المصنع .

من هذا نرى أنه يمكن تقدير درجة حرارة المعدن داخل المحول بمعرفة درجة حرارة الشعلة وهذه العملية لها أهمية بالغة في السيطرة على سير العملية أثناء النفخ وسلوك التفاعلات المختلفة داخل المحول . ويمثل شكل (٦١) إحدى الوحدات حيث تقاس درجة المعدن في المحول مباشرة .

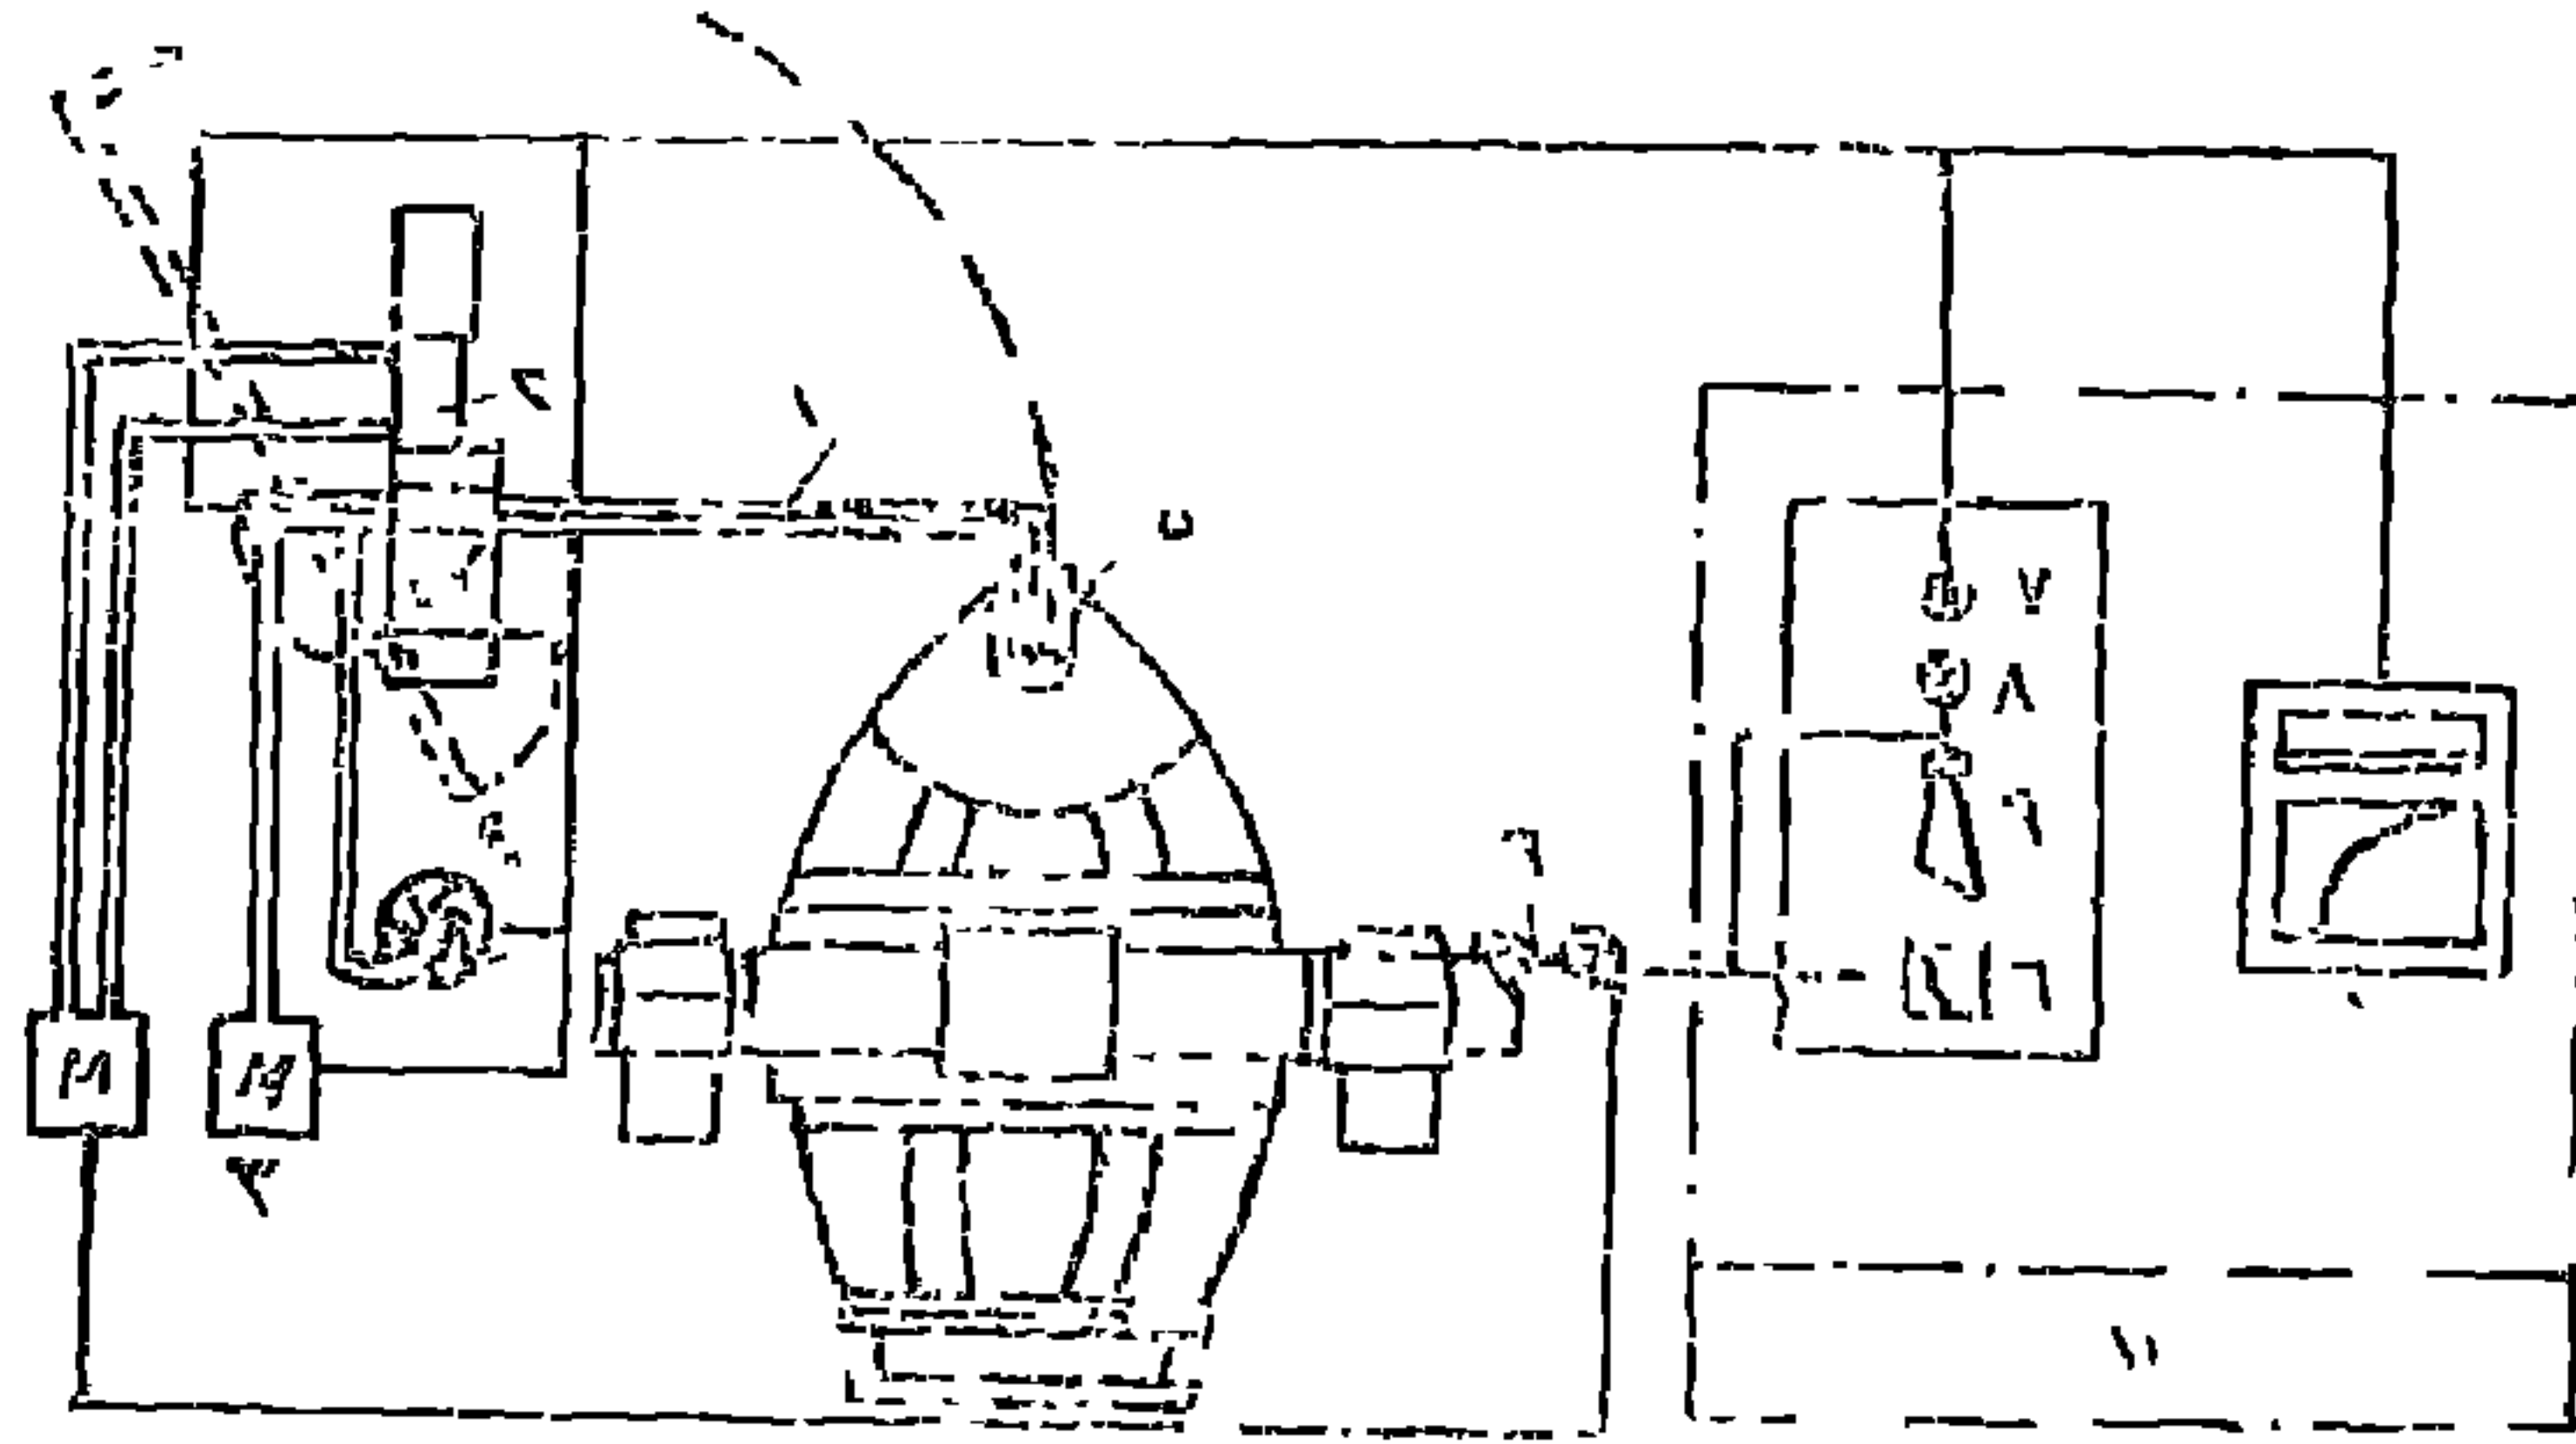

شكل (٦١) : يوضح رسما تخطيطيا لاحدى الوحدات المستخدمة لقياس درجة حرارة المعدن داخل المحول


- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| ١ - الأنبوبة مرفقية                        | ٢ - جهاز ادارة                      |
| ٣ - صمامان مغناطيسية على خط الهواء المضغوط | ٤ - مضخة تدفق الماء لتبريد الأنبوبة |
| ٥ - بارومتر                                | ٦ - مفتاح كهربائي                   |
| ٧ - ائلمبة الحوراء                         | ٨ - اللهب البيضاء                   |
| ٩ - صفارة                                  | ١٠ - مسجل                           |
| ١١ - غرفة المراقبة                         |                                     |

ولقياس درجة الحرارة ينخفض البيرومتر الى الفوهة تحت منطقة تكوين الشعلة وآليا تسحب الأنبوبة جانبا ولا تستغرق قياس درجة الحرارة

أكثر من ١٥ باية وندون قراءات البيرومتر على جهاز تسجيل خاص ثم يرسم منحنى لدرجات الحرارة كالمبين فى شكل (٦٢) .

وبمقارنة درجات الحرارة المبينة بهذا المنحنى بالقياسات التى يعطيها الازدواج الحرارى نجد أن الخطأ لا يتعدى ١٠ درجة مئوية .

وبهذه الطريقة تتمكن مثل هذه الوحدات من العمل مستقلة لمدة طويلة مع سهولة فى المراقبة كما سهلت تنظيم درجات الحرارة بإضافة السبائك المبردة أو التى ترفع درجة الحرارة حسب الحالة . . ومن حسن الحظ فقد تم استنتاج علاقات محددة تربط بين منحنيات الطيف لشعلة اللهب والتحليل الكيمائية للمعدن .

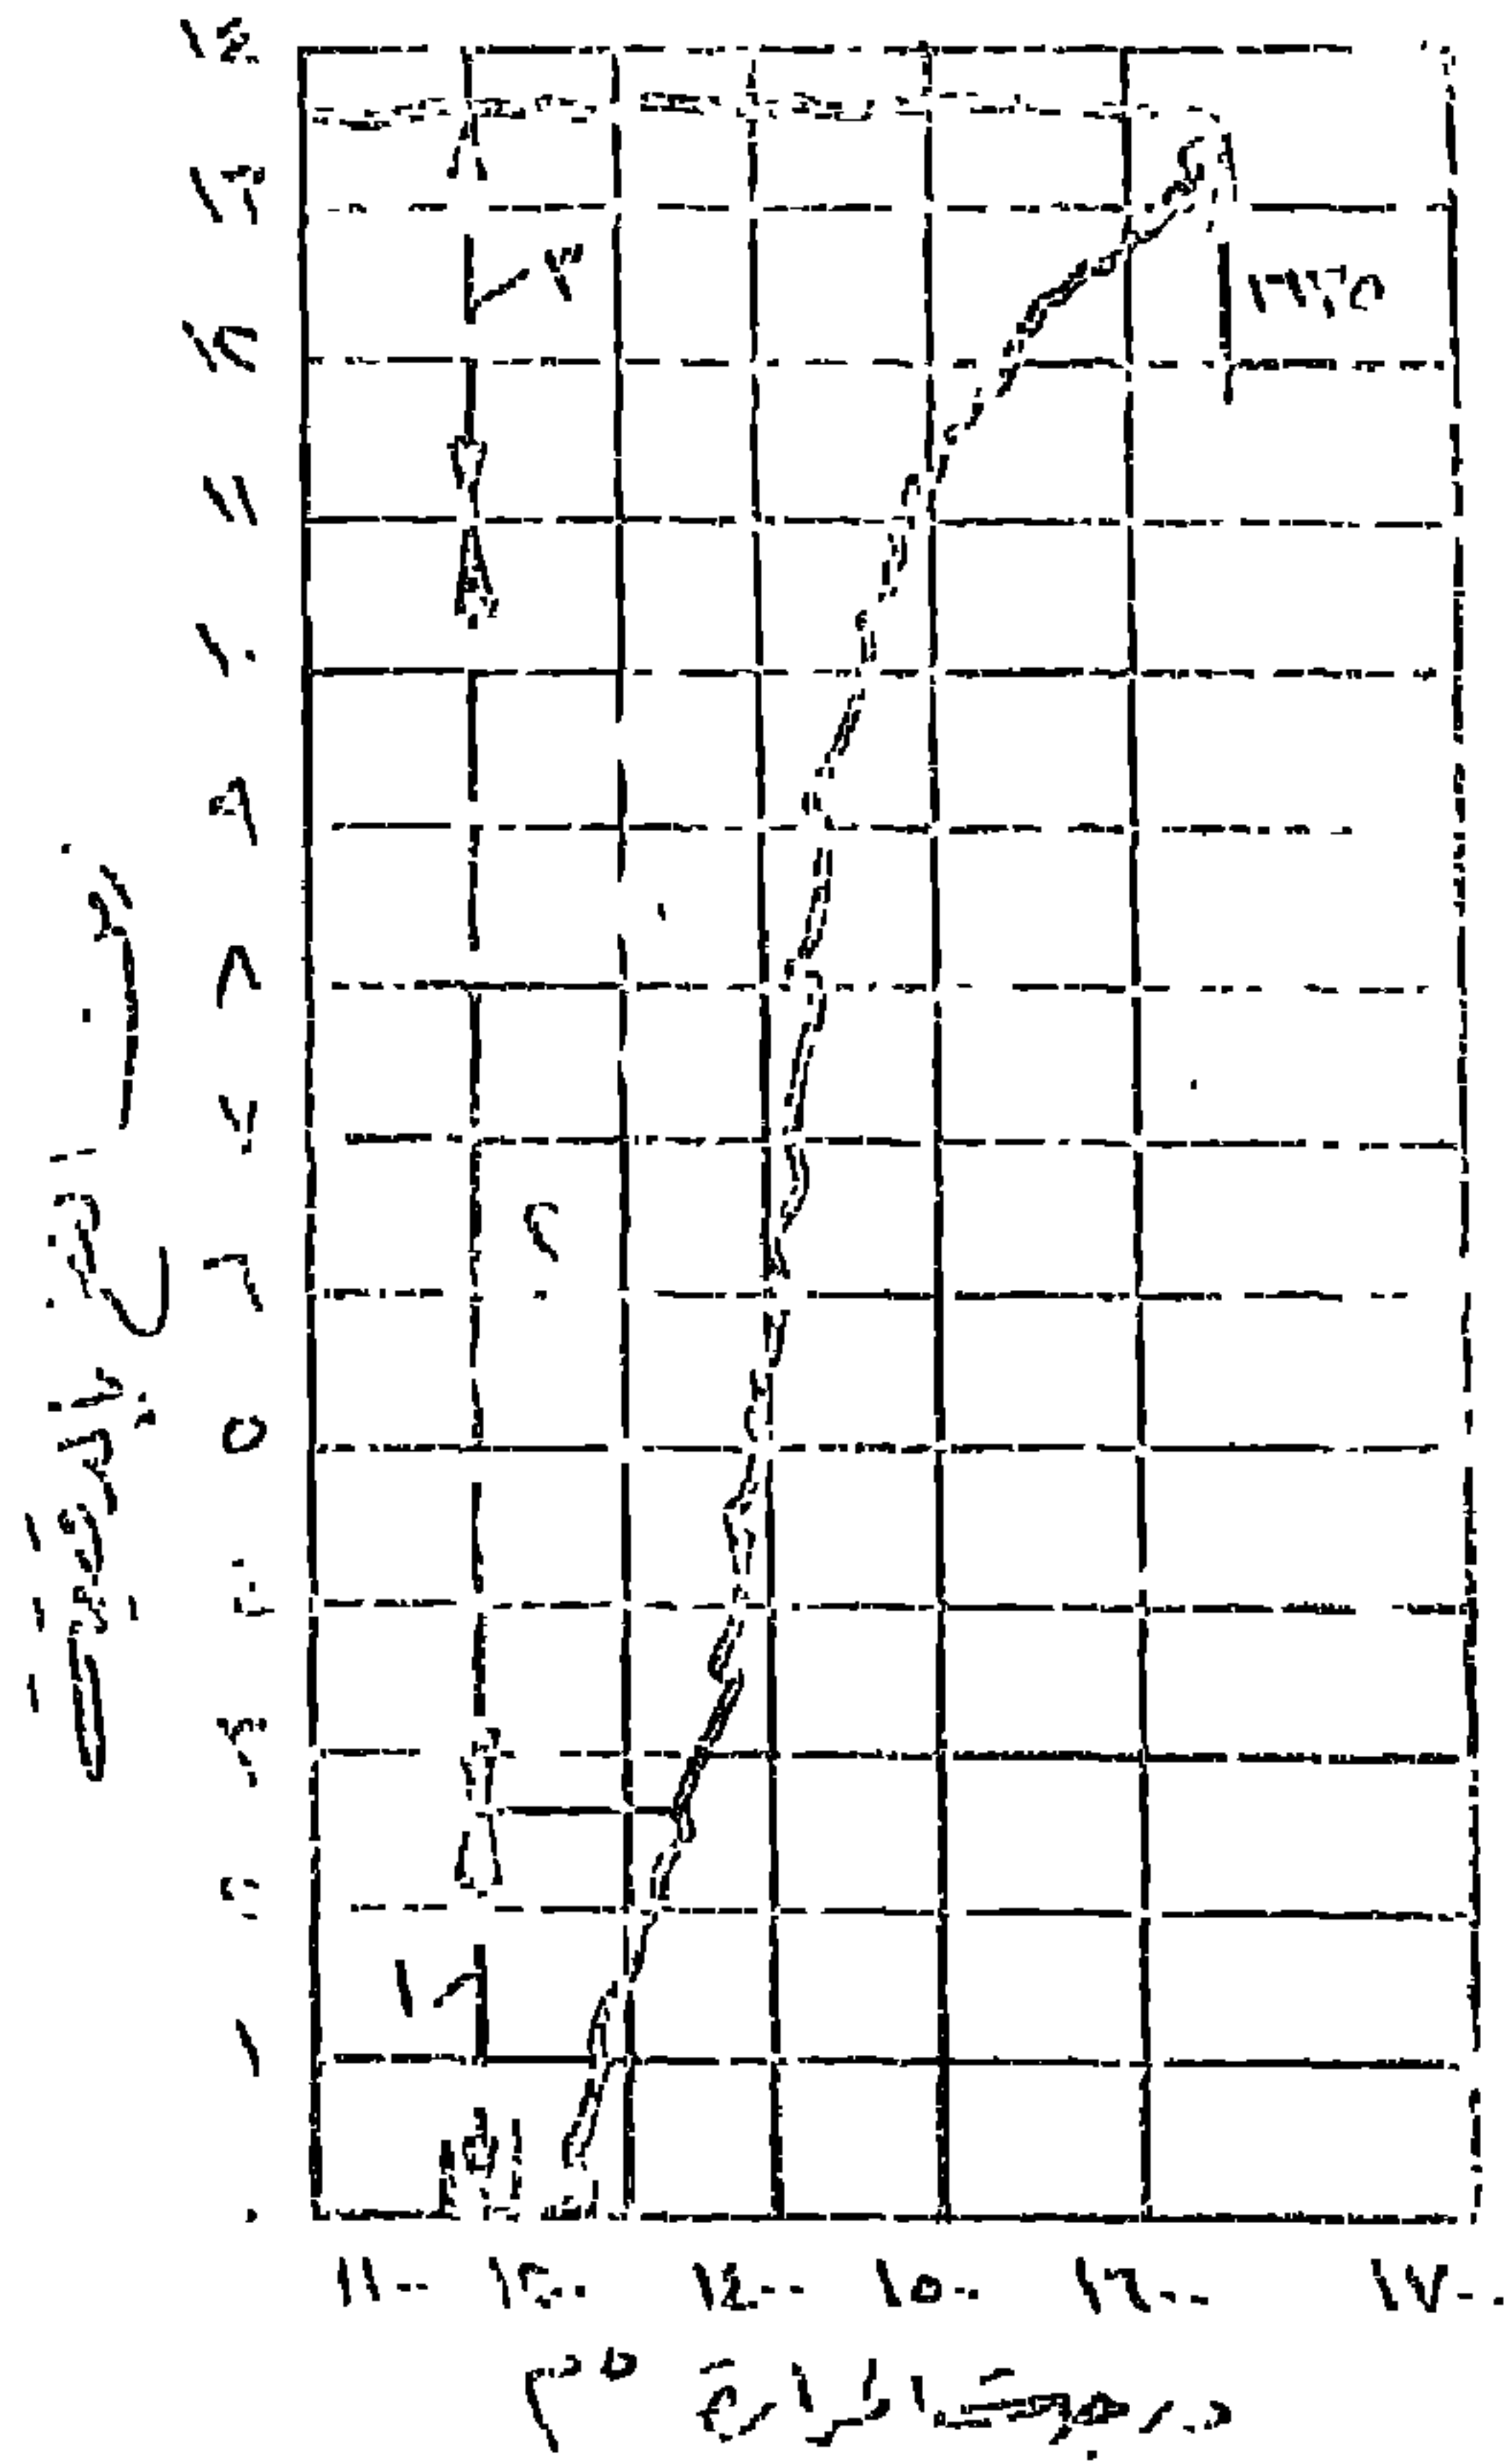

شكل (٦٢) : يبين الخط البياني لتغير الحرارة :

- ١ - أكسدة السليكون
- ٢ - احتراق الكربون
- ٣ - احتراق الفوسفور

## صناعة الصلب في المحولات الدوارة والأفران الانبوية الدوارة

لقد كان الهدف من تطوير صناعة الصلب في المحولات الى ما وصات اليه في عصرنا الحديث هو الحصول على صلب يضارع في جودته صلب الأفران المفتوحة ولكن كان لهذه الطرق بعض العيوب .

أحد هذه العيوب تصاعد كمية كبيرة من الأدخنة البنية اللون عند نفخ الحديد الزهر بالأكسجين وتحتاج تنقية هذه الادخنة الى أجهزة واستعدادات خاصة .

ويمثل القدر الضائع من الحديد كأكسيد حديد حوالي ١٪ يتصاعد مع الغازات الخارجة من المحول كما أنه نتيجة للتلامس المباشر بين تيسار الأكسجين والمعدن ترتفع درجة الحرارة موضعيا بشدة . . ولعل أهم الصعوبات التي تصادفنا في هذه الطريقة هي تحويل الحديد الزهر اللينى بالفوسفور الى صلب به نسبة منخفضة من الفوسفور بحيث يحتوى على أقل نسبة من النتروجين .

كما أنه من الصعوبة البالغة نفخ الحديد الزهر الذى يحتوى على فوسفور من ٠.٥ - ١.٠٪ بطريقة توماس المعتادة .

واليوم أصبحت الطرق الأكثر شيوعا فى التطبيق فى صناعة الصلب هى التى تضمن النقاط التالية :

( أ ) انتاج صلب يضاهى صلب الأفران المفتوحة فى خواصه الميكانيكية والعملية .

(ب) التمكن من نفخ الحديد الزهر مهما كانت تحاليله الكيميائية .

(ج) انتاج صلبات بأوزان كبيرة .

(د) تلافى تصاعد الأدخنة بكميات كبيرة .

(هـ) أن تكون الطريقة اقتصادية .

ولقد أمكن تحقيق معظم هذه الشروط بواسطة التطورات الحديثة  
في طرق نفخ الحديد الزهر بالأكسجين في الوحدات الدوارة .

### ١ - نفخ الحديد الزهر في محول دوار

ظهرت هذه الطريقة الى الوجود الصناعي في بلاد السويد ولقد كان  
من دواعي ظهورها الاعتقاد بعدم تعرض الحديد الزهر في المحول النابت  
للخلد الكافي مهما كان ضغط تيار الأكسجين مرتفعا مما يؤدي الى ارتفاع  
درجة حرارة المعدن موضعيا في منطقة التفاعلات فيتبخر جزء من الحديد  
ويضيع مع الغازات المتصاعدة كأبخرة بنية .


كما يضيع جزء آخر من الحديد في الخبث عند نفخ الحديد الزهر  
الذي يحتوى على نسبة عالية من الفوسفور وتنحصر الخطوط العريضة  
لهذه الطريقة أنه يمكن للمعدن أن يختلط اختلاطا فعلا مع دوران المحول  
بغض النظر عن ضغط الأكسجين وبالخلط السليم نتلافى وصول بعض  
أجزاء المعدن الى درجة التسخين المفرط وما يتبع ذلك من تكون الأبخرة  
البنية .

وبتغيير سرعة دوران المحول وطريقة نفخ الاكسجين نتمكن من تنظيم  
العملية والسيطرة عليها . ونرى في شكل ( ٦٣ ) شكلا لأحد المحولات  
الدوارة سعة ٣٠ طنا ويتمكن المحول من الدوران حول محوره الأفقى مرتكزا  
على مرتكز دوراني لشحنه بالحديد الزهر وخلافه وكذلك لصب الصلب  
والحيت أثناء النفخ ويأخذ المحول وضعا مائلا بحيث يصنع زاوية بين  
١٥ - ٢٠ درجة مع الأفقى .

ويدفع الأكسجين الى سطح المعدن خلال فوهة المحول بواسطة  
أنبوبة تبرد مائيا ( بواسطة الماء ) وتميل ٨-٢٥ درجة على الأفقى ويدور  
المحول حول محوره الطولى أثناء النفخ بمعدل ثلاثين دورة في الدقيقة .

يستخدم طوب الدولوميت المقطرن في صنع بطانة هذا المحول وتغيير  
هذه البطانة بعد خمسين صبة ولقد وجد حاليا أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع  
الى الضعف أو الى ثلاثة أضعاف باستعمال طوب المجنزيت .

يمكن سحب المحول بعيدا عن جهاز الدوران ويحل آخر بعمله  
ويفضل أن يكون هناك جهازان للدوران الآلى مع ثلاثة محولات بحيث يعمل  
اثنان منهما ويكون الآخر بعيدا عن العمل لأغراض تغيير البطانة وخلافه .

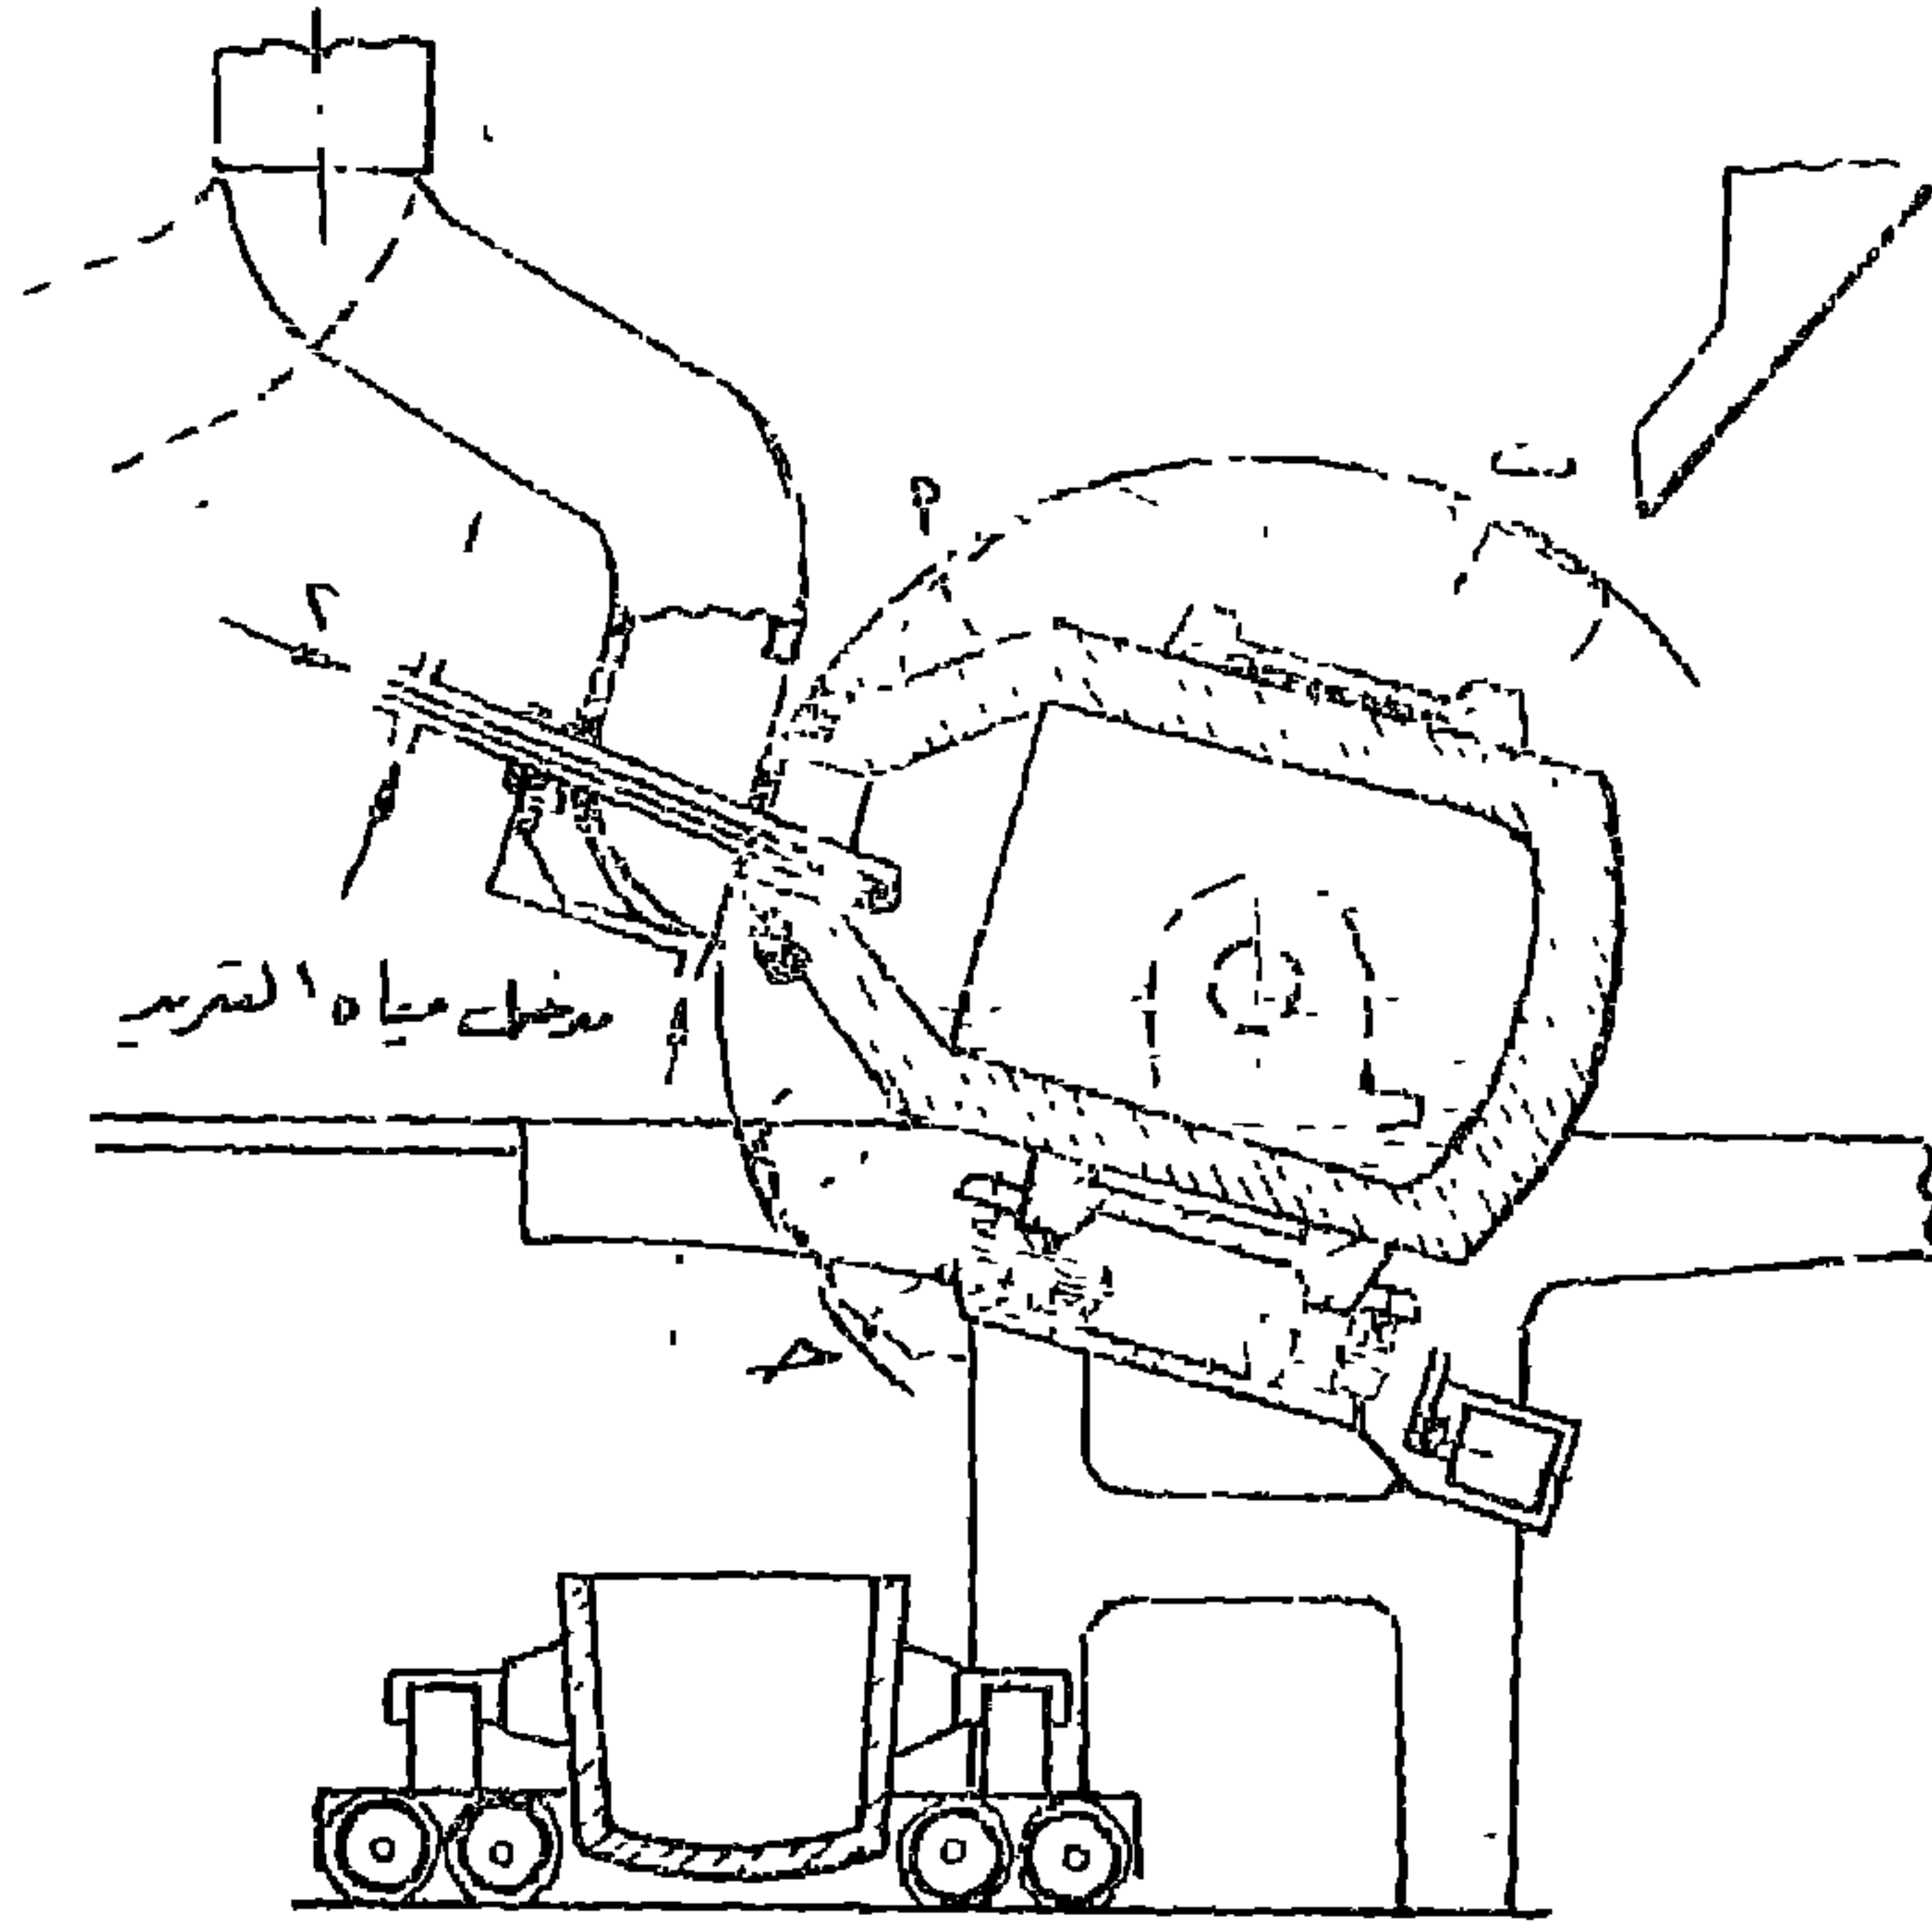

شكل (٣٦) : بين محولا دوارا سعة ٣٠ طنا لتفخ الحديد الزهر بالاكسجين الخالص وفي الشكل نرى وضع المحول في الحالات الآتية :

(أ) عند شحنة بالحديد الزهر (ب) لاصافة شحنة الحام والجير  
(ج) أنبوبة قابلة للدوران لسحب الغازات

١ - أنبوبة قابلة للدوران لسحب الغازات ٢ - فصبة دفع الاكسجين

من المستحسن أن يحتوى الحديد الزهر المستخدم فى المحولات الدوارة على التحاليل الآتية :-

٢ ر ٣-٠	سليكون
٨ ر ١-٠٢٠٠٪	فوسفور
٣ر٥	كربون
٠ر١	فاناديوم
٠ر٠٥-٠٠٦	كبريت
٥ ر ٧-٠	منجنيز

وإذا احتوى الحديد الزهر على نسبة عالية من السليكون فإنه يفضل فى هذه نفخة بالاكسجين فى البودقة حتى تنخفض نسبة السليكون به ثم يشحن فى المحول بعد ذلك .



وكفاعةة يستخدم فى اغراض التبريد خام الحديد أو الركام ( الكتل )  
الذى يحتوى على ٥٥٪ منه حديد كما نستعمل الحردة أيضا فى هذا الصدد  
وعندما يتم التبريد بواسطة خام الحديد بهفرده فانه يضاف بمعدل ١٢-١٤ ،  
اما اذا انبقت الحردة فقط بدلا من خام الحديد فان استهلاكها يصل نظريا  
الى ٤٠٪ بينما لا يزيد فى الواقع عمليا عن ١٥-٢٠٪ ويجب أن تكون هذه  
الحردة صغيرة الاحجام فالكبيرة منها قد لا تنصهر تماما .

ويسعرف نفخ الحديد الزهر الفوسفورى من ٣٥-٤٠ دقيقة اذا كانت  
درجة نقاوة الأوكسجين ٩٧٪ ومعدل تدفقه من ٦٥ - ٧١م لكل طن من  
الحديد الزهر . والحديد الزهر الذى يحتوى على نسبة منخفضة من  
الفوسفور لا يستغرق وقتا طويلا فى النفخ فتتخفض مدة النفخ الى  
٢٥ دقيقة .

ويمكن أيضا اختزال زمن النفخ كثيرا باستعمال الخبث المتخلف  
عن الشحنة السابقة ( اذ يمثل الجير الجزء الأعظم من هذا الخبث كما يحتوى  
أيضا على كمية من أكاسيد الحديد وقليل من الفوسفور ) وبإضافة بعض  
الجير الناعم والخام ، الحردة ، الركام أثناء النفخ دون امالة المحول .  
ويجرى النفخ على النحو التالى :-

الفترة الأولى قبل ازالة الخبث وتستمر لمدة ٢٠-٣٠ دقيقة ينخفض  
معدل الكربون الى ٢٪ والفوسفور الى ٠.٥٪ ثم يزال سريعا ويحتوى  
هذا الخبث على ٢٢٪ منه فوسفور ٢ أ ٢ . ولا تزيد نسبة الحديد به عن ٣-٤٪  
وترتفع درجة الحرارة الى ١٥٥٠-١٦٠٠ درجة مئوية .

ويكفل لنا أكسدة الحديد مبكرا فى أول مراحل النفخ وخلط المعدن  
جيذا نتيجة لدوران المحول ، خبنا ذا فاعلية كبيرة وسرعة فى ازالة  
الفوسفور .

عندما يستخدم المحول المألوف ( العادى ) فى نفخ الحديد الزهر الذى  
يحتوى على أكثر من ٠.٢٪ فوسفورا ، بالأوكسجين الحالى فان الخبث  
الحديدى يسبب أكسدة الكربون بشدة وبتصاعد تبعا لذلك كبر من أول  
أكسدة الكربون فيزداد تناثر الحديد خارج المحول وتنتج لنا نفخ الحديد  
الزهر فى المحول الدور فرصة تنظيم معدل تأكسد الكربون بدقة مع  
ازالة الفوسفور .

ثم يقل دفع الأوكسجين فيزداد دوران المحول لحظيا حتى يقل معدل  
تأكسد الكربون فتزداد أكاسيد الحديد فى الخبث تبعا لذلك ٠.٠ الأمر الذى  
يؤدى الى الاسراع من معدل أكسدة الفوسفور وبالعكس فاذا كانت درجة




الحرارة منخفضة فانه يجب أن يزداد دفع الأكسجين ونقل سرعة دوران المحول فيرتفع معدل نأكسد الكربون وتزداد الحرارة بينما نقل أكاسيد الحديد بالخبث .

وبمعرفة معدل دفع الأكسجين ودرجة حرارة الغازات المنبعثة عند فوهة المحلول مقبسة بالبيرومتر المعتاد يمكن تنظيم درجة الحرارة والسيطرة على العملية .

وفي داخل المحول يحترق جزء كبير من أول أكسيد الكربون وعندئذ يزداد معدل تأكسد الكربون فيتصاعد تبعا لذلك أول أكسيد الكربون بغزارة وتفقد كمية هائلة من الحرارة معها .

وتدوم الفترة الثانية عشرة دقائق يزال بعدها الخبث الذي يحتوى على ١٧٪ فوسفور و ٦٪ حديدا وفي هذه الحالة يحتوى المعدن داخل المحلول على حوالى ١٪ كربونا وعندئذ تبدأ فترة النفخ اللاحق حتى تصل نسبة الكربون بالصلب الى النسبة المنشودة ( دون اتباعها بعملية الكربنة ) .

ويستغل الخبث الناتج من كلا الفترتين كسماد للأرض الزراعية ويعطينا شكل (٦٤) صورة للسلوك النمطي الذي تسلكه الشوائب أثناء تأكسدها منذ نفخ الحديد الزهر الفوسفورى بالأكسجين الحاصل فى المحول الدوار تحت الظروف الآتية :

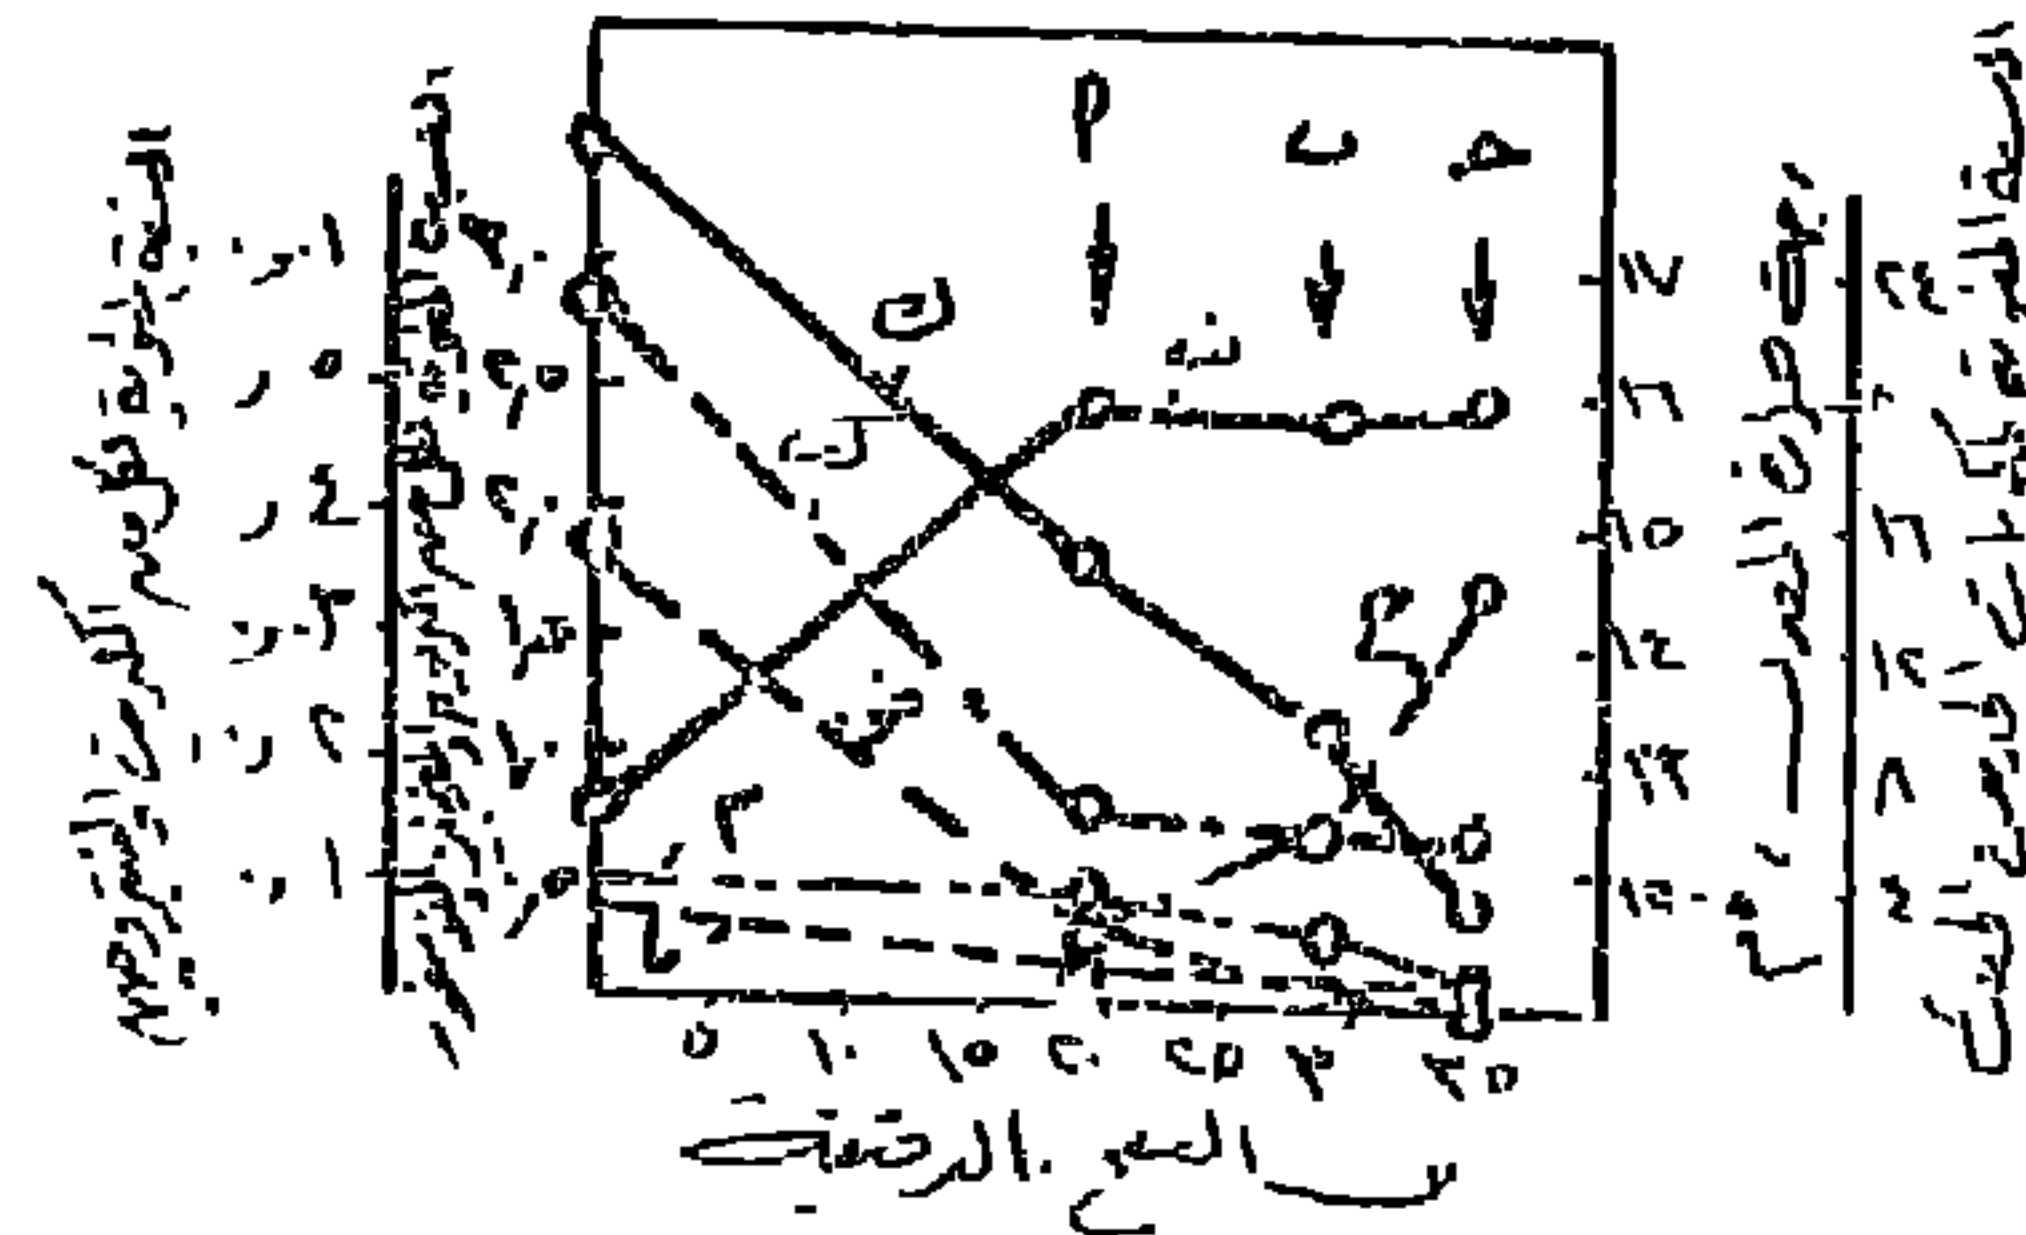

شكل (٦٤) : يمثل أكسدة الشوائب أثناء نفخ الحديد الزهر بالأكسجين فى محمول دوار :  
 أ - إزالة الخبث الأصيل  
 ب - إزالة الخبث الثانوى  
 ج - الصلب المنصهر

وزن الحديد الزهر ٣٠ طنا - تركيب الحديد الزهر ٣٥٤ر٣٪ كربونا ، ١٢ر٠٪ سليكونا ، ٤٩ر٠٪ منجنيزا ، ٨٤ر١٪ فوسفورا ، ٥٨ر٠ كبريتا ، معدل استهلاك الجير ١٣٨ر١٪ والحام ١١٩ر١٪ من وزن الحديد الزهر معدل دفع الأكسجين ٣٦٥م / طن من المعدن .

يتأكسد الفوسفور في نفس الوقت مع الكربون ولهذا فإنه عندما يصل نسبة الكربون الى ٠.٥٪ تصبح نسبة الفوسفور ضئيلة للغاية وعند نقطة ج يكون تركيب الصلب هو :- ٠.١٨ ر / فوسفورا ، ٠.١٣ ر٪ كبريتا ، ٠.٠٢ ر٪ نتروجينا وبالرغم من انخفاض نسبة المنجنيز في الحديد الزهر فان درجة ازالة الكبريت عالية اذ بلغت ٩٧.٥٪ ويرجع هذا الى سرعة تكوين الحبت دي الفاعلية الكبيرة وأساسا بالخلط الجيد الذي له اكبر الأثر في ازالة الكبريت من الصلب .

وعند صناعة الصلب من الحديد الزهر الذي يحتوى على نسبة منخفضة من الفوسفور مع نسبة عالية من الكبريت يزال الحبت مبكرا بعد بدء النفخ بخمس الى عشر دقائق .

في حالة ما اذا احتوى الحديد الزهر على فوسفور حتى ٠.١٨٪ يمكن الحصول على صلب منخفض الفوسفور بازالة الحبت مرة واحدة بدلا من مرتين وبذلك تختصر خطوات العمل باستخدام خام الحديد كعامل مبرد فان التركيب الكيميائي للصلب الناتج عندما يكون وشبكا للصب من المحول :

ك	٠.٣٥ ر٪
م	٠.٩٤ ر٪
فو	٠.٢٢ ر٪
كب	٠.١٥ ر٪
ن ٢	٠.٠٢ ر٪

وتتغير نسبة المنجنيز ، من ٠.٦-٠.١٨ ر٪ متوسط معدل دفع الأكسجين هو ٣م٦٩ طن ويضاف الخام بمعدل ١١.٥ ر٪ والجير بمعدل ١.٤٪ من وزن الصلب وكانت درجة حرارة الصلب عند صبه ١٦٤٠ درجة مئوية وهذا الصلب الناتج لا يقل بأى حال من الأحوال عن صلب الافران المفتوحة وهو يستعمل في صنع ألواح السفن والصفائح المستخدمة لأغراض التشكيل المختلفة كالثنى والسحب .

وتصل الكفاءة الانتاجية للصلب الناتج ٩٢٪ من وزن الحديد الزهر المشحون وقد تصل هذه النسبة الى ١٠٠٪ باضافة خام الحديد من أجل التبريد .

وفي هذه الطريقة تنخفض كثيرا كمية الحديد الضائعة مع الغازات المنبعثة من المحول عنها عن طريقة النفخ العلوية بالأكسجين في المحول الثابت ويعزى هذا الى تماثل درجات الحرارة في جميع أجزاء المشحنة دون

الارتفاع الشديد في أحد المواضع بها ولهذا فاننا لانرى هناك حاجة الى  
اجهزة خاصة لتنقية الغازات .

ويستهلك الطن من الصلب الناتج حوالى ٢٠ كجم من الدولوميت  
ويمكن تلخيص اجمالى مميزات هذه الطريقة فيما يلى :-

١ - ارتفاع الكفاءة الانتاجيه للصلب الناتج لاسنغلال كمية كبيرة  
من حام الحديد اذ أن احتراق اول أكسيد الكربون داخل المحول يرفع من  
درجة حرارته كثيرا .

٢ - يمكن انتاج الصلب متوسط الكربون من الحديد الزهر  
الفوسفورى بايقاف النفخ عندما تصل نسبة الكربون الى حد معين دون اعادة  
النفخ ثم تتبع ذلك بعملية الكربنة .

٣ - ازالة الكبريت بدرجة كبيرة .

٤ - انخفاض نسبة النتروجين بالصلب حين تبلغ نقاوة الأكسجين  
الذى ينفخ بالمحلول ٩٧ / .

٥ - سهولة ضبط معدل تأكسد الكربون وذلك بتغيير سرعة دوران  
المحول .

٦ - انخفاض كمية الحديد الضائعة مع الغازات وفى الحبت ولهذا  
فأنه لاداعى لاستعمال اجهزة التنقية .

٧ - امكانية امرار الحديد الزهر بهراحل تصنيع نالية فى الفرن  
الكهربائى أو الفرن المفتوح .


٨ - يمكن زيادة سعة المحولات الدوارة حتى ١٠٠ طن وأكثر .

## ٢ - صناعة الصلب فى الأفران الأنبوبية الدوارة

بعد عدد من التجارب تم التوصل بنجاح الى صنع الصلب فى  
أفران أنبوبية دوارة وعند اصطدام تيار الأكسجين بمصهور المعدن ترتفع  
درجة الحرارة بشدة فى منطقة الاصطدام ولكن بدوران الفرن نتلقى تأثير  
الارتفاع الموضعى فى درجة الحرارة على بطانة الفرن اذ تغير البطانة  
موضعها بانظام فتكون تارة بمثابة قاع وتارة أخرى سقفا ولهذا فان  
تآكل البطانة يكون أكثر انتظاما وبذلك تطول عمرا .

الى جانب هذا فان التقلب الشديد أثناء الدوران ليساعد كثيرا على  
أكسدة الشوائب وازالة الكبريت .

ونرى فى شكل ( ٦٥ ) رسما لفرن دوار سعة ٦٠ طنا وطول هذا الفرن ١٤ر٦ مترا وتطره الداخلى ٢ر٧ والخارجى ٣ر٧ مترا .

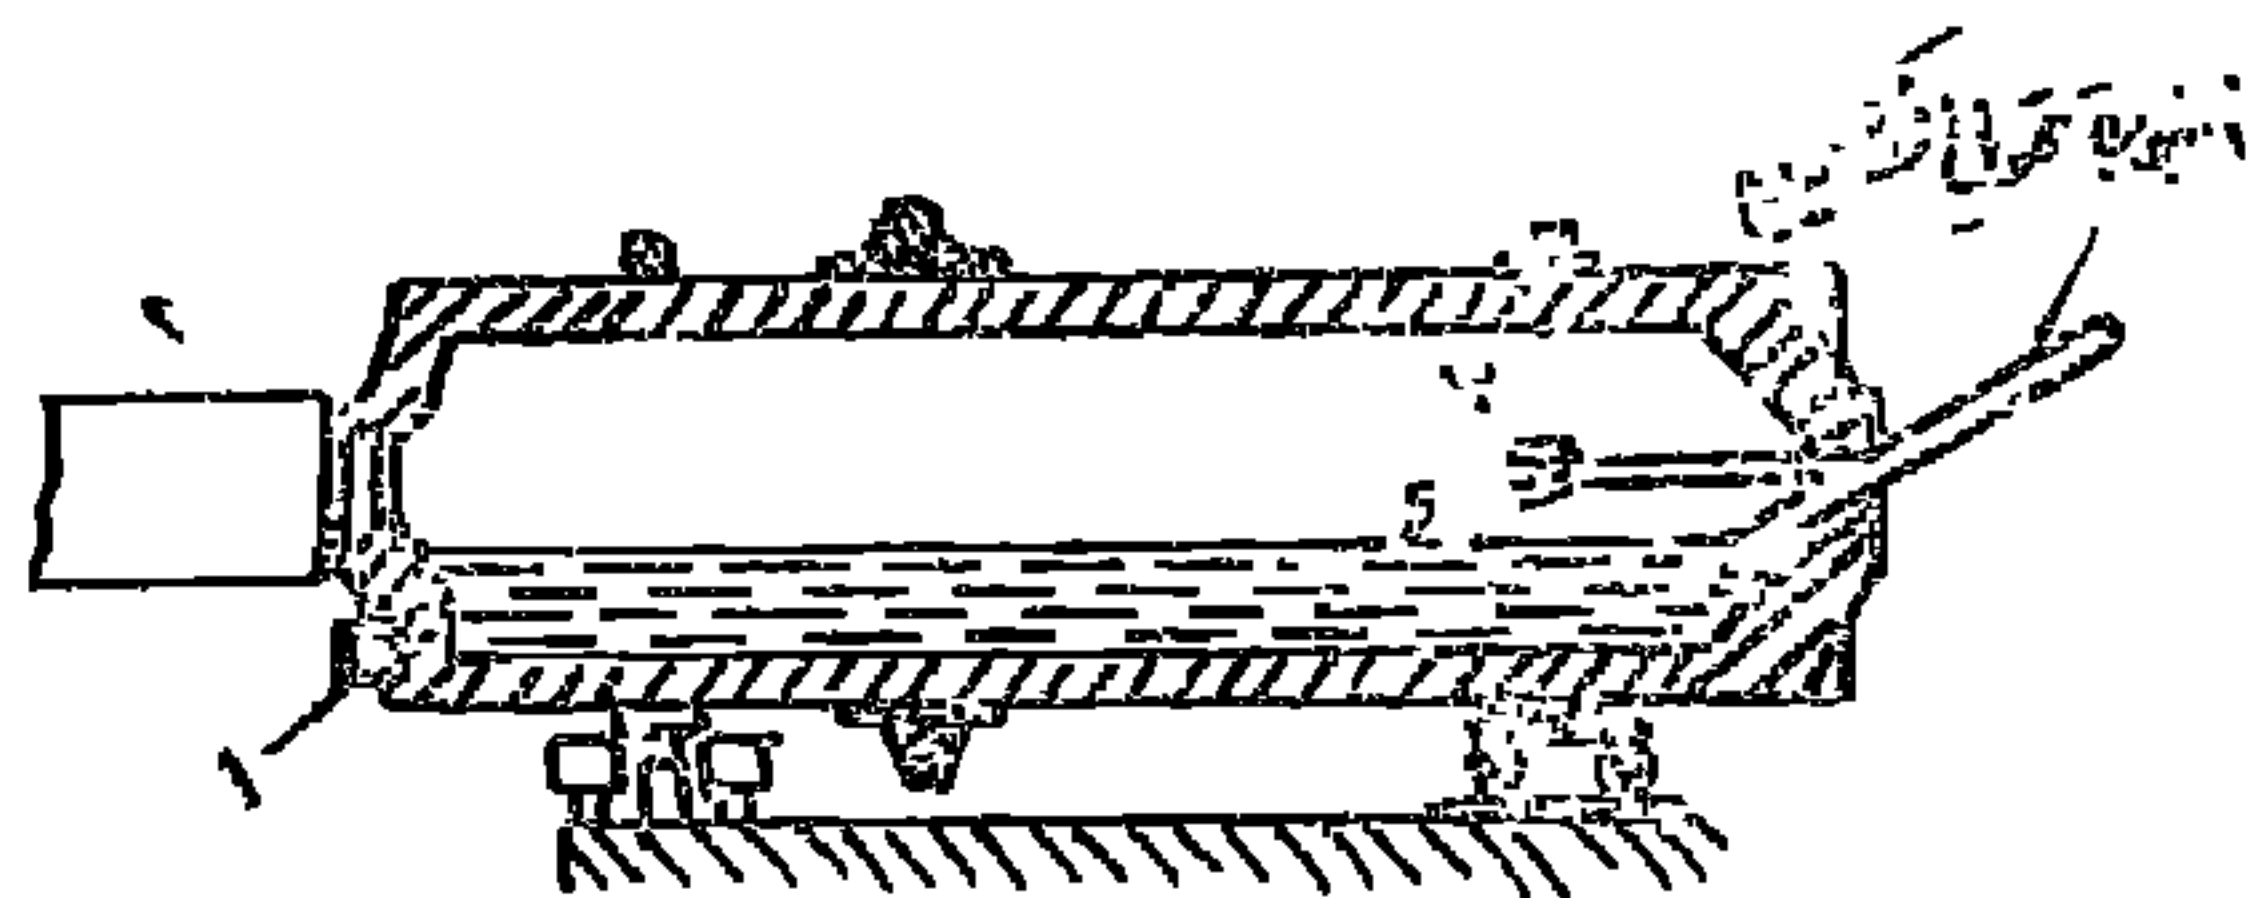

شكل (٦٥) : يبين فرن الروتور الذى يسع ٦٠ طنا  
 ١ - فتحة الصب  
 ٢ - غازات العادم  
 ٣ - فوئبة ثانوية  
 ٤ - فوئبة اصلية

ويطن هذا الفرن بطبقتين من الطوب الحرارى احدهما ملاصقه بهيكله وتقوم بحمايته وتصنع من طوب المجنزيت وسمكها ١٢٠ مم اما الطبقة الأخرى المعرضة للمعدن فتكون دكا من خليط الدولوميت المقطرن وسمكها ٣٨٠ مم .


وبالقرن فتحتان أحدهما أمامية لشحن الحديد الزهر واضافه الاضافات ونفخ الاكسجين والأخرى خلفية لتصريف الخبث والغازات المتكونة .

ويدور الفرن مبتدءا بمعدل ١ر٠ - ٥ر٠ دورة/دقيقة ويتدفق الأكسجين الى الفرن فى نيارين نفائنين ( الاكسجين الأساسى والنانوى ) ، ويمكن دفع الاكسجين الأساسى الى المعدن خلال أنبوبة تبرد بالماء فى نهايتها فوهة لتركيز النفخ على المعدن وأكسدة الشوائب وتقلب المعدن ويدفع الأكسجين النانوى فوق سطح المعدن حتى يحترق أول أكسيد الكربون الناتج عن أكسدة الكربون ومن هذه الحرارة المتكونة يمتصر المعدن حوالى ٦٠٪ فقط .

وتوضع المدخنة على الجانب المقابل لفتحة نمويل الأكسجين لتندفع الغازات المتكونة خلالها ولهذا فان سحب الغازات والدخان يكون أيسر بكثير عن المحولات .

كما أن تنفخة الغازات ليست بالعملية الصعبة . . وتطبق الخطوات الآتية عند العمل فى الأفران الدوارة : ( شكل ٦٦ ) .

يقوم جهاز متحرك بشحن الفرن بالجبر والخام والنفايات المعدنة خلال الفتحة الأمامية ثم يدفع الجهاز جانبا ويضبط المسقط المائل

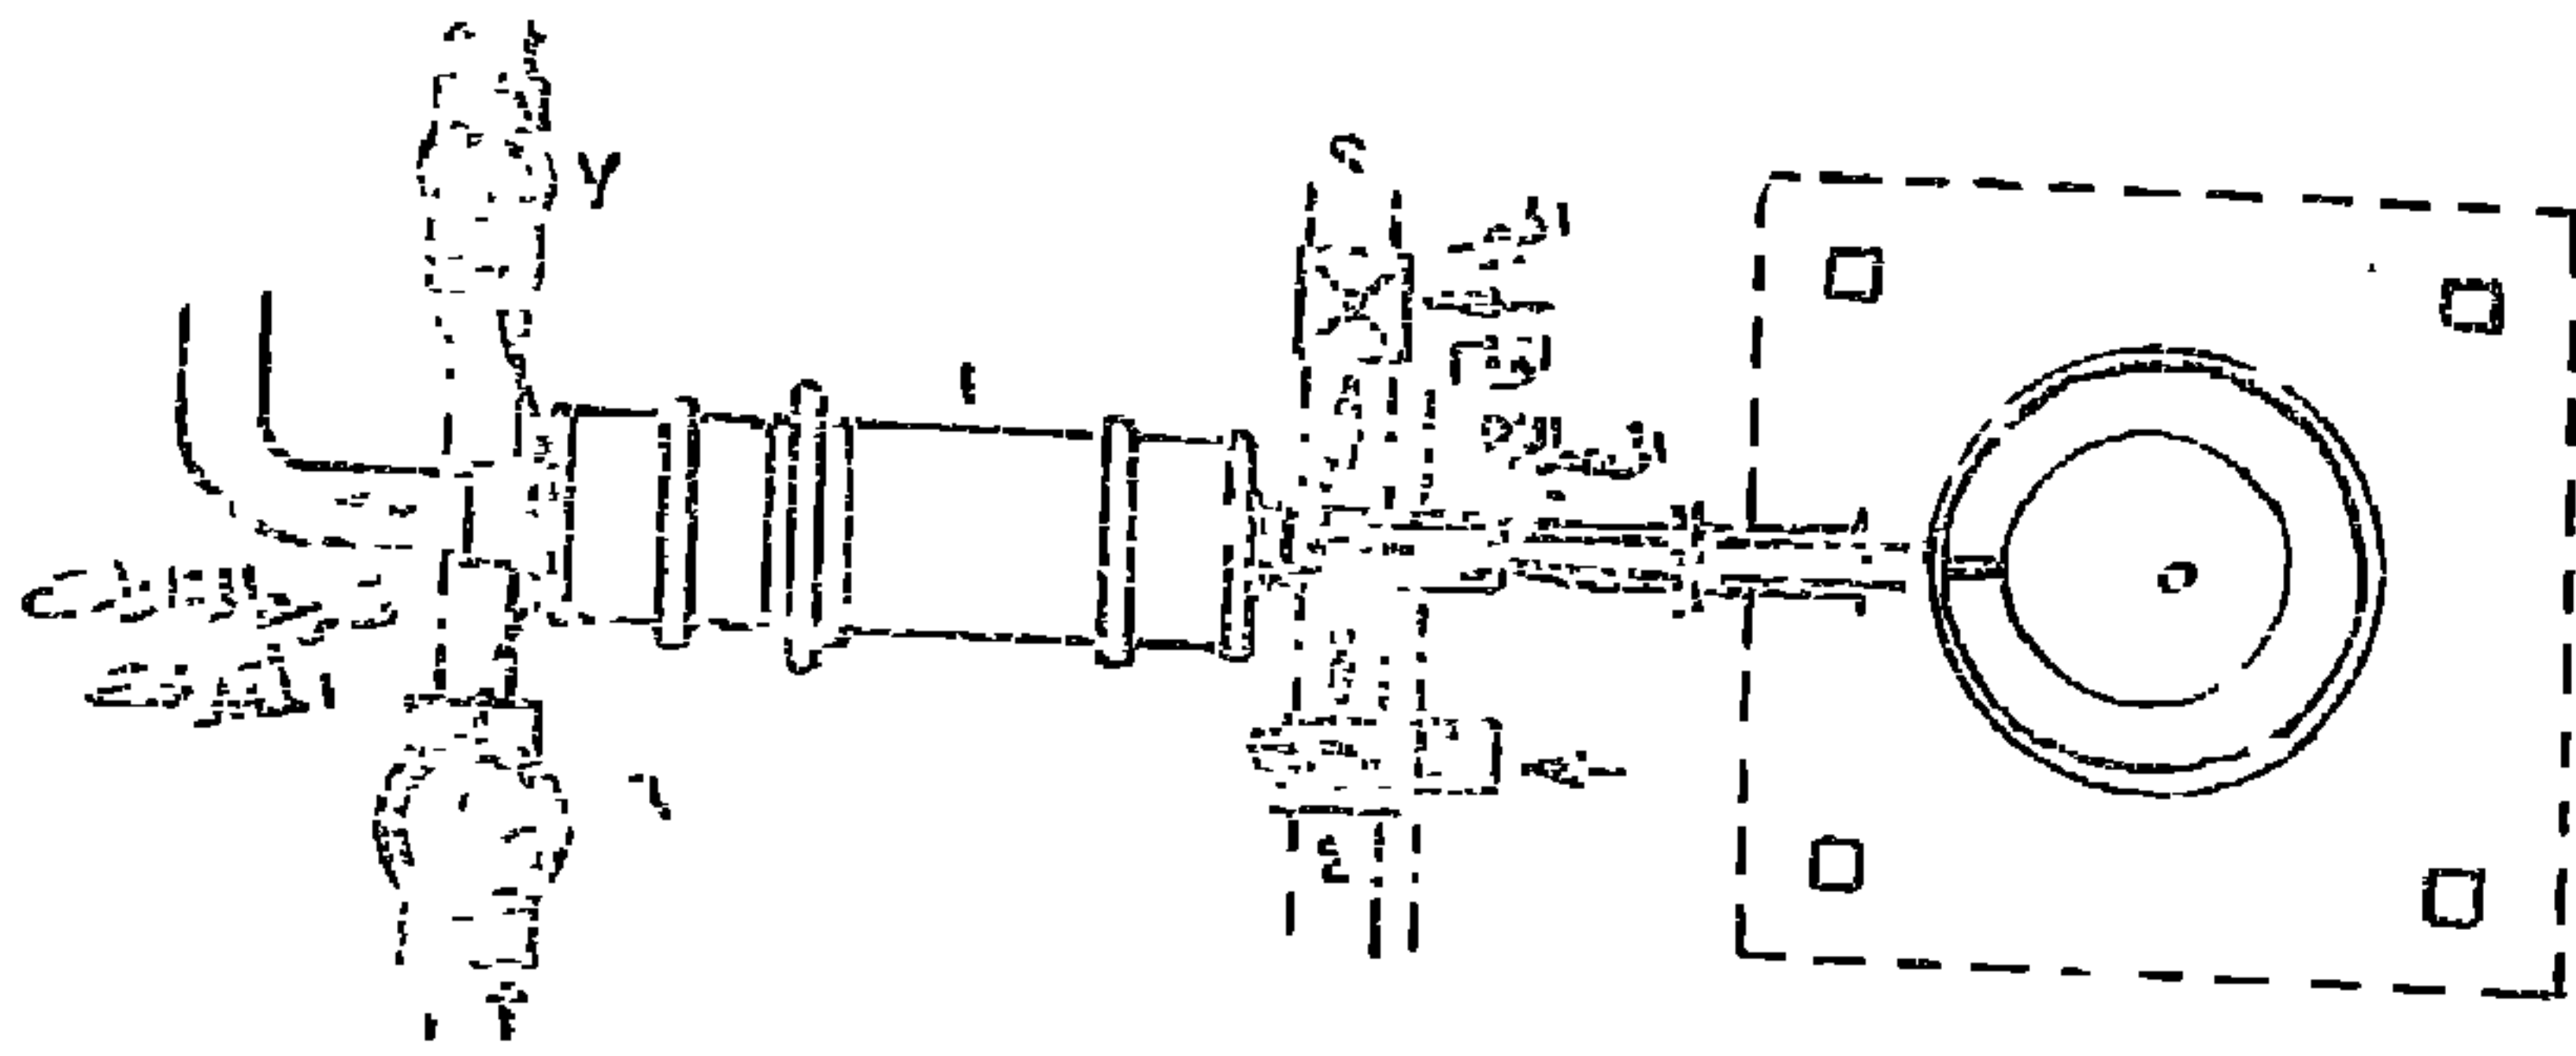

شكل (٦٦) : الأفران الدوارة

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ١ - الفرن                  | ٢ - جهاز شحن الخام والجبر الى الفرن |
| ٣ - محرك لسحب الحديد الزهر | ٤ - عربة لتخليص ودنات الاكسجين      |
| ٥ - الفرن العالى           | ٦ - بودقة صب الصلب                  |
| ٧ - أواني الخبث            |                                     |

المنحرك وينم سحن الحديد الزهر من الفرن العالى الى هذا الفرن الدوار الذى يسع ٦٠ طنا بعد ذلك يبعد المسقط المائل ثم تتحرك عربة تحمل أنابيب أكسجين الى فتحة الشحن ثم تركيب أنابيب الأكسجين على زلقان خاصة وتولج فى الفرن الدوار بواسطة موتور كهربائى وعندئذ يبدأ الأكسجين فى التدفق .

بواسطة هذا الفرن يصبح بالإمكان تحويل الحديد الزهر الفوسفورى اما الى خام نصف مصنع يصلح لانتاج الأفران المفتوحة واما الى صلب جاهز للنشكيل .

ففى الحالة الأولى يوفى النفخ بعد ٤٠ دقيقة حيث يحتوى المعدن على ١٪ كربونا وحوالى ٠.١٪ فوسفورا وعندئذ يزال معظم الخبث قبل صب المعدن من الفرن .


ونستخدم أجهزة امالة لازالة الخبث عند صناعة الصلب الجاهر للنشكيل . فى هذا الفرن يزال الخبث عندما يحتوى المعدن على حوالى ٢٪ كربونا وتكون نسبة الفوسفور حوالى ٠.١ - ٠.٢٪ ويحتوى هذا الخبث على نسبة من الحديد منخفضة نوعا ( ٨ - ١٢٪ ) ولكنه يحتوى على نسبة عالية من خامس أكسيد الفوسفور ( ١٨ - ٢٠٪ ) ولهذا فهو يستخدم بعد معالجته كسماد للتربة الزراعية .

بعد أن يزال الخبث يتكون خبث جديد ويضبط بأضافة الجير وخام الحديد ثم يعاد النفخ ثانية حتى تصل نسبة الكربون الى النسبة المنشودة .



ويصب الصلب مع بقاء الخبث الجديد في الفرن ثم يخلط بخام الحديد والجرير ويسعمل في الصببة النالية . وعند صب الصلب تفتحه فتحة الصلب الخاصة عندما تكون في موضعها العلوى ويسسغرق صنع الصلب الجاهر للتشكيل ( أول التسحين حتى صب الصلب ) من الحديد الزهر الفوسفورى ساعتين منها ١٥ دقيقة نضع في سحن الجير وحم الحديد ، ١٠ - ١٥ دقيقة لشحن الحديد الزهر ، ٥٠ - ٦٠ دقيقة في النفخ وإزالة الخبث ، ١٠ دقائق لصب الصلب . وأما ما يتبقى من الفرن فيضبع في الأعطال التى تحدث بين الصبات وبعضها . وفى شكل ( ٦٧ ) نجد مقارنة لأكسدة الشوائب فى الحديد الزهر عند النفخ اما بالهواء أو بخليط الهواء والأكسجين فى المحول ، وبنفخ الأكسجين فى الفرن الدوار يتضح أن فترة أكسدة الفوسفور قد تقدمت مرة أكسدة الكربون .

ويرجع هذا الى سرعة تكون خبث الحديد الجيرى ( الحبث الجيرى الغنى بأكاسيد الحديد ) ويساعد إضافة خام الحديد بكميات كبيرة فى سرعة تكوين هذا الحبث كذلك فان الحرارة العالية التى تنسج عن احتراق أول أكسيد الكربون فى الفرن تكون هى الأخرى لها نفس التأثير .

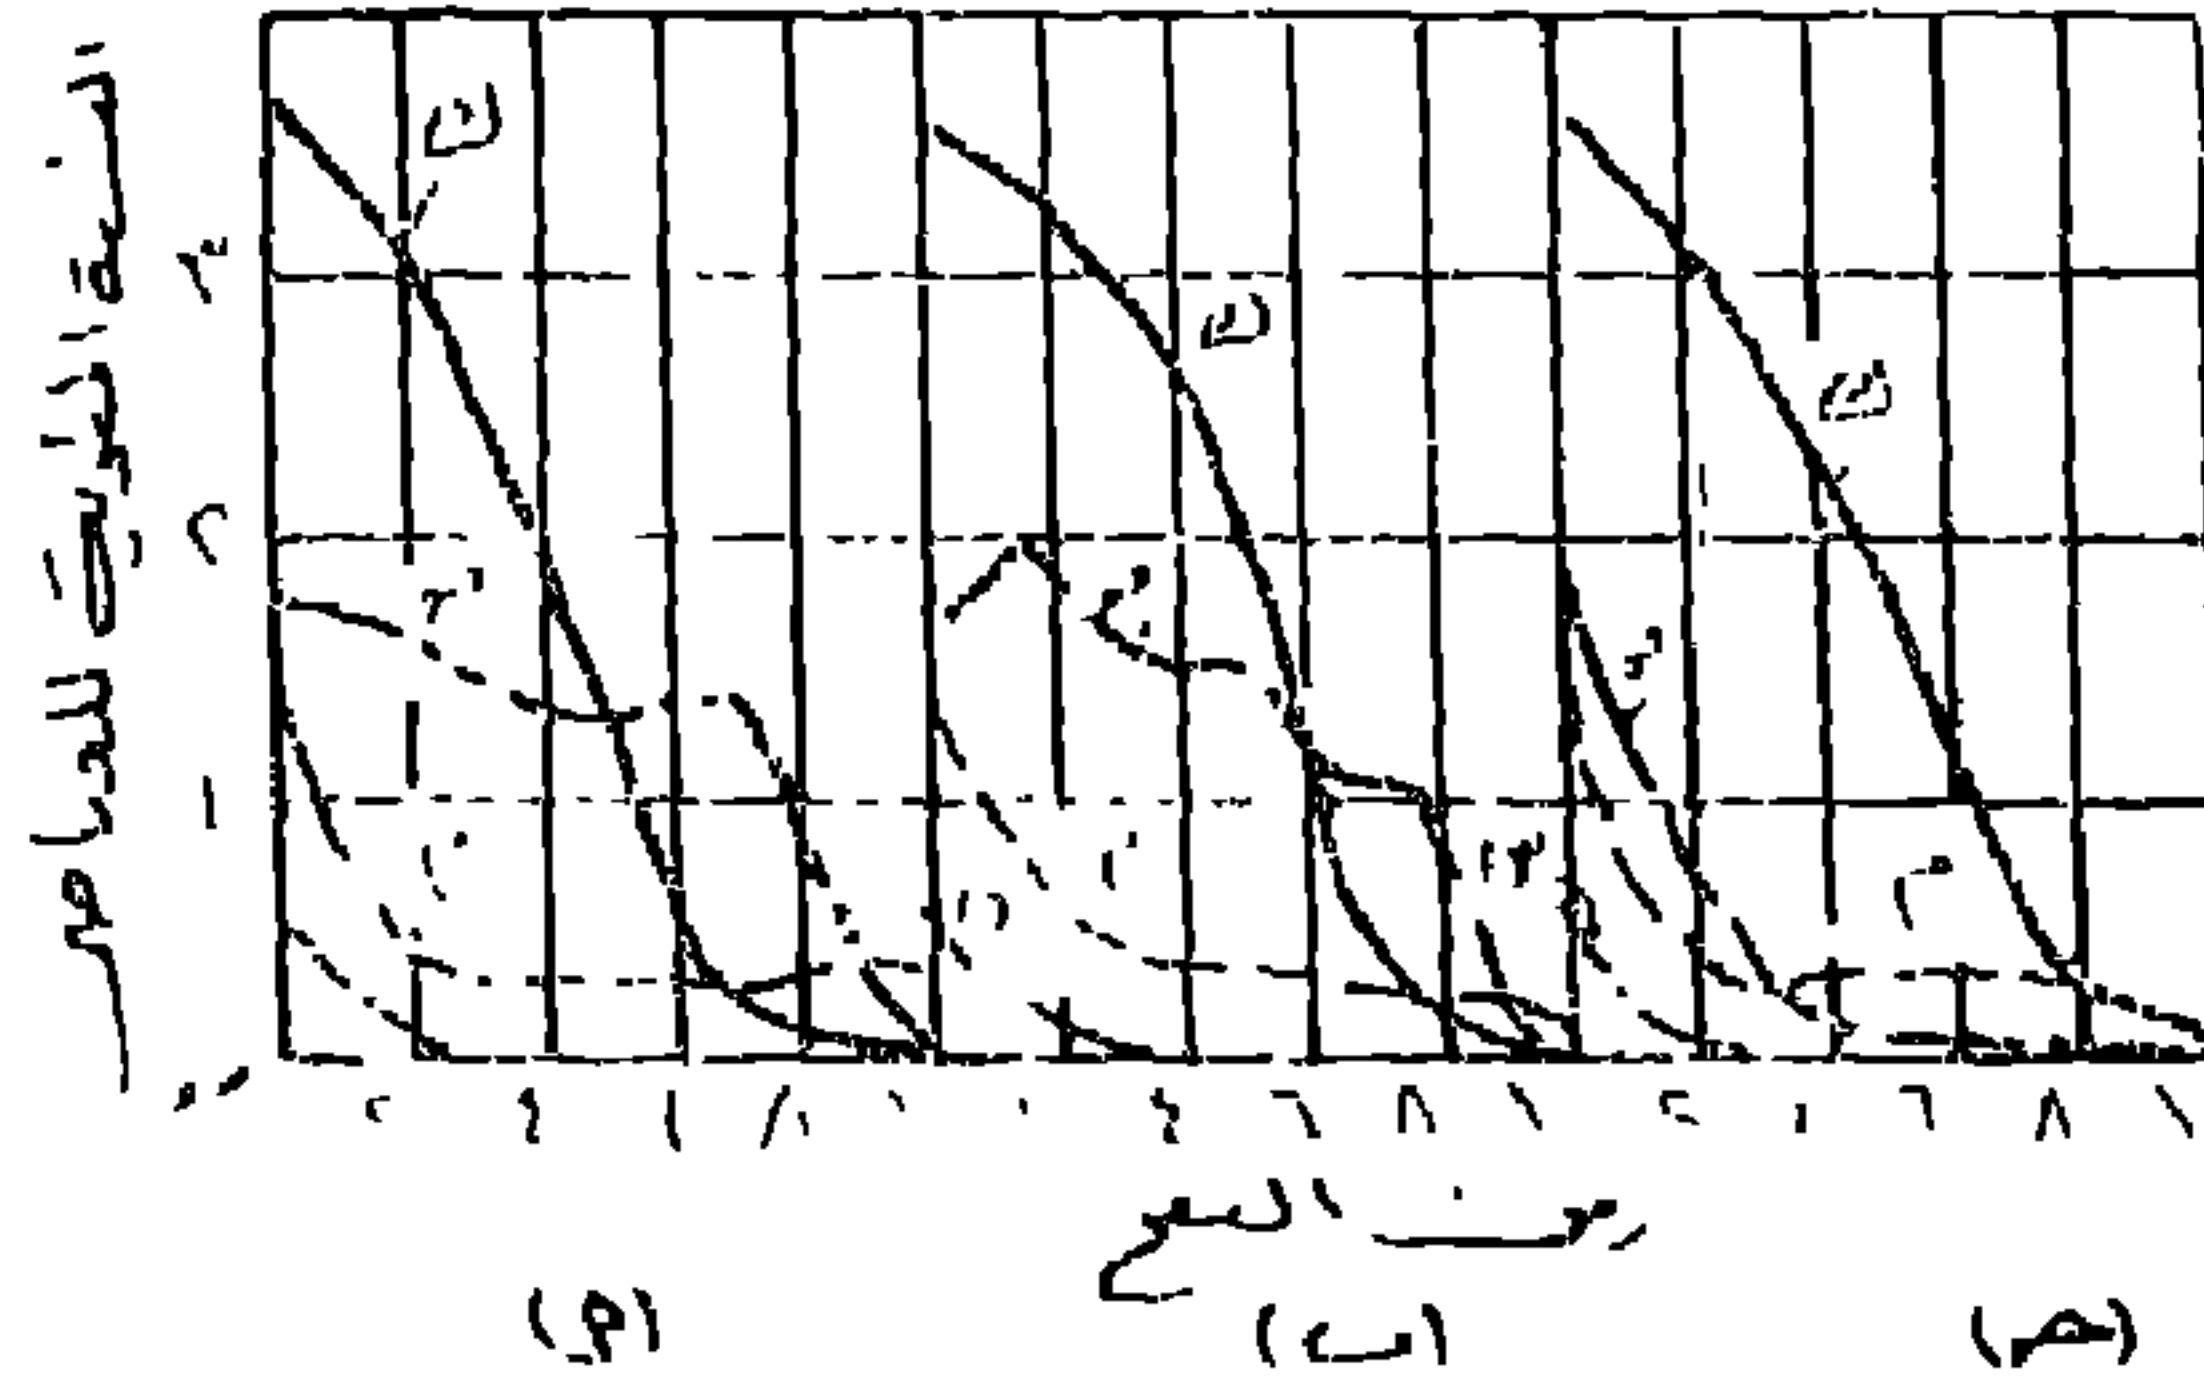

شكل (٦٧) : منحنيات تبين احتراق العناصر فى طرق النفخ المختلفة للحديد الزهر التوماسى :  
 ( أ ) طريقة النفخ بالهواء ( ب ) طريقة النفخ بالهواء الأزود بالاكسجين  
 ( ج ) الفرن الدوار

ويمتازالصلب الناتج بهذه الطريقة بانخفاض نسبة الفوسفور به فلا تتعدى ٠.٣٪ اذ لا يختزل أى كمية من الفوسفور الموجود فى الخبث ويعود الى المعدن .

ويتوقف معدل النفخ على معدل تدفق تيار الأكسجين الأساسى وضبطه وكذلك على معدل استهلاك خام الحديد .



وعندما يتأكسد الكربون بمعدل كبير يتكون غاز أول أكسيد الكربون بكميات ضخمة ويتضاعف بغزارة مما يؤدي الى انبعاث كل المعدن المنصهر والخبث وقد يصطدم تيار الأكسجين النانوى بهما ويشترك هو الآخر فى عمليات الأكسدة المختلفة .

ومن حسن الحظ أنه عند صياغة الصلب فى الفرن الدوار يزال الكبريت لدرجة كبيرة تفوق أية طريقة فاعدية أخرى لصناعة الصلب اذ تنفرد هذه الطريقة باحتراق الكبريت جزئيا الى ثانى أكسيد الكبريت حيث تكون درجة حرارة الخبث عالية . ومن تحليل الغازات المتصاعدة من المحول يمكن القول بأن ١٥٪ من الكبريت قد أزيل فى صورة غاز ثانى أكسيد الكبريت .

ويحتوى الصلب المصنوع فى الفرن الدوار على حوالى ٠.٠٠٤٪ من النتروجين عندما تكون درجة نقاوة الأكسجين ٩٥٪ .

### ٣ - الموازنة المادية والحرارية فى صناعة الصلب بطريقة الفرن الدوار :

- للسهولة تعتبر الحسابات لطن واحد من الصلب الناتج .
- الموازنة المادية لطن واحد من الصلب مبينة فى جدول ٤٧ .

بعزى انخفاض كمية الحديد الزهر اللازمه لصنع طن واحد من الصلب الى اختزال الحديد فى كمية الخام الوفيرة التى تضاف الى الشحنة والى انخفاض كمية الحديد الضائعة .

جدول ( ٤٧ )

كجم	المواد الناتجة	كجم	المواد الداخلة
١٠٠٠	صلب	١٩٧	الحديد الزهر الفوسفورى
٢١٠	خبث	١٢٥	جير
٢٠٠	غازات منصاعدة	١٥٥	خام حديد
١٥	غبار	٩٠	أكسجين
		٢٠	نتروجين
		٣٨	خردة
١٤٢٥	المجموع		
		١٤٢٥	المجموع الكلى

ويصل المعدل الكلي لنفخ الأكسجين لكل طن من الصلب إلى ٣م٩٠  
يستهلك حوالي ثلثه في حرق أول أكسيد الكربون .

وتكون نقاوة نيار الأكسجين النانوى ٧٠ - ٩٠ / و إذا شجن عند  
الأكسجين النانوى في مسترجع الحرارة فانه من الممكن استعمال  
الأكسجين بدرجة نقاوة أقل حتى إذا ما وصلت درجة حرارته بالتسخين  
إلى ٨٠٠ - ١٠٠٠ م فانه يمكن استبدال الأكسجين الإضافى بالهواء .

ويجب أن يقل غاز الأكسجين المنفوخ بكمية معادلة للأكسجين  
المستفاد به من خام الحديد . وعلى وجه التقريب فان كمية الأكسجين  
الموجودة بخام الهيماتيت المضاف ( ح ٢ أ ٣ ) والذي يحتوى على الحديد  
بنسبة ٥٠٪ وبتقدير أن ٨٠٪ من الأكسجين هو الذى يستفاد به :

$$٣م ٢٧ = \frac{٣م٢٧ = ٨ \times ٤٨ \times ١٦٠ \times ٠٥ \times ١٥٥}{١٦٠ \times ١١٢}$$

حيث :

$$\frac{١٦٠}{١١٢} : \text{نسبة تحول الحديد الى ح ٢ أ ٢}$$

$$\frac{٤٨}{١٦٠} : \text{كمية الأكسجين الموجودة فى ١ كجم من ح ٣ أ ٣}$$

إذا : وزن الأكسجين الباقي = ٩٠ - ٢٧ = ٦٣م٣ / طن .

وهذه هي الكمية التى تدخل الفرن على الهيئه الغازية وتقدر النسبة  
التي ينفع بها من غاز الأكسجين بحوالى ٩٠٪ أى أن معدل نفخه لكل طن  
من الصلب = ٧٠ م٣ .

ويلزم لانتاج طن الصلب من الحديد الزهر الفوسفورى ١٢٥ كجم  
من الجير وتقل هذه الكمية حتى تصبح ٢٠ كجم لكل طن إذا كان حديد  
زهر الأفران المفتوحة يحتوى على نسبة منخفضة من الفوسفور .

وقد يستخدم الحجر الجيري الناعم بدلا من أكسيد الكالسيوم وفى  
هذه الحالة نحتاج الى كمية من الحرارة اللازمة لتحليل الحجر الجيري  
ولذلك يجب علينا أن نقلل من كمية خام الحديد المضافة مما يؤدي الى  
نقص الكفاية الانتاجية للصلب الناتج .

وبمقارنة الموازنة المادية فى الطرق المختلفة لصناعة الصلب من  
الحديد الزهر الفوسفورى :

• (أ) بنفخه بالهواء فقط .

• (ب) بنفخه بالهواء المزود بالأكسجين حتى ٣٠٪ .

• (ج) بنفخه فى الأفران الدوارة .

نجد أن كمية الحديد الضائعة فى الفرن الدوار تعادل ٢٢٪ بينما  
فى طريقة النفخ السفلية بالهواء تساوى ٣٤٪ ولا تقل عن ٤٧٪ عند  
نفخه بالهواء المزود بالأكسجين .

وفى جدول ٤٨ بيان للاستهلاكات الحرارية فى الطرق المختلفة  
لتصنيع الحديد الزهر الفوسفورى ( ٪ ) .

جدول ( ٤٨ )

الفرن الدوار	طريقة ( توماس ) للنفخ بالهواء المزود بالأكسجين ٪٣٠	طريقة النفخ السفلية بالهواء ( توماس )	الغرض الذي تبذل فيه الحرارة
١١ر٤ × × (١٣٠٠)	١٣ر٣٥ × (١٢٥٠)	١٤ر٥ ( ١٢٥٠ م )	كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة الحرارة الى ١٦٥٠° كمية الحرارة اللازمة لتسخين الجير كمية الحرارة اللازمة لتسخين الأكسجين الى ١٦٥٠° م
١١ر٤	١١ر١	١٠ر٧	أو لصهر الخرقة كمية الحرارة المفقودة مع الغازات المتصاعدة عند ١٤٥٠° م
٦ر٥	٥ر٩	٥ر٣٤	حرارة أول أكسيد الكربون غير المحترق الحرارة المفقودة بالاشعاع وغيره × بعد النفخ المبدئي × مباشرة من الفرن العالي
٤٦ر٣ ( ١٠١ كجم من خام الحديد )	١٢ر٦ ( ٣٠ كجم من خام الحديد )	٣ر٠٥ ( ٤٦ كجم حرده )	
٥ر٧	١٣ر٣٥	١٩ر١	
٤ر١	٣٤ر١	٣٧ر٤	
١٤ر٦	٩ر٦	٩ر٢	

في طريقة الفرن الدوار تبذل الحرارة التي ينفخ بها الأكسجين ( لتسخين الحديد الزهر ) ، والجبر لصير الخردة وأيضا لاختزال خام الحديد بنسبة ٧٥٦٪ بينما لا تتعدى هذه النسبة في طريقتي توماس وبسمر ٣٣٦ ، ٤٣٪ على الترتيب .

### جودة الصلب المصنوع في الفرن الدوار

تصنع أنواع الصلب التي تحتوى على ٠٥ - ٢٥٪ كربون في الأفران الدوارة ويمكن أيضا إنتاج أنواع الصلب التي تحتوى على نسبة من الكربون أعلى من هذه النسبة وبهذا يمكن نغطية الاحنجاج (سد الحاجة) من الصلب الانشائي والألواح اللازمة لبناء السفن والغلايات وكذلك الصلب الذى يدخل في صناعة الأسلاك الفولاذية وألواح الصاج والقضبان .

ويمتاز الصلب المصنوع بهذه الطريقة بانخفاض نسبة الفوسفور والكبريت والأكسجين فملا لا تتعدى نسبة الأكسجين به ٠٠٥ - ٠١٥٪ كما في صلب الأفران المفتوحة .

ومن ناحية التحمل للصدمات فلا يقل الصلب المصنوع في الفرن الدوار عن منتجات الأفران المفتوحة بأي حال من الأحوال .

### المؤشرات الفنية والاقتصادية لطريقة الفرن الدوار

يستهلك الطن من الصلب المنصهر حوالى ٥٠ كجم من الدولوميت ويمكن خفض هذا المعدل الى ٣٠ كجم/طن ولا يزيد الاستهلاك من الحرارة للأغراض الأخرى عن ١ كجم/طن .

وباستعمال الفرن الدوار ساعة ٦٠ طنا يمكننا الحصول على ٢٠٠٠٠ طن من الصلب شهريا وتقدر السعة اليومية لفرن دوار يسع ١٠٠ طنا من : ١٠٠٠ - ١٢٠٠ طنا .

## طريقة الصب المستمر لانتاج الصلب

يرجع الفضل في اكتشاف طريقة الصب المستمر لانتاج الكتل مباشرة من الصلب الى بسمر وكان ذلك عام ١٨٥٧ حين حاول امرار تبار من الصلب المنصهر خلال درافيل ببرد بالمياه في ماكينة درفلة الألواح الفولاذية حيث تطوق هذه الدرافيل بجلب تمنع تسرب الصلب المنصهر بين محاورها .

هذا ولا تزال المجهودات المصنفة مستمرة حتى يومنا هذا يصدد تطوير طريقة التشكيل بالدرفلة بحيث لا تستخدم كتلا من الصلب المتجمد لهذا الغرض ولكن للأسف تقابلنا في التطبيق صناعيا بعض الصعوبات الأساسية مثل :

- ١ - الحاجة المستمرة لاستبدال الدرافيل نتيجة لتآكل سطحها .
- ٢ - صعوبة السيطرة على العملية .
- ٣ - انخفاض جودة وسلامة السطح النهائي للألواح الناتجة .

ولما جاءت المحاولات في هذا السبيل مخيبة للآمال في بداية هذا القرن اتجه التفكير الى انتاج قطاعات نصف مصنعة بدلا من القطاعات نهائية التشكيل وذلك بطريقة مستمرة لعملية الصب وتشمل القطاعات نصف المصنعة ، والكتل المدرفلة المعدة لعمليات تشكيل لاحقة للألواح .

ولقد ظهر الصب المستمر في ميدان البحث في كل من الاتحاد السوفيتي عام ١٩٠٥ وألمانيا عام ١٩٠٩ بطرق متعددة ، ولكنها لم تدخل الى حيز التطبيق في المجال الصناعي لصب الفلزات غير الحديدية بطريقة مستمرة حتى عام ١٩٤٠ ، ثم سارت الجهود بعد ذلك قدما بحماس منقطع النظر ووضعت في خدمتها كل الخبرات السابقة في هذا المجال حتى كللت بالنجاح وذلك الجزء الأكبر من الصعوبات التي تواجه عملية الصب المستمر للصلب المنصهر ، ولقد ارتبط الباحثون بعضهم ببعض في منظمات علمية كما ارتبطت هذه المنظمات هي الأخرى بعضها ببعض خدمة لهذا




الهدف حتى توصل البحث الى تعديلات ناجحة ومفيدة وانبتق عن هذه الأبحاث ثلاثة أنواع أساسية لهذه الطريقة :

- طرق ثلاث عمليات الإنتاج الصخيم بأطنان وفيرة .
- طرق مناسبة للصب السريع .
- طرق قليلة وتادرة تستخدم لأغراض معينة في مصانع خاصة لذلك .

### مبادئ الصب المستمر لإنتاج الصلب


نقوم طريقة الصب المستمرة للصلب المنصهر أساسا على استخدام قوالب محملة رأسيا وتبرد بواسطة تيار من المياه الجارية وبصب الصلب المنصهر من أعلا القالب نحصل على قطاع متصل ومستمر من الصلب المصبوب عند نهايته وإذا فحصنا هذا القطاع المتصل وجدناه مكونا من قلب من الصلب لا يزال في حالة الانصهار مغلفا بغلاف (قشرة) من الصلب المتجمد له نفس شكل القالب .

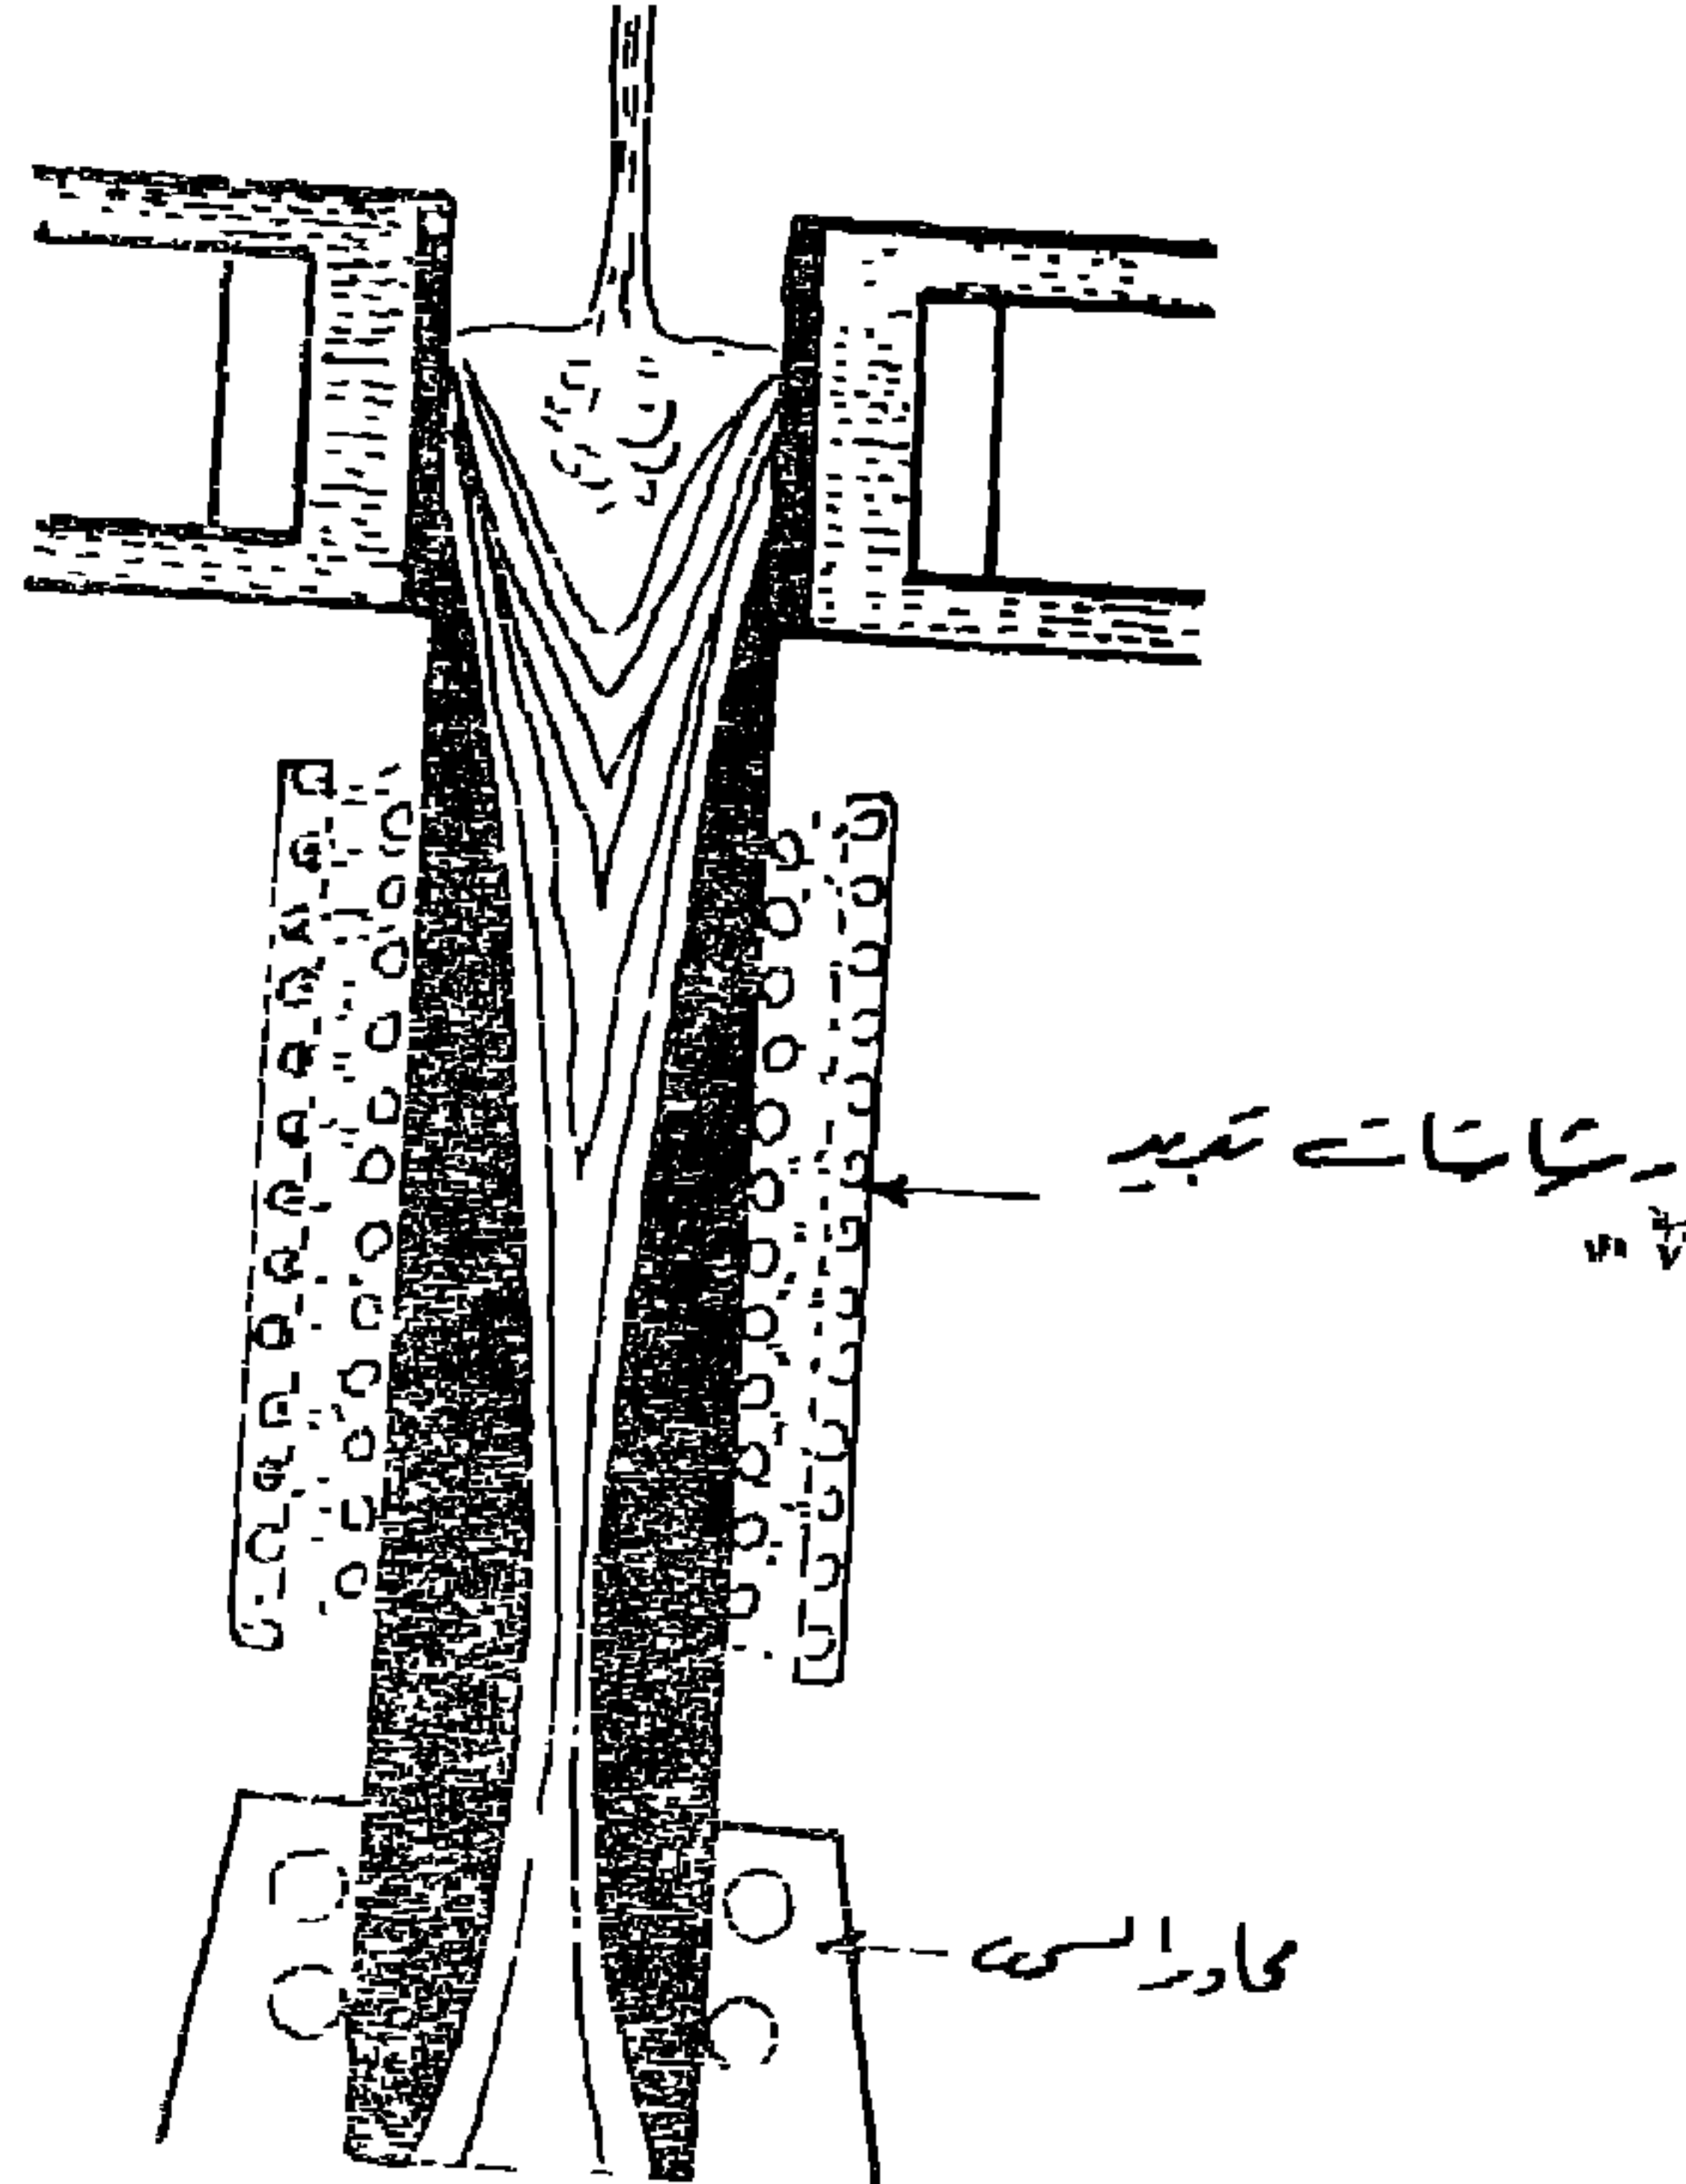

شكل (٦٨)

وفي الوقت الحاضر لا يبلغ سمك الغلاف الساخن لدرجة الاحمرار في جميع طرق الصب المستمر تقريبا عند النقطة التي يغادر فيها القطاع الفولاذي نهاية القالب بوصة طولية وقد يصل هذا السمك في القطاعات الخفيفة ( ذات مساحة مقاطع صغيرة ) والتي تنتج بواسطة الماكينات ذات السرعة العالية الى أقل من البوصة .

ويتحرك القطاع الناتج أسفل القالب خلال منطقة تبريد ثانوية حيث يتم تجمده كلية ويتم التبريد جزئيا بواسطة الاشعاع للطاقة الحرارية التي يحملها وأساسا باندفاع الماء عليه رذاذاً ومن ثم يمر الى أسفل حيث تقابله درافيل سحب تدار آليا وتقوم بضبط معدل هبوطه وتوجهه الى أجهزة مختلفة الأشكال حيث يقطع الى الأطوال والمقاسات المطلوبة .

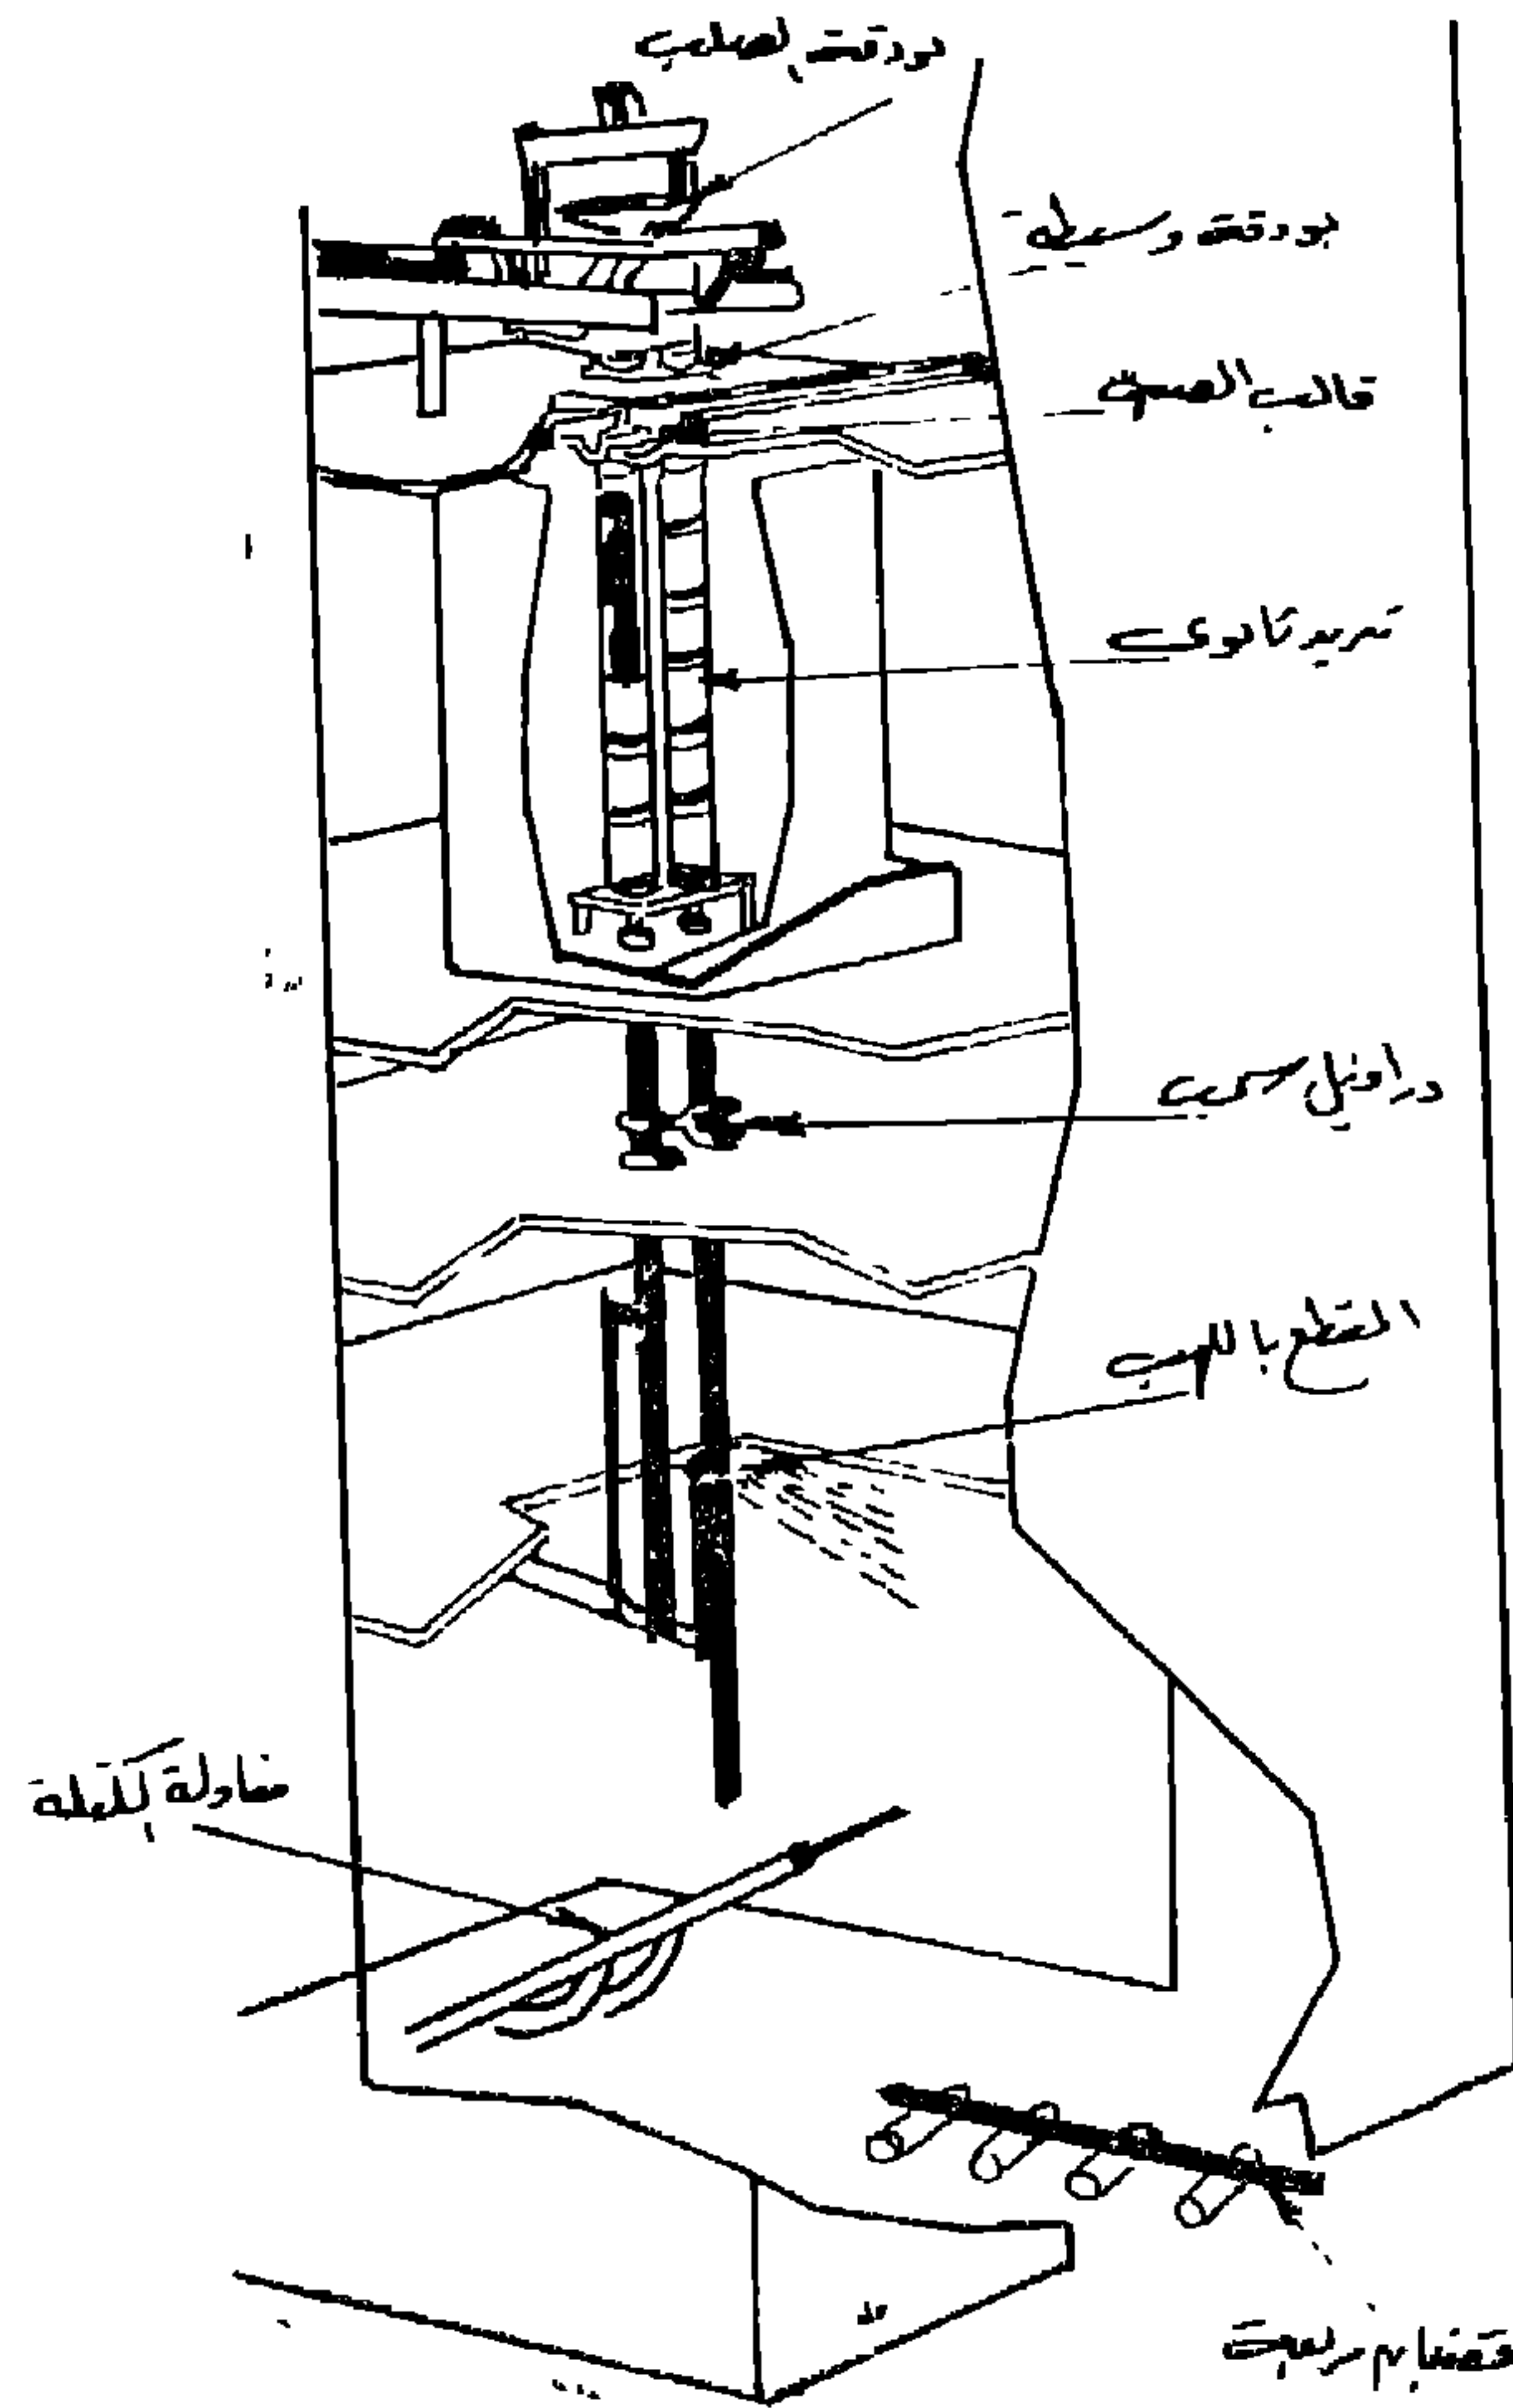

شكل (٦٩)

## القواعد العامة لانتاج الصلب بواسطة الصب المستمر

تختلف وحدات الصب المستمر اختلافا بينا فيما بينها في التفاصيل ولكنها بصفة عامة تشترك جميعا في سمات أساسية والنقاط الرئيسية المشتركة بين جميع الوحدات موضحة نخطيطيا أما ما يضاف بعد ذلك عادة فهو تزويد الوحدة بأجهزة ننحصر مهمتها في توجيه القطاع الناتج ليأخذ اتجاها أفقيا قبل قطعه حتى يقل الحيز الطولى الذى نشغله الوحدة بقدر الامكان .

### استعمال المعدن الساخن :


فى العادة يصب الصلب المنصهر من البونقه الى القالب خلال ( سمع ) وفى الوقت الحالى تستخدم ثلاثة أنواع من البوادى من مصانع الصلب التى تطبق طريقة الصب المستمر .

– بودقه للصب من أسفل تشتمل على فتحات حسب القواعد الصحيحة .

– بودقة ذات سيفون ( سعب ) فى جدارها الحرارى حيث يدمج بها أنبوبة حرارية لمرور ونفل الصلب المنصهر الى حافة الصب عند امالة البودقة .

– بودقة ذات حافة للصب ( ذات شفة ) .


وعند اختيار النوع المناسب من هذه البوادى لاستخدامها فى الصب المستمر تتماثل أمامنا عدة عوامل فى غاية التعقيد ولكن عند استعراض جميع الاعتبارات فاننا نجد أن البودقة ذات الحافة ( الشفة ) تنفرد بعدة مميزات خاصة كما أنه من ناحية أخرى فان عيوبها لا تمتل خطورة بالغة .

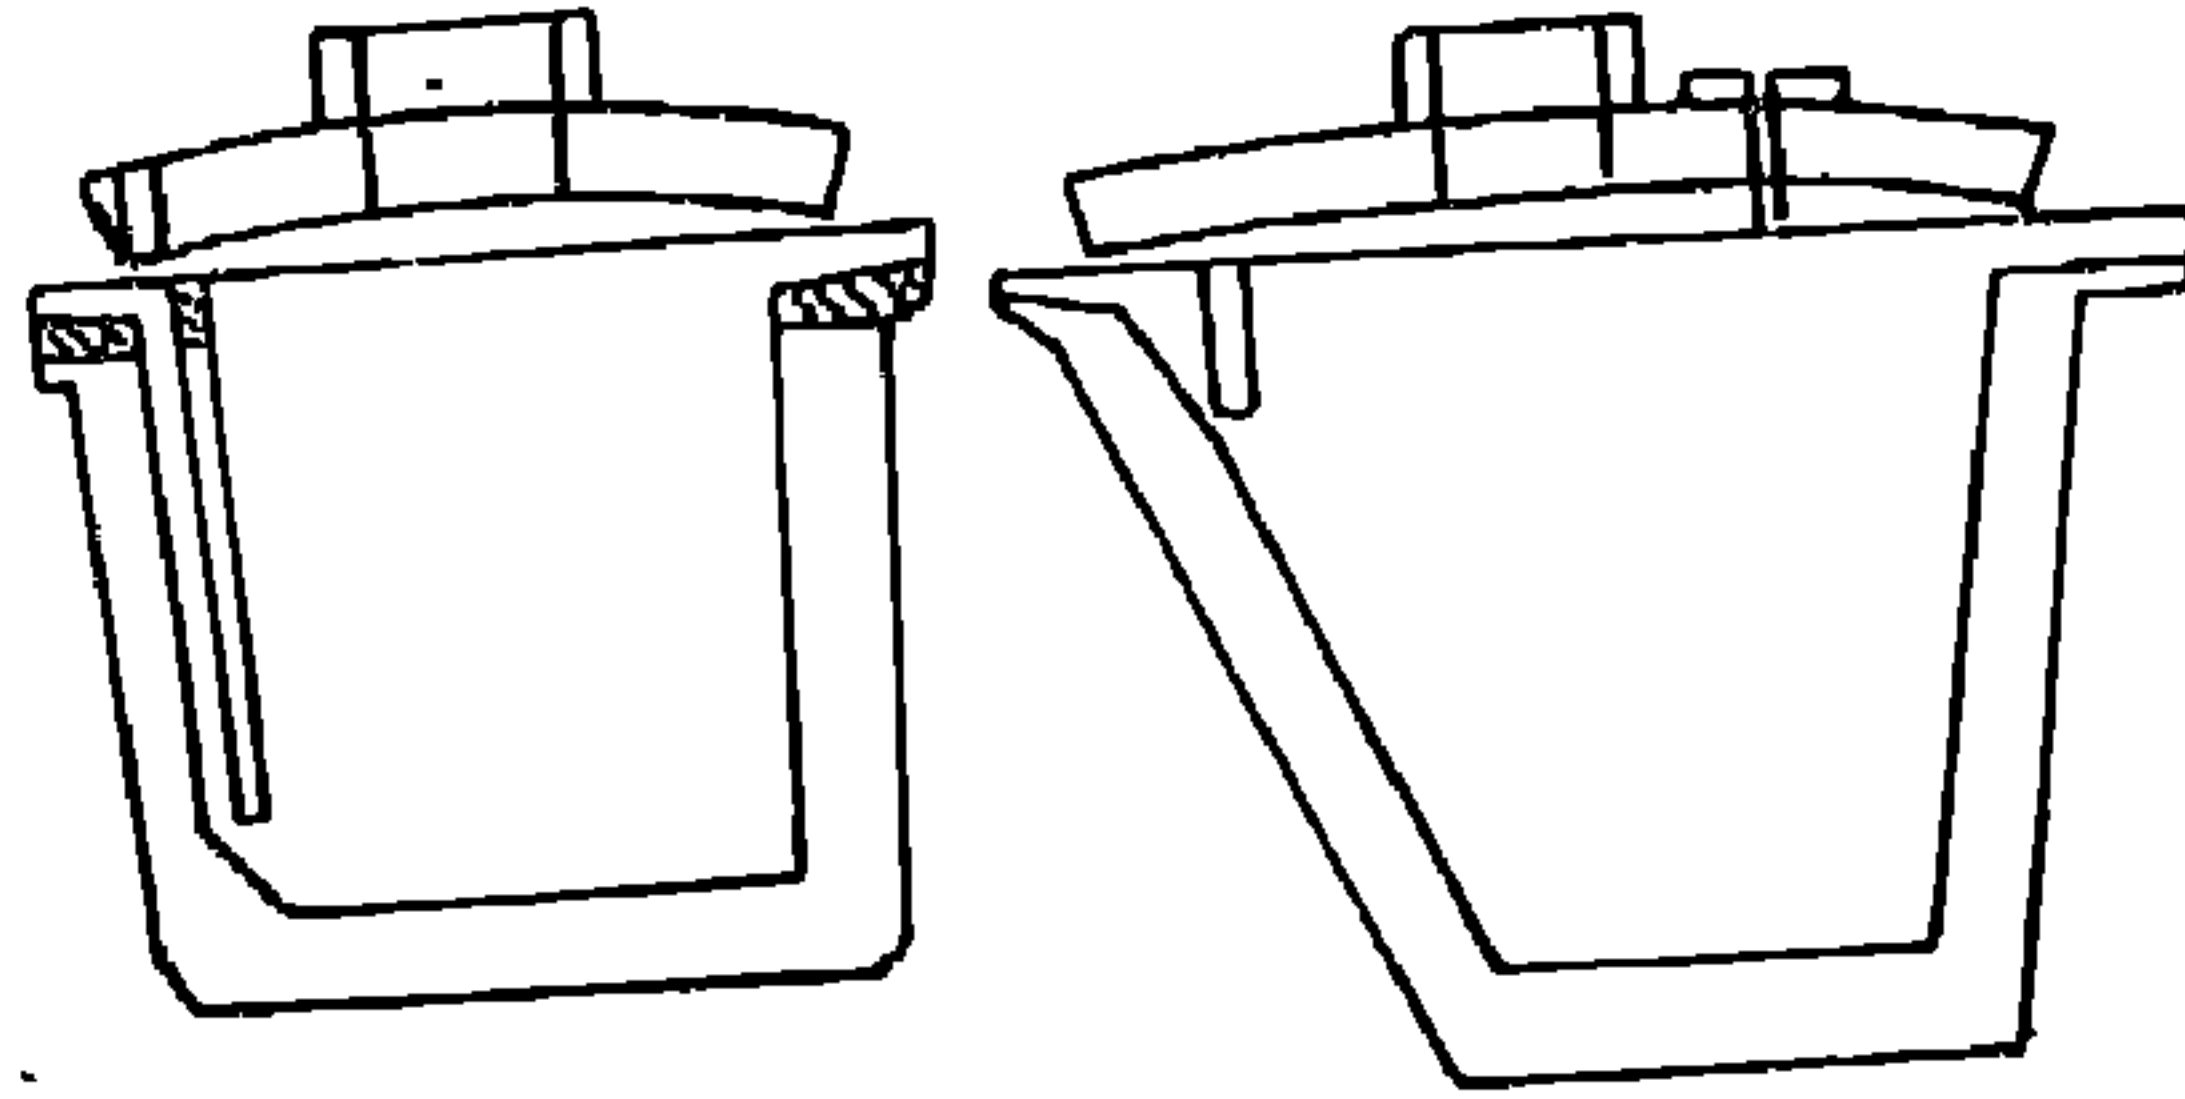

شكل (٧٠)

## تجمد الصلب المنصهر :


ينضح أن ييار الصلب المنصهر يبدأ في التجمد في الغالب السحاسى حيث نستخدم المياه فى تبريده مكونا غلافا صلبا ( ذا لون داكن ) وتهبط الكتلة المنكونة الى أسفل وتضغط عليها مجموعة من الدرافيل حيث ترش برذاذ من المياه يسלט عليها خلال فتحات خاصة فبدأ قلب الصلب المنصهر داخل الغلاف فى التفلس حيث يتجمد ثم لا يلبث هذا القلب انصهر أن يتسع ثانية عندما تجاز الكتل منطقة التبريد ونبدأ فى استعادة حرارتها ولكن بالرغم من هذا فلا يحق لنا ان نلقى اليه بالا اذ تصبح لدينا فشرة من الصلب المتجمد قد تكونت وهى كافية لتحمل الضغط الواقع عليها من درافيل السحب التى تلى منطقة التبريد .

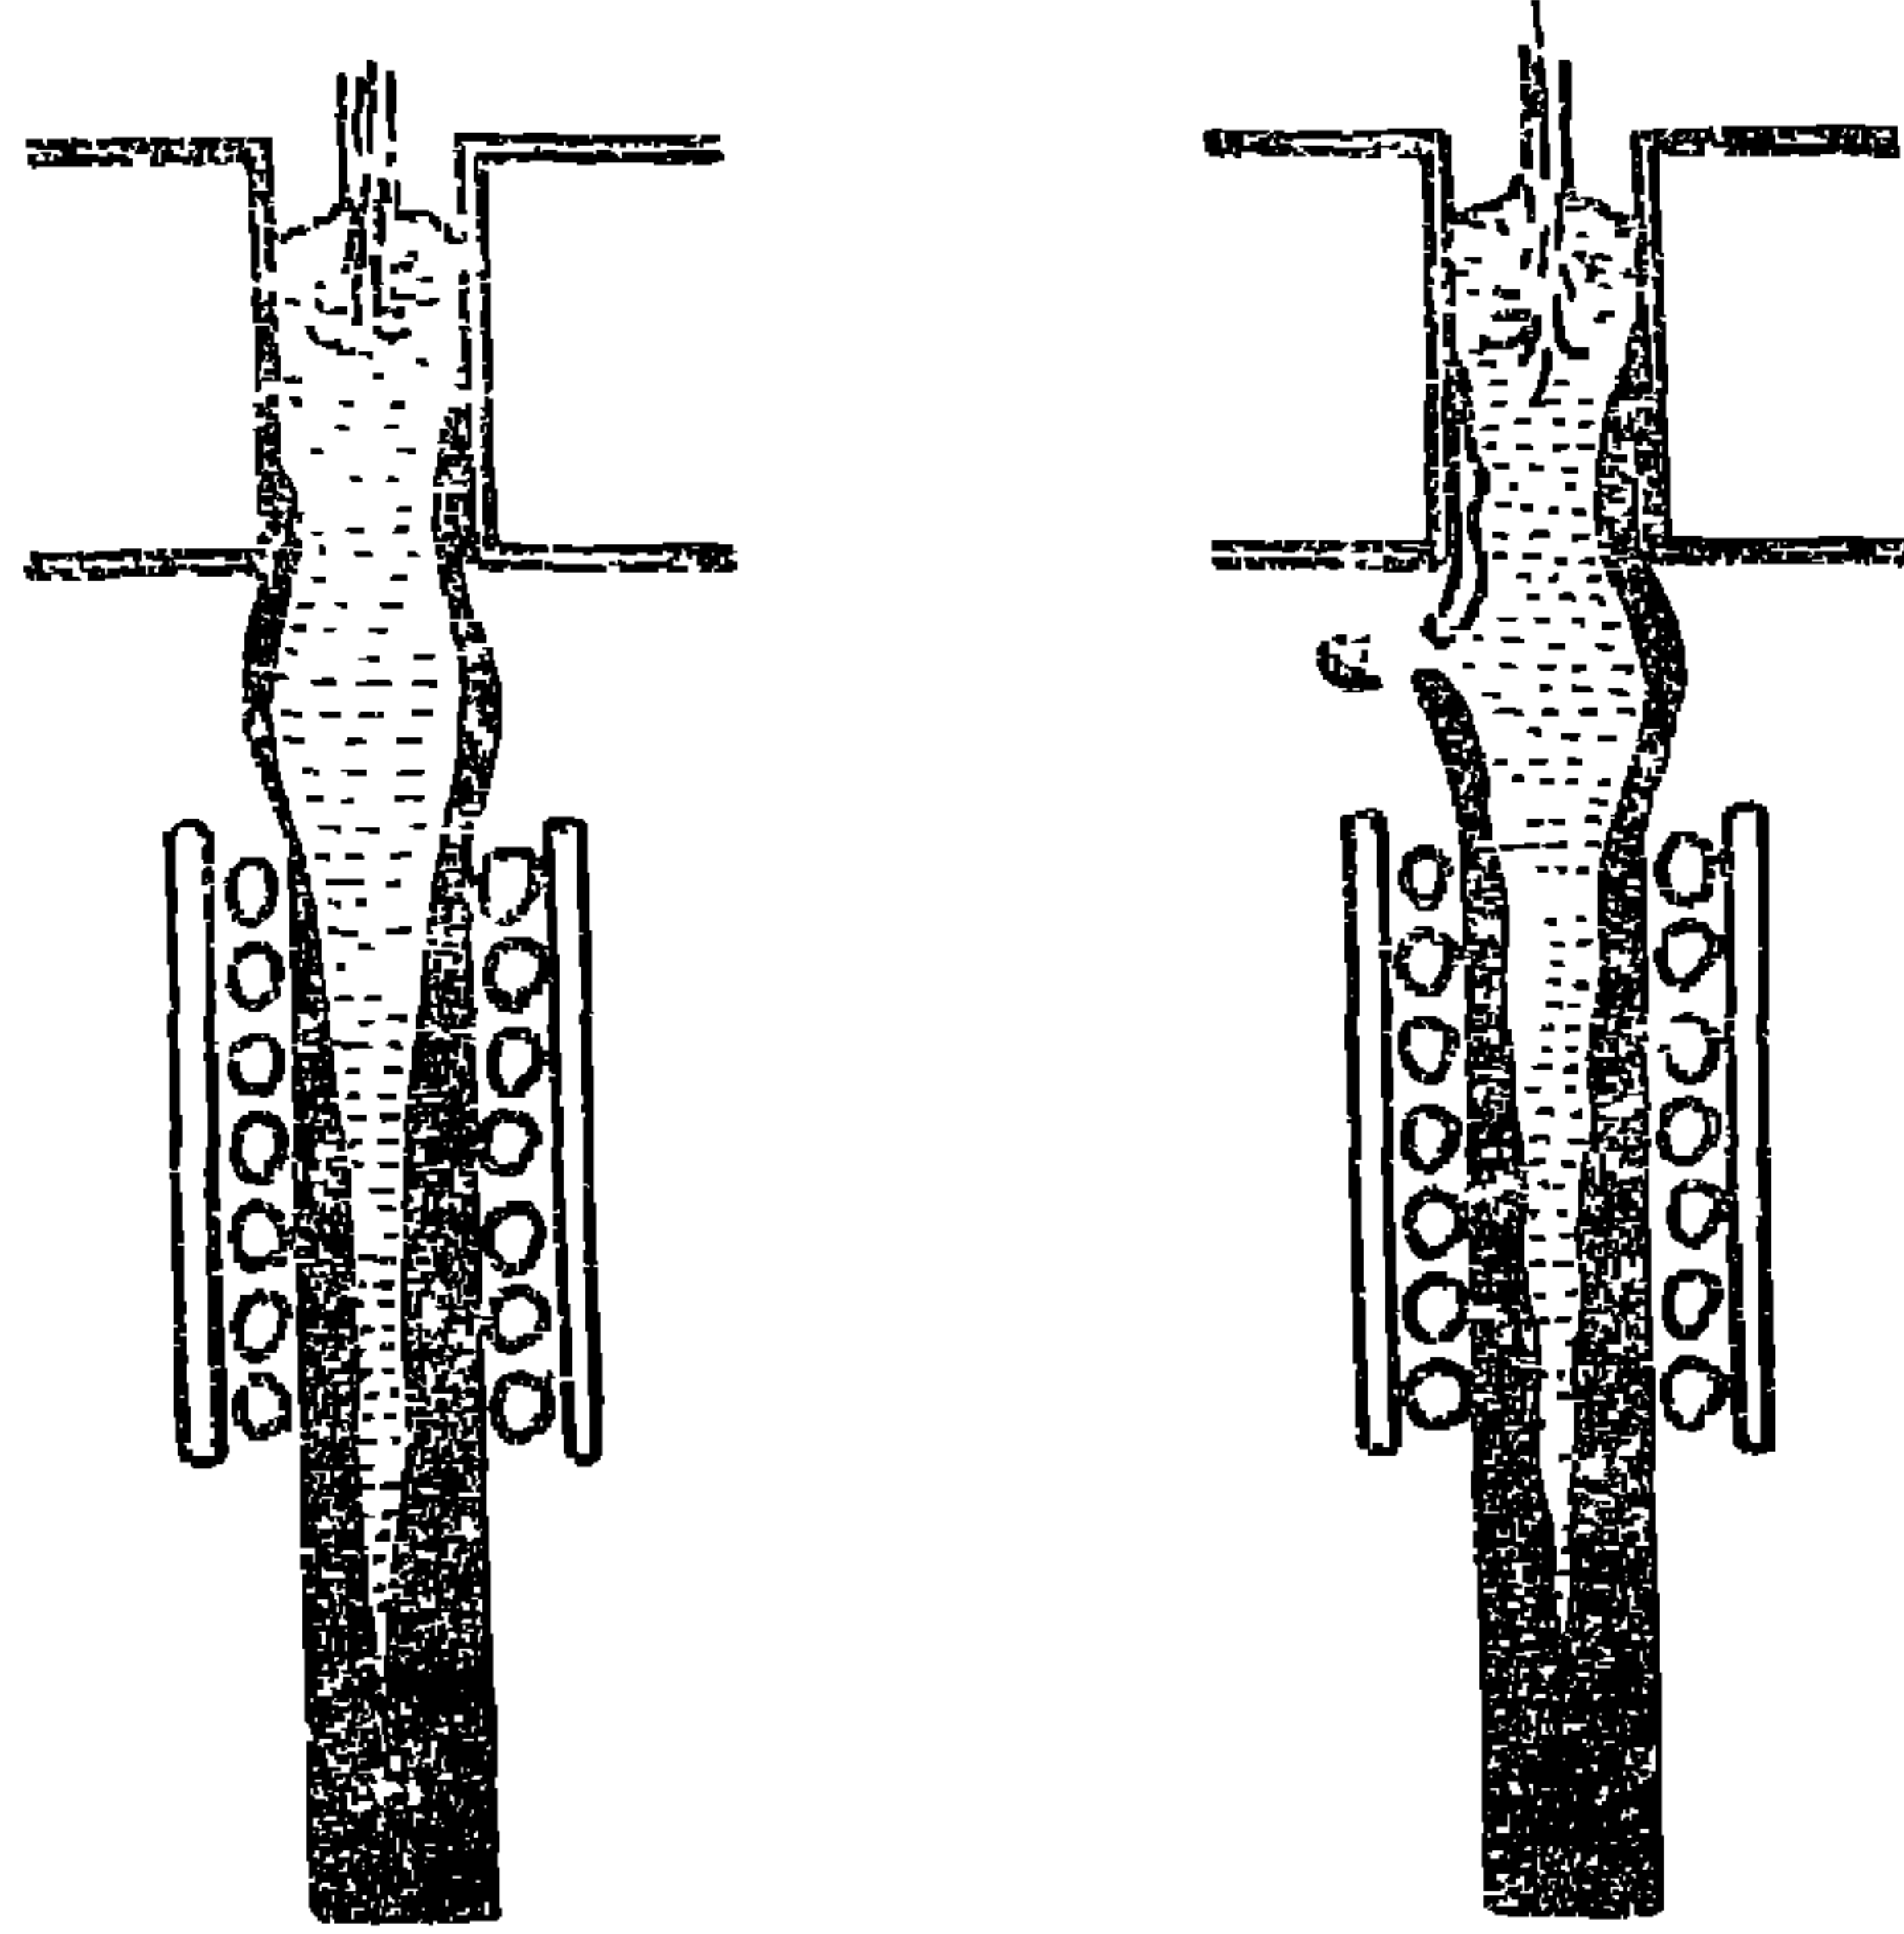

شكل ( ٧١ - ١ ) : يوضح الشكل على اليسار المراحل الأولى فى عملية الصب المستمر، عندما تتعدى سرعة السحب قيمتها الحرجة ، وعندما تكون القشرة المتجمدة رقيقة فانها تتعرض للانفجار أسفل الغالب كما هو موضح بالشكل على اليمين

ويتوقف معدل الصلب المنصهر فى قلب القطاع على معدل تبريد الغلاف المتجمد الذى يتوقف بدوره على معدل هبوط الكتلة الى أسفل والشكل الهندسى للغالب والخصائص المميزة للصلب الذى يتعرض لعملية التبريد أثناء الانزلاق فى منطقة التبريد .

وهناك نقطة حرجة لمعدل هبوط الكتلة عند أى مساحة مقطع ولما كانت كفاءة أجهزة الصب المستمر تزداد بزيادة سرعة السحب فانه أصبح من

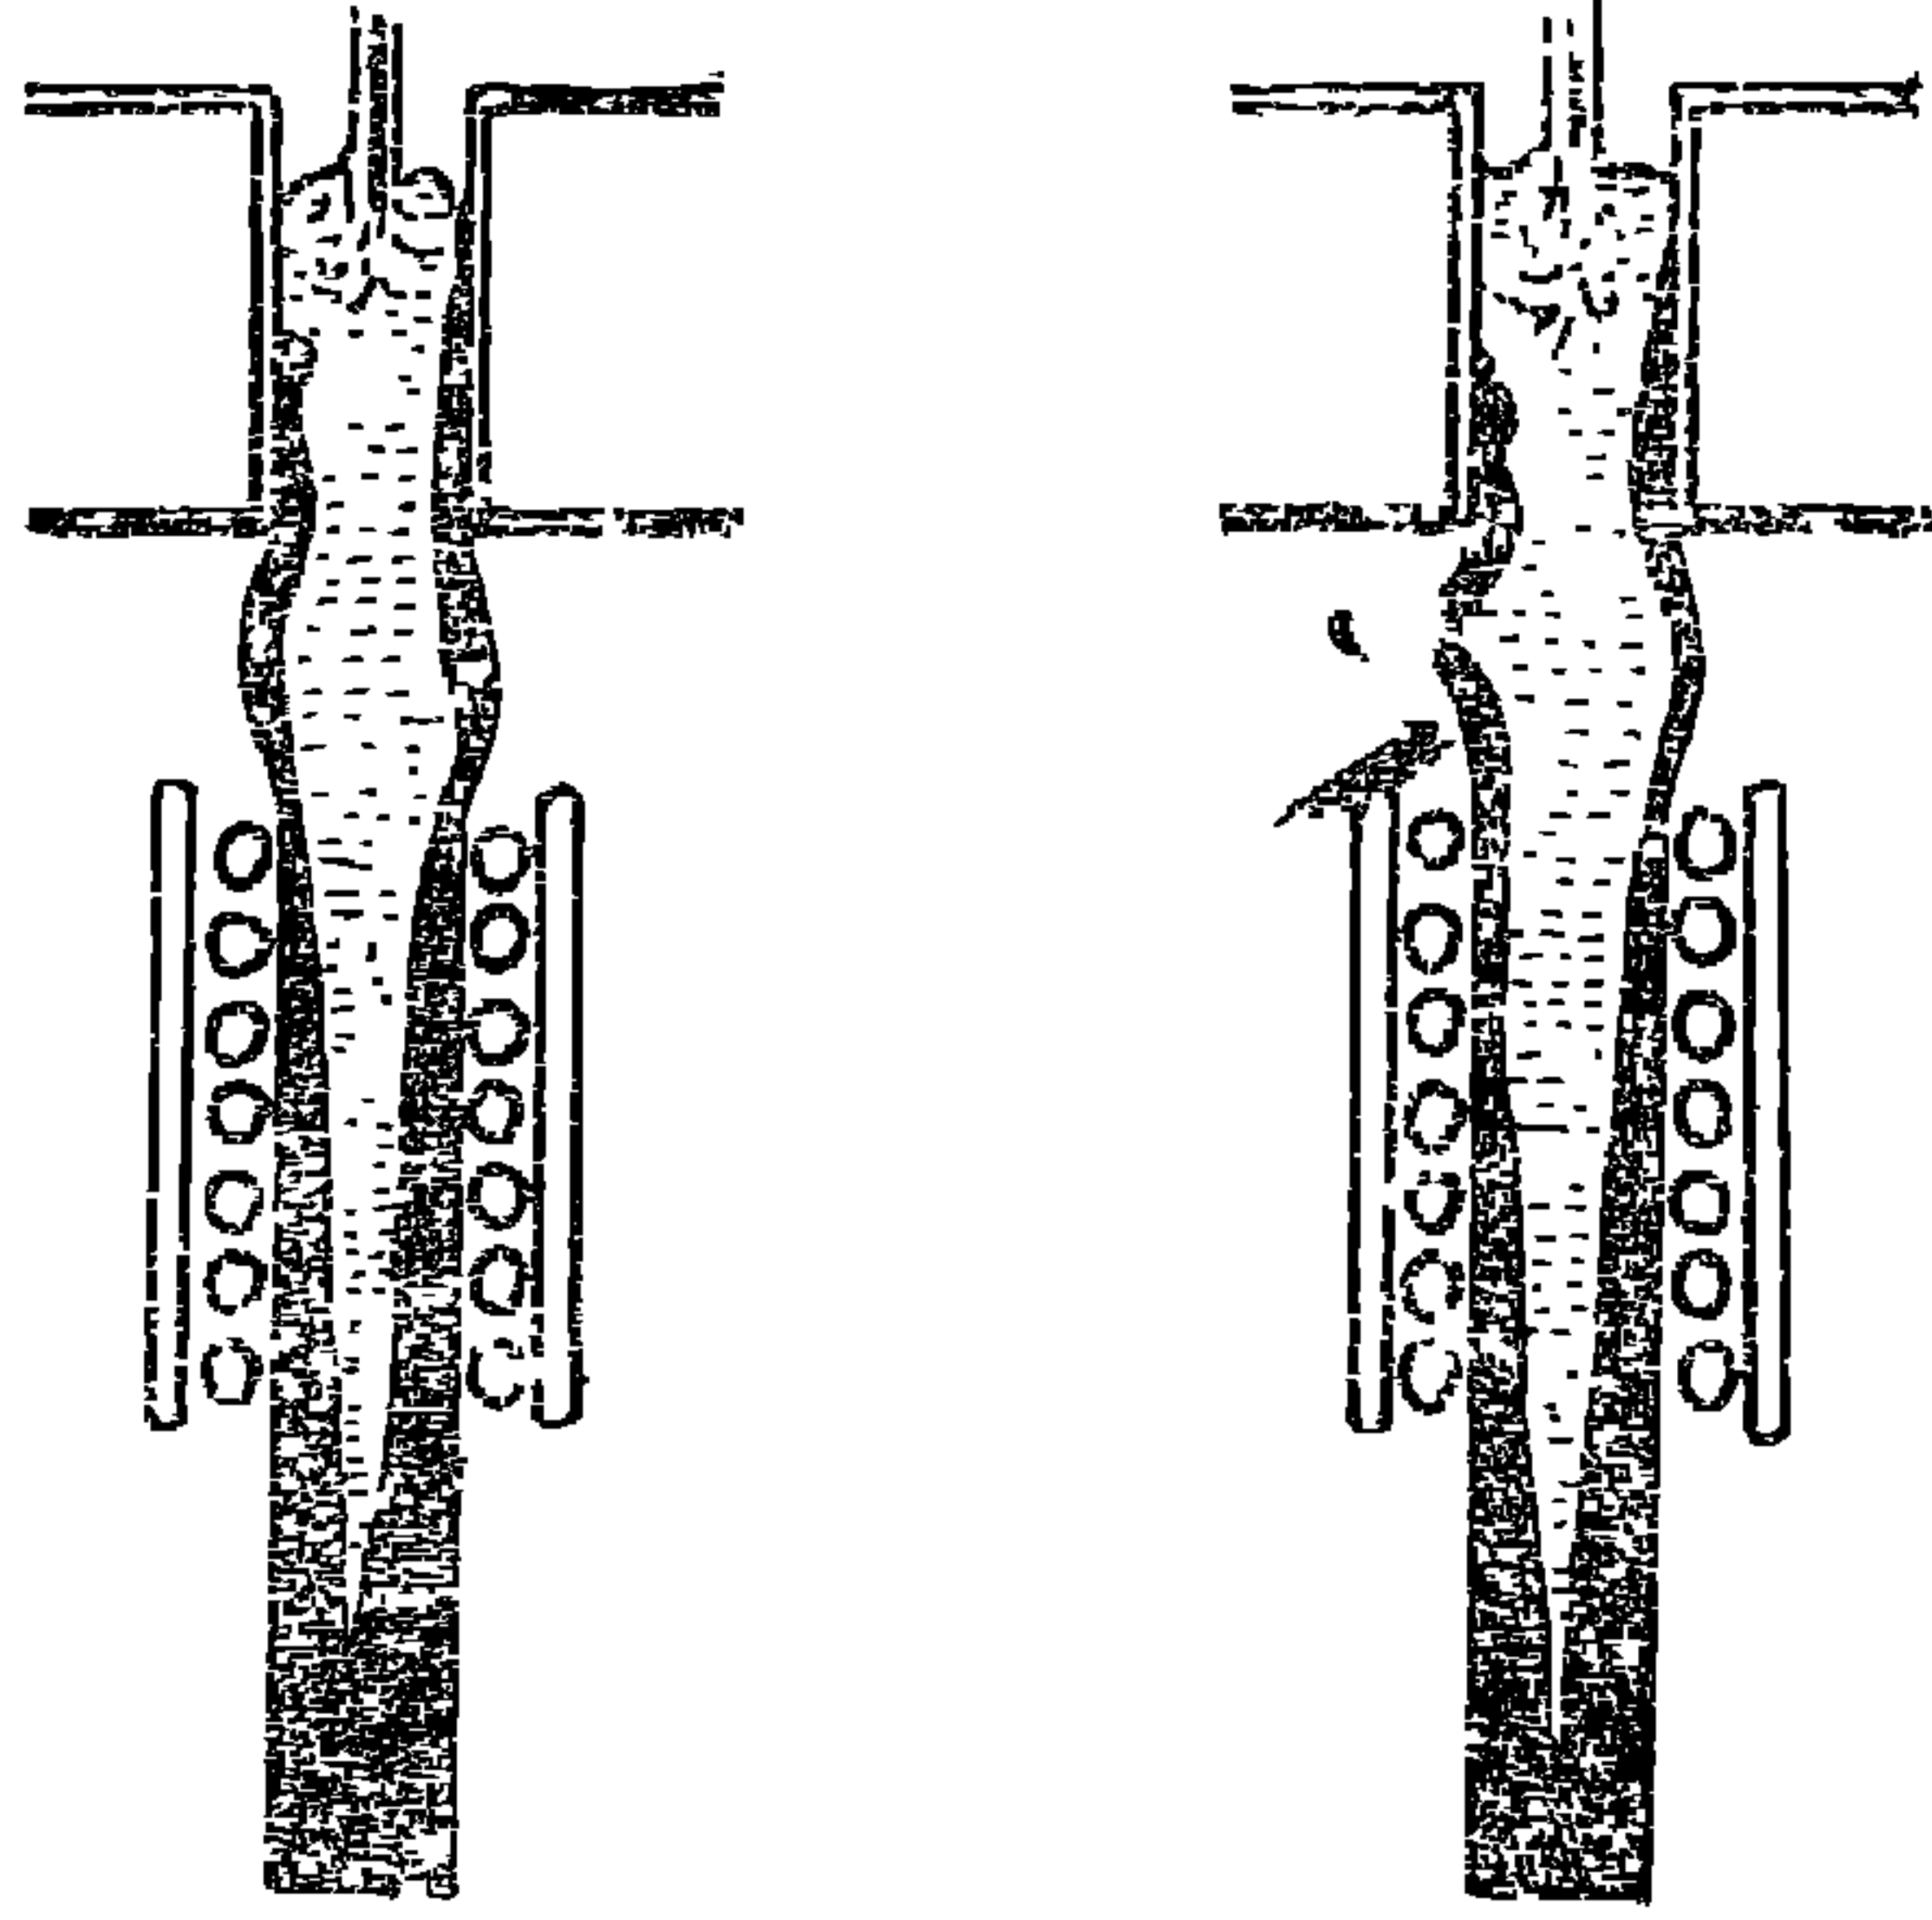

شكل (٧١ - ب) : يوضح الشكل الذي على اليسار المراحل الأولى من عمليه انصهار عندما تكون العشرة المتجمدة رقيقة لذلك تتعرض للانفجار فور هبوطها لأسفل كما في الشكل على اليمين

المرغوب فيه أن تكون قيمة هذه النقطة الحرجة لمعدل الهبوط كبيره بقدر المستطاع وبزيادة هذا المعدل نتكون لدينا هوة في الصلب المتجمد وقد تكون عميقة عمقا كبيرا وتشكل خطورة بالغة لدرجة يصبح معها انفجار الغلاف المتجمد أمرا مترفيا وذلك نتيجة لاجهادات الشد التي يتعرض لها أو للاجهادات الهيدروسناتيكية التي تفاجيء الكتلة فور خروجها من القالب وأكثر من هذا فان معدل هبوط الكتلة يتحدد أيضا بقابلية التصاق غلافها المتجمد بالقالب وعادة ينشأ الالتصاق تحت المستوى الذي يبدأ فيه الغلاف في التكوين مباشرة مما قد يؤدي الى تكوين قشرة رقيقة في هذا المكان ومن ثم يتعرض للانفجار ، ويمكن تلاقي ذلك الخطر المستطير بطرق سنتي كاجراء عملية تزليق وغيرها من الطرق الأخرى .

ومما هو جدير بالذكر أنه قد أمكن لدينا التغلب على مشكلة الارتفاع الكبير الذي نتطلبه وحدة الصب المسمر ونم اختزال هذا الارتفاع عن طريق حيود مسار قطاع الصلب المسمر عن الاتجاه الرأسى الى الاتجاه الأفقى بواسطة درافيل سحب قوية تشغل هيدروليكيًا ثم يسندل قطاع الصلب بعد ذلك بالاستعانة بمجموعة أخرى من الدرافيل .



## الاعتبارات الميتالورجية فى طريقة الصب المستمر للصلب المنصهر

طلما قامت طريقة الصب المستمر على أسس عملية سليمة أدى ذلك الى انتاج كتل من الصلب تتمتع بجوده عالية و سطح سليم .

ومع ذلك فيجب علينا أن نتذكر أن الانتاج أساسا هو عمليه سباكة تتطلب تشغيللا على الساخن بواسطة الدرفلة والطرق وغيرها من طرق التشكيل الأخرى .

وبالنسبه للكتله نفسها فإن التكوين الفلزى للصلب الناتج بطريقة الصب المستمر يتكون من طبقه مبردة رقيقة تليها بللورات عمودية قد نم على السطح الداخلى للطبقة المبردة ثم بعد ذلك نأتى المنطقة المركزية الداخلية وهى تحتوى على بللورات غير منتظمة الترتيب ومنساوية العدد فى جميع الاتجاهات .

وبأخذ مقطع مربع نجد أن مسويات الضعف تكون قطريه ونبديء من الأركان الى الأركان مارة بالبللورات غير المنتظمة الترتيب .

وفى حالة الألواح الفولاذية ذات المقاطع الرقيقة تتقابل البللورات العمودية على المحور الأكبر للمقطع حيث تميل مسويات الضعف بزوايه ٤٥ درجة على الأركان .

وفى الصلب الذى يحتوى على نسبة منخفضة من الكربون تتوغل البللورات العمودية الى حوالى نصف أو ثلاثة أرباع المسافة الى المركز تبعا لسماك المقطع بينما فى حالة الصلب الكربونى لا ينقدم نمو هذه البللورات العمودية الا لمسافة قصيرة لهذا تزداد مساحة المنطقة التى تحتوى على البللورات غير المنتظمة الترتيب .

وبزيادة نسبة الكربون فإن سمك الترتيب البنيانى لكل من البللورات العمودية ، والبللورات غير منتظمة الترتيب يصبح رقيقا .

وفى هذا المجال يمكن القول بأنه يوجد نقطتا تباين فى التركيب البنيانى للكتل الناتجة بطريقتى الصب المستمر والمعناة :

١ - تمتاز طريقة الصب المستمر بمائل التركيب البنيانى على طول القطاع المنتج من أوله الى آخره .

٢ - خلو القطاع المنتج بطريقة الصب المستمر من ظاهرة الانعزالية المستعرضة ولقد كانت المقارنة السابقة بالنسبة للصلب المخمد ، أما الصلب الفوار فيتكون هو الآخر من بللورات عمودية وأخرى غير منتظمة الترتيب ولكن البنيان الماكروسكوبى على كل مساحة المقطع لهذا الصلب



يكون مضطرباً وغير منظم نسيجه للتفاعلات التي تحدث داخل الصلب فتتكون منطقة تحتوى على فعاكات غازية أثناء الفوران ومع ذلك يمتاز كل من الصلب الفوار والصلب المتجمد الناتج من عملية الصب المستمر بسلامة سطحه عموماً .

وقصارى القول فان الصلب الناتج بطريقة الصب المستمر يمتاز بجودة عالية كما أن الخواص الطبيعية والميكانيكية لنواجه المدلفنه تكون جيدة ومرضية ولا تختلف عن ميلاتها التي تحصل عليها من المنتجات عالية الجودة والتي تم صبها بالطريقة المعتادة .

### مقارنة بين طريقة الصب المستمر والطريقة المعتادة :

لقد سبق ذكر بعض المقارنات من الناحية الميتالورجية في البند السابق ومن الطبيعي أن تكون المميزات الاقتصادية انعكاساً صادقاً ودقيقاً للمميزات العلمية لطريقة الصب المستمر وعموماً تنحصر المميزات الاقتصادية في زمن الاعداد الكلي وللطاقة البشرية المستغلة ( القوى العاملة ) وفي اجراءات الصيانة فيما يلي :

١ - نلافي سفل العديد من فوالب الصب ونجريدتها بعد تجمد كتل الصلب بداخلها أى عدم الحاجة الى أوناش لتجريد الكتل من قوالب الصلب .


٢ - عدم الحاجة الى الأفران الغاطسه .

٣ - الاستغناء عن ماكينات الدرفلة الابتدائية .

٤ - ارتفاع الكفاءة الانباجية للكتل الناتجة ( التوارات والالواح ) اذ يتكون لدينا فجوة أنبوبية واحدة فنقل كمية المستبعد من الصلب الناتج نتيجة لتكوين الفجوات الأنبوبية عند تجمد الصلب المنصهر والتي تحدث عند استخدام الطرق المعتادة للصب .

### طريقة الصب المستمر

مما لا شك فيه أنه نتيجة للمميزات المتعددة التي تقدمها لنا طريقة الصب المستمر فان عدد وحدات الصب المستمر التي تنشأ بمصانع الصلب يزداد باطراد خاصة في السنوات الأخيرة وتتركز معظم هذه الوحدات في مصانع الصلب بأوروبا وقد لحقت بها الولايات المتحدة أخيراً وفي أكتوبر سنة ١٩٦٣ كان العدد الكلي للوحدات العاملة التي تتبع طريقة الصب

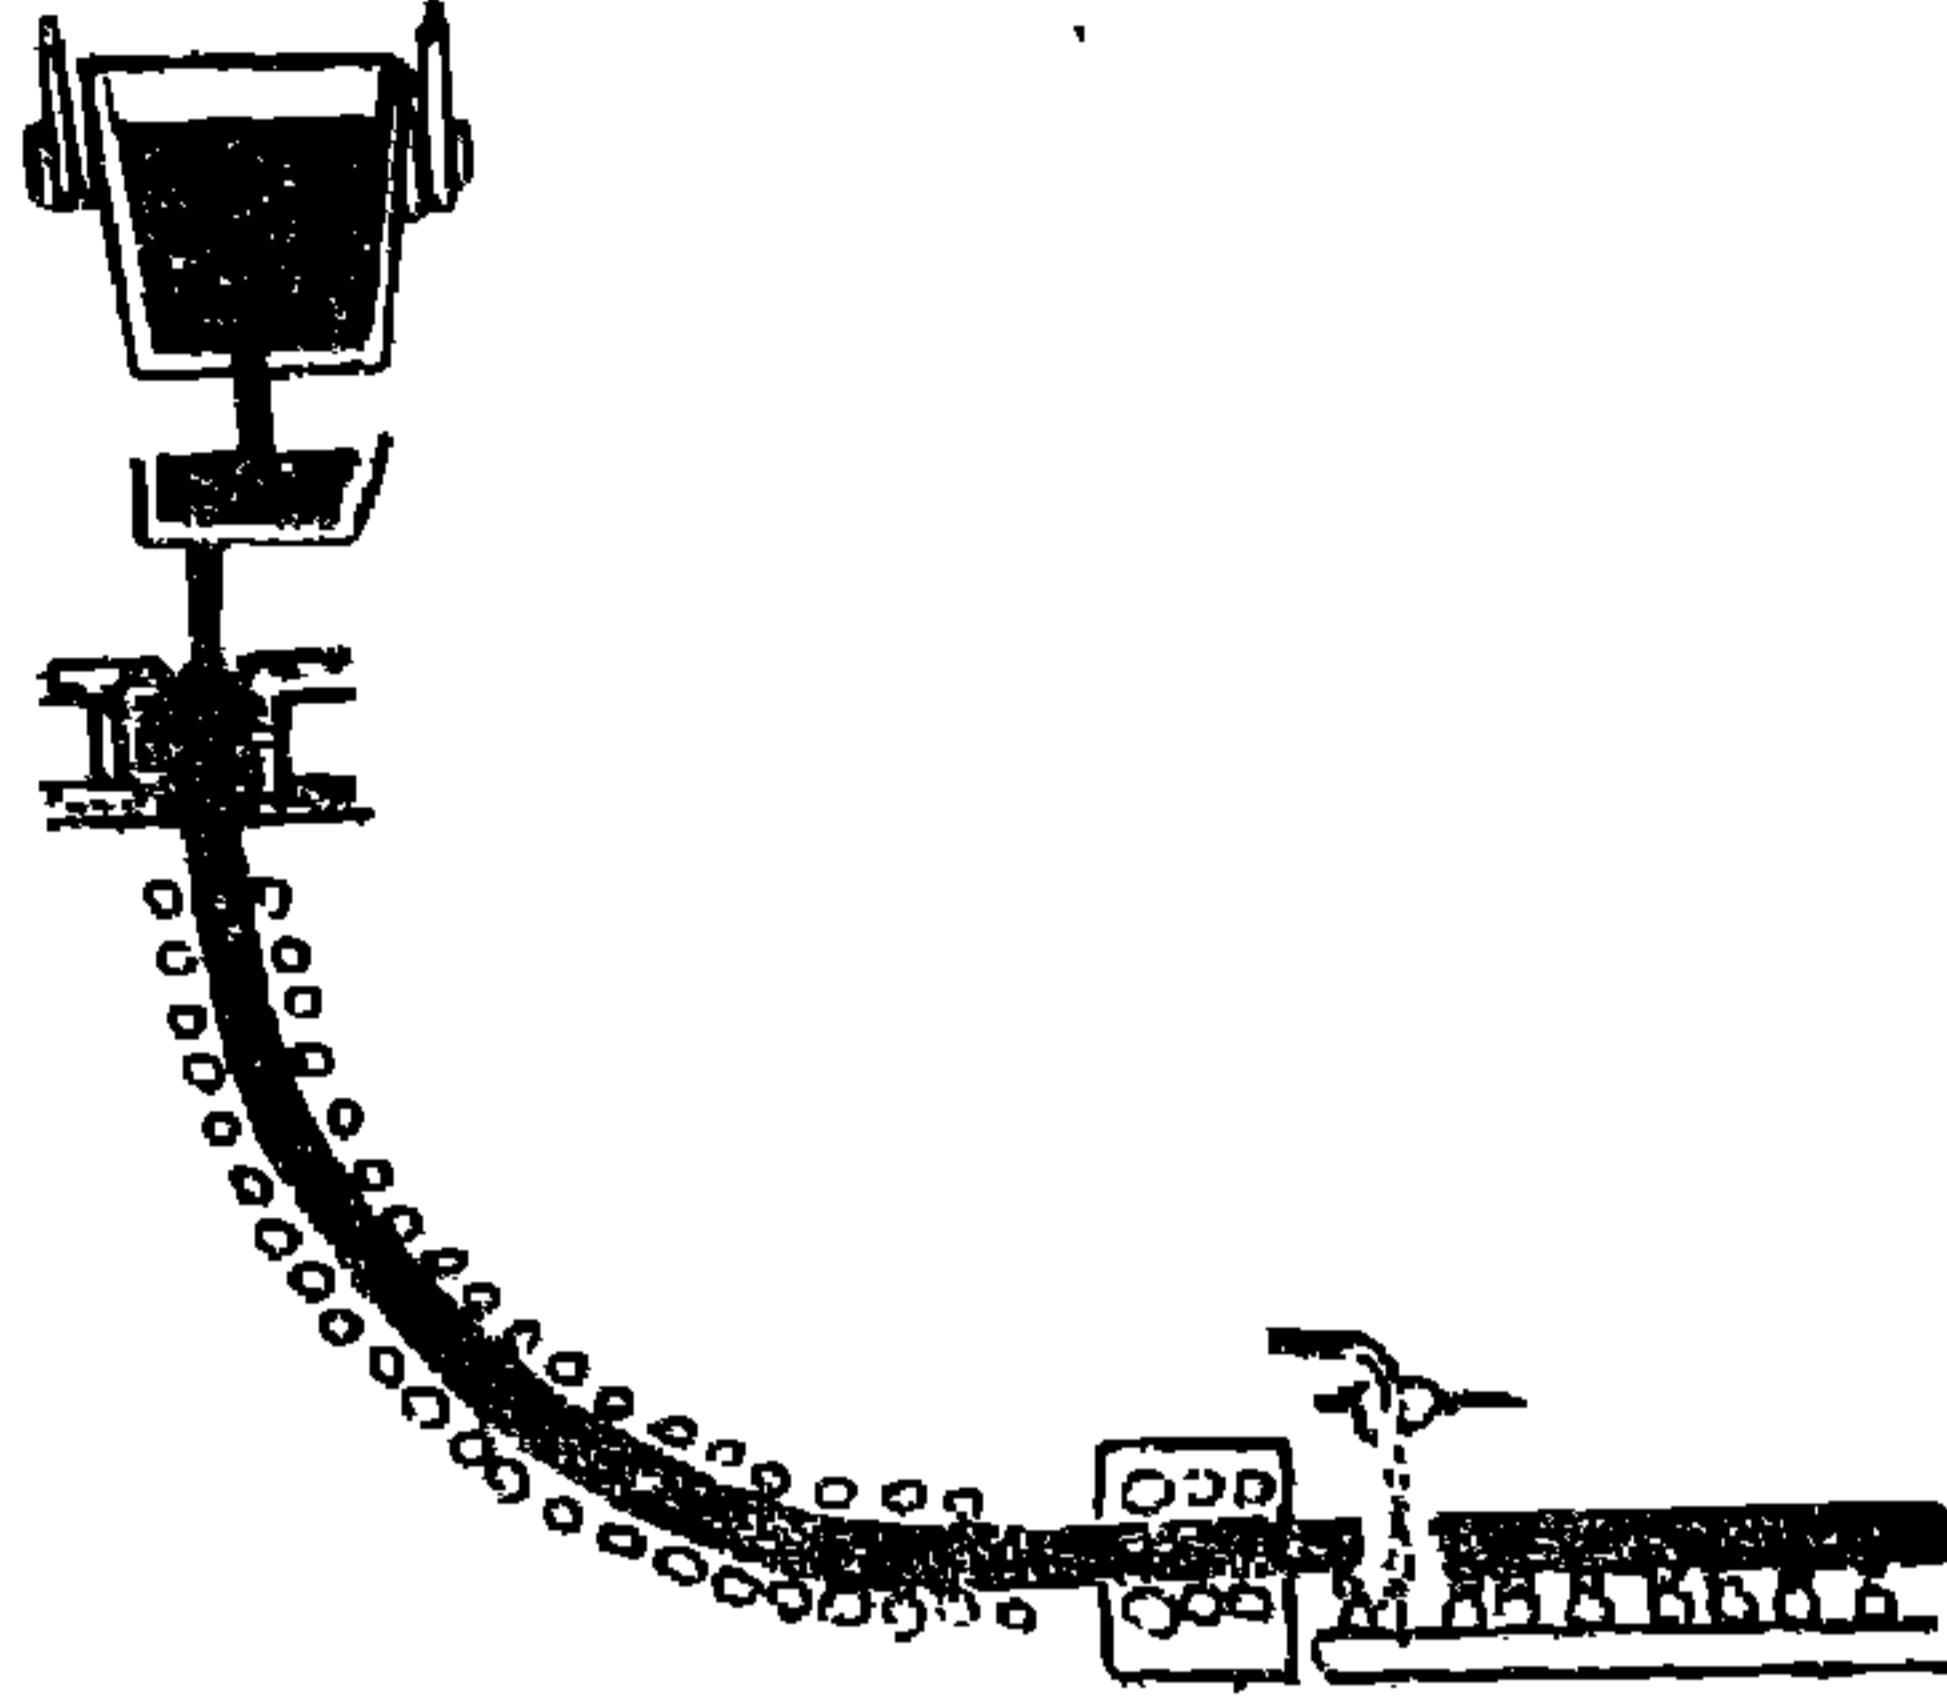

شكل (٧٢) تقوم مجموعة من الدلفينات بتغير مسار قطاع الصلب المنج من الاتجاه الراسي الى الاتجاه الأفقي - واثناء ذلك يتعرض القطاع للتبريد بواسطة الهواء بدلا من الجريد برشاشات المياه وبهذه الطريقة يمكن اختزال ارتفاع وحدة الصب المستمر

المستمرة ٥٩ ، ويستحوذ الاتحاد السوفيتي ، والمملكة المتحدة على حوالي ٤٠٪ منها وجرى الآن في معظم مصانع الصلب النى فى شتى أنحاء العالم تشييد وحدات للصب المستمر .

ومن هذه الحقائق يمكننا التنبؤ بمستقبل مشرق لهذه الطريقة الصناعية الحديثة لصب الصلب .

وحاليا يجرى تعديل هذه الطريقة بحيث يتم تشغيلها أوتوماتيكيا حتى يمكن مباشرة كل من البوتقة وقالب الصب من حجرة المرافبة بواسطة العدد اللازم فعلا من الايدي العاملة .

وعلى وجه العموم فان طريقة الصب المستمر تلقى نجاحا مطردا على مر الأيام .

## فهرس

٥	نقديم
٧	الفصل الاول : المبادئ الاساسية لصناعة الصلب فى المحولات
٨	١ - القواعد العامة لصناعة الصلب فى المحولات
١٠	٢ - نبذة
١٢	٣ - مبادئ الكيمياء الصناعية فى صناعة الصلب
١٦	٤ - المبادئ الاساسية لتحويل الزهر
٢٣	الفصل الثانى : الحرارية المستخدمة فى المحولات
٣١	الفصل الثالث : الحلاط
٣٥	الفصل الرابع : انتاج الصلب من محول بسمر
٣٦	١ - تصميم محول بسمر
٤٤	٢ - المواد الأولية لشحنة بسمر
	٣ - فنرات النفخ المختلفة والتفاعلات التى تحدث فى محول بسمر
٥٠	٤ - تفسير التركيب الكيميائى لكل من الصلب والخبث أثناء عملية النفخ
٥٣	٥ - الطريقة الحديدية لصناعة الصلب
٦٠	٦ - ازالة الفوسفور من الصلب
٦٦	٧ - نزع الاكسجين من الصلب « كرينة الصلب »
٧٠	٨ - الموازنة المادية والحرارية لشحنة بسمر
	الفصل الخامس : انتاج الصلب من محولات توماس ( طريقة بسمر القاعدية )
٨١	١ - القواعد الاساسية لانتاج صلب توماس
٨٢	٢ - تصميم وتشغيل محولات توماس

- ٣ - المواد الأولية اللازمة لصناعة صلب توماس . . . . . ٨٩
- ٤ - فترات النفخ المختلفة والتفاعلات التي تحدث في محول توماس . . . . . ٩٢
- ٥ - ازالة الكبريت من محول توماس . . . . . ٩٦
- ٦ - خبث توماس . . . . . ٩٧
- ٧ - الانحرافات في تشغيل محولات توماس وطرق علاجها . . . . . ٩٩
- ٨ - الطريقة الحديثة لانتاج الصلب التوماسي . . . . . ١٠١
- ٩ - استعمال الأكسجين في محولات توماس . . . . . ١٠٧
- ١٠ - خواص واسنعمالات صلب توماس . . . . . ١١٦
- ١١ - الموازنة المادية والحرارية لشحنة توماس . . . . . ١١٧
- الفصل السادس : الطريقة العلوية للنفخ في المحولات . . . . . ١٣١**
- ١ - المبادئ الأساسية لطريقة النفخ العلوية . . . . . ١٣٢
- ٢ - تصميم المحول ذي النفخ العلوى . . . . . ١٣٤
- ٣ - جهاز تمويل الأكسجين . . . . . ١٤٢
- ٤ - نصريف الشحنة . . . . . ١٤٧
- ٥ - أجهزة تنقية غازات المحولات . . . . . ١٤٩
- ٦ - المواد الأولية . . . . . ١٥٦
- ٧ - مراحل النفخ . . . . . ١٦٤
- ٨ - الطرق المختلفة للنفخ بالأكسجين من أعلا . . . . . ١٨٤
- ٩ - صناعة أنواع الصلب المختلفة وجودة الصلب . . . . . ٢٠٢
- ١٠ - صناعة الصلب الذي يحوى على نسبة عالية من الكربون . . . . . ٢٠٧
- ١١ - صناعة الصلب ذى العناصر السبائكية المنخفضة والمستخدم فى نسليج المباني . . . . . ٢٠٩

صفحة

١٢- الموازنة المادية والحرارية في طريقة النفخ العلوية  
بالأكسجين . . . . . ٢١٧

١٣- تخطيط مصنع الصلب والمعدات اللازمة لصناعة  
الصلب . . . . . ٢٢٢

**الفصل السابع : صناعة الصلب في المحولات الدوارة والأفران  
الأنبوبية الدوارة . . . . . ٢٤٣**

١ - نفخ الحديد الزهر في محول دوار . . . . . ٢٤٤

٢ - صناعة الصلب في الأفران الأنبوبية الدوارة . . . . . ٢٤٩

٣ - الموازنة المادية والحرارية في صناعة الصلب بطريقة  
الفرن الدوار . . . . . ٢٥٣

**الفصل الثامن : طريقة الصب المستمر لانتاج الصلب . . . . . ٢٥٨**





مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٦٣٦١/٢٣٦١/١٩٨٧

---

٤ - ١٢٨٤ - ١٠ - ٩٧٧ - ISBN



المعهد القومي  
للحفظ والتوثيق  
والأرشيف



عرض تفصيلى للطرق المختلفة لإنتاج الصلب باستخدام التلخخ  
ويتضمن شرحاً للنواحي التكنولوجية المميزة لكل طريقة وحسابات  
الموازانات المادية والحرارية لها . مع شرح لمميزاتها وعيوبها وأنواع  
الصلب المنتجة فى كل طريقة . ويختتم الكتاب بعرض موجز لطريقة  
الصب المستمر وهى أحدث طرق صب المعادن عموماً والصلب على  
وجه الخصوص .

مهندس : سعيد عبد الغفار